

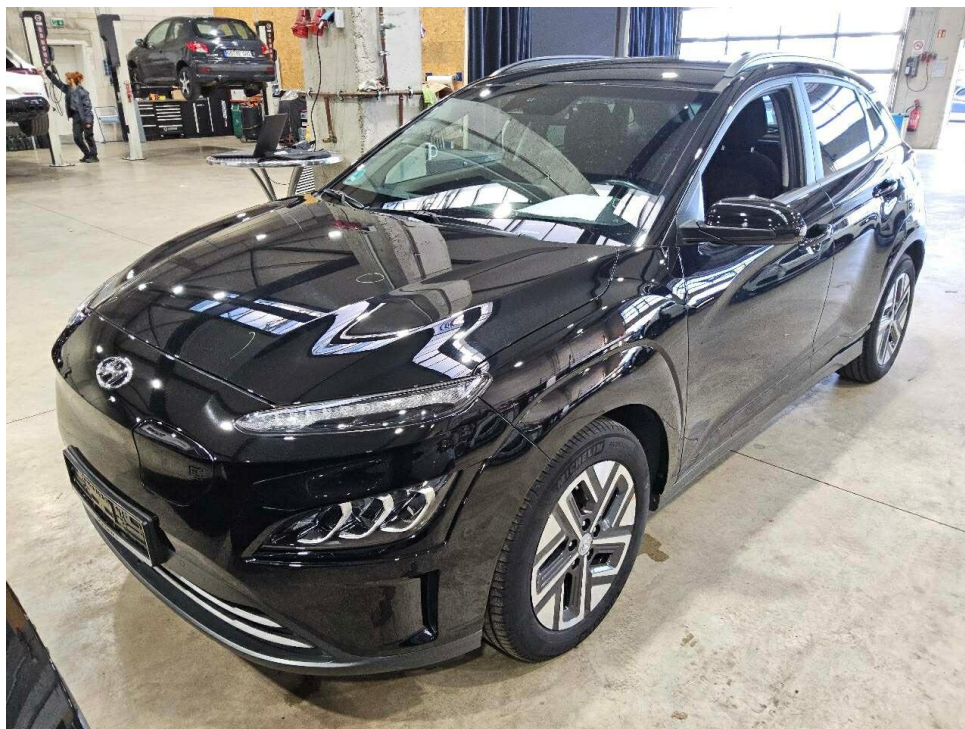


Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

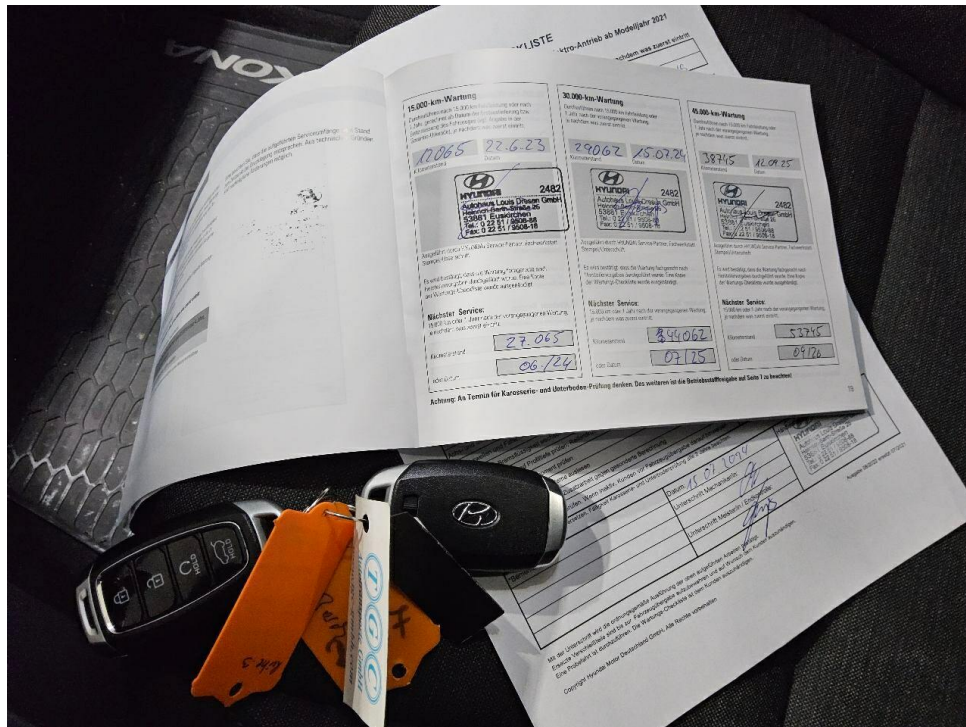


Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug



Bild 7 : 2. Ladekabel



Bild 8 : Armaturenbrett, zerkratzt und verblichen



Bild 9 : Armaturenbrett, zerkratzt und verblichen



Bild 10 : Motorhaube, Klebereste



Bild 11 : Motorhaube, Klebereste



Bild 12 : Motorhaube, eingedellt, drücken



Bild 13 : Leiste Scheinwerfer rechts, zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 15 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau

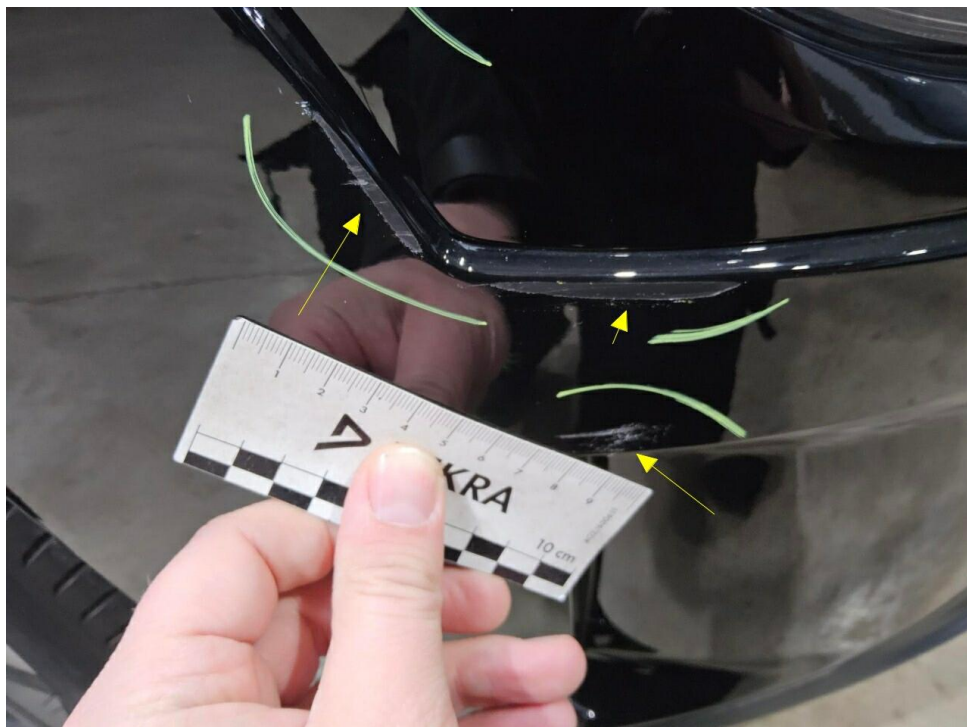


Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair



Bild 18 : Heckdeckel Griff, zerkratzt, smart repair



Bild 19 : Heckdeckel Griff, zerkratzt, smart repair



Bild 20 : Heckklappe, Klebereste



Bild 21 : Heckklappe, Klebereste



Bild 22 : Spoiler Stoßfänger hinten, gerissen und zerkratzt



Bild 23 : Spoiler Stoßfänger hinten, gerissen und zerkratzt



Bild 24 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair



Bild 25 : Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair

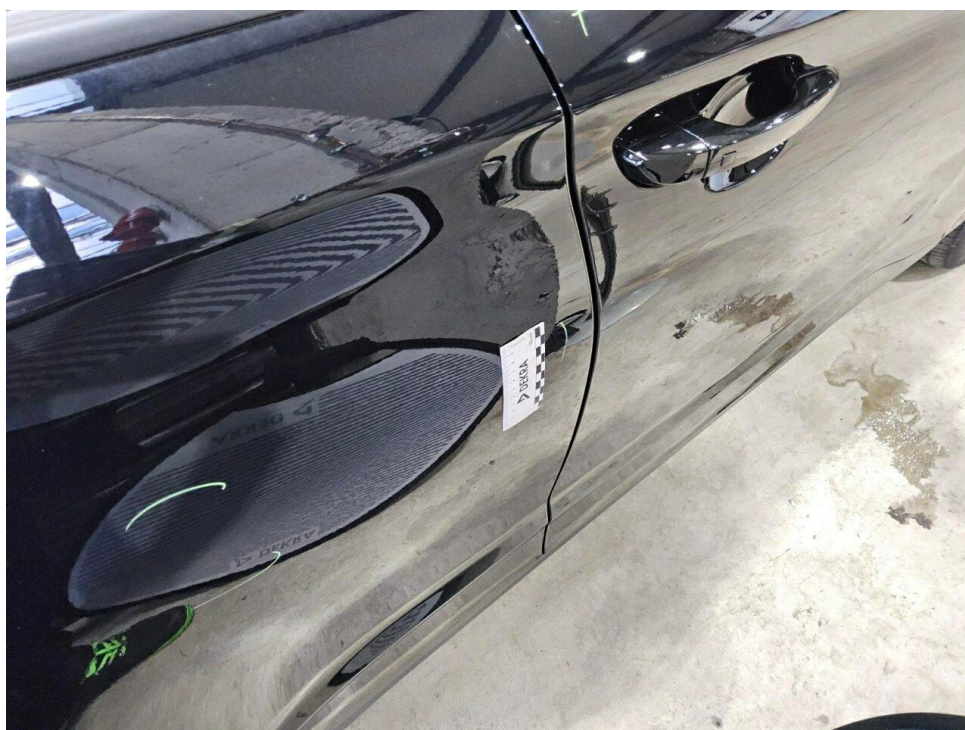


Bild 26 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 27 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken



Bild 28 : Tür hinten rechts, eingedellt, drücken

DEKRA Automobil GmbH
Siemesdyk 45, 47807 Krefeld

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Krefeld
Siemesdyk 45
47807 Krefeld
Telefon 02151 / 78056-0
Fax 02151 / 78056-22
E-Mail krefeld.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Alexander Kerber
Tel. direkt 02151 78056-0
Tel. mobil 01515 5406580

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **EU RE57E** **FIN** **TMAK381GFNJ063741**

Vorgang

Kunden-Nr. 0215514701
Auftraggeber Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom 27.03.2026
Besichtigung 01.04.2026, 08:30 Uhr, durch Herrn Alexander Kerber bei Firma SL VK TGC
Autotransporte, Friedrich-List-Allee 51, 41844 Wegberg ohne Anwesenheit einer
bevollmächtigten Person.
Bewertet auf 01.04.2026
Betrifft Vertragsnummer 46189091
Auftragsnummer 31156130
Rahmenkostenstelle WGA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 135 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden.
Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.08.2022	Hersteller	HYUNDAI
Typ / Verkaufsbez.	KONA EV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFNJ063741
HSN / TSN	1349 / AFI	Schlüssel-Nr.	40345205
Km-Stand abgelesen	38895	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Leistung (kW)	26	Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Schwarz / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	36.400 EUR	Fz. Notierung	0
Fz. Grundwert: (45 Mon): VO			21.000 EUR

Serienausstattung

Serie: AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen-, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zwischenwert 1	21.000 EUR
----------------	------------

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 12.09.2025 bei Kilometerstand 38.475
bis Wartung verbleiben:	231 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 38895 Kateg.: 32 = 52200 Diff. = 13305
 BZ2K = 1.25615 (AS = 0.506637 BS = -0.005058) **264 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto
1. Armaturenbrett, zerkratzt und verblichen, smart repair (Bild 8, 9)	125	voll	-125
2. Leiste Scheinwerfer rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 13)	125	voll	-125
3. Motorhaube, Klebereste, polieren (Bild 10, 11)	100	voll	-100
4. Heckklappe, Klebereste, polieren (Bild 20, 21)	100	voll	-100
5. Spoiler Stoßfänger hinten, gerissen und zerkratzt, erneuern (Bild 22, 23)	500	voll	-500
6. Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 12)	62	voll	-62
7. Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16)	691	anteilig	-404
8. Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 26, 27, 28)	62	voll	-62
9. Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25)	125	voll	-125
10. Heckdeckel Griff, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19)	125	voll	-125
11. Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17)	125	voll	-125
12. Lackvorbereitung	200	voll	-200
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	2.340		-2.053 EUR

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur
 Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur
 Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

Zwischenwert 2 **19.211 EUR**

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-392 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				705 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	5 mm	SO	-88 EUR
	vorne rechts	5 mm	SO	-88 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-88 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-88 EUR

Legende

S/ Sommer /O Original /F Runflat

-39 EUR

Zwischenwert 3

19.172 EUR

Zwischenwert 4

19.172 EUR

Rechn. Ergebnis:

EK= 16.411,00 EUR

WD= 2.760,00 EUR

VK= 19.171,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	13.781,51 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	2.618,49 EUR
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	16.400,00 EUR
Verkaufswert	ohne MwSt.	16.092,44 EUR
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	3.057,56 EUR
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	19.150,00 EUR

Für den Fachbereich
Daniel Beck
Dipl.-Ing. (DH)

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA Automobil GmbH
Siemesdyk 45, 47807 Krefeld

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Außenstelle Krefeld
Siemesdyk 45
47807 Krefeld
Telefon 02151 / 78056-0
Fax 02151 / 78056-22
E-Mail krefeld.automobil@dekra.com



Ansprechpartner:
Alexander Kerber
Tel. direkt 02151 78056-0
Tel. mobil 01515 5406580

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

EU RE57E**FIN****TMAK381GFNJ063741**

Vertragsnummer	46189091
Auftragsnummer	31156130
Rahmenkostenstelle	WGA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	27.03.2026
Besichtigung	01.04.2026 um 08:30 Uhr Firma SL VK TGC Autotransporte, Friedrich-List-Allee 51, 41844 Wegberg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 01.04.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	13.781,51 EUR	16.400,00 EUR
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	16.092,44 EUR	19.150,00 EUR

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 27.03.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 01.04.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 01.04.2026 um 08:30 Uhr durch Herrn Alexander Kerber bei Firma SL VK TGC Autotransporte, Friedrich-List-Allee 51, 41844 Wegberg, ohne Anwesenheit einer bevollmächtigten Person.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.

Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:

- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 95 µm bis 135 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Kennzeichen	EU RE57E
Tag der Erstzulassung	01.08.2022

Untersuchungstermine

Fälligkeit der letzten HU nicht nachgewiesen

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Hyundai Motor (CZ)
Typ / Verkaufsbezeichnung	OSE / KONA EV
HSN / TSN	1349 / AFI
Fahrzeug-Ident.-Nr.	TMAK381GFNJ063741

Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe	Schwarz
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor / 0
Leistung / Hubraum	26 kW
Getriebe / Gänge	Stufenlos / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	38.895

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
2 links	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
rechts	215 / 55 R 17 94 V	Michelin / Primacy 4	S / O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 08 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

AVAS - Künstliches Motorgeräusch, Ablagen:, Adaptives Bremslicht (ESS), Airbag: Frontairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Vorhangairbags bis in den Fond reichend, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem (ABS), mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBV), Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Automatische Innenbeschlagsregelung, Autonomer Notbremsassistent (FCA), Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, Berganfahrassistent (HAC), Bremsassistent (BAS), Dachreling, Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 10,25-Zoll Farb-Display, Drive Modes, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Fahrdynamisches Stabilitätsprogramm (VSM), Fensterheber elektrisch vorne und hinten, Gepäcknetz, Gepäckraumabdeckung, Gepäckraumbeleuchtung, Geschwindigkeitsregelanlage mit Limiter, Getriebe: 1-stufiges Reduktionsgetriebe, Halogen-Projektionsscheinwerfer, Heckscheibe, beheizbar, Heckscheiben-Wisch-/Waschanlage, ISOFIX-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaautomatik, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Uni, Ladekabel ICCB, Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad, Leseleuchten vorne und hinten, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach, Parkbremse elektrisch, Polster: Stoff, Radio: Audiosystem, Radiozubehör: DAB+ Radio, Reifendruckkontrollsystem (TPMS), Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17 mit Bereifung 215/55 R 17, Räder: Reifen-Reparatur-Kit, Rückfahrkamera, Servolenkung, Shift-by Wire, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule neigungs- und längsverstellbar, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Fahrersitz mit elektrisch verstellbarer Lendenwirbelstütze, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt, umklappbar, Smart-Key-System mit Start-Stop-Knopf, Sonnenblende mit Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Spurhaltewarnsystem, Steckdose 12 Volt, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe innen, in Silbergrau, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Frontscheibe mit Sonnenschutzkeil, Wegfahrsperre, elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit schlüsselintegrierter Funkfernbedienung, eCall Notrufsystem

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Letzte Wartung erfolgte am 12.09.2025 bei Kilometerstand 38.475. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 231 Tage.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Armaturenbrett, zerkratzt und verblichen, smart repair (Bild 8, 9); Leiste Scheinwerfer rechts, zerkratzt, smart repair (Bild 13); Motorhaube, Klebereste, polieren (Bild 10, 11); Heckklappe, Klebereste, polieren (Bild 20, 21); Spoiler Stoßfänger hinten, gerissen und zerkratzt, erneuern (Bild 22, 23); Motorhaube, eingedellt, drücken (Bild 12); Stoßfänger vorne Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau (Bild 14, 15, 16); Tür hinten rechts, eingedellt, drücken (Bild 26, 27, 28); Verkleidung Heckklappe, zerkratzt, smart repair (Bild 24, 25); Heckdeckel Griff, zerkratzt, smart repair (Bild 18, 19); Tür vorne links Einstieg Lackierung, zerkratzt, smart repair (Bild 17); Lackvorbereitung;

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur; Motorhaube Lackierung, Steinschlag, Gebrauchsspur; Tür vorne rechts Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur; Tür hinten links Einstieg Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur.

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Für den Fachbereich
Daniel Beck
Dipl.-Ing. (DH)

Der Sachverständige
Alexander Kerber

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.