

01.06.2026

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen: 202605031

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei erhalten Sie eine Schadenkalkulation.
Es wurde keine Kopie verschickt.

Zusammenfassung der Zahlen

ohne MwSt. mit MwSt. Hinweis

- | | |
|---------------------------|------------------|
| - Reparaturdauer | 5 Arbeitstage |
| - Wiederbeschaffungsdauer | 6-8 Kalendertage |

Bemerkungen:

Technische Reparaturfreigabe erfolgte schriftlich am 29.05.2026 an Auftraggeber.
Fahrzeughalter hat noch nicht entschieden, wie er abrechnen möchte.

Aufgrund der dem Sachverständigen zum Besichtigungszeitpunkt vorliegenden Informationen zur Schadenentstehung ist das vorgefundene Schadenbild möglich. Sollten neue Erkenntnisse zum Schadenort oder zur Schadenentstehung bekannt werden, ist eine Neubewertung dieser Aussage erforderlich. Auftrags gemäß wurden alle Schäden am Fahrzeug kalkuliert.

Das Fahrzeug ist aufgrund der hergangsbedingten Schäden zwar noch fahrfähig, aber nicht verkehrssicher.

Hinweis zum Wiederbeschaffungswert (regelbesteuert):

Vergleichbare Fahrzeuge werden im Kfz-Handel überwiegend regelbesteuert angeboten. Im Wiederbeschaffungswert ist daher der gesetzliche Mehrwertsteueranteil berücksichtigt.

Adresse Restwertaufkäufer:

Der Restwertaufkäufer hält sich bis zum 27.06.2026 an das Gebot (26I58F8A7) gebunden.
Die Abholung des Fahrzeuges ist kostenlos.

Zur Kalkulation der Reparaturkosten wurden die über den Auftrag übermittelten Stundenverrechnungssätze in Ansatz gebracht.
Die angegebenen Ersatzteilpreise entsprechen der unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers bzw. Importeurs.

Verbringungs- und Entsorgungskosten wurden in der Kalkulation nicht berücksichtigt.

Mit freundlichen Grüßen

S C H A D E N - K A L K U L A T I O N

KALKULATIONS-NR/AUFTRAGS-NR : 202605031 / 5007102969
(bei Rückfragen bitte stets angeben)

AKTENZEICHEN :
SCHADENART : Unbekannt
SCHADENTAG/BESICHTIG-DATUM : 18.05.2026 / 28.05.2026
BESICHTIGUNGSORT :
AUFTRAG VOM/DURCH : 27.05.2026 /

FAHRZEUGHALTER : Firma
: EMOB Services Germany GmbH
: Anckelmannsplatz 1
: 20537 Hamburg

ZUSAMMENFASSUNG DER EINZELERGEBNISSE

REPARATURKOSTEN OHNE MWST

REPARATURKOSTEN MIT MWST

BEURTEILUNG -- R E P A R A T U R S C H A D E N --

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT MIT MWST

WIEDERBESCHAFFUNGSWERT OHNE MWST (REGELBESTEUERUNG)

RESTWERTE MIT MWST

REPARATURDAUER

TECHNISCHE REPARATURFREIGABE

WIEDERBESCHAFFUNGSDAUER

28.05.2026

F A H R Z E U G D A T E N

AMTL KENNZEICHEN :

FAHRZEUGART : PKW
AUFBAU : Kombilimousine
FABRIKAT : VW
HAUPTTYP/UNTERTYP : Golf VIII (CD1) Lim. ab 07/19 / Golf Move

FZG-I-NR : WVWZZZCD1PW201865
KBA-NR : 0603/CNX
KRAFTSTOFFART/HUBRAUM/LEISTUNG : Diesel / 1.968 ccm / 110 kW

ERSTE / LETZTE ZULASSUNG : 20.06.2023 / 22.04.2024
VORBESITZER : 1
NAECHSTE HU : 05.2026

BEREIFUNG
FABRIKAT VORNE : Uniroyal AllSeason Expert 2
FABRIKAT Hinten : Uniroyal AllSeason Expert 2
DIMENSION VORNE : 205/55R16 94V
DIMENSION Hinten : 205/55R16 94V
VL VR HL HR
PROFILTIEFE : 5,0 5,0 7,0 7,0 mm
ERSATZRAD : Ohne

LAUFLEISTUNG ABGELESEN : 123.503 km

ALLGEMEINZUSTAND : gut
FAHRZEUGZUSTAND : unzerlegt, nicht repariert, fahrfähig (nicht verkehrssicher)

BESCHÄDIGUNGSBEREICH(E) : vorne links, rechts hinten, Dach
VORSCHADEN : keine festgestellt
ALTSCHADEN : keine festgestellt
LACKIERUNG (FARBTON / ART) : 5-Blau-Metallic

REPARATUR - KALKULATION NR 202605031

28.05.2026

FZ-HALTER

AKTENZEICH

KBA-NUMMER 0603CNX

FABRIKAT	VW	GOLF (CD1)	MOVE
FZ-IDENT-NR	WVWZZZCD1PW201865	AMTL KZ	TYP-CODE 06 L2 29
AUSSTATTG	AB 04.2023	HEAD-UP DISPLAY	CHROM-PAKET
	ZUSATZHEIZUNG ELEKTR	3-ZONEN KLIMAAUTOM	A-SPIEGEL ELEK/HZB
	LICHT-/REGENSENSOR	DIGITALINSTRUMENTE	KEYLESS ENTRY
	TUERGRIFF BELEUCHTET	SEITEN-/HECKSCH ABG	INNENSP AUTOM ABBL
	ANTENNE AM/FM	CAR2X KOMMUNIKATION	RADIOEMPF DIGITAL
	NOTRUFSYSTEM E-CALL	ONLINEDIENSTE	TELEFON COMFORT
	USB ANSCHLUSS V/H	7 LAUTSPRECHER	RADIO/NAVIGATIONSSYS
	LED-SCHEINWERFER	EINPARKHILFE	RUECKFAHRKAMERA
	AUSTATT "WAVEFORM"	BEIF-SITZ HOEHENVER	S-GURT V MIT GURTSTR
	LENKR HEIZB SCHALTW	TUERVERKL KUNSTLEDER	GURTWARNER V/H
	ANHAENGEVORR ELEKTR	BELEUCHTUNG AMBIENTE	KINDERS-BEF ISOFIX
	MITTELARMLEHNE VORN	SITZE V/H HEIZBAR	MITTELARMLEHNE HINT
	ALU PEDALE	1968CCM 110KW	7-GANG DSG
	VIERLENKERACHSE	SPORTFAHRWERK	REIFEN 205/55 R16..V
	FELGE 7 J X 16 ALU	ABGASNORM EU6 AP	SITZ V R KLAPPBAR
	CENTER-AIRBAG SITZ V	S-GURT H MIT GURTSTR	FAHRERASSISTENZSYST
	PANORAMAGLASDACH EL	BREMSE V 288X25	BREMSE H 272 X 10
	FRONT ASSIST	AUTOMAT DISTANZREG	STYLE PAKET
	SCR SYSTEM	SERVICE FLEXIBEL	

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW
01 50 00 ZAX	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION (FEHLERSPEICHER AUSLESEN)	2	2
44 95 03 00	FAHRZEUG V UND H VERMESSEN (VOR INSTANDSETZUNG) UMFASST: STURZ UND SPUR PRUEFEN, HALTER UND MESSFUEHLER EIN-/AUSBAUEN OHNE EINSTELLARBEITEN	2	9
10 82 19 00	SCHALLSCHUTZWANNE AUS-/EINBAUEN	2	5
66 16 19 10	RADHAUSSCHALE V L V AUS-/EINBAUEN	2	4
87 03 17 50	KAELTEMITTEL ABLASSEN-AUFFUELLEN (VBA)	2	5
66 05 19 00	KUEHLERGRILL AUS-/EINBAUEN	2	2
63 29 19 50	ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	4

SYSTEM AUDATEX

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N N R 202605031
28.05.2026
A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW=1 STD

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW
63 29 55 50	(KUEHLERGRILL AUSGEBAUT) ABDECKUNG STOSSFAENGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: BAUTEILE UMBAUEN	2	12
94 15 20 50	BEIDE SCHEINWERFER AUS-/EINBAUEN (ABDECKUNG STOSSFAENGER V AUSGEBAUT) OHNE: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	4
55 22 19 00	MOTORHAUBE AUS-/EINBAUEN UMFASST: SPRITZDUESEN AUS-/EINBAUEN UND MOTORHAUBE EINSTELLEN	2	7
50 42 19 00	STUETZE KUEHLER AUS-/EINBAUEN	3	3
50 38 09 50)	SCHLOSSTRAEGER V LOES/BEF (ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT) (SERVICE STELLUNG) OHNE: SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	4
50 38 19 52	SCHLOSSTRAEGER V AUS-/EINBAUEN (SCHLOSSTRAEGER GELOEST) UMFASST: KONDENSATOR AUS-/EINBAUEN. OHNE: KAEITEMITTEL ABLASSEN UND AUFFUELLEN	2	7
50 38 55 50	SCHLOSSTRAEGER V ERSETZEN (AUSGEBAUT) UMFASST: ANBAUTEILE UMBAUEN	2	12
63 17 19 50	FUEHRUNG STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN	2	1
63 10 19 50	TRAEGER STOSSFAENGER V A-E (STOSSF AUSG)	2	6
63 10 19 52	QUERTRAEGER U STOSSFAENGER V AUS-/EINB	2	1
70 84 19 03)	DACHVERKLEIDUNG AUS-/EINBAUEN	2	2
70 92 19 03	VERKLEIDUNG U HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	5
70 92 19 00	VERKLEIDUNG O HECKKLAPPE AUS-/EINBAUEN	2	2
66 58 19 50	HECKSPOILER AUS-/EINBAUEN	2	2
KN	ZUSATZARBEIT ANHAENGERKUPPLUNG	3	5
53 55 53 00	SEITENTEIL R TEILE DEMONT UMFASST: SCHLUSSLEUCHTEN, ABDECKUNG F STOSSFAENGER, RADHAUSSCHALE, SEITENVER- KLEIDUNG, SITZBANK/RUECKENLEHNE, EIN- STIEGLEISTE I, SCHLIESSPLATTE, VER- KLEIDUNG C-SAEULE, KOFFERRAUMABDECKUNG SICHERHEITSGURT, FUEHRUNGEN F KOFFER- RAUMABDECKUNG UND VERKLEIDUNG KOFFER- RAUM AUSBAUEN	3	11
53 55 55 00	SEITENTEIL R ERSETZEN	3	65

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 202605031

28.05.2026

ARBEITSLOHN ZEITBASIS 10 AW=1 STD PREIS/KL 1 =100.00
PREIS/KL 2 =100.00
PREIS/KL 3 =100.00

ARB.POS.NR/ INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN KL AW
LEIT-NR

53 55 59 00	SEITENTEIL R TEILE MONT UMFASST: DEMONTIERTE TEILE EINBAUEN, GGF ERSETZEN RUECKWANDKLAPPE EINSTELLEN BELEUCHTUNG PRUEFEN OHNE: RUECKWANDKLAPPE ERSETZEN	3	16
70 68 19 00	VERKLEIDUNG C-SAEULE L AUS-/EINBAUEN	2	2
91 38 19 52	DACHANTENNE A-E	2	1
91 63 15 52	RADARSENSOR EINSTELLEN (FAHRZEUGVERMESSUNG DURCHGEFUEHRT) OHNE: FEHLERSPEICHER AUSLESEN	2	5
44 12 56 60)	REIFEN/FELGE AUS-/EINBAUEN ERG-ARB	2	1
44 12 55 50)	SCHEIBENRAD/BEREIFUNG H R ERSETZEN (RAD AUSGEBAUT) UMFASST: REIFEN AB-/AUFMONTIEREN, VENTIL EINBAUEN UND RAD AUSWUCHTEN	2	2
94 15 16 50	BEIDE SCHEINWERFER EINSTELLEN	2	2
1000	AUSBEULSYSTEM AUF- UND ABRUESTEN	1*	5*
0471	MOTORHAUBE INSTANDSETZEN	3	15*
4162	RADHAUS H A R INSTANDSETZEN	3	10*

51 01 75 00)	KAROSSERIETEIL HOHLRAUM KONSERVIEREN	3	2
51 01 75 50	MOTORHAUBE HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1
51 01 75 50	SEITENTEIL H R HOHLRAUM KONSERVIEREN (VERBUNDARBEIT)	3	1

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG - 2-SCHICHT-METALLIC - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW
3538	SEITENTEIL R NEUTEILLACK ST I	17
0283	ABDECKUNG STOSSF V NEUTEILLACK ST K1R	12
0471	MOTORHAUBE REPARATURLACK ST III	24
2351	DACH HINTERTEIL REPARATURLACK ST III	18

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 202605031

28.05.2026

LACKIERUNG (SYSTEM AZT)

LACK-DATEN GUELTIG AB : 25.01.2026

LEIT-NR	ARBEITSGANG	- 2-SCHICHT-METALLIC - MONT-TEILE AUSGEBAUT	AW	
2397	DACHHOLM L	REPARATURLACK ST III	9	
2398	DACHHOLM R	REPARATURLACK ST III	9	
3045	HECKSPOILER	REPARATURLACK ST K3	11	
	LACKIER-ZEITKOSTEN		AW	ARB.-
	FAKTOR	100.00 EUR/STD		PREIS
	LACKIERZEIT		100	
	VORBE. HPT-ARB. METALL-LACK.		17	
	VORBE. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.		8	
	VORBE. FARBE ANMISCHEN		3	
	VORBE. FARBMUSTER		3	
	GESAMT-LACKIERZEIT	10 AW/STD :	131	
	LACKIER-MATERIALKOSTEN			
	NEUTEILLACKIERUNG			
	NEUTEILLACKIERUNG K1R			
	REPARATURLACKIERUNG			
	REPARATURLACKIERUNG K3			
	MAT-KONST. HPT-ARB. METALL-LACK.			
	MAT-KONST. VERB-ARB. KUNSTSTOFF-LACK.			
	MAT-KONST. FARBMUSTER			

ERSATZTEILE PREISSTAND : 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR
0257		KENNZEICHEN V	KNPL3
0258		VERSTAERKUNG KENNZ V	KNPL0
0283		ABDECKUNG STOSSF V	5H0 807 217 AH GRU
0287		ZIERL LUFTGITTER V L	5H0 853 711 A 2ZZ
0291		LUFTFUEHR-GITTER V L	5H0 853 665 J 9B9
0299		LUFTFUEHR M STOSSF V	5H0 853 677 F 9B9
0300		ZIERL LUFTGITTER V M	5H0 853 101 2ZZ
0329		FUEHRUNG L STOSSF V	5H0 807 049 D
0330		FUEHRUNG R STOSSF V	5H0 807 050 D
0339		QUERTR U STOSSF V	5H0 807 651 F
0340		TRAEGER STOSSF V	5H0 807 109 P
0341	4	SCHRAUBE L	N 911 964 02
0342	4	SCHRAUBE R	N 911 964 02
0347		ABSORBER STOSSF V	5H0 807 248 AA

SYSTEM AUDATEX

REPARATUR - KALKULATION NR 202605031

28.05.2026

ERSATZTEILE

PREISSTAND

: 01.05.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0393		HALTER SPOILER V	5H0 805 915 A 9B9	
0843		RADHAUSSCHALE V L V	5H0 805 911 H	
0930		SCHLOSSTRAEGER V	5H0 805 588 J	
2618		FUEHRUNG STOSSF H R	5H6 807 394 E	
2620		FUEHRUNG R STOSSF H	5H6 807 394 D	
2653		BEF-SATZ STOSSF H	5H0 898 623 A	
3282		SCHLUSSLEUCHTE A R	5H0 945 096 C	
3560		SEITENTEIL R	5H4 809 844	
4067		EINSATZ TANKEINF-ST	5H0 809 857 E	
8771		GERAEUSCHDAEMPfung V	5WA 825 236 D	
9552		SCHEIBENRAD H R	:5H0 601 025 AG FZZ	
9566		REIFEN H R		
9570		VENTIL REIFENDR H R	311 601 361	
9647		HALTER SIGNALHORN L	5H0 951 182 B	
9649		SIGNALHORN (TIEFTON)	6R0 951 221 B	

S C H L U S S K A L K U L A T I O N

 A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 10 AW = 1 STD
 GESAMT KL 1 5 AW X 100.00 EUR/STD
 GESAMT KL 2 100 AW X 100.00 EUR/STD
 GESAMT KL 3 125 AW X 100.00 EUR/STD
 VERMESSEN KL 2 9 AW X 100.00 EUR/STD
 GESAMTSUMME ARBEITSLOHN

N E B E N K O S T E N
 HOHLRAUMKONSERV.
 LOHN KL 3 4 AW X 100.00 EUR/STD
 MATERIAL
 GESAMTSUMME NEBENKOSTEN

L A C K I E R U N G
 ARBEITSKOSTEN
 MATERIALKOSTEN
 GESAMTSUMME LACKIERUNG

E R S A T Z T E I L E
 SCHWEMM-MATERIAL
 GESAMTSUMME ERSATZTEILE

R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....

 MWST 19.00 %

R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....

ERLAEUTERUNGEN:

E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT	* = ANWENDERANGABEN
E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR	: = ET LACKIERT/GEFAERBT GELIEFERT
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR	)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH
ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX	LIZENZ = RVP47149

(C) ALLE RECHTE AN DER LACK-KALKULATION SIND DER AZT AUTOMOTIVE GMBH
 VORBEHALTEN

Lichtbildanlage

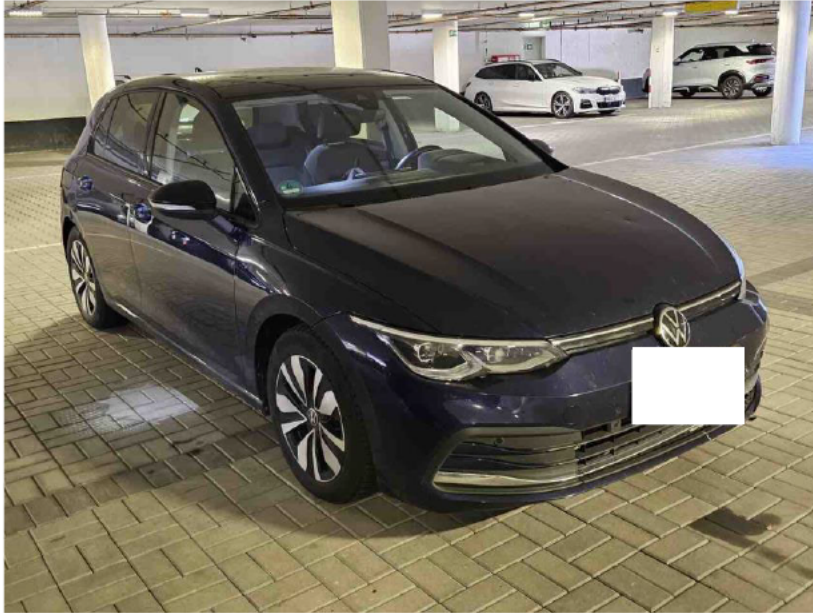


Bild 1

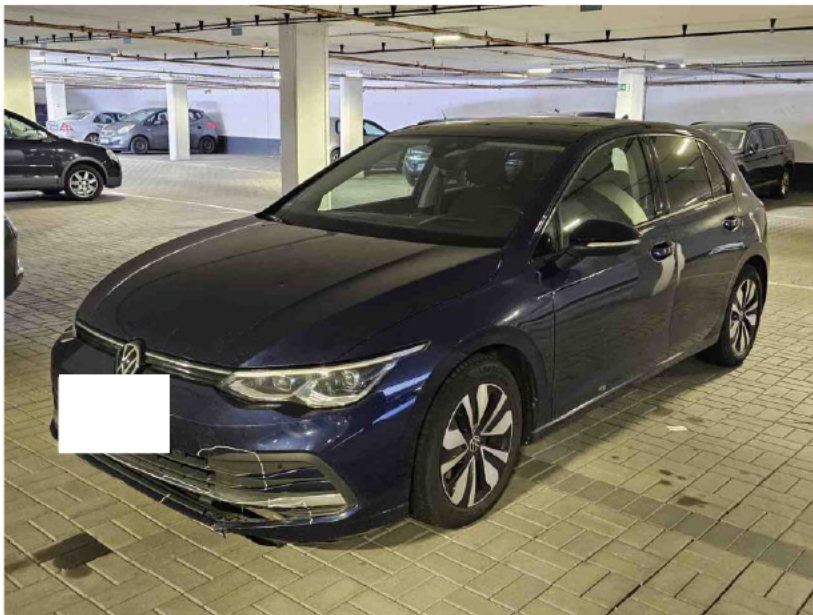


Bild 2



Bild 3

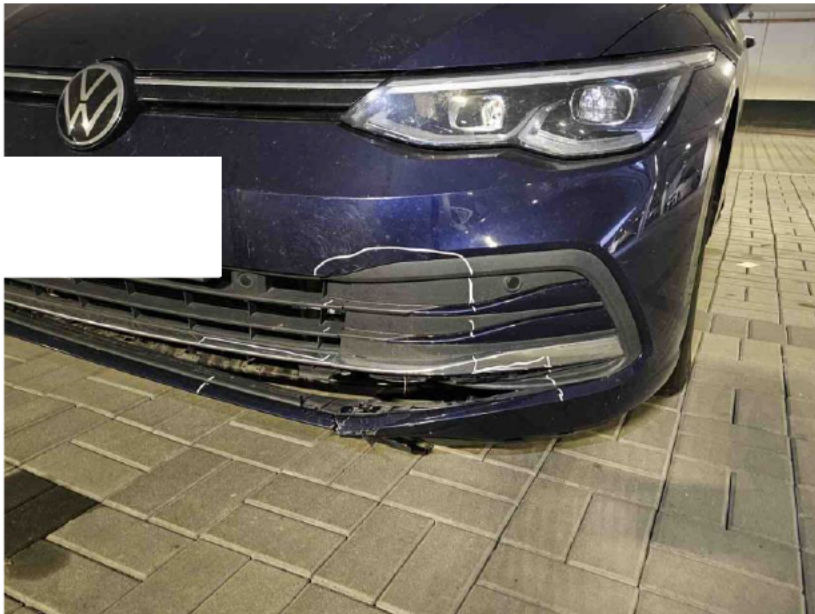


Bild 4



Bild 5



Bild 6



Bild 7



Bild 8



Delle Motorhaube

Bild 9

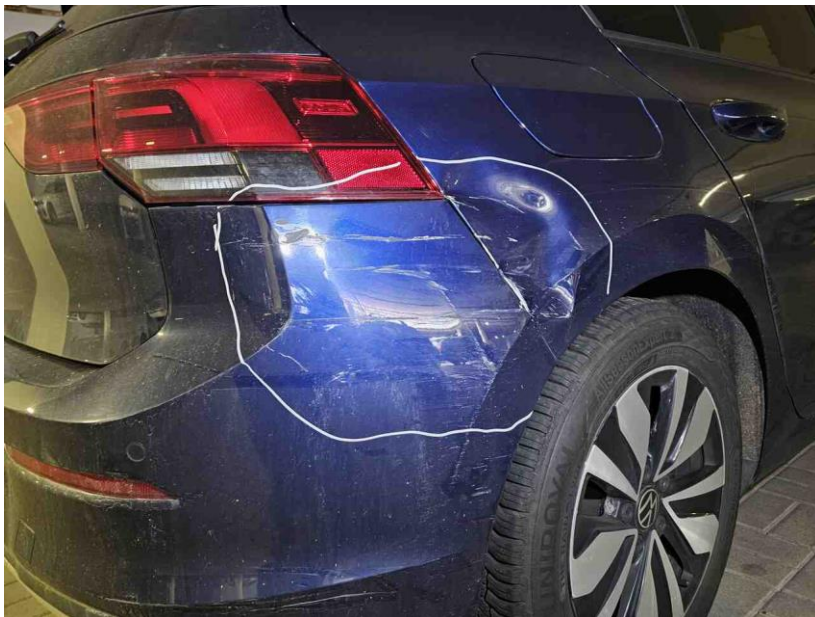


Bild 10

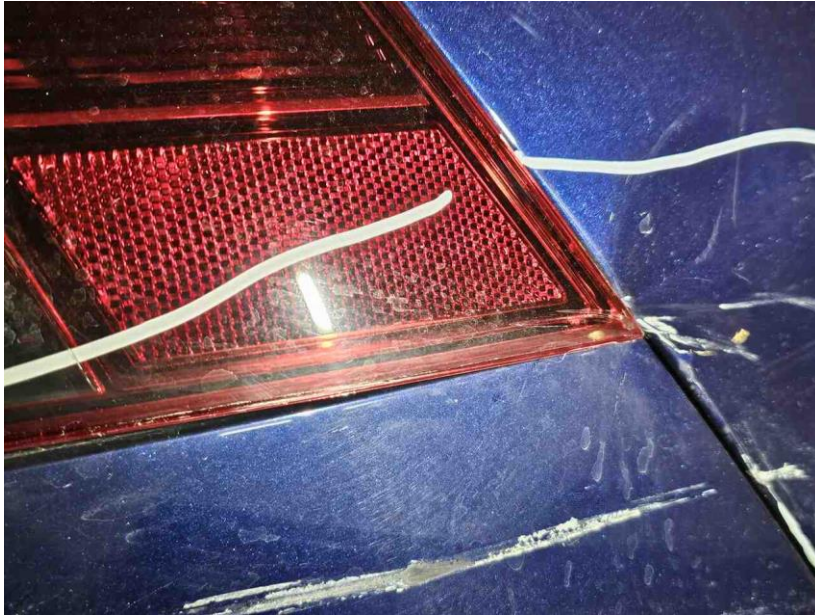


Bild 11

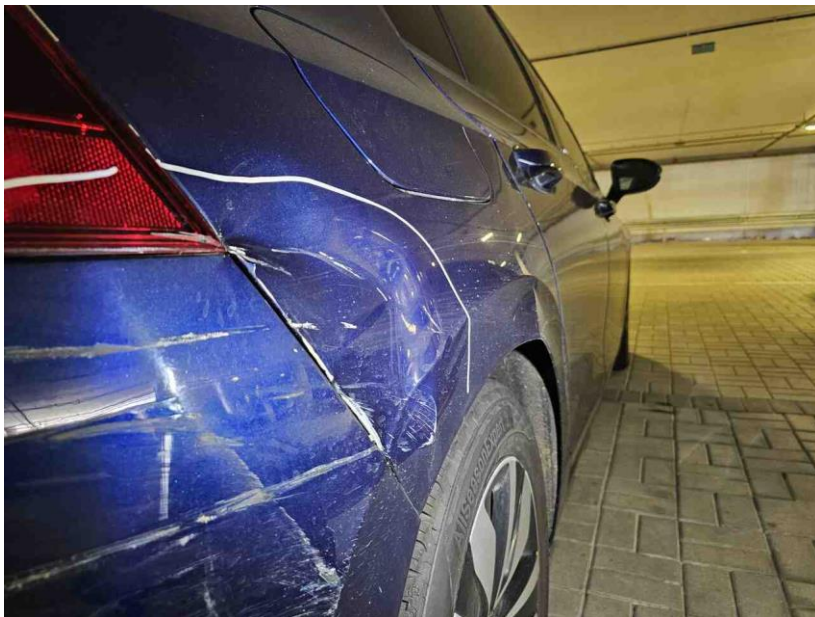


Bild 12



Bild 13



Bild 14



Bild 15




Dachrahmen rechts

Bild 16



Kratzer auf dem Dach

Bild 17

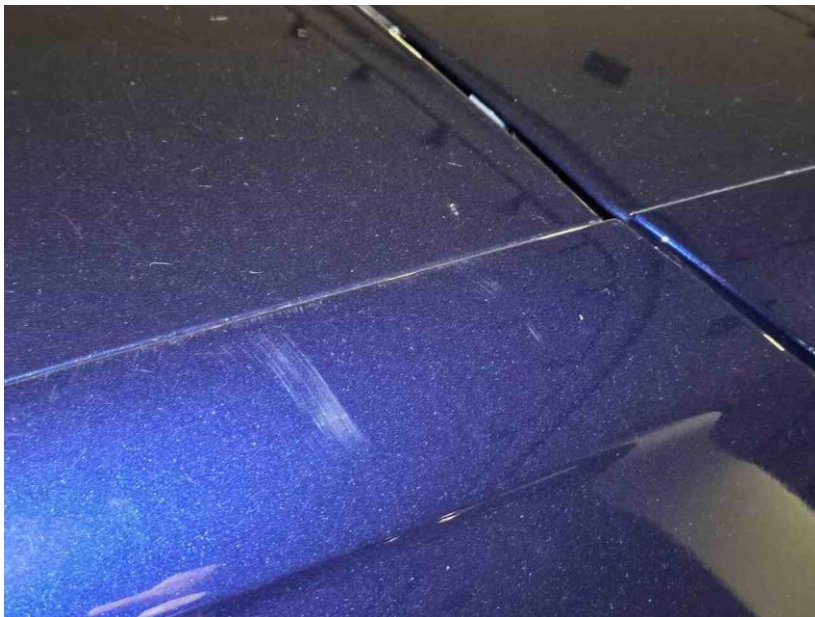


Dachrahmen links

Bild 18



Bild 19

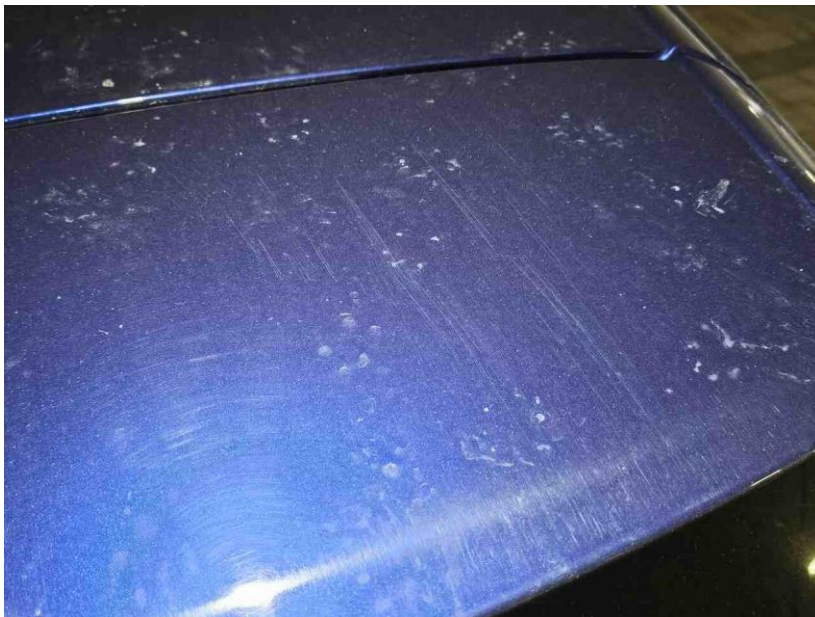

Kratzer Heckspoiler

Bild 20