

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002392257
Besichtigt am: 01.04.2026 12:33
Berichts-Nr: 10347780
FIN: WVGZZZCSZPY033505



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Taigo
HSN / TSN:	0603 / CQO
Erstzulassungsdatum:	09.03.2023
Laufleistung:	88.509 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Ceramique
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	24.200 KM

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten	Einton-Signalhorn
3 Kopfstützen hinten	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
3-Zylinder-Ottomotor 1,0 l TSI, 81 kW	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
4 Leichtmetallräder "Belmopan" 6 J x 16	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
4 Türen	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
6 Lautsprecher	Fahrzeugklassen-Differenzierung -2F0-
6-Gang-Schaltgetriebe	Federbereich 38 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fensterheber elektrisch
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fertigungsablauf Pamplona
Abgasnorm EU6 AP	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Frontantrieb
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärmedämmend
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fußgänger- und Radfahrererkennung
Assistenzpaket "IQ.DRIVE"	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Ganzjahresreifen 205/60 R 16
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Gehobene Komfort-Ausstattung
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gepäckraumbeleuchtung
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Gepäckraumboden in 2 Höhen einstellbar
Batterie 320A (49Ah)	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie/Generator Kapazität Standard	Handbremshebelgriff in Leder
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Hinterachse "Standard"
Berganfahrassistent	Innenspiegel automatisch abblendend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Instrumententafel geschäumt
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Chrom-Paket	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dachreling schwarz	Keine Aktionsausführung
Dämpfung hinten	Klimaanlage mit Aktiv-Kombifilter
Dämpfung vorn	Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag
Dekoreinlagen "Lave Stone Black" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Digital Cockpit, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar	Kurzheck
Digitaler Radioempfang DAB+	Landesverkaufsprogramm Deutschland
Diversity-Antenne für FM-Empfang	LED-Rückleuchten
Drehstromgenerator 140 A	LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz	Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung
Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze	

Leuchtweitenregulierung	Parklenkassistent "Park Assist" und Proaktives Insassenschutzsystem
Licht-und-Sicht-Paket	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Linkslenker	Radio
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Radio "Ready 2 Discover" inkl. "Streaming & Internet"
MIB3 Steuerung	Radschrauben Standard
Mittelarmlehne vorn längseinstellbar, mit Ablagebox	Radstand
Modul Boden hinten Ausführung 3	Rechtsverkehr
Müdigkeitserkennung	Regensensor
Multifunktionskamera	Regionscode " ECE " für Radio
Multifunktionslenkrad in Leder	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifenkontrollanzeige
Nicht Heissland	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Schaltgetriebe MQ200_GA
Normalsitze vorn	Schalthebelknauf in Leder
Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)	Scheibenbremsen hinten
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Scheibenbremsen vorn
Ohne 2. Batterie	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne alternativ-Antriebssystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Ambientebeleuchtung außen	Servolenkung
Ohne Anhängervorrichtung	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne Bordwerkzeug und Wagenheber	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Stabilisator vorn
Ohne Differenzialsperre	Standard-Klimazonen
Ohne Dynamic Drive Control	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung
Ohne ECO-Funktion	Staufach unter den Vordersitze(n)
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass und Kühlergrill mit Chromleiste
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Telefonschnittstelle
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Textilfußmatten vorn und hinten
Ohne Lichtassistent	Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Ohne Nebelscheinwerfer	Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Ohne Sprachsteuerung	Tür und Seitenverkleidung
Ohne Spurwechselassistent	Typprüfand Deutschland
Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg	Überhang hinten, mittel
Ohne Verkehrszeichenerkennung	Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)	Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Ohne Zusatz-/Standheizung	Version Standard
Ohne zusätzliche Bereifung	Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund	Vorbereitet für spätere Freischaltung: Navigationsfunktion "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
Parklenkassistent "Park Assist" inkl. Einparkhilfe	Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung ohne Safe-Sicherung, mit
Funkfernbedienung und 2 Funkklappschlüsseln

Zierleisten

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/60 R 16 92 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 08.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Hinten Rechts	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
4	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
5	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
6	Kofferraumboden	Verschlissen	Ersetzen
7	Windschutzscheibe	Steinschlag	Glasreparatur
8	Dach	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.700,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.500,51
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.200,51

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	1.020,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZCSZPY033505

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links

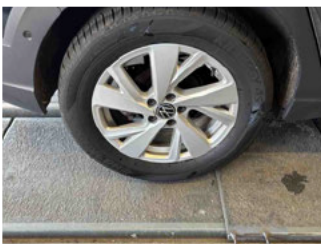


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole

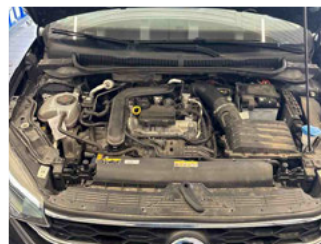


Fahrzeug - Motorraum offen

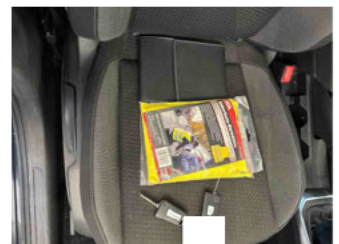

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

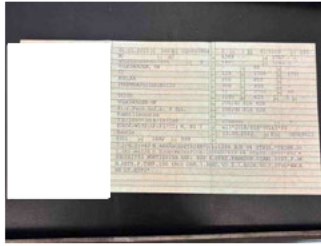

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

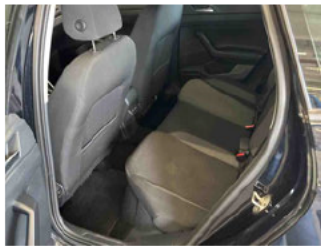

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Lackieren

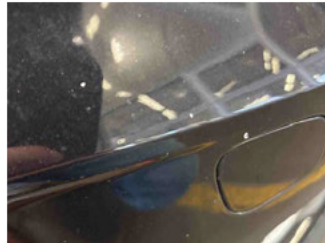

2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Hinten Rechts - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



4 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




5 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken




6 - Kofferraumboden - Verschlissen - Ersetzen



7 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Glasreparatur

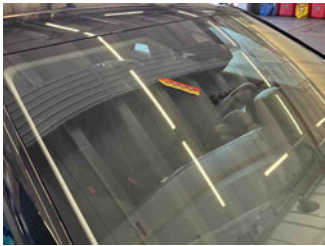

8 - Dach - Steinschlag - Auslegen + Polieren

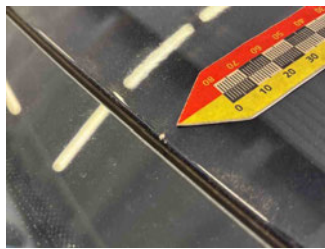

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

