

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom		25.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG	
Besichtigungsort		36272 Niederaula, Industriestraße 11	
Besichtigungsdatum		08.07.2026	
Referenznummern		0002065640	
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.		VXKFCYHZLP1078121	
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Grau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Astra L Sports Tourer 1.5 D Business Elegance	Laufleistung abgelesen	83.173 km
Erstzulassung	15.05.2024	Emissionsklasse	Euro 6e
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.498 ccm / 96 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	3 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	3 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Michelin	225/45 R17 94V	5 mm
Reservebereifung: Fehlteil					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 94H M+S	4 mm
Rad 2	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 94H M+S	4 mm
Rad 3	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 94H M+S	5 mm
Rad 4	Winterreifen	Stahlrad	Bridgestone	205/55 R16 94H M+S	5 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✓ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 23.05.2026 bei km 79.487.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Akustischer Fußgängerschutz (Außensound)
Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung	Anti-Blockier-System (ABS)
Bremsassistent	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro (10" Display)
Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung	Opel Connect
Automatische Umluft-Control	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar
Außenspiegel schwarz lackiert	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Dach Wagenfarbe	Dachreling silber
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Ergonomiesitz Fahrer (erweiterter Umfang)	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Sitzheizung vorn	Ergonomiesitz vorn links
Sitzverstellung vorn rechts (6-fach)	Sitzverstellung vorn links (8-fach)
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Lenkrad heizbar	Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent mit Frontkollisionswarnung und Fußgängererkennung
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz
Feststellbremse elektrisch	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Getriebe 6-Gang	Heckleuchten LED
Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	Karosserie: 5-türig
Klimaautomatik 2-Zonen	Kopf-Airbag-System
Kopfstützen hinten (3-fach)	Lenkrad (Leder)
Leuchtwertenregelung automatisch	LM-Felgen
Mittelarmlehne hinten	Mittelarmlehne vorn mit Ablagefach
Motor 1,5 Ltr. - 96 kW CDTI DPf	Nebelscheinwerfer LED
Radstand 2730 mm	Reifen-Reparaturkit
Reifendruck-Kontrollsystem	Rußpartikelfilter
Rückfahrkamera mit 180° Umgebungsansicht	Parkpilotsystem vorn und hinten
Rücksitzlehne geteilt (40:20:40)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
Scheinwerfer LED Eco	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Schließ-/Startsystem Keyless Open	Keyless Start
Seitenairbag vorn	Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED
Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
------------------	------------------------------------

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Frontscheibe beheizt mit Regensensor und Frontkamera, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Dach (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Dach, beschädigt, kalt drücken (Bild 32, Bild 33)	120,00 €	120,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links innen, beschädigt, Smartrepair (Bild 25, Bild 26, Bild 27)	60,00 €	60,00 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29)	1077,19 €	700,17 €
Heckklappe, beklebt, entkleben (Bild 16)	20,00 €	20,00 €
Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifenreparaturset komplett, fehlt, ersetzen (Bild 17)	123,71 €	123,71 €
LM-Rad vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 20, Bild 21)	349,09 €	349,09 €
LM-Rad hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	349,09 €	349,09 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Technik (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motor Abdeckung, beschädigt, ersetzen (Bild 19)	119,11 €	119,11 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 18)	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	2.670,00 €
Minderwert	2.292,98 €
Händlereinkaufspreis	9.000,00 €
Händlerverkaufspreis	10.550,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 34 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 09.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

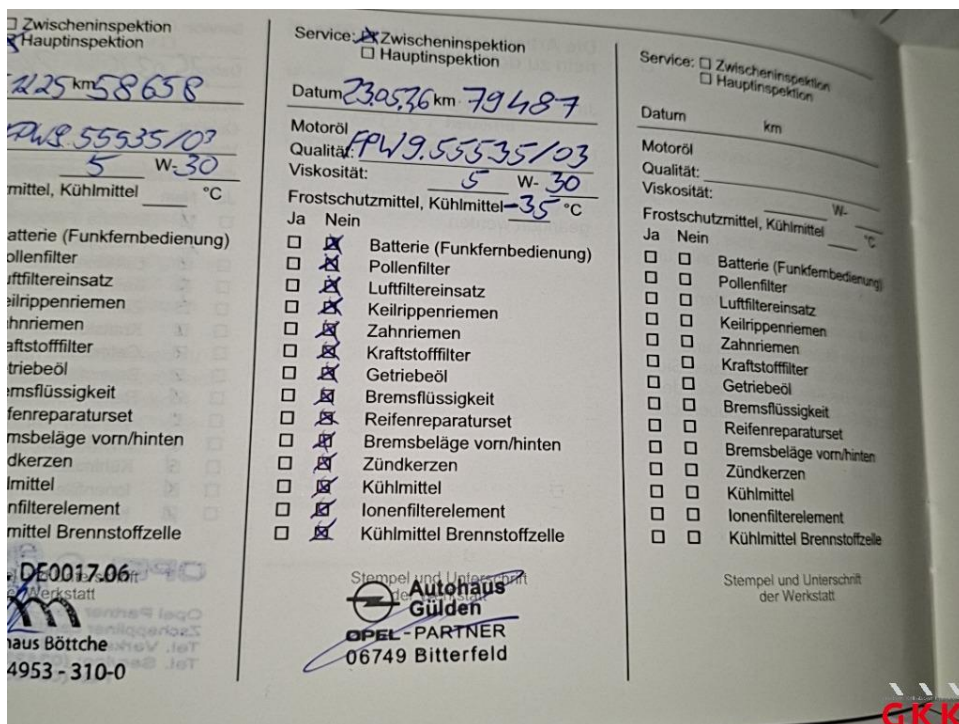


Bild 12

Fotoanlage



Bild 13

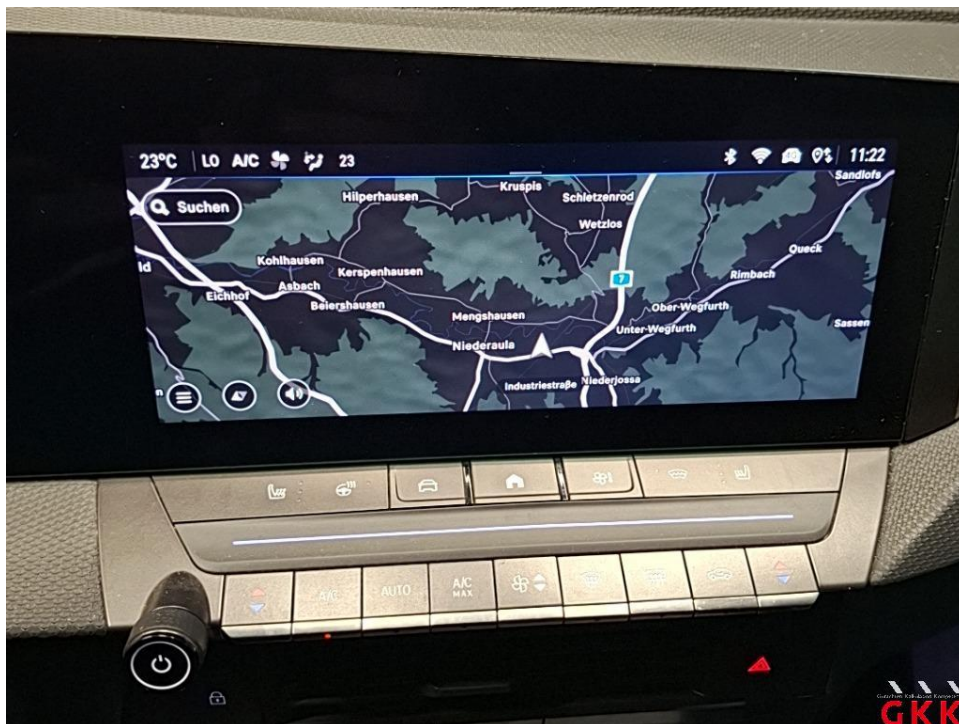


Bild 14

Fotoanlage



Bild 15

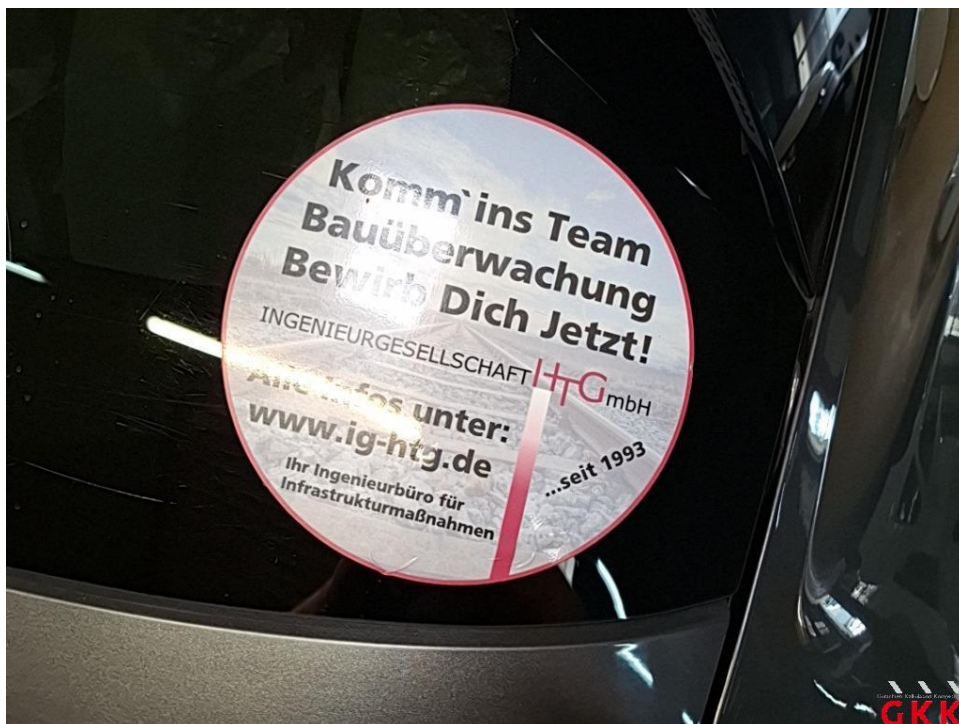


Bild 16 Heckklappe, beklebt, entkleben

Fotoanlage

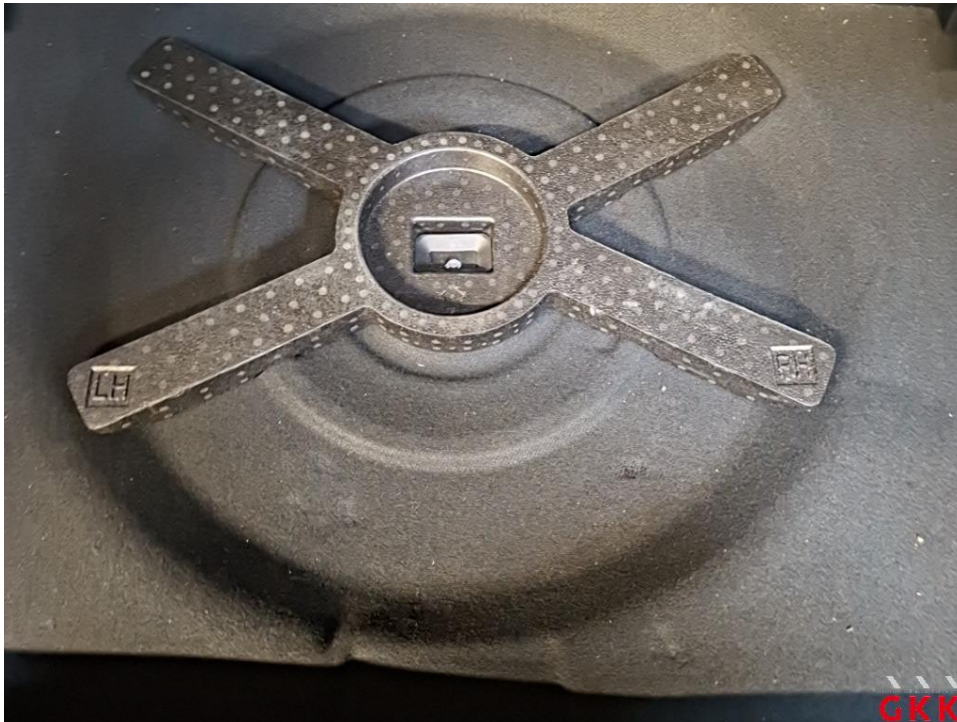


Bild 17 Reifenreparaturset, komplett, fehlt, ersetzen



Bild 18 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Motor, Abdeckung, beschädigt, ersetzen



Bild 20 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 LM-Rad, vorne rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 22 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 24 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Tür vorne links, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 26 Tür vorne links, innen, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, innen, beschädigt, Smartrepair



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 30 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen

Fotoanlage

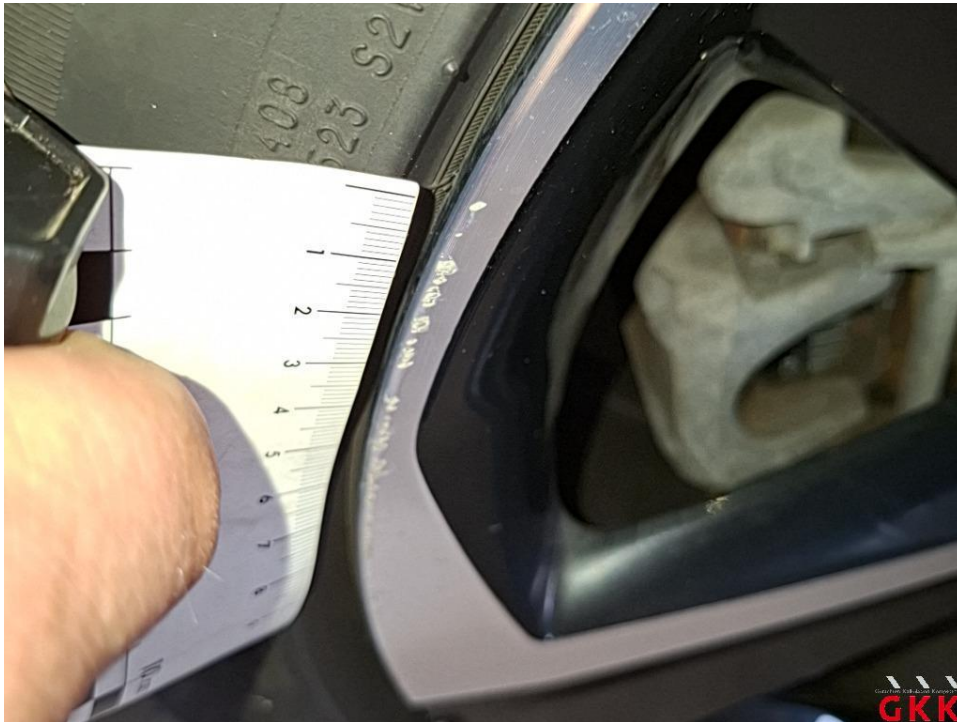


Bild 31 LM-Rad, hinten rechts, Materialabtrag, ersetzen



Bild 32 Dach, beschädigt, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33 Dach, beschädigt, kalt drücken



Bild 34