


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

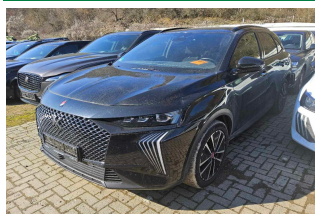

Kennzeichen

FIN **VR1JCYHZ1RY592348**

Vorgang

Kunden-Nr.
Auftraggeber

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

Bewertet auf

Zusammenfassung

Reparaturkosten / fehlende Teile gesamt	mit MwSt.	-4.681,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.933,61 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten / Fehlteilen	mit MwSt.	-4.681,00 EUR
	ohne MwSt.	-3.933,61 EUR

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 120 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt wurde zum Zeitpunkt der Besichtigung in einem nicht gereinigten Zustand vorgefunden. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Kopie

Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Prüfposition/en: Schadenerweiterung nach Diagnose nicht auszuschließen.

1 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.10.2024	Letzte Zulassung	14.10.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	DS Automobiles
Typ / Verkaufsbez.	DS 7 (07.2022->) / 7 1.5 BlueHdi 130 Performance Line + (EU6d)	Aufbauart	Kombi
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VR1JCYHZ1RY592348
HSN / TSN	2525 / AAC	DAT Europa-Code®	012350710110001
DAT Marktindex	DE001 6555	Km-Stand abgelesen	45441
Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	96
Hubraum (ccm)	1499	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Schwarze Perla / Metallic / B0N9V/B0MM0/KTV
Polster / Farbe	Leder / Anthrazit		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 50 R 19 103 V	Goodride / Zuper snow	W / O	3 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Goodride / Zuper snow	W / O	3 mm
2 links	235 / 50 R 19 103 V	Goodride / Zuper snow	W / O	4 mm
rechts	235 / 50 R 19 103 V	Goodride / Zuper snow	W / O	4 mm
Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Ambiente-Beleuchtung LED, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Automatik-Sicherheitsgurte hinten, Außenspiegel Schwarz, Spiegelfuss Wagenfarbe, Außenspiegel anklappbar, mit Umfeldleuchte, Einparkhilfe / Rückfahrlilfe / Totwinkel-Assistent und Memoryfunktion, Außenspiegel mit Einparkfunktion/Rückwärtsparkhilfe, Außentemperaturanzeige, Dachreling schwarz, Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Kamera, Einschaltautomatik für Fahrlicht, Einstiegsleisten vorn und hinten (Metall) mit Schriftzug (Logo), Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake), Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe, Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem, Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Monitoring),

Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Spurassistent (AFIL), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus, Fensterheber elektr., vorn mit Komfortschaltung und Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Frontscheibe Akustikglas, Fußmatten Design, Fußraumbeleuchtung vorn LED, Fußraumleuchte Fahrer, Beifahrer, Fzg. ohne Induktionsladeschale für Smartphone, Fzg. ohne Rückenlehnenverstellung hinten, Fzg. ohne Zeituhr (analog), Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Getränkehalter, Getränkehalter vorn, Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckscheibe heizbar, Heckscheibenwischer, Innenausstattung: Dekoreinlagen Armaturenbrett, Alcantara, Innenausstattung: Interieur Alcantara Schwarz, Innenraumbeleuchtung LED, Innenraumfilter: Pollenfilter und Aktivkohlefilter kombiniert, Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Kindersicherung elektr. betätigt, Klimaautomatik, Kombiinstrument digital, Kopf-Airbag-System, Kopf-Airbag-System hinten, LM-Felgen 8,5x19 (Silverstone), Lenkrad (Leder), Lenkrad mit Multifunktion, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne vorn, Modell-Schriftzug DS PERFORMANCE LINE, Modellpflege, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP, Motor 1,5 Ltr. - 96 kW Blue-HDI FAP KAT (YHZ / DV5RC), Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay 12 Zoll, Parkbremse elektrisch, Pedale Aluminium, Pyrotechnischer Gurtstraffer, Radstand 2738 mm, Reifen 235/50 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem indirekt (ohne Lokalisierung), Rußpartikelfilter, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenbremsen vorn innenbelüftet und Scheibenbremsen hinten, Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic), Scheibenwischer mit Regensensor, Scheinwerfer DS LED Vision, Seiten- und Becken-Airbag vorn und hinten, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seiten- und Becken-Airbag vorn, mit Kopf-Airbag-Einheit, Seitenairbag hinten, Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt, Service-System: DS IRIS System (Sprach- und Gestensteuerung), Servolenkung elektrisch, Einfachritzel, Sitz-Paket: Sitze, Außenspiegel elektr. verstellbar, Sonnenblenden mit Make-up-Spiegel, Steckdose (12V-Anschluß) 2-fach, Steckdose (12V-Anschluß) im Fond, Stop-Start-Anlage, Tagfahrlicht LED, Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage, USB-/Audio-Schnittstelle (Typ C), Vorbereitung Koffer-/Laderaumboden doppelt, Warnanlage für Sicherheitsgurte, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
75935	Getriebe Automatik - Typ: AMN8 (8-Stufen)
38205	Alarmanlage
1508	Komfort-Paket 2
1509	Komfort-Paket 3
49326	LM-Felgen 8,5x19 (Edinburgh)
11689	Sonderlackierung Perla-Nera-Schwarz Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Wartungsnachweis: lückenhaft
bis Wartung verbleiben: 0 km oder 0 Tage (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechnung	Minderwert in EUR brutto	netto
1. Motor Fehler, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 7)	150	voll	-150,00	-126,05
2. Adblue Stand niedrig, erneuern (Bild 8)	50	voll	-50,00	-42,02
3. Inspektion überzogen um 9600km, erneuern (Bild 9)	550	voll	-550,00	-462,18
4. Knopf Fahrmodus defekt, instandsetzen (Bild 10)	180	voll	-180,00	-151,26
5. Fahrzeuginnenraum verschmutzt, reinigen (Bild 11, 12)	150	voll	-150,00	-126,05
6. Alufelge hinten rechts, Bremsstaub eingebrannt, erneuern (Bild 13)	524	voll	-524,00	-440,34

Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	1.604		-1.604,00	-1.347,90
--	--------------	--	------------------	------------------

Fehlende Teile

	Kosten Anrechnung brutto		Minderwert in EUR brutto	netto
1. Schlüssel	277	voll	-277,00	-232,77
2. Sommerradsatz	2.800	voll	-2.800,00	-2.352,94
fehlende Teile insgesamt / Minderwert	3.077		-3.077,00	-2.585,71

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Markus Pitz

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

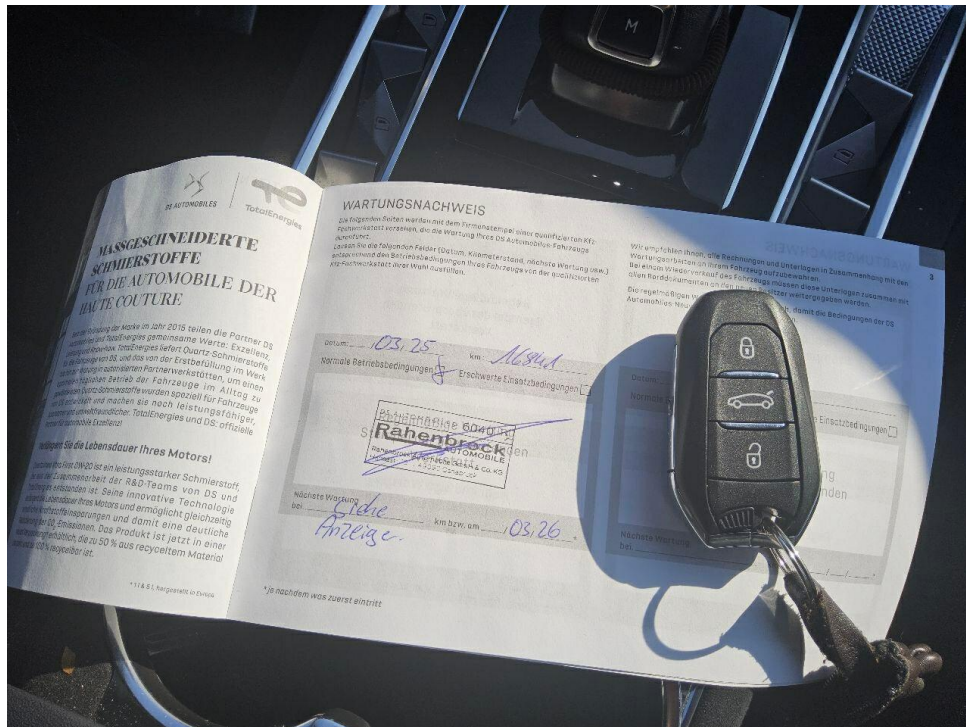


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)

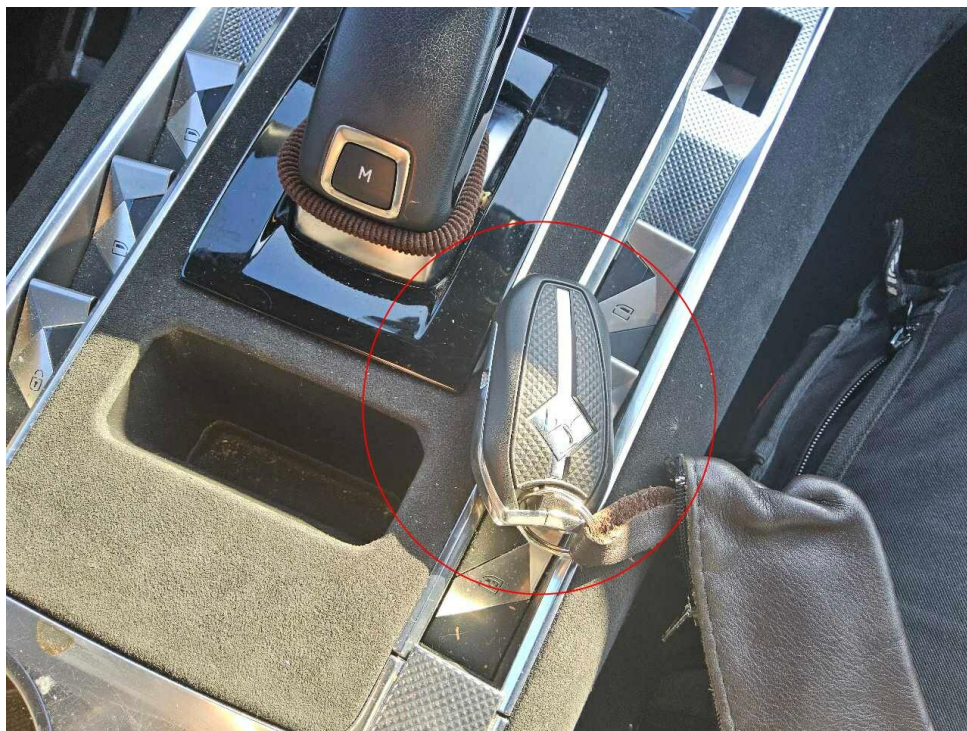


Bild 6 : Schlüssel fehlt



Bild 7 : Motor Fehler



Bild 8 : Adblue Stand niedrig



Bild 9 : Inspektion überzogen um 9600km



Bild 10 : Knopf Fahrmodus defekt



Bild 11 : Fahrzeuginnenraum verschmutzt



Bild 12 : Fahrzeuginnenraum verschmutzt



Bild 13 : Alufelge hinten rechts, Bremsstaub eingebrannt

FIN	VR1JCYHZ1RY592348	
km-St.	45441	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AC	Kombilimousine
Herst.	2525	Stellantis (F)
Typ	AAC	J
Var.	00001	C
Vers.		YHZU-C2PD00
zGM	2050 kg	
EZ	14.10.2024	
Kunden-Nr.		0000170229

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B079186000561 0 vom
06.03.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug bereits abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet