

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002361836
Besichtigt am: 10.02.2026 11:58
Berichts-Nr: 10209893
FIN: WAUZZZF35P1083588

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Audi
Modell:	Q3
HSN / TSN:	0588 / BOY
Erstzulassungsdatum:	21.02.2023
Laufleistung:	44.489 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pulsorange
Farbe Dach:	Pulsorange
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	silber-schwarz/ schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	05.11.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	23.843 km
Restlauf bis Service:	300 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Fahrzeugausstattung

2-Zonen-Komfortklimaautomatik	Doppelton-Signalhorn
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D	Drehstromgenerator 140 A
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T D1/TI9/T1I/T3C	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Abgaskonzept, EU6 AP	-
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einparkhilfe hinten
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
advanced	Elektrische Luftzusatzheizung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Elektromechanische Parkbremse
Akzentflächen schwarz glänzend	Elektromechanische Servolenkung
Ambiente-Lichtpaket	Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
Anhängevorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie- Schriftzug
Audi AG	Entriegelung Hintersitz Standard
Audi connect Remote & Control (für MMI Radio plus)	Erhö.h. der Serienkraftstoffstbefüllung
Audi pre sense basic	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi pre sense front für adaptiven Geschwindigkeitsassistenten	Fahrzeugklassen-Differenzierung-F30/F3A-
Audi Smartphone Interface	Federbereich 43 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi Soundsystem	Fernlichtassistent
Audi virtual cockpit	Fertigungsablauf Standard
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Folienbeklebung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	Frontantrieb
Außenspiegel links, asphärisch	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Außenspiegel rechts (großes Sichtfeld), konvex	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Außenspiegelgehäuse in Schwarz	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 420A (70Ah)	Fußmatten vorn und hinten
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Geschlossener Aufbau
Berganfahrassistent	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Betriebserlaubnis Nachtrag	gesetzlicher Notruf
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bluetooth-Schnittstelle	Grundausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Heckleuchten
Bordwerkzeug	Heckspoiler
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Dachreling schwarz	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dämpfung vorn	ISOFIX und Top Tether für Fondsitze außen
Dekoreinlage Micrometallic silber	Kältemittel R1234yf
Dieselmotor	Kein Selbstabholer
Digitaler Radioempfang	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
	Keine Aktionsausführung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

Kennzeichenträger hinten (ECE)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kindersicherheits-Paket	Ohne Klappstisch an Vordersitzlehne
Kindersicherung elektrisch betätigt	Ohne Kompensor
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Ladekabel
Komfortfahrwerk	Ohne Ladekabel (Industriestecker)
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Komfortpaket	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komfortschlüssel, ohne Safelock	Ohne Logoprojektion
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mode3 Ladekabel
Kopfstützen vorn	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Navigationsgerät
Ladekantenschutz aus Edelstahl	Ohne Nebelscheinwerfer
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung,autom.statistisch	Ohne Sonder-Maßnahmen
Licht-/Regensensor	Ohne Steckdose
Linkslenker	Ohne Trennwand
Mit Multifunktionskamera	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Wandhalterung
Motorabdeckung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nicht Heissland	Optikpaket schwarz
Nichtraucherausführung	Räder Audi Sport, 7-Speichen-Rotor, anthrazitschwarz, glanzgedreht, 8,5Jx19, Reifen 255/45 R19
Ohne 2. Batterie	Räder der Audi Sport / Quattro GmbH
Ohne Ablagepaket	Radschrauben Standard
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Radstand
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Rechtsverkehr
Ohne alternativ-Antriebssystem	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Aluminiumoptik im Interieur	Reifen 255/45 R19 104Y xl
Ohne Audi connect Navigation & Infotainment	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Audi drive select	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Bedieneinheit Ladesystem	Reifenreparaturset
Ohne Belederung	Rücksitzbank plus
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	S tronic
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen hinten
Ohne ECO-Funktion	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Scheinwerfer
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Feuerlöscher	Seitliche Dekorfolien
Ohne Frontspoiler	Serienqualität
Ohne Garagentoröffner	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Innen-Sound-Maßnahmen (Nur für Audi/Seat)	Sitzbelegungserkennung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

Sitzheizung vorn
Sonnenschutzverglasung abgedunkelt
spezielles Typschild EU
Sportsitze vorn
Sprachdialogsystem
Spurverlassenswarnung
Spurwechselwarnung
Stabilisator hinten
Stabilisator vorn
Stahlräder mit Radvollblende, 6,5Jx17 Winterreifen 215/65 R17
Standardabgasanlage
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System mit Rekuperation
Stoff Index
Stoßfänger advanced in Volllackierung (Wagenfarbe)
Tagfahrlicht
Top-Infotainment Basic (MIB3)
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Typprüfand Deutschland
Verbandmaterial mit Warndreieck
Vordersitze manuell einstellbar
Wartungsintervallverlängerung
Waschwasser-Standanzeige
Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/65 R 17 99 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	255/45 R 19 104 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Zusätzliche(r) Reifen	Riss	Ersetzen
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Instrumententafel	Kratzer	Ersetzen
5	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
6	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür vorne links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Ja

Nachlackierungen vorhanden: Ja

Nachlackierungen professionell ausgeführt: Ja

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	219,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	360,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	215,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF35P1083588

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(10.02.2026 11:58) Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen, Kostenausweitungen, Nachbelastungen möglich.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links

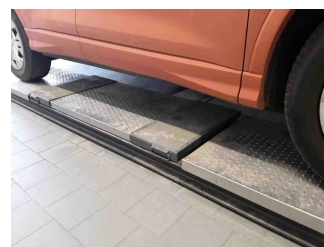

Seitenansicht - Schweller rechts

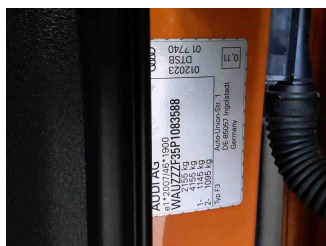


Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

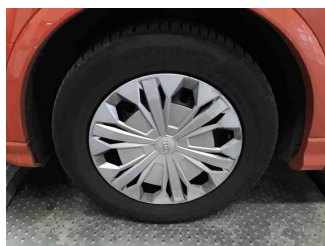


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

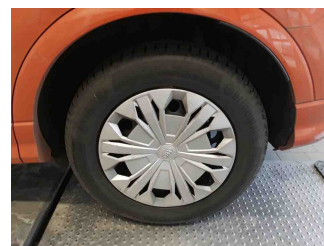

Räder - Rad montiert hinten
links

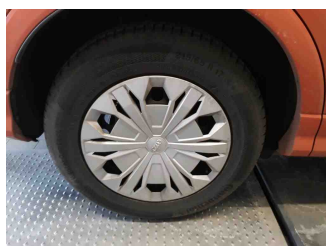

Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

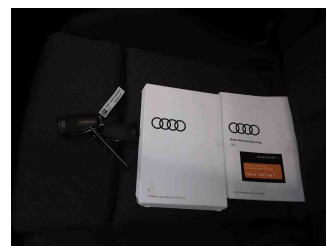


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum

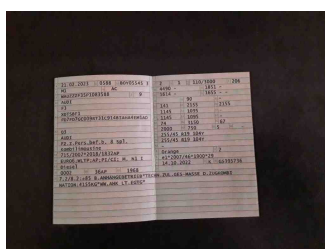

Fahrzeug - abgegebene ZB1

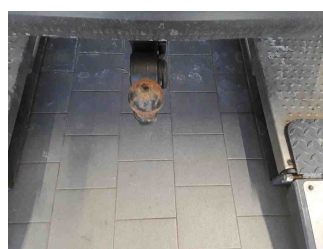

Equipment - Anhängerkupplung

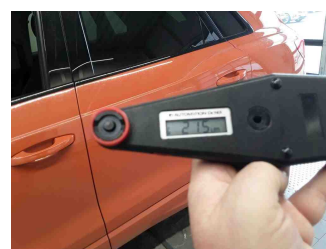


Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Kotflügel vorne links

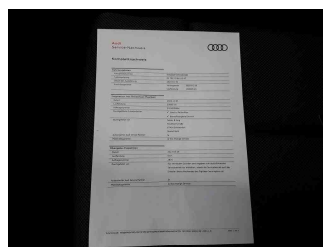

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

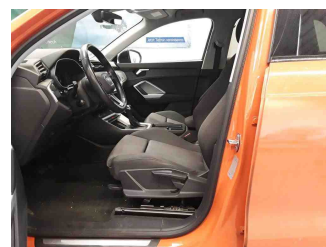

Innenraum - vorne

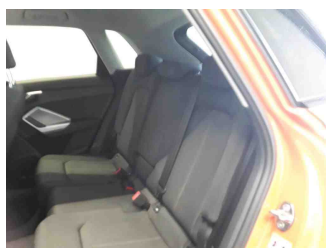

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Zusätzliche(r) Reifen - Riss - Ersetzen

Kommentar

2. Reifen Sicherheitsrelevante Beschädigungen. 255/45R19 104Y.



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren

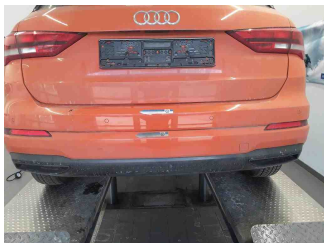

3 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

4 - Instrumententafel - Kratzer - Ersetzen

Kommentar

Blende Schalttafel.






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

5 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern


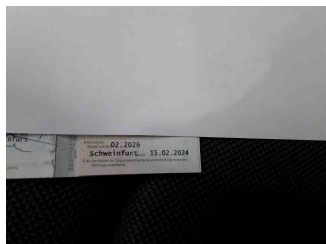


6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen





GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

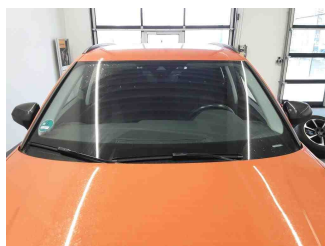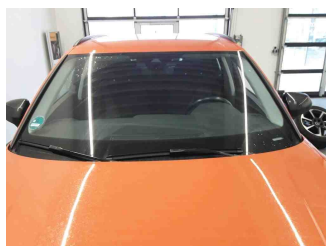

2 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

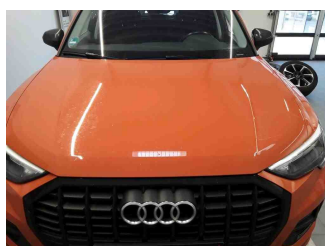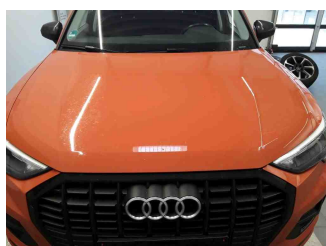

3 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10209893
vom: 12.03.2026

4 - Tür vorne links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Türkante.

