

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002401854
Besichtigt am: 10.04.2026 13:15
Berichts-Nr: 10400336
FIN: TMBJF7NU0PC211926



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / AVU
Erstzulassungsdatum:	17.01.2023
Laufleistung:	84.409 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	5.100 KM

» Fahrzeugausstattung

"KESSY FULL" ohne SAFE System	Dachreling, blank
"SMART LINK" (drathlos für Apple)	Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk
"SUNSET"	Dämpfung vorn
"Virtual Cockpit"	Dekor-Einlagen
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	Design Paket
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
2-Speichen-Multifunktionslenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Drehstromgenerator 180 A
3. Kopfstütze hinten	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
4 Türen	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.C	Durchladefunktion für Beifahrersitz (LHD)
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/85 KW(4V) TDI Common-Rail Grundmotor ist: T0N/T6M/TL4/TR1/T3Y	ECO-Funktion
7-Gang-Automatikgetriebe	Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile --
8 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einstiegsleisten (vorn)
Abgaskonzept, EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Ablagenpaket 3	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Aero Kappe schwarz	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Anhängervorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Fahrerkniefahrerairbag
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion
Außen-Sound Standard	Fahrprofilwahl und konv. Dämpfer
Außenspiegel links, konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-
Außenspiegel rechts, konvex	Federbereich 02 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp- /einstell-/beheizbar	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fertigungsablauf Bratislava
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed- Limiter	Feststellbremse
Batterie 380A (68Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Beheizbare Vorder- und Rücksitze	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug	Heckspoiler
Bremsbelagverschleißkontrolle	Hinterachse "Standard"
Brillen-Ablage/Halter	Hinterachsgewicht Ausführung 1
Chrom-Paket (Ausführung 2)	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei	Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
DAB - Digitaler Radioempfang	Innenspiegel automatisch abblendbar mit USB

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, manuell	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dekorfolien/Embleme
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig	Ohne Durchladeeinrichtung
Klimakomfortscheibe	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komfortsitze vorn	Ohne Emblempaket
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen vorn	Ohne Halter
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Innenleuchte im Fußraum
Kühlerschutzgitter	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladedose
LED- Hauptscheinwerfer	Ohne Lichtassistent
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling	Ohne Schmutzfänger
Leergewichtsbereich 1	Ohne Spurwechselassistent
Lehnenentriegelung für rechten Vorder- sitz	Ohne Stabilisator hinten
Leichtmetallräder "PROCYON" 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Leichtmetallräder "PROCYON" mit Aero Kappe schwarz 7J x 18" - 4 Stk.	Ohne Überführungsausrüstung
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Leuchtweitenregulierung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Linkslenker	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Luftfilter für staubreiche Länder	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Luxusausstattung	Pannen-Set
Mit Adapter	Radschrauben Standard
Mit Multifunktionskamera	Radstand
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)	Rechtsverkehr
Mittelarmlehne vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Modul Boden hinten Ausführung 7	Reifen 215/50 R18 92W
MPV	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Müdigkeitserkennung	Reifendruckkontrolle
Navi Columbus + Web radio	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Nebelscheinwerfer	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
Nebelschlussleuchte	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Netztrennwand	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Nicht Heissland	Scheibenbremsen hinten
Nichtraucherausführung	Scheibenbremsen vorn
Normal-Lackierung	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Notrufsystem eCall+	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage
 Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
 Schriftzugsatz in Grundauführung
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
 und Beifahrerseite
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Standheizung mit Funkfernbedienung
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Standard
 Tankdeckel
 Technology Columbus Plus (Web Radio)
 Textilfußmatten
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
 Transportschutzmaßnahmen
 Travel Assist
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfstand Deutschland
 Variabler Ladeboden im Kofferraum
 Variables Ladebodenkonzept
 Variante Grundausrüstung
 Verkehrszeichenerkennung
 Virtuelles Pedal
 Wartungsintervallverlängerung
 Waschwasser-Standanzeige
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Winter Plus Paket
 Zierleisten blank
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen
 Schweller
 Zus. Rückstrahler (Türbereich)
 Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	4,5 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/50 R 18 96 W	5,5 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerverkleidung hinten	Abrieb	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
4	Stoßfänger vorne mitte	Steinschlag	Auslegen + Polieren
5	Motoröl	Undichtigkeit	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJF7NU0PC211926

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos


 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

 Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

 Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

 Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung


Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



 Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

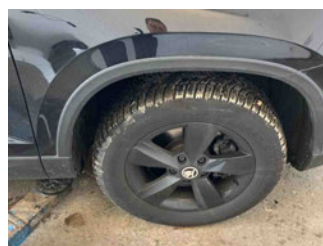 Räder - Rad montiert vorne
links

 Räder - Rad montiert vorne
rechts

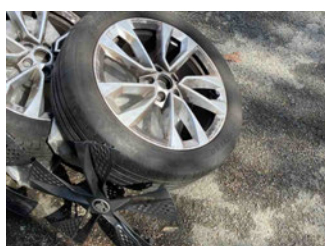
 Räder - Rad montiert hinten
links

 Räder - Rad montiert hinten
rechts

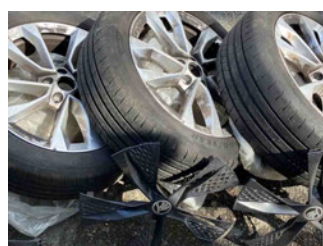
Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

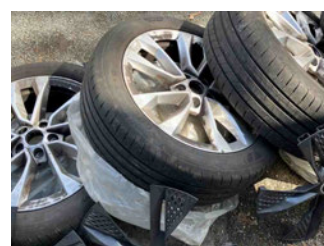

Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

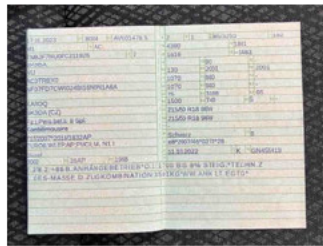



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung

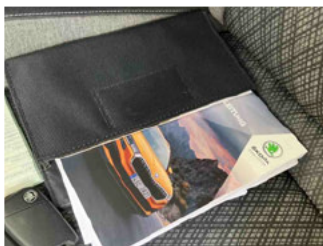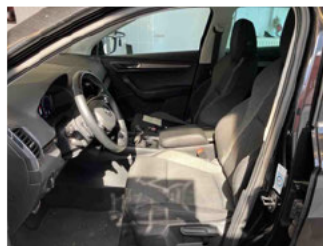Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne

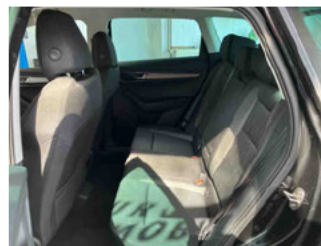

Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerverkleidung hinten - Abrieb - Lackieren

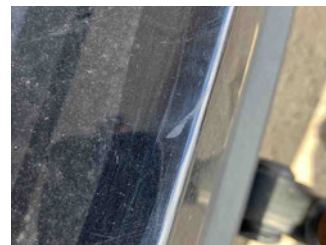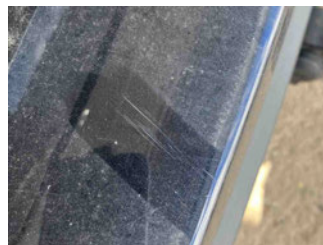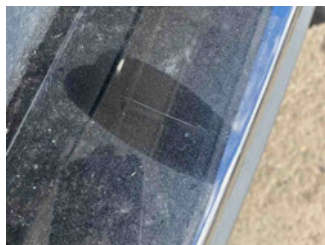


2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern



4 - Stoßfänger vorne mitte - Steinschlag - Auslegen + Polieren

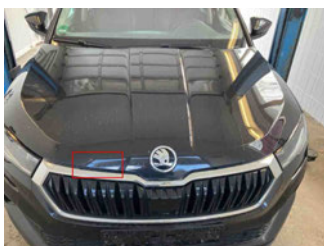5 - Motoröl - Undichtigkeit - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich