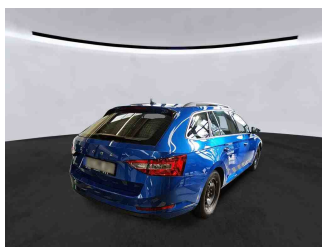
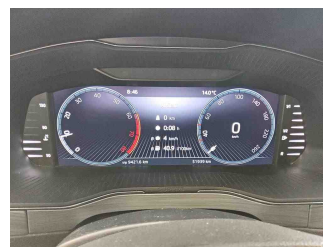


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002437694
Besichtigt am:	06.05.2026 09:51
Berichts-Nr:	10605487
FIN:	TMBJN7NP5N7021042

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / ATE
Erstzulassungsdatum:	21.12.2021
Laufleistung:	51.939 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	02.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	24.03.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	51.726 km
Restlauf bis Service:	29.800 KM

» Fahrzeugausstattung

"CRUISE CONTROL" - Geschwindigkeitsgerät mit Speedlimiter	Bordwerkzeug und Wagenheber
"FRONT ASSIST" - Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive Geschwindigkeitsanlage	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
"KESSY GO" ohne "SAFE" System	Chrom-Paket
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Chromrahmen um die Seitefenster
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei
"Virtual Cockpit"	DAB - Digitaler Radioempfang
12 Volt-Steckdose(n)	Dachreling, schwarz
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad, mit schwarzer Umnäherung	Dachspoiler
2x USB vorne	Dämpfung hinten, Basis 1
4 Zyl. Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.A	Dämpfung vorn
4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57	Dekorleiste Brushed
6-Gang-Schaltgetriebe	Doppelton-Signalhorn
8 Lautsprecher (passiv)	Drehstromgenerator 140 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Abfalleimer	Dreip. Automatikgurte v.o.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Abgaskonzept, EU6 AP	Einbau Differenzierung für Getriebe "MQ 281" -- Fahrzeugteile --
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Einstiegsleisten vorne und hinten
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entriegelung Hintersitz Standard
Akustische Seitliche Fenster vorne ohne SunSet	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fahrerkniefahrerairbag
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Außenspiegel links, konvex	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstellbar separat beheizbar	Feststellbremse
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Formteilhimmel ungeteilt
Ausstattungsstufe - Ambition	Frontantrieb
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Frontscheibenheizung
Batterie 320A (59Ah)	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)
Beheizbare Vordersitze	Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)
Berganfahrassistent	Heckscheibenwischer "AERO"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Betriebsspannung 12 V	Innenleuchte im Fußraum vorn
Bordliteratur in Deutsch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
	Kältemittel R1234yf
	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Klimakomfortscheibe	Ohne Fußmatten
Komfort Telefonie	Ohne Garagentoröffner
Komfortsitze vorn	Ohne Halter
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kopfstützen vorn	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlerschutzgitter	Ohne Kompass/Verkehrszeichenanzeige/ Verkehrszeichenerkennung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
LED Rückleuchte	Ohne Ladekabel
Leergewichtsbereich 1	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "ORION" 6,5Jx16"	Ohne Lichtassistent
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Müdigkeitserkennung
Leseleuchte vorn	Ohne Multifunktionskamera
Leuchtwertenregulierung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Linkslenker	Ohne Schmutzfänger
Low LED Basis Scheinwerfer inkl. LED Tagfahrlicht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Sonnenschutzrollo
Mittelarmlehne vorn	Ohne Spurhalteassistent
Mittelkonsole	Ohne Spurwechselassistent
Motorenstart Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Nebelschlussleuchte	Ohne Überführungsausrüstung
Netzprogramm	Ohne Uhr
Netztrennwand	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Nicht Heissland	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Normal-Lackierung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Notrufsystem eCall+	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne "drive select"	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne 2. Batterie	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne Adapter	Optionsinfotainment (MIB3)
Ohne alternativ-Antriebssystem	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Ohne Anhängervorrichtung	Preisstützung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Radio Bolero
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben Standard
Ohne CD/DVD für Navigation	Radstand
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Rechtsverkehr
Ohne Durchladeeinrichtung	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne ECO-Funktion	

Reifen 215/60 R16 95V Super- Rollwiderstandsoptimiert,
Generation 2

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access 1 Jahr

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundauführung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stahlnotrad-platzsparend

Stahlnotrad-platzsparend

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transport

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.

Transportschutzmaßnahmen

Typprüfstand Deutschland

Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden
+ Organisier + Alu-Querträger

Variant/Avant

Variante Grundausrüstung

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	4,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	6,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm
Continental			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	4,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Stoßfänger vorne	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Seitenwand hinten rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
6	Außenschweller rechts	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
7	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Türzierleiste vorne links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
9	Türzierleiste hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
10	Belüftungsdüse hinten mitte	Gebrochen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Rücklicht links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Kotflügel vorne rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	192,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	195,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJN7NP5N7021042

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts

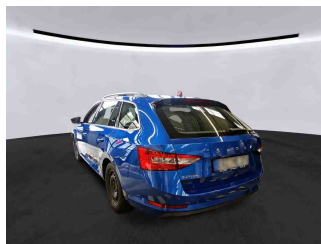

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links

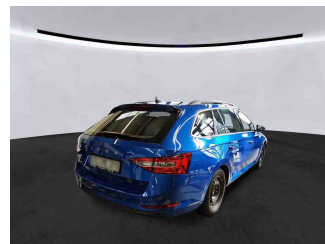


Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

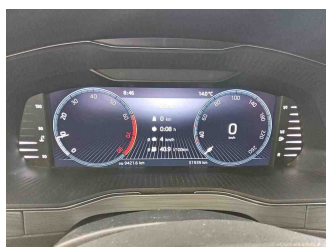


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug

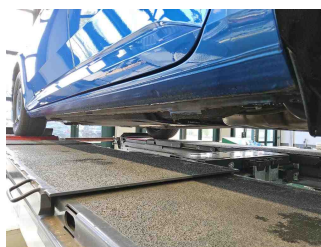


Seitenansicht - Schweller links

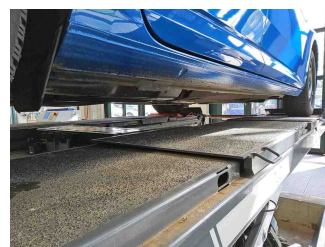


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

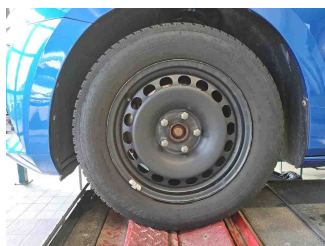

Räder - Rad montiert vorne
links

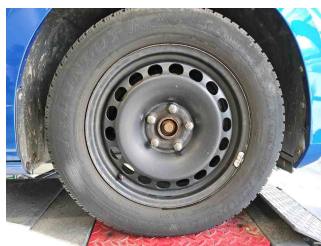

Räder - Rad montiert vorne
rechts

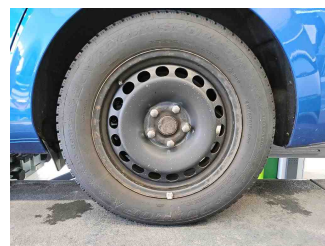


Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1

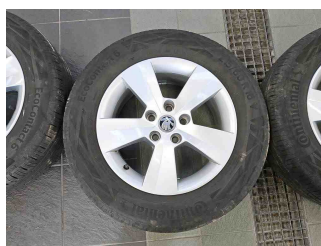

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad

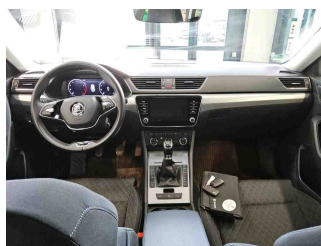

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10605487
vom: 13.05.2026

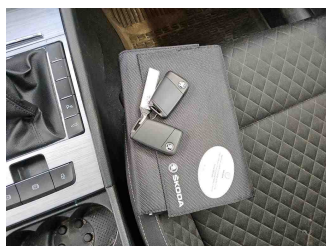

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

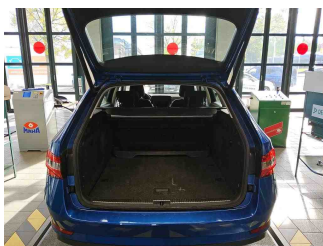

Innenraum - Kofferraum

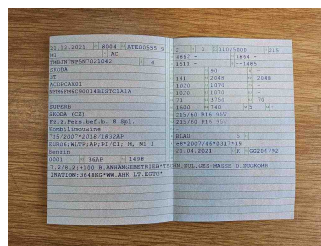


Fahrzeug - abgegebene ZB1




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Lackstärke Tür hinten links

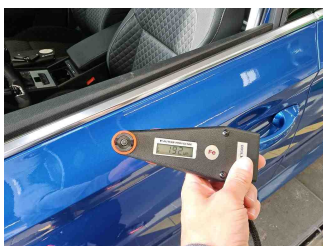


Lackstärke Tür vorne links

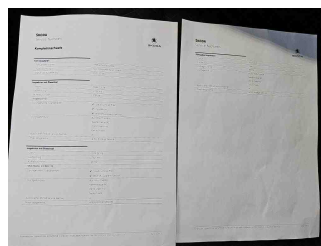


Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

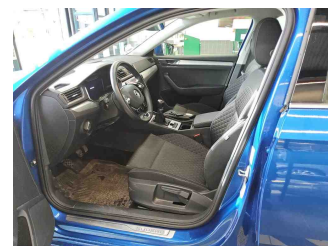

Innenraum - vorne

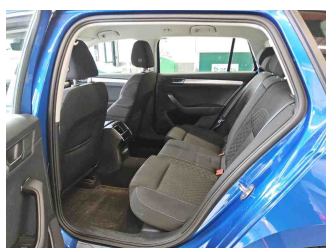

Innenraum - hinten

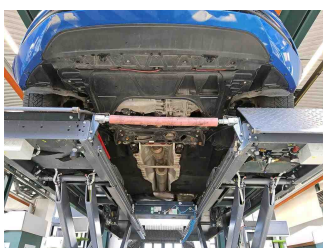

Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar



starke Orangenhaut, Lackeinschlüsse



2 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar


starke Orangenhaut, Lackeinschlüsse

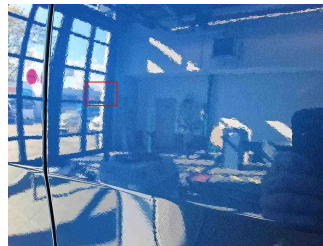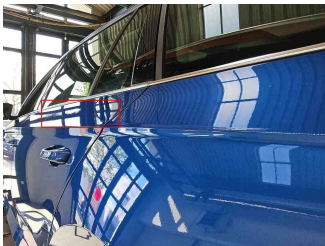

3 - Stoßfänger vorne - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren


Kommentar

Lackläufer, Lackeinschlüsse

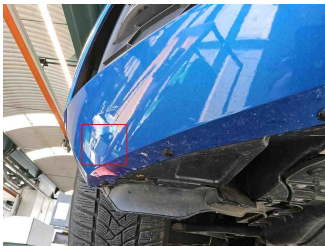


4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen


5 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair

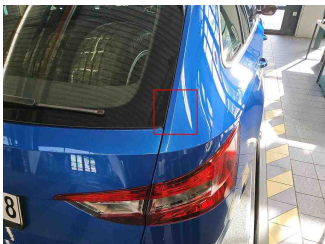

6 - Außenschweller rechts - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



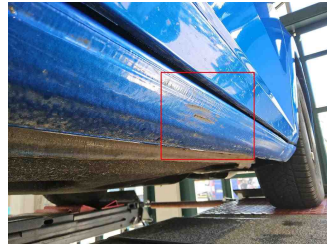


7 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken

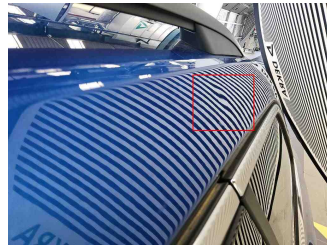



8 - Türzierleiste vorne links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar	Lackeinschlüsse, Lackläufer
-----------	-----------------------------

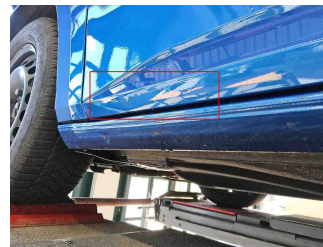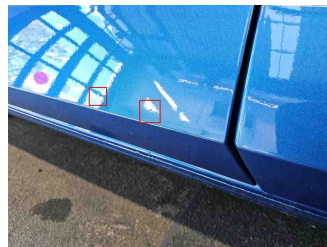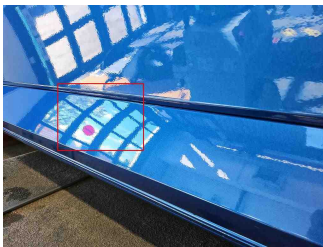


9 - Türzierleiste hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

Kommentar	Lackeinschlüsse, Lackläufer
-----------	-----------------------------

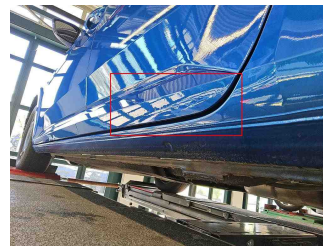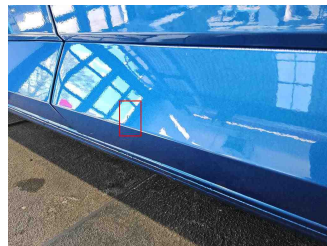


10 - Belüftungsdüse hinten mitte - Gebrochen - Ersetzen

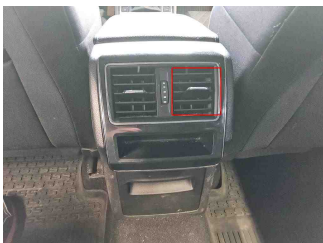

GEBRAUCHSSPUREN


1 - Motorhaube - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

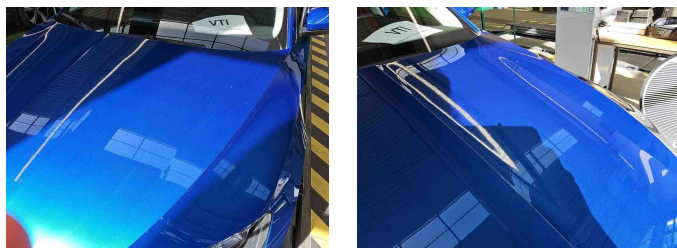


2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Rücklicht links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

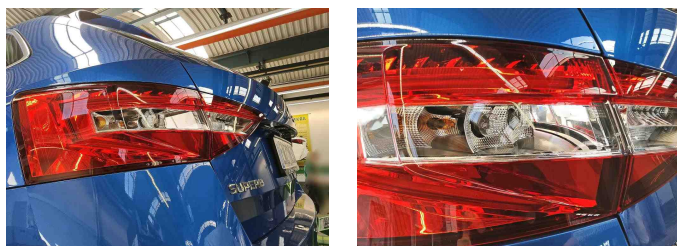

4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

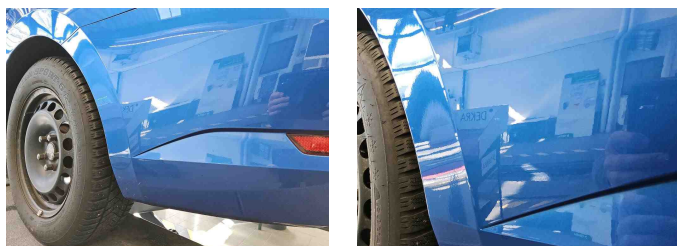

5 - Kotflügel vorne rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

