



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	ERH-WH 90E
Berichtsnummer :	0000000925778-DE926		
Referenznummer:	31194772		

Fahrzeugdaten

Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	KNAC381AFP5605733	Laufleistung abgelesen:	42239 km
Erstzulassung / Baujahr:	22.06.2023 / 2023	Besichtigungsdatum/-ort:	17.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	PKW	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Elektro	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	0 ccm / 168 kW (228 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	(KLG) STAHLGRAU MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2026 / 06.2026
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	26995 / 05.06.2026
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Nexen	235/55/R19/105V 6 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Nexen	235/55/R19/105V 6 mm
2. Achse - links / Zust.	Nexen	235/55/R19/105V 6 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Nexen	235/55/R19/105V 6 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• Anti-Blockier-System (ABS) • Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display) • Einparkhilfe hinten • Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW) • Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA) • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent • Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA) • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Getriebe für Elektrofahrzeug • HV-Batterie 77,4 kWh • Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer • Keyless-Start • Klimaautomatik 2-Zonen • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad mit Multifunktion • Mittelarmlehne vorn verschiebbar • Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC) Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion • Radstand 2900 mm • Scheibenwischer mit Regensensor • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder	• Antriebsart: Heckantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW) • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage • Heckleuchten LED • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kindersicherung • Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen) • Lenkrad heizbar • LM-Felgen • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Parkbremse elektrisch • Rückfahrkamera • Scheinwerfer LED • Schnellladevorrichtung • Sitzheizung vorn

- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- **Air-Paket**
Einparkhilfe vorn und hinten, Sitzbezug / Polsterung: vegane Leder-Optik schwarz, Heckklappenöffnung elektr., Kindersicherung (sensorgesteuert), Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, Ambiente-Beleuchtung, Adapter zum Anschluss von 230V-Geräten an der Ladebuchse, Induktionsladeschale für Smartphone, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent II (Highway Driving Assist, HDA II)
- **Komfort-Paket**
Sitzheizung hinten, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitze vorn mit Relax-Funktion, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn
- **Sound-Paket**
Audiosystem: Meridian Sound-System (Farbdisplay, 825 Watt, 14 Reden, Subwoofer)
- **Assistenz-Paket**
Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung (Prävention Heckkollision), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- **Metallic-Lackierung**
- **Wärmepumpe für Heizungs-/Klimaanlage**
Standheizung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Fachgerecht repariert Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung an der Karosserieaußenhaut instandgesetzte Vorschäden festgestellt, die augenscheinlich und ohne Demontage von Bauteilen ohne verbleibende Restunfallspuren repariert wurden. Sofern sich aus den festgestellten Vorschäden eine Wertminderung ergibt, wurde es bei der ggf. durchgeführten Fahrzeugwertermittlung berücksichtigt.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung					
Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung	
Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden			
 Karosserie außen			
Bauteil	Schaden	Rep.-Art	
1. Tür Hinten - Links	Delle	Sanft Instandsetzen	
2. Seitenwand - Hinten - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen

A close-up photograph of a car's front wheel. The wheel features a multi-spoke alloy rim with a silver and black finish. The tire is black with a visible tread pattern. The car's body is dark-colored, and the wheel is mounted on a light-colored, textured surface.

Seite: 7 von 9



Bereifung




Bereifung



Bereifung



Bereifung

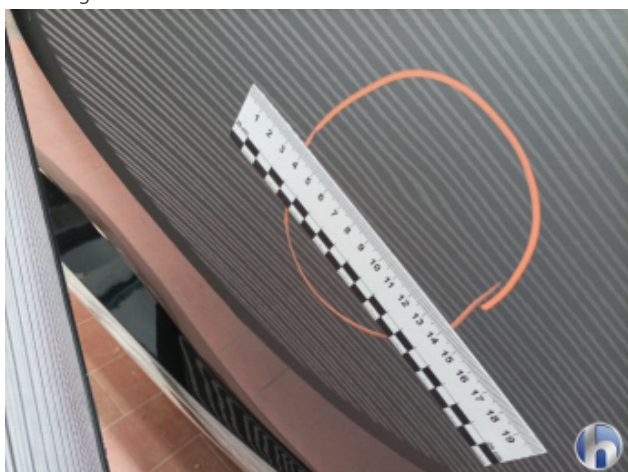

1. Tür Hinten - Links
Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Links
Delle - Sanft Instandsetzen



1. Tür Hinten - Links
Delle - Sanft Instandsetzen



2. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur