

» Übersicht

**Auftrags-Nr:** 1002360181  
**Besichtigt am:** 16.03.2026 16:21  
**Berichts-Nr:** 10233959  
**FIN:** WVVZZZCD8PW526934



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

## » Fahrzeugdaten

<b>Fahrzeugkategorie:</b>	Personenkraftwagen
<b>Fahrzeugart:</b>	Kombi
<b>Hersteller:</b>	Volkswagen
<b>Modell:</b>	Golf
<b>HSN / TSN:</b>	0603 / CNN
<b>Erstzulassungsdatum:</b>	01.03.2023
<b>Laufleistung:</b>	92.423 km
<b>Nachweis Kilometerstand:</b>	Abgelesen
<b>Farbe:</b>	Pure White
<b>Farbe Dach:</b>	Pure White
<b>Antriebsart:</b>	Frontantrieb
<b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>	Diesel
<b>Hubraum:</b>	2.000 ccm
<b>Leistung:</b>	110 kW (150 PS)
<b>Fahrzeuglänge:</b>	
<b>Fahrzeughöhe:</b>	
<b>Fahrzeugbreite:</b>	
<b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>	
<b>Radstand:</b>	
<b>Anzahl Achsen:</b>	2
<b>Zylinder:</b>	4
<b>Schadstoffklasse:</b>	Euro 6
<b>Anzahl Türen:</b>	4
<b>Anzahl Sitze:</b>	5
<b>Getriebe:</b>	Schaltgetriebe 6-Gang
<b>Polsterart:</b>	Stoff
<b>Interieurfarbe:</b>	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
<b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b>	2

## » Dokumente &amp; Wartung

<b>Nächste HU:</b>	03.2026
<b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b>	Ja
<b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>	Ja
<b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>	Beide
<b>Wartungsheft:</b>	Digital
<b>Wartungsnachweis:</b>	Vollständig
<b>Datum der letzten Wartung:</b>	
<b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>	
<b>Restlauf bis Service:</b>	20.400 KM

## » Fahrzeugausstattung

"Active"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
"ACTIVE"	Digitaler Radioempfang DAB+
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Doppelton-Signalhorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolenhinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Drehstromgenerator 140 A
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4 Leichtmetallräder "Galway" 7 J x 16 in Schwarz, Oberfläche glanzgedreht	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
6+1 Lautsprecher	Elektrische Luftzusatzheizung
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Autobahnlicht	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 420A (70Ah)	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschdämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckspoiler in Wagenfarbe
Betriebsspannung 12 V	Innenspiegel automatisch abblendend
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Bordwerkzeug und Wagenheber	Kältemittel R1234yf
Car2X	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dachhimmel	Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Dachreling silber eloxiert	Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
Dämpfung hinten, Basis 1	Komfortausstattung
Dämpfung vorn	
Dekoreinlagen für Sondermodell	

Komfortsitze vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser- Standanzeige
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center- Airbag	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Spurwechselassistent
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar	Ohne Trennwand
LED-Rückleuchten	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
LED-Scheinwerfer	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne zus.Zierleisten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS- Verbund
Modul Boden hinten Ausführung 4	Pedale in Edelstahl gebürstet
Motorenstart Standard	Radio
Müdigkeitserkennung	Radschrauben Standard
Multifunktionskamera	Radstand
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Rechtsverkehr
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Regensensor
Navigationssystem "Discover Media" inkl."Streaming & Internet"	Regionscode " ECE " für Radio
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Reifen 205/55 R 16
Nicht Heissland	Reifenkontrollanzeige
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenlieferanten für EU Länder
Normal-Lackierung	Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Reserverad in Fahrbereifung, Leichtmetall
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Ohne 2. Batterie	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Schalthebelknauf in Leder
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen hinten
Ohne Anhängervorrichtung	Scheibenbremsen vorn
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrhilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe- Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Elektromotor ( Hybrid )	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Feuerlöscher	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Head-Up Display	Sitzbezüge für Sondermodell
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Ladekabel	Sprachbedienung
Ohne Leergewichtsbereich	Spurhalteassistent "Lane Assist"
Ohne Mode3 Ladekabel	Stabilisator hinten

Stabilisator vorn  
Standard-Klimazonen  
Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste  
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
Textilfußmatten vorn und hinten  
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.  
Transportschutzmaßnahmen  
Tür und Seitenverkleidung  
Türgriffmulden beleuchtet  
Typprüfand Deutschland  
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion  
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz  
Variant  
Variante  
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
Verkehrszeichenerkennung  
Vierlenkerachse  
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
Vordersitze beheizbar  
Vordersitze mit Höheneinstellung  
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
Wartungsintervallverlängerung  
Wegfahrsperrung elektronisch

## » Bereifung

**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	4,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR**

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Ersatz		Sommer	Stahl	205/55 R 16 91 V	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

**» Wertmindernde Faktoren**

<b>Nr</b>	<b>Bauteil</b>	<b>Schadensbeschreibung</b>	<b>Reparaturempfehlung</b>
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Innenraum	Verschmutzt	Chemische Reinigung
5	Karosserie	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen
6	Zündschlüssel	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich

**» Gebrauchsspuren**

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

**» Merkantile Wertminderung**

<b>Unfallfahrzeug:</b>	Ja
<b>Vorschäden bekannt:</b>	Nein
<b>Vorschäden feststellbar:</b>	Nein
<b>Nachlackierungen vorhanden:</b>	Nein
<b>Lackschichtdickenmessung durchgeführt:</b>	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

**ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG**

<b>Bauteil</b>	<b>Lack (µm)</b>
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	178,0

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZCD8PW526934

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Nässe, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Ja

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Ja

» **Sonstige Bemerkungen**

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts

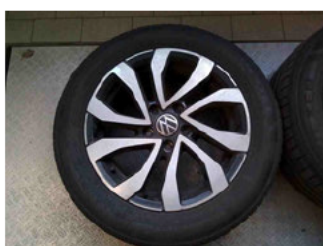


Räder - Rad beiliegend #1

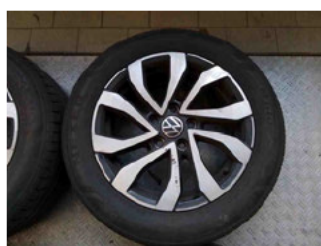

Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

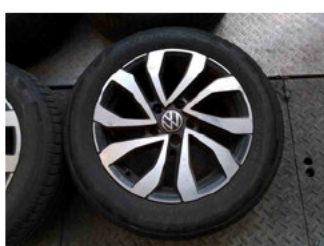

Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad

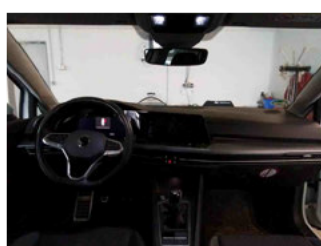

Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

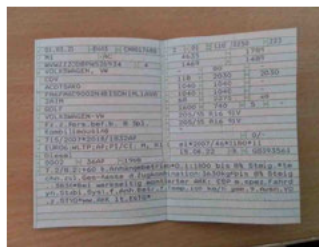

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Räder - eingelegt im Fahrzeug



Lackstärke Tür vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Unterbodenscan

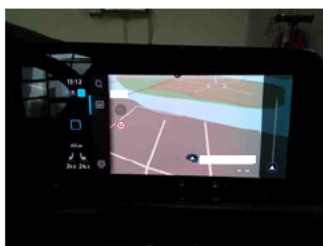

Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen



#### 2 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren



#### 3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren



#### 4 - Innenraum - Verschmutzt - Chemische Reinigung



#### 5 - Karosserie - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen



6 - Zündschlüssel - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich  
Schadenserweiterung möglich

Kommentar

Batterie leer, ggf. Kostenerweiterung

