

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002432517
Besichtigt am: 13.05.2026 11:40
Berichts-Nr: 10606313
FIN: WVVZZZCD7PW539724

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / COI
Erstzulassungsdatum:	10.05.2023
Laufleistung:	51.148 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.500 ccm
Leistung:	96 kW (131 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz-Grau/Titanschwarz/Schwarz/Perlgrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"Active"	Dekoreinlagen für Sondermodell
"ACTIVE"	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
12-V-Steckdose im Gepäckraum	Digitaler Radioempfang DAB+
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Diversity-Antenne für FM-Empfang
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsolehinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Doppelkupplungsgetriebe DQ200
3 Kopfstützen hinten	Doppelton-Signalhorn
4 Leichtmetallräder "Ventura" 7,5 J x 17	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze
4-Zylinder-Ottomotor 1,5 l TSI MV, 96 kW	Dreipunkt-Automatisches Sicherheitsgurte vornmit Höheneinstellung und Gurtstraffer
6+1 Lautsprecher	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF	Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit
Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung	Elektronische Differenzialsperre XDS
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasnorm EU6 AP	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Entfall Anschlussgarantie
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht
Außen-Sound Standard	Fahrprofilauswahl
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp-, beheizbar, mit Memory-Funktionund Beifahrerspiegelabsenkung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-
Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe	Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Autobahnlicht	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go"	Fernlichtassistent "Light Assist"
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fertigungsablauf Standard
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontantrieb
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebserlaubnis Nachtrag	Halbleiter Restriktionen
Betriebsspannung 12 V	Heckspoiler in Wagenfarbe
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Hinterachse "Standard"
Bordwerkzeug und Wagenheber	Hybrid-Antriebssystem MHEV
Car2X	Innenspiegel automatisch abblendend
Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern	ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf denäußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel
Dachhimmel	Kältemittel R1234yf
Dachreling silber eloxiert	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten,Basis 1	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dämpfung vorn	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter,
Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer-
und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung

Komfortsitze vorn

Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-
Airbag

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Leuchte im Fußraum vorn, Lichtfarbe wählbar

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer

Lendenwirbelstützen vorn

Leuchtweitenregulierung dynamisch

Linkslenker

Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar

Modul Boden hinten Ausführung 4

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming &
Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose
vorn

Normal-Lackierung

Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und
Radfahrererkennung

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei
Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Aufkleber und Embleme

Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Head-Up Display

Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik

Ohne Ladekabel

Ohne Leergewichtsbereich

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-
Standanzeige

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Stabilisator hinten

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Trennwand

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne
Funkantenne

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne zus.Zierleisten

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-
Verbund

Pedale in Edelstahl gebürstet

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regensensor

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 225/45 R 17

Reifenkontrollanzeige

Reifenlieferanten für EU Länder

Reserverad gewichts- und platzsparend

Reserverad gewichts- und platzsparend

Riemenstartergenerator RSG 48V 110-250 A

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt
umklappbar, mit Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn

Sitzbezüge für Sondermodell

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Spurwechselassistent "Side Assist", Ausparkassistent und
Ausstiegswarnung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste

Telefonschnittstelle mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Türgriffmulden beleuchtet

Typprüfland Deutschland

Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant

Variante

Ventura 7,5 J x 17, Reifen 225/45 R 17

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze mit Höheneinstellung

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	6,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Continental	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	8,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Semperit			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	9,0 mm
Semperit			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 Y	9,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm
Nexen			Sommer	Aluminium	225/45 R 17 91 W	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Türdichtung vorne links	Beschädigt	Ersetzen
4	Lenkrad	Kratzer	Smart Repair Leder
5	Mittelkonsole	Kratzer	Ersetzen
6	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
7	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
8	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren
9	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
10	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren
11	Stoßfänger hinten	Kratzer	Polieren
12	Seitenwand hinten rechts	Kratzer	Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD7PW539724

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

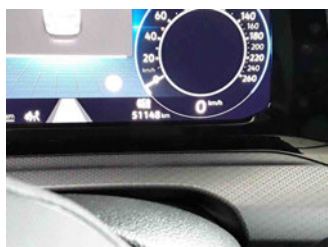

Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug

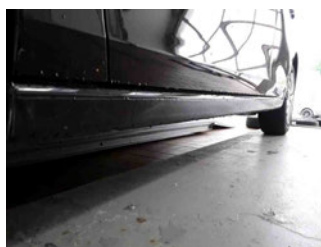


Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

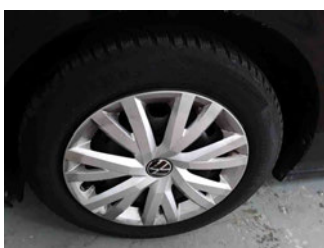

Räder - Rad montiert vorne
links

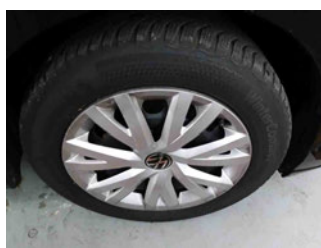


Räder - Rad montiert vorne
rechts

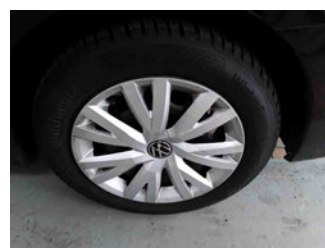

Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts

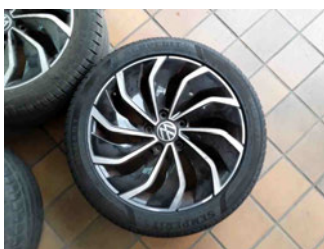

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

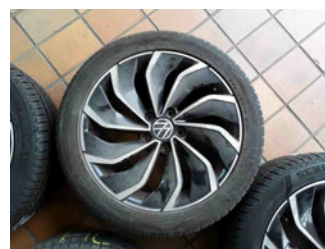

Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

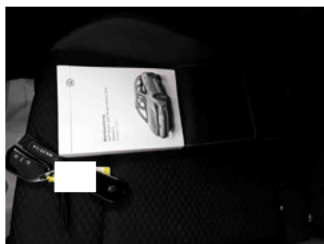


Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum

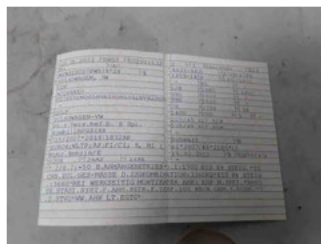

Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




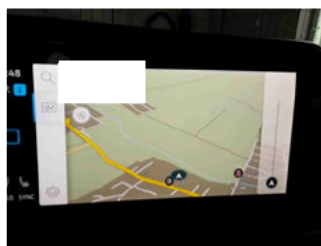


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren

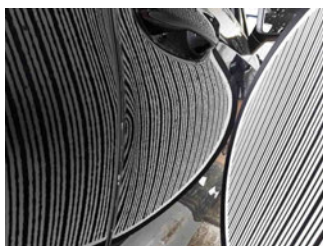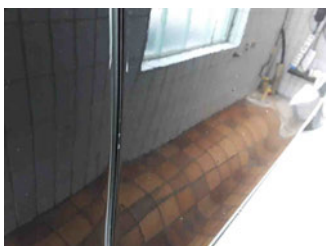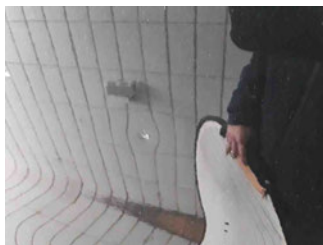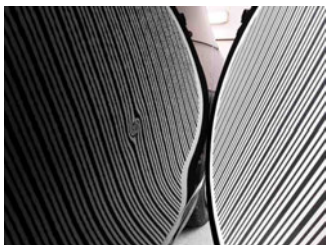


2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

3 - Türdichtung vorne links - Beschädigt - Ersetzen



4 - Lenkrad - Kratzer - Smart Repair Leder

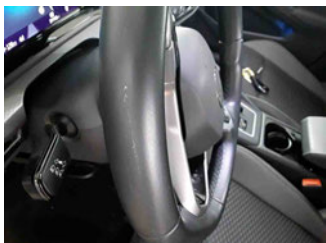





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026


5 - Mittelkonsole - Kratzer - Ersetzen

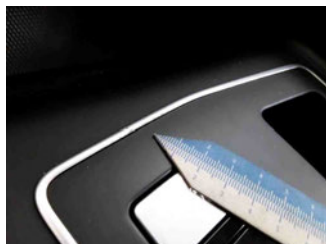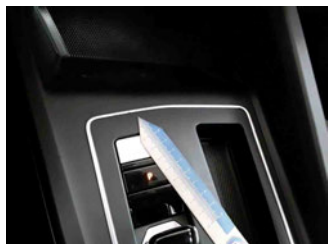

6 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair



7 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair

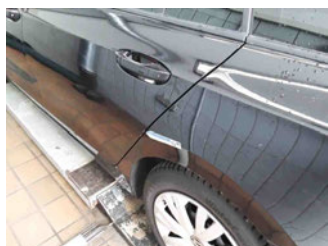

8 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

9 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren



10 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



11 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Polieren



12 - Seitenwand hinten rechts - Kratzer - Polieren



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10606313
vom: 13.05.2026

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

