

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002401863
Besichtigt am: 04.05.2026 11:55
Berichts-Nr: 10543889
FIN: WAUZZZF40NN006030



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWI
Erstzulassungsdatum:	24.01.2022
Laufleistung:	63.515 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	16.01.2024
Km-Stand bei letzter Wartung:	31.280 km
Restlauf bis Service:	14.100 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachreling, Entfall
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Datenmodul Europa
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T	Dieselmotor
Abgaskonzept, EU6 AP	Digitaler Radioempfang
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwahl Audi phone box	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Abwicklung Serie	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einparkhilfe plus
advanced	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Akzentflächen schwarz matt	Elektromechanische Parkbremse
Ambiente-Lichtpaket	Elektromechanische Servolenkung
Audi AG	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi connect Navigation & Infotainment	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fernlichtassistent
Audi drive select	Fertigungsablauf Standard
Audi pre sense basic	Frontantrieb
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Smartphone Interface	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi Soundsystem	Fußhebelwerk "Standard"
Audi virtual cockpit plus	Fußmatten vorn und hinten
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend	Gepäckraumklappe automatisch öffnend
Außenspiegel links, asphärisch	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 8
Basis	Gurtanlegekontrolle
Batterie 380A (68Ah)	Heckblende (ECE)
Batterie/Generator Kapazität Standard	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Kältemittel R1234yf
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Bluetooth-Schnittstelle	Kein Selbstabholer
Bordliteratur in Deutsch	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bordwerkzeug	Keine Aktionsausführung
Businesspaket	Kennzeichenträger vorn
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherheits-Paket
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kindersicherung, elektrisch betätigt
	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz

Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kofferraumbodenmatte	Ohne Spurhalteassistent
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Spurwechselassistent
Komfortschlüssel mit sensorgesteuerter Gepäckraumentriegelung	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Kopfstützen vorn	Ohne Windschott
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus. Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Optikpaket schwarz
LED-Heckleuchten	PKW-Ausführung
Linkslenker	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 10-Speichen-V, 8,0Jx18, Reifen 245/40 R18
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,0Jx17, Winterreifen 225/50 R17
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Regionscode " ECE " für Radio
Motorabdeckung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Nicht Heissland	Reifendruck-Kontrollanzeige
Nichtraucherausführung	Reifenreparaturset
Normalsitze vorn	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne Beleuerung	Rollwiderstandsoptimierte Reifen, geschwindigkeitsbegrenzt mit Reifen 245/40 R 18
Ohne besondere Farbausstattung	Rückfahrkamera
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Car2X	S tronic
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Scheinwerfer
Ohne Garagentoröffner	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienfahrwerk
Ohne Heckspoiler	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Hinterachsgetriebe	Serienqualität
Ohne integriertes Mautsystem	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Kompensor	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Ladeboden	Sitzheizung vorn
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Sonnenschutzrollo manuell für die Türscheiben hinten
Ohne Nackengebläse	spezielles Typschild EU
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen	Standard
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Standardabgasanlage

Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoff Index
Stoßfänger verstärkt
Stufenheck
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperre elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	8,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/50 R 17 98 V	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	6,0 mm
Hankook			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 93 Y	6,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	7,0 mm
Sonstige			Sommer	Aluminium	245/40 R 18 97 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 09.2025

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Pauschalbetrag
5	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen
6	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden	Fachgerecht repariert	€ 5.000,00
2	Andere	Haftpflichtschaden	Fachgerecht repariert	€ 10.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 15.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	76,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	236,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	170,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	165,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	118,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	109,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	108,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	165,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	113,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	116,0
Lackschichtdicke Dach (µm)	115,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF40NN006030

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

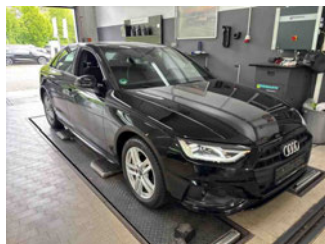


Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

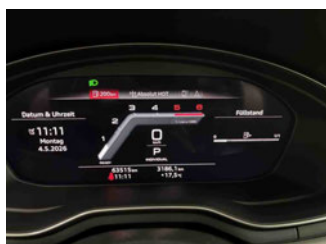

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

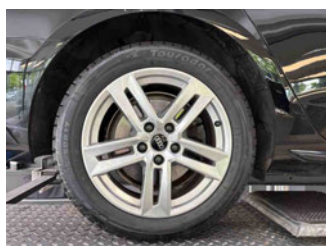


Räder - Rad montiert hinten
rechts

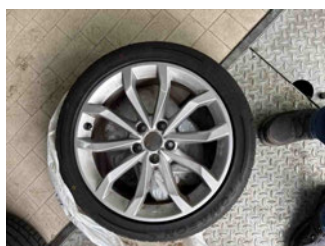

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2

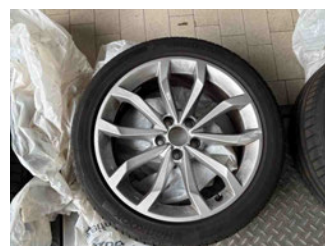

Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10543889
vom: 05.05.2026

Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum

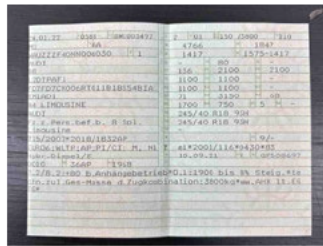

Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Heckklappe



Lackstärke Dach



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne links



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube

Lackstärke Seitenwand hinten
linksLackstärke Seitenwand hinten
rechts

Lackstärke Kotflügel vorne links

Lackstärke Kotflügel vorne
rechtsFahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren****2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen****3 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken****4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Pauschalbetrag****5 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen**

6 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Auslegen + Polieren

