

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	17.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	03.07.2026
Referenznummern	0002049621

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF0PXXGCHPPL85860		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Weiß / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Focus Turnier 1.5 EcoBlue Titanium X	Laufleistung abgelesen	103.556 km
Erstzulassung	12.06.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 85 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	205/60 R16 96W	5 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Falken	205/60 R16 96W	5 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92 V	5 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	205/60 R16 92 V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					
Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	6 mm
Rad 2	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	6 mm
Rad 3	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	6 mm
Rad 4	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	205/60 R16 96H M+S	6 mm

Allgemeines / Zustand	
☒ Fahrzeug ist fahrbereit	☒ Unterbodenkontrolle durchgeführt
☒ Fahrzeug ist zugelassen	☒ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
☒ Batterie ist betriebsbereit	☒ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
☒ Serviceheft vorhanden	☒ Rangierfahrt durchgeführt.
☒ Probefahrt durchgeführt.	☒ Ladekabel vorhanden
☒ Anhängerkupplung vorhanden	☒ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
☒ Motor startet eigenständig	☒ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
☒ Lichtanlage funktionsfähig	☒ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
☒ Fensterheber funktionsfähig	☒ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
☒ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
☒ verschmutzt	☒ nass
☒ Eis	☒ Schnee

Fahrzeugstandort	
☒ unzureichende Lichtverhältnisse	☒ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
☒ Dunkelheit	☒ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ☒ Ja ☒ Nein ☒ Nicht prüfbar ☒ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen.
Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor.

Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ein gültiger Kundendienstnachweis fehlt, in der Bewertung wird nur die letzte fällige Wartung berücksichtigt. Hinsichtlich der fehlenden Kundendienstnachweise wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite abschaltbar	Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
Anti-Blockier-System (ABS)	Antischlupfregelung (ASR)
Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC 4 und Touchscreen-Farbdisplay)	Radioempfang digital (DAB)
Audiobedienung am Lenkrad	6 Lautsprecher
Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	Ford SYNC 3 mit Navigation
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	Bodenleuchte im Außenspiegel
Bord-/Verbrauchscomputer	Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
Chrom Einfassung Seitenscheiben	Dachhimmel Stoff
Dachreling (Aluminium)	Dachspoiler Wagenfarbe
Dimmer Instrumentenbeleuchtung	Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistenz-System: Post-Collision-System	Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System
Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
Farbdisplay (8 Zoll)	Farbdisplay für Bordcomputer
Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung	FordPass Connect inkl. eCall
Fußmatten Velours mit Ziernähte	Gepäckraumabdeckung / Rollo
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)	Lenkrad mit Schaltwippen
Induktionsladeschale für mobile Endgeräte	Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Intelligent Protection System (IPS)
Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
Seitenairbag vorn	3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
Gurtstraffer	Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
Karosserie: 5-türig	Kindersicherung elektrisch
Klimaautomatik 2-Zonen	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)
KeyFree-System	Kombiinstrument Digitalanzeige 12,3 Zoll
Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)	Kopfstützen vorn 4-fach verstellbar
Lenkrad (Leder 3-Speichen)	Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
LM-Felgen	Mittelarmlehne hinten
Mittelkonsole Premium	Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
Getränkehalter vorn	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 85 kW EcoBlue TDCi KAT	My Key (2. Fahrzeugschlüssel programmierbar)
Nebelscheinwerfer LED	Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion
Parkpilotsystem vorn und hinten	Power KeyFree-Startfunktion
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)

Serienausstattung

Schalt-/Wählhebelgriff Leder	Schaltpunktanzeige
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED
Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht	Heckleuchten LED
Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
SCR-System (AdBlue-Technologie)	Servolenkung elektrisch
Sitz vorn links höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
Sitz vorn rechts höhenverstellbar	Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)	Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
Sportsitze vorn	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Tagfahrlicht LED
Verglasung getönt	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar)	Fahrassistenz-Paket 2
Fahrassistenz-System: Falschfahrer-Warnfunktion	Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control / ACC)
Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent	Rückfahrkamera mit Split View
Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent, Cross Traffic Alert und Notbremsfunktion	Fahrassistenz-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (Evasive Steer Assistance, ESA)	Fahrassistenz-System: Intelligent Drive Assist, teilautomatisierte Fahrassistenz
Fahrassistenz-System: Fahrspur-Pilot	Head-up-Display
LM-Felgen	Sonderlackierung Frost-Weiß
Sound-System Bang & Olufsen Play	Subwoofer
Sound-System Premium (10 Lautsprecher)	Winter-Paket
Frontscheibe heizbar	Sitzheizung vorn
Lenkrad heizbar	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren (Bild 19, Bild 20)	79,76 €	79,76 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 24, Bild 25)	920,28 €	506,15 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 16, Bild 17, Bild 18)	640,85 €	640,85 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	1.933,18 €
Minderwert	1.519,05 €
Händlereinkaufspreis	8.425,00 €
Händlerverkaufspreis	9.900,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 27 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 06.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11



Bild 12

Fotoanlage



Bild 13



Bild 14

Fotoanlage



Bild 15 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 18 Inspektion groß, Mittelklasse, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 19 Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

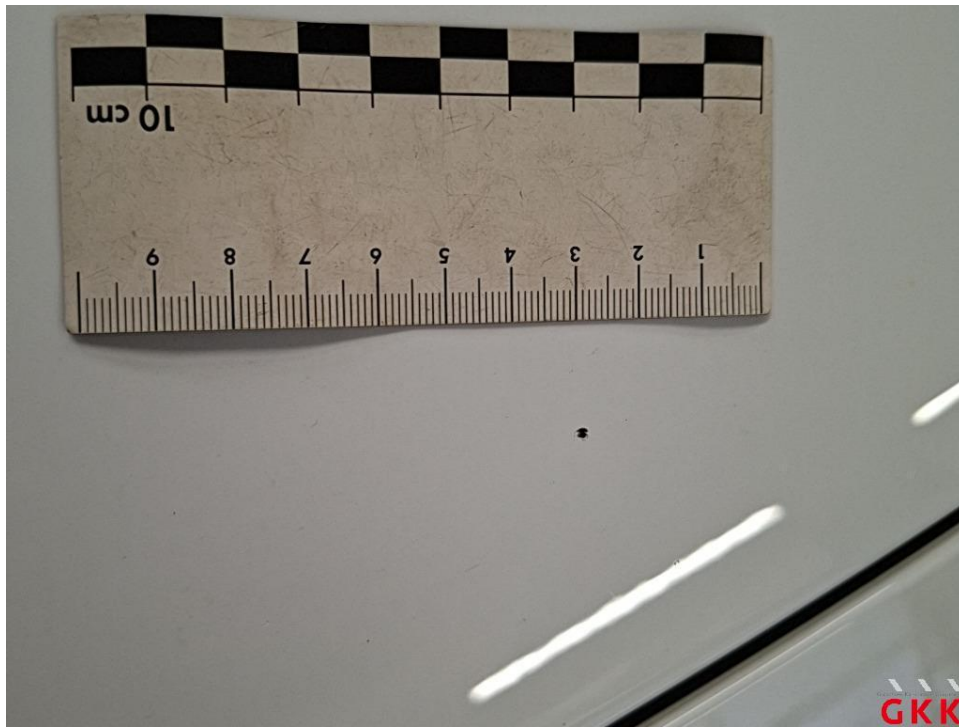


Bild 20 Motorhaube, Steinschlag, auslegen, schleifen, polieren

Fotoanlage



Bild 21 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 22 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 23 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten



Bild 24 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26

Fotoanlage



Bild 27