

Hersteller: Mercedes-Benz

Modell: Sprinter

FIN: W1V9106231P497669

Verkaufsgutachten



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung

Mercedes-Benz Sprinter

Fahrgestellnummer W1V9106231P497669

Laufleistung (abgelesen) 51.279 km

Erstzulassung 20.10.2022

Anzahl Halter unbekannt

Nächste HU (Bericht lag nicht vor) 11/2026

Leistung / Hubraum 110 kw / 1.950 ccm

Kraftstoffart / Zylinder Diesel /

Getriebe / Anzahl Gänge Automatik / 9

Antriebsart Frontantrieb

Fahrzeugart Transporter

Farbe / Farbcode Silber Metallic

Polsterart Stoff

Polsterfarbe Anthrazit-Schwarz

Nutzungsart Carsharing

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	Restlauf bis Service	75 Tag(e)
Schlüssel ist/soll	3 / 4	FZG-Dokumente	ZB#1+2 (B+S) lagen nicht vor
Vorschaden / Unfall	Keine Feststellbar	Nachlackierung	Keine Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz	Hubmittel / Grube	
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	2222 / BFF 06775		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	3.000 kg	Leergewicht	
Maße	5932 x 2020 x 2638		

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	7mm / 7mm
2)	225/65 R16 112R	Ganzjahresreifen auf Stahl	Continental	7mm / 7mm

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Ausstattung

- Radio
- Klimaanlage
- Ohne Navigationsgerät

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Instrumententafel	Kombiinstrument - beschädigt - Smart Repair	0,00 €	0,00 €
2	Kotflügel links	Kotflügel links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
3	Verglasung	Türscheibendichtung vorn links - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
4	Seitenwand links	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
5	Seitenwand links	Schutzleiste - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €
6	Schweller links	Schweller - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
7	Heckklappe/-tür	Scharnier - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
8	Stoßfänger hinten	Schutzleiste links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
9	Seitenwand links	Radlauf - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern	0,00 €	0,00 €
10	Tür hinten links	Tür - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
11	Heckklappe/-tür	Blenke Kennzeichenleuchte - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
12	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
13	Heckklappe/-tür	Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
14	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
15	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
16	Seitenwand links	Innenverkleidung - fehlt - erneuern	0,00 €	0,00 €
17	Verkleidungen/ Abdeckungen	D-Säule rechts Verkleidung innen - fehlt - erneuern	0,00 €	0,00 €
18	Verkleidungen/ Abdeckungen	D-Säule links Verkleidung innen - fehlt - erneuern	0,00 €	0,00 €
19	Verkleidungen/ Abdeckungen	Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
20	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
21	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - instandsetzen und lackieren	0,00 €	0,00 €
22	Interieur	Laderaumboden (Undicht) - verschmutzt - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
23	Heckleuchte	Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
24	Stoßfänger hinten	Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
25	Schweller rechts	Schweller - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
26	Schiebetür rechts	Schutzleiste - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
27	Kotflügel rechts	Zierleiste, -gitter - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
28	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
29	Verglasung	Türscheibendichtung vorn rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
30	Schweller rechts	Verkleidung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
31	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - verschmutzt - lackieren	0,00 €	0,00 €
32	Motorhaube	Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen	0,00 €	0,00 €
33	Scheinwerfer	Scheinwerfer links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
34	Stoßfänger hinten	Schutzleiste links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
35	Heckleuchte	Heckleuchte links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
36	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
37	Fahrzeugdach	Dachholm rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
38	Fahrzeugdach	Dach - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
39	Fahrzeugdach	Dach - verformt - erneuern	0,00 €	0,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
40	Fahrzeugdach	Dachholm links - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
41	Karosserie	D-Säule links - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
42	Schweller rechts	Schweller - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
43	Bremsanlage	Bremsanlage - leuchtet - Diagnose durchführen	0,00 €	0,00 €
44	Motor	Motorabdeckung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
45	Schiebetür rechts	Türdichtung - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
46	Blinkleuchte	Spiegel rechts - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
47	Außenspiegel links	Abdeckkappe - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
48	Schiebetür rechts	Schiebetür - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
49	Tür vorn rechts	Zierleiste unten - beschädigt - erneuern	0,00 €	0,00 €
50	Heckklappe/-tür	Scharnier unten - verkratzt / verschürft - lackieren	0,00 €	0,00 €
51	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Fahrerhaus	Rückwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Karosserie	Karosserie - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Karosserie	Karosserie - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €	0,00 €

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatz entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Lackschichtdickenmessung

Dachholm links	133 µm	Dachholm rechts	99 µm
Heckklappe/-tür	91 µm	Kotflügel links	105 µm
Kotflügel rechts	100 µm	Motorhaube	142 µm
Seitenwand links	108 µm	Seitenwand rechts	102 µm
Tür hinten rechts	93 µm	Tür vorne links	111 µm
Tür vorne rechts	95 µm		

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Bemerkungen

Dieses Gutachten dient ausschließlich der dokumentarischen Beschreibung des zum Zeitpunkt der Besichtigung festgestellten Fahrzeugzustands. Es stellt keine vollständige Schadenkalkulation, Reparaturempfehlung oder Marktwertermittlung dar.

Die Begutachtung erfolgte ohne Demontage von Bauteilen und beschränkt sich auf eine visuelle Prüfung. Verdeckte oder weitergehende Schäden können nicht ausgeschlossen werden.



Abbildung 1: FIN



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten

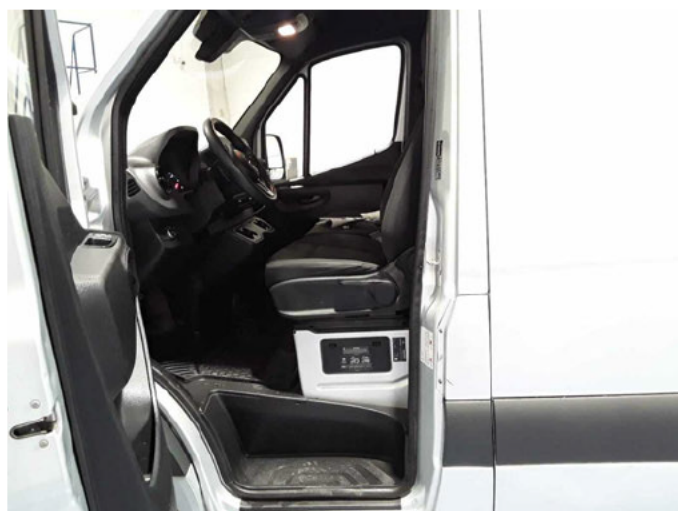


Abbildung 6: Innenraum vorne

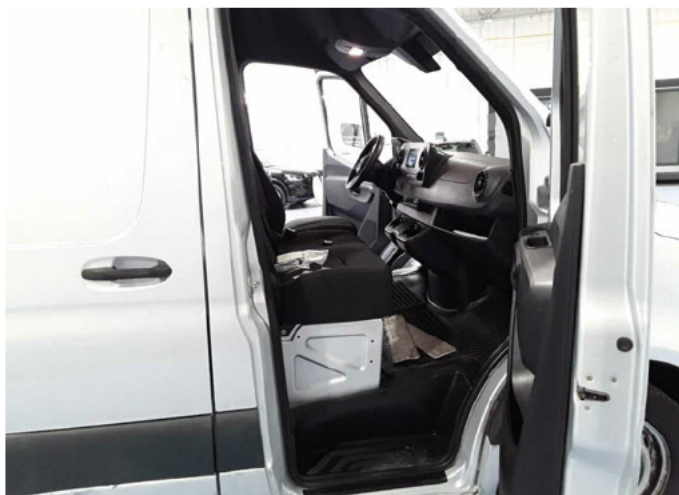


Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Dokumente

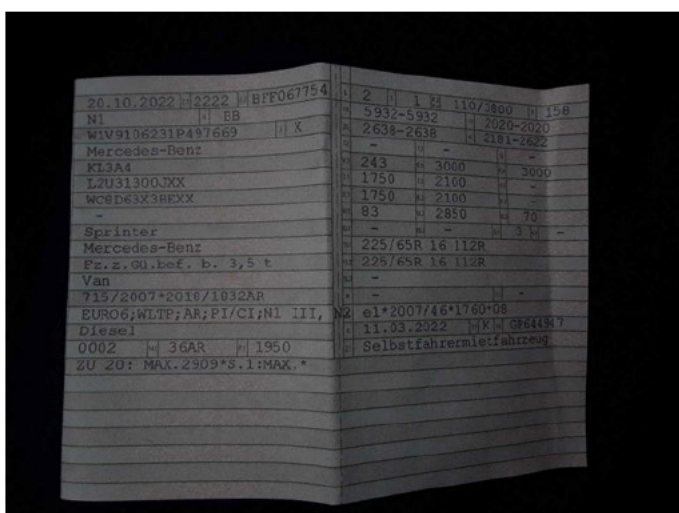


Abbildung 11: Dokumente



Abbildung 12: Dokumente



Abbildung 13: Dokumente

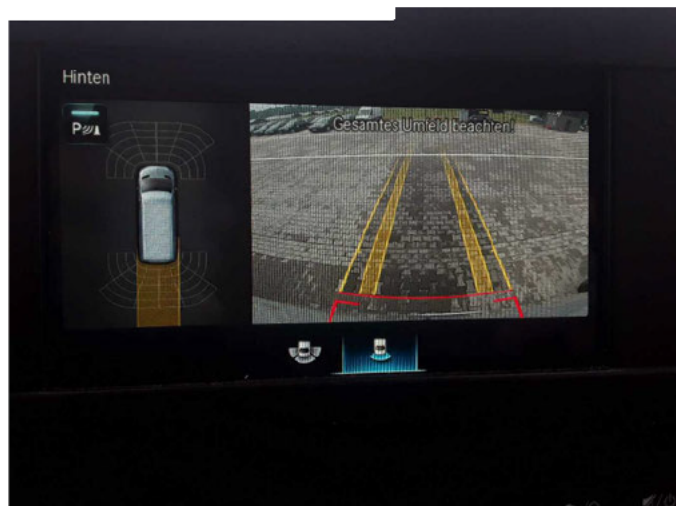


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges

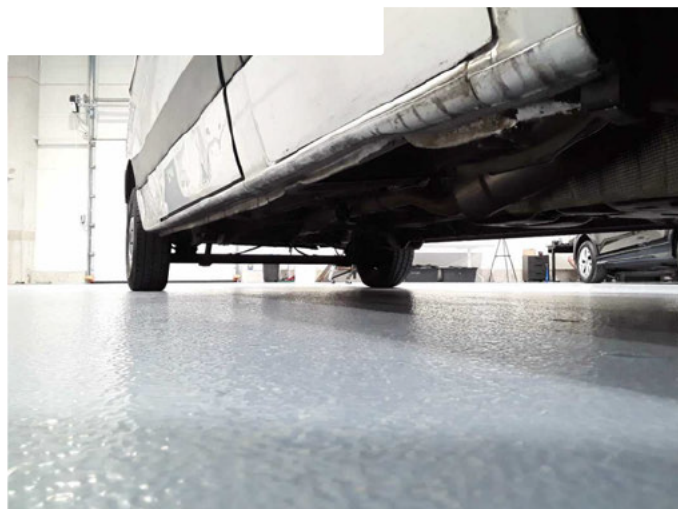


Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges

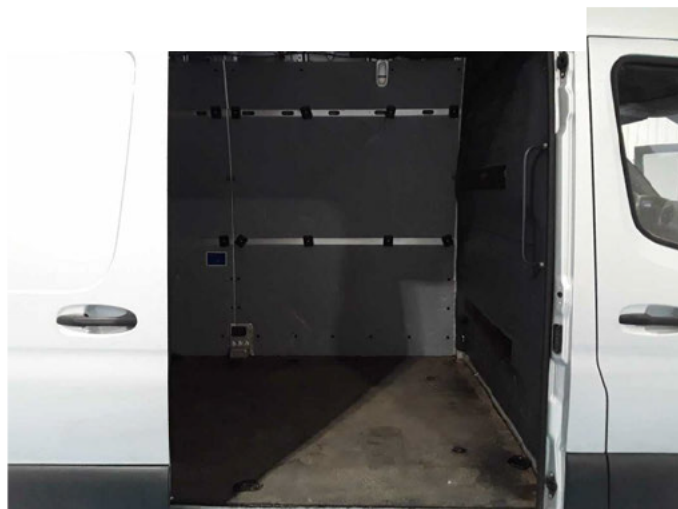


Abbildung 32: Sonstiges



Beschädigung 1: Instrumententafel: Kombiinstrument - beschädigt - Smart Repair



Beschädigung 2: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 2: Kotflügel links: Kotflügel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Türscheibendichtung vorn links - verformt - erneuern



Beschädigung 3: Verglasung: Türscheibendichtung vorn links - verformt - erneuern



Beschädigung 4: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 4: Seitenwand links: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 5: Seitenwand links: Schutzleiste - verformt - erneuern



Beschädigung 5: Seitenwand links: Schutzleiste - verformt - erneuern



Beschädigung 6: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Schweller links: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Scharnier - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 7: Heckklappe/-tür: Scharnier - verkratzt / verschürft - lackieren

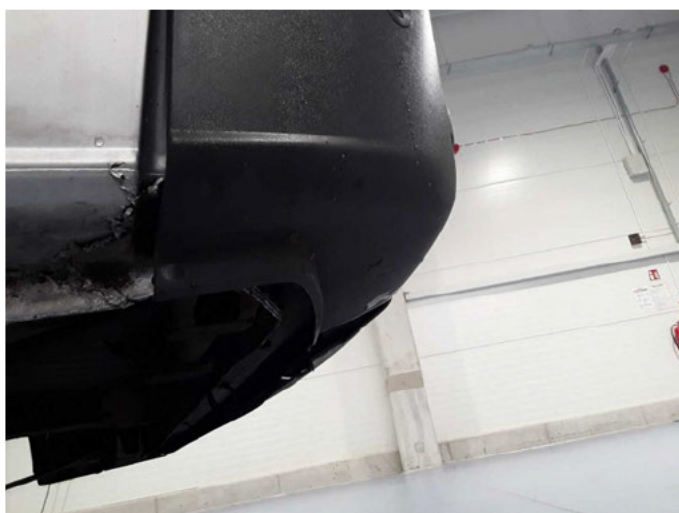

Beschädigung 8: Stoßfänger hinten: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 8: Stoßfänger hinten: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 8: Stossfänger hinten: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 9: Seitenwand links: Radlauf - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern



Beschädigung 9: Seitenwand links: Radlauf - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern

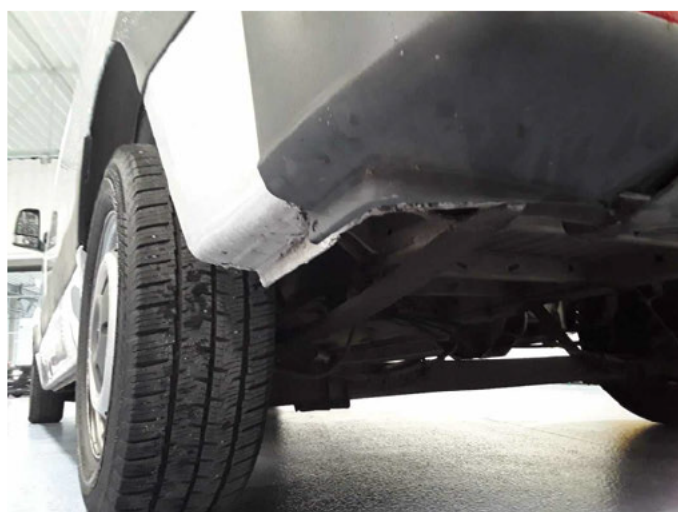

Beschädigung 9: Seitenwand links: Radlauf - nicht fachgerecht instandgesetzt - erneuern




Beschädigung 10: Tür hinten links: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Tür hinten links: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 10: Tür hinten links: Tür - beschädigt - erneuern

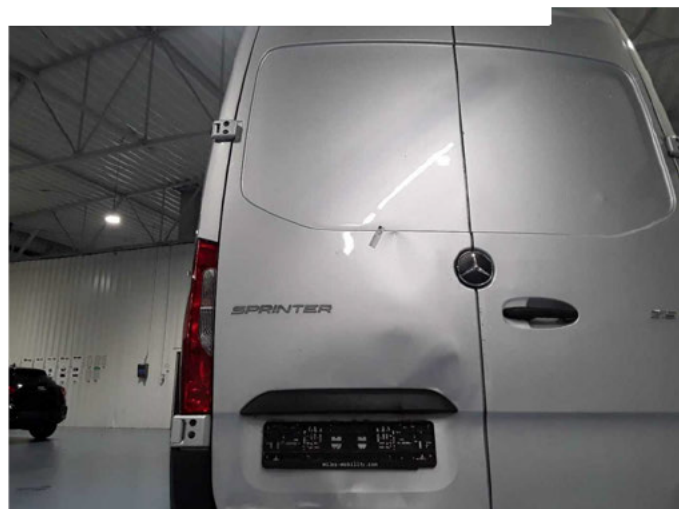

Beschädigung 10: Tür hinten links: Tür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 11: Heckklappe/-tür: Blende Kennzeichenleuchte - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (unlackiert) - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern




Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern

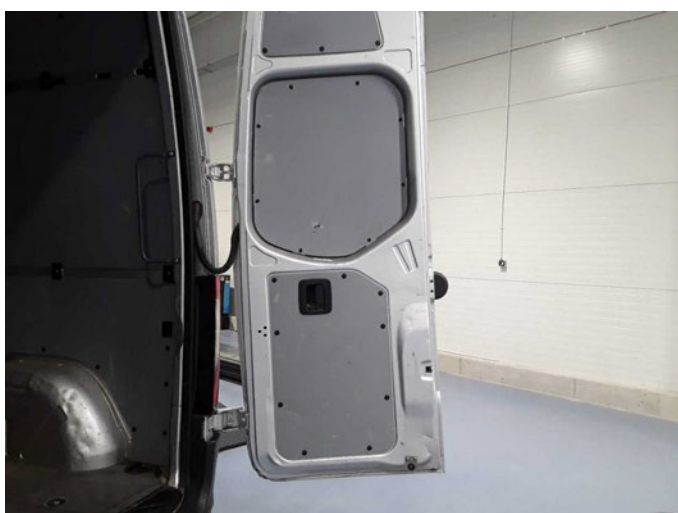

Beschädigung 13: Heckklappe/-tür: Verkl. Hecktür Sperrholz unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 14: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 15: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 15: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 15: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 16: Seitenwand links: Innenverkleidung - fehlt - erneuern

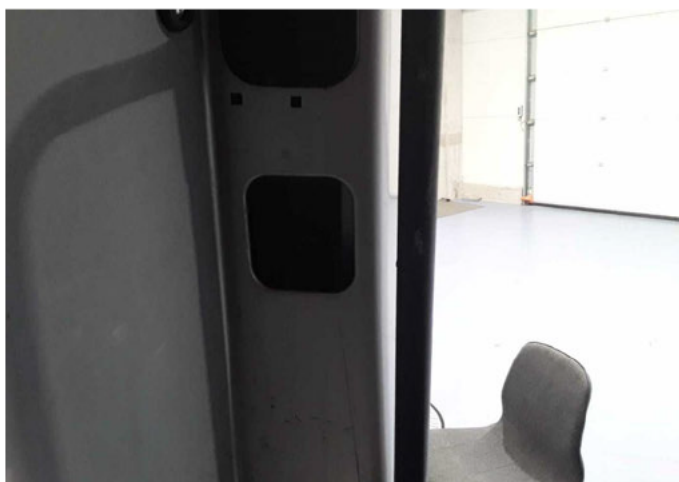

Beschädigung 17: Verkleidungen/Abdeckungen: D-Säule rechts
Verkleidung innen - fehlt - erneuern



Beschädigung 17: Verkleidungen/Abdeckungen: D-Säule rechts
Verkleidung innen - fehlt - erneuern



Beschädigung 18: Verkleidungen/Abdeckungen: D-Säule links
Verkleidung innen - fehlt - erneuern



Beschädigung 19: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung
links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung
links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung
links - beschädigt - erneuern




Beschädigung 19: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 19: Verkleidungen/Abdeckungen: Laderaumverkleidung links - beschädigt - erneuern

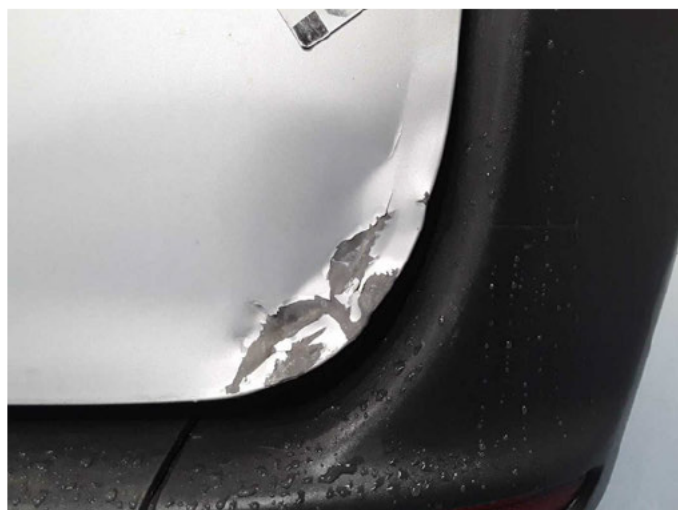

Beschädigung 20: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 20: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 20: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 21: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung 21: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - instandsetzen und lackieren




Beschädigung 22: Interieur: Laderaumboden (Undicht) - verschmutzt - kein Abzug



Beschädigung 22: Interieur: Laderaumboden (Undicht) - verschmutzt - kein Abzug



Beschädigung 23: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern

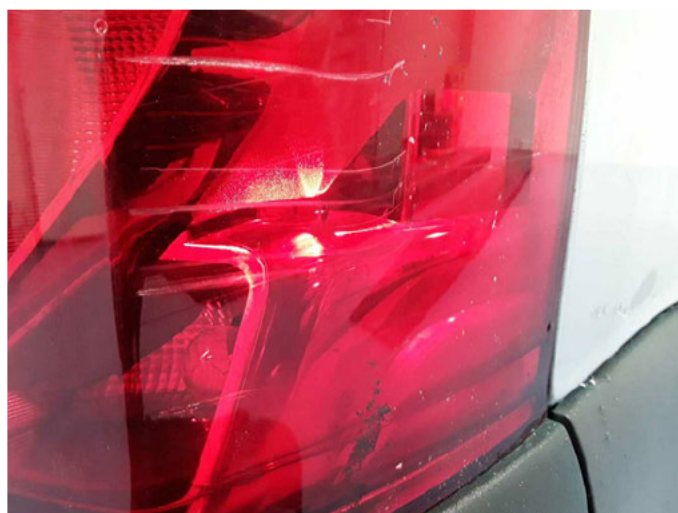

Beschädigung 23: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 23: Heckleuchte: Heckleuchte rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 24: Stossfänger hinten: Schutzleiste rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 25: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 25: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 26: Schiebetür rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 26: Schiebetür rechts: Schutzleiste - beschädigt - erneuern



Beschädigung 27: Kotflügel rechts: Zierleiste, -gitter - beschädigt - erneuern



Beschädigung 28: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 28: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 29: Verglasung: Türscheibendichtung vorn rechts - beschädigt - erneuern




Beschädigung 29: Verglasung: Türscheibendichtung vorn rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 30: Schweller rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern

Beschädigung 30: Schweller rechts: Verkleidung - beschädigt - erneuern

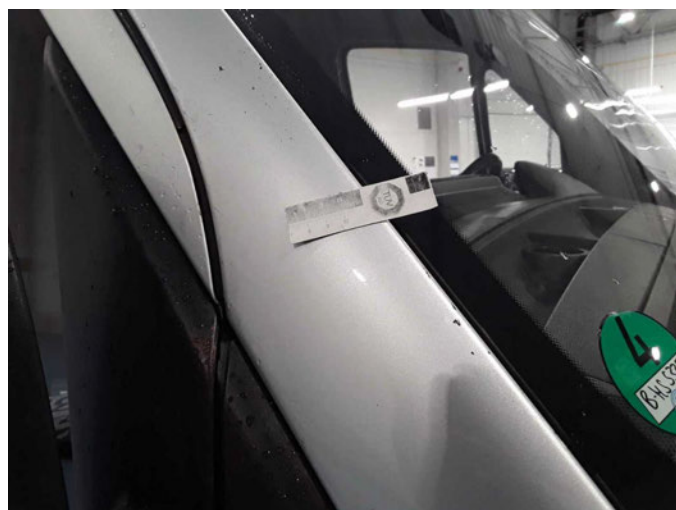

Beschädigung 31: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verschmutzt - lackieren

Beschädigung 31: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - verschmutzt - lackieren



Beschädigung 32: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen

Beschädigung 32: Motorhaube: Motorhaube - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 33: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 33: Scheinwerfer: Scheinwerfer links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 34: Stossfänger hinten: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 34: Stossfänger hinten: Schutzleiste links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 35: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 35: Heckleuchte: Heckleuchte links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 36: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 36: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 36: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 37: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 37: Fahrzeugdach: Dachholm rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 38: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - erneuern



Beschädigung 38: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - erneuern



Beschädigung 38: Fahrzeugdach: Dach - beschädigt - erneuern



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dach - verformt - erneuern



Beschädigung 39: Fahrzeugdach: Dach - verformt - erneuern



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 40: Fahrzeugdach: Dachholm links - beschädigt - erneuern



Beschädigung 41: Karosserie: D-Säule links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 41: Karosserie: D-Säule links - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 42: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 42: Schweller rechts: Schweller - beschädigt - erneuern



Beschädigung 43: Bremsanlage: Bremsanlage - leuchtet - Diagnose durchführen




Beschädigung 44: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 44: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 45: Schiebetür rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern

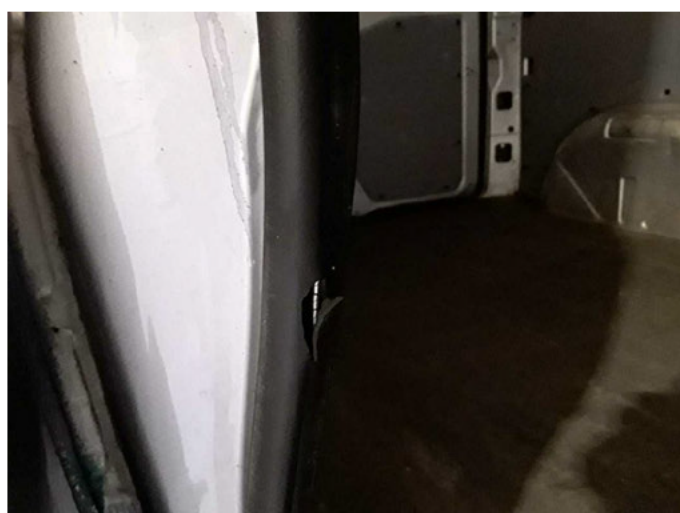

Beschädigung 45: Schiebetür rechts: Türdichtung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 46: Blinkleuchte: Spiegel rechts - beschädigt - erneuern



Beschädigung 47: Außenspiegel links: Abdeckkappe - beschädigt - erneuern



Beschädigung 48: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 48: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 48: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 48: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 48: Schiebetür rechts: Schiebetür - beschädigt - erneuern



Beschädigung 49: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - beschädigt - erneuern



Beschädigung 49: Tür vorn rechts: Zierleiste unten - beschädigt - erneuern




Beschädigung 50: Heckklappe/-tür: Scharnier unten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 50: Heckklappe/-tür: Scharnier unten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 51: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren

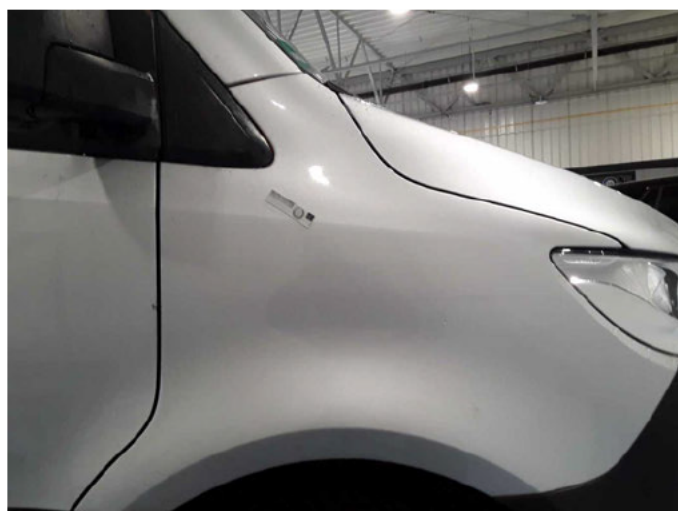

Beschädigung 51: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Beschädigung 51: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Kratzer - lackieren



Gebrauchsspur 1: Fahrerhaus: Rückwand - Delle / Lackschaden - kein Abzug



Dachholm links: 133 µm



Dachholm links: 133 µm



Dachholm rechts: 99 µm



Dachholm rechts: 99 µm



Heckklappe/-tür: 91 μm



Heckklappe/-tür: 91 μm



Heckklappe/-tür: 91 μm



Heckklappe/-tür: 91 μm



Kotflügel links: 105 μm



Kotflügel links: 105 μm



Kotflügel rechts: 100 μm



Kotflügel rechts: 100 μm



Motorhaube: 142 μm



Motorhaube: 142 μm



Seitenwand links: 108 μm



Seitenwand links: 108 μm



Seitenwand links: 108 μm



Seitenwand links: 108 μm




Seitenwand rechts: 102 μm



Seitenwand rechts: 102 μm



Tür hinten rechts: 93 μm

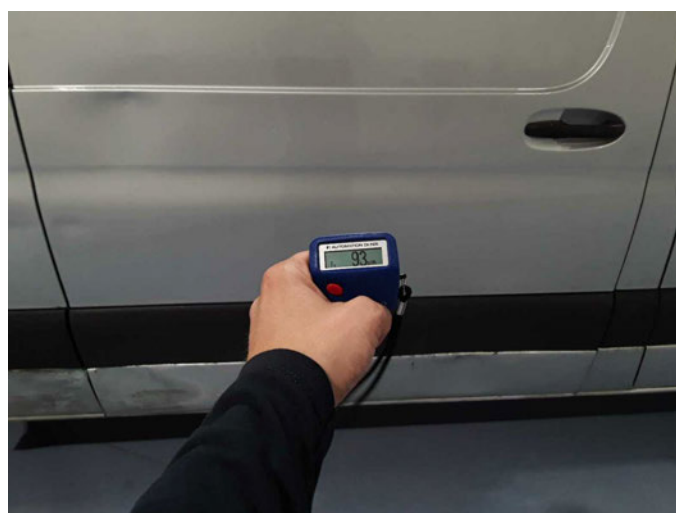

Tür hinten rechts: 93 μm



Tür vorne links: 111 µm



Tür vorne links: 111 µm



Tür vorne rechts: 95 µm



Tür vorne rechts: 95 µm