



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45140734
Auftrags-Nr / Referenz: 35000607
Besichtigungsdatum: 22.04.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC90 B5 AWD Inscription Mild-Hybrid Geartronic		
Kennzeichen	K-CB 2217	Fahrgestellnummer	YV1LFK2VCN1828079
Erstzulassung	10.01.2022	Laufleistung (abgelesen)	66.561 km
HSN/TSN	9101 / BPR 00080	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	173 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	12/2025
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	Restlauf bis Service	0 km
Letzte Wartung	12/2024 bei 51.965 km	Polsterart	Leder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.840 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	7 / 5
Vertragsnummer	35000607	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/45 R20 110V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	i.O.
2	275/45 R20 110V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	3mm / 3mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	275/45 R20 110V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Nokian	6mm / 6mm	i.O.
2	275/45 R20 110V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Nokian	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbags
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD)
Aluminium Ladekantenschutz im Gepäckraum
Ambientebeleuchtung
Armaturentafel und Türverkleidung in Lederoptik mit Kontrastnähten

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Armlehnen mit integriertem Staufach und Getränkehalter für die 3. Sitzreihe (links und rechts)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Befestigungssystem für Tragetaschen im Gepäckraum
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer
Bremsenergieerückgewinnung
Bremsleuchte, dritte
Chromapplikationen am Fahrzeugheck
Chromapplikationen an den Türöffnern
Chromapplikationen im vorderen Stoßfänger
Chromzierleiste im Türschwellerbereich mit Recharge Schriftzug
City Safety
CleanZone Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter
Connected Safety
Dachreling aus Aluminium (integriert)
Dachspoiler
Digitale Instrumentierung
Drehzahlmesser
Drive Mode
Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner
Einparkhilfe, hinten
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Recharge Schriftzug, vorne (illuminiert) und hinten
Elektronische Differentialsperre
Elektronische Stabilitätskontrolle
Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fensterumrandung in Chrom
Festbremsautomatik
Flaschenhalter im Gepäckraum
Frontgrill im Wasserfall-Design in Chrom
Gepäckraum-Trennnetz
Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel)
Getriebe: 8-Gang Geartronic Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn und hinten (2. Sitzreihe)
Heckklappenautomatik
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Innenraumbeleuchtung
Intelligentes Fahrerinformationssystem
IntelliSafe-Assistent
IntelliSafe-Surround
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive
Keyless Start
Kindersicherung
Klimaautomatik mit 4-Zonen-Temperaturregelung
Klimatisierung für die 3. Sitzreihe
Kopfstützen (7)
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Lackierung: Uni
Ladekabel Schuko / Typ 2 (Mode 2), 4,5 m Länge
Laderaumrollo (semiautomatisch)
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer"
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Lenkradheizung
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn inkl. Getränkehalter
Navigationssystem Sensus
Notfall-Bremsleuchten
Oncoming Lane Mitigation
Parkbremse (elektrisch)
Pollenfilter
Polsterung: Leder Komfortsitze
Radio: Infotainmentsystem Sensus Connect mit High Performance Sound
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay und Android Auto
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor mit automatischer Lichtfunktion
Reifendruckkontrollsystem
Road Edge Detection
Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichnerkennung
Run-off Road Protection
Räder: Leichtmetallfelgen 20"-10-Speichen-Design Diamantschnitt/Schwarz
Räder: Reifendichtmittel
Rücksitzlehnen im Verhältnis 60/40 oder komplett umlegbar
Schalthebel aus schwedischem Kristallglas von Orrefors
Scheibenwaschdüsen, beheizt
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS)
Sensus Connect Infotainmentsystem
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet)
Sitze: Beinauflage einstellbar (elektrisch) für Fahrer/ und Beifahrersitz
Sitze: Dritte Sitzreihe (7-Sitzer)
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz elektrisch einstellbar
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheinstellbar (elektrisch)
Sitze: Lendenwirbelstütze (4-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sitze: Sitzheizung vorn
Sonnenrollos für die hinteren Seitenfenster (integriert)
Start-/Stop-Technologie
Staufach unter dem Laderaumboden
Steckdose
Subwoofer
Textilfußmatte für die 3. Sitzreihe
Textilfußmatten
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call mit WLAN-Hotspot
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integriertem Notschlüssel

Sonderausstattung

Bezeichnung
Anhängerkupplung (semielektrisch)
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Lackierung: Metallic-Lackierung
Paket: Licht-Paket
Paket: Parkassistent-Paket
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch)
Parkkamera mit 360° Surround View
Sitze: Sitzheizung hinten (äußere Sitze der 2. Sitzreihe)
Standheizung inkl. Timer (kraftstoffbetrieben)
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
2	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
3	Seitenwand links	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
4	Seitenwand rechts	Einstieg - Kratzer - Smart Repair
5	Sitz vorn	Lehne rechts - Kratzer - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
7	Lenkanlage	Lenkrad - beschädigt - erneuern
8	Unterlagen	Serviceheft - unvollständig - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

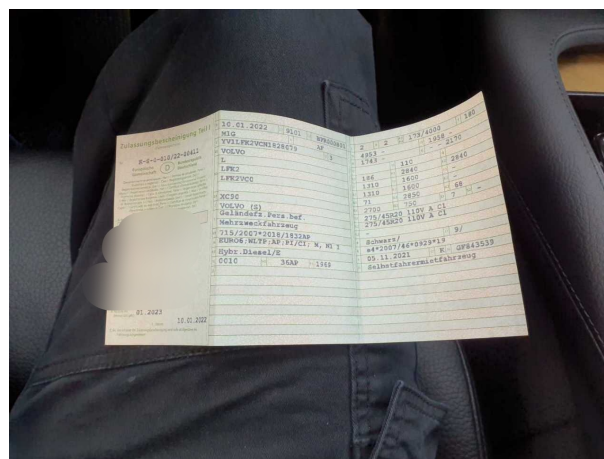


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

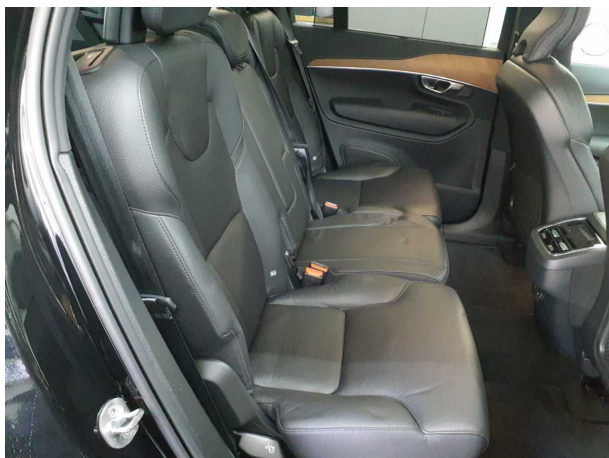


Abbildung 13: Innenraum hinten

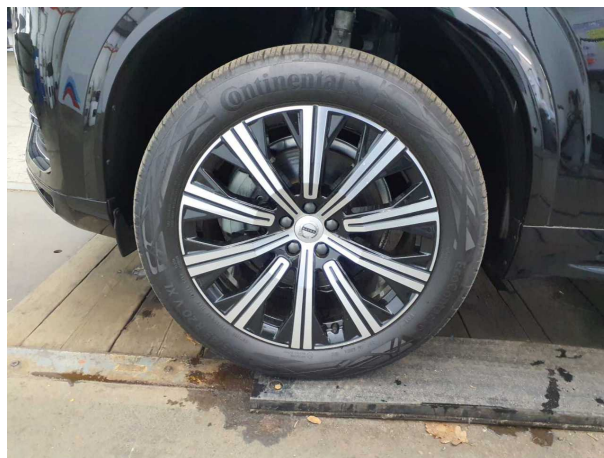


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

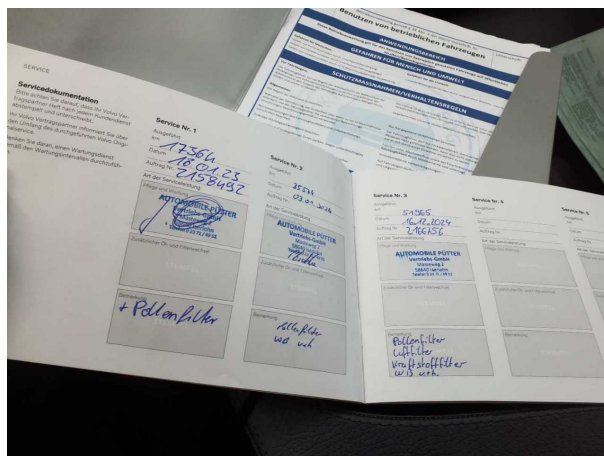


Abbildung 16: Sonstiges

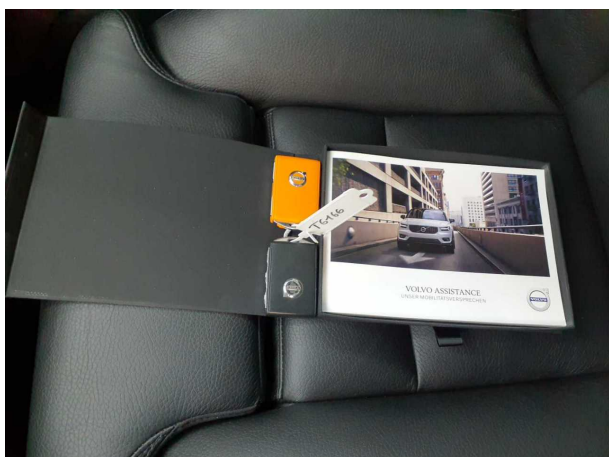


Abbildung 17: Sonstiges

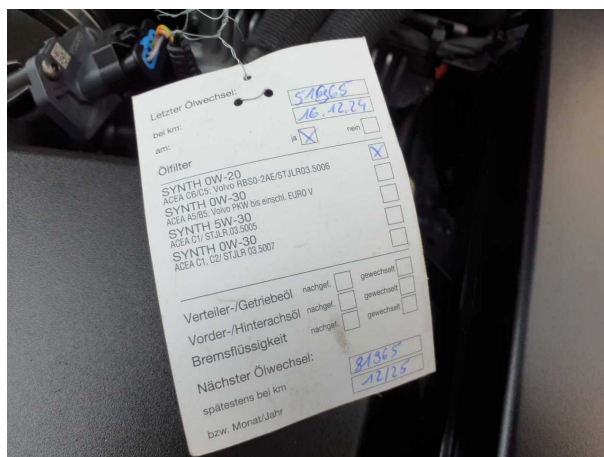


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

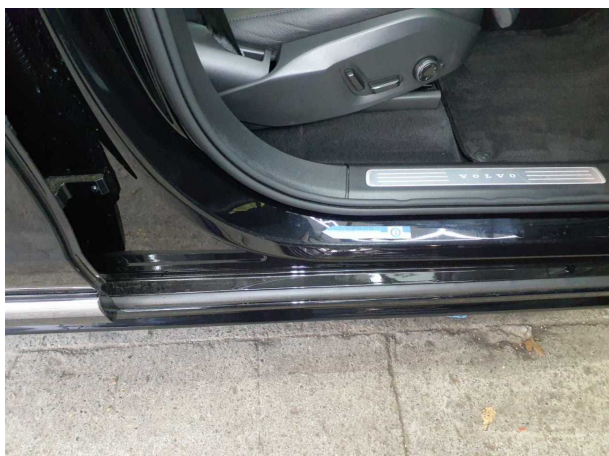

Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

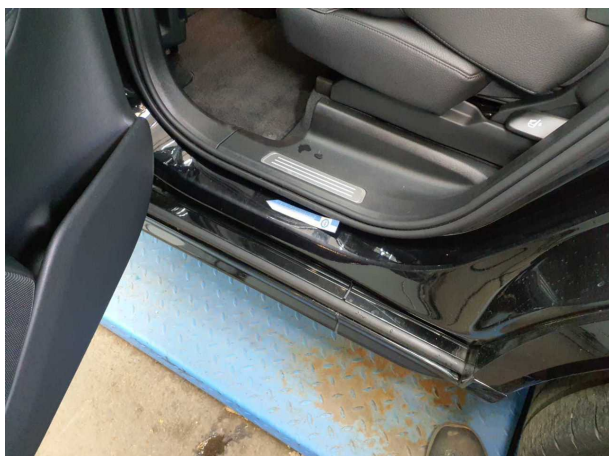

Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #3: Seitenwand links: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

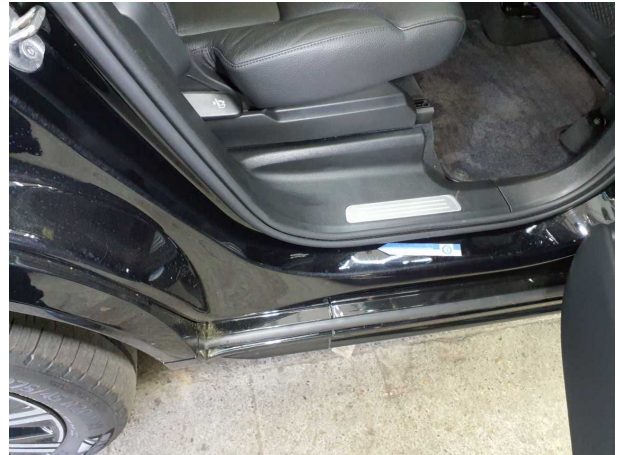

Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg - Kratzer - Smart Repair

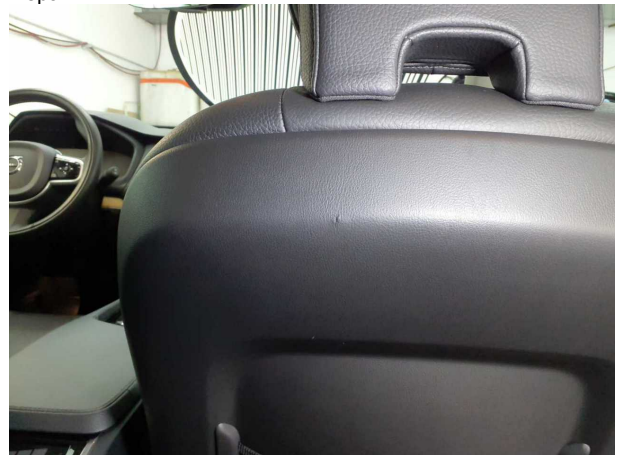

Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehne rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #5: Sitz vorn: Lehne rechts - Kratzer - erneuern



Beschädigung #7: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #7: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Lenkanlage: Lenkrad - beschädigt - erneuern