

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002431491
Besichtigt am:	04.05.2026 11:28
Berichts-Nr:	10542931
FIN:	TMBJR7NPXP7038667



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

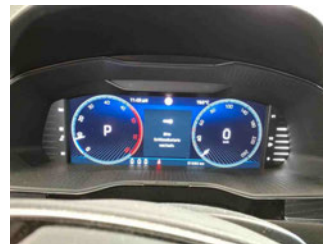

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / AWB
Erstzulassungsdatum:	11.04.2023
Laufleistung:	91.690 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Moon-Weiss Metallic
Farbe Dach:	Moon-Weiss Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	1.968 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.900 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Vorder- und Rücksitze
"KESSY FULL" ohne "SAFE" System	Beifahrersitzverstellung vom Fond
"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")	Berganfahrassistent
"PARK ASSIST mit MANOEUVRE ASSIST" - mit aut. Bremse Funktion	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW CAMERA MID"	Bordliteratur in Deutsch
"SMART LINK" (drahtlos für Apple)	Bordwerkzeug
"Virtual Cockpit"	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
12 Volt-Steckdose(n)	Business Columbus
230V Wechselrichter und Steckdose für Europa	Chrom-Paket (Ausführung 2)
2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und mit Schaltwippen DSG, mit schwarze Umnähung	Chromrahmen um die Seitfenster
2x USB vorne + 2x USB hinten	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
3 Schlüssel	DAB - Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	Dachreling, eloxiert
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dachspoiler
7-Gang-Automatikgetriebe	Dämpfung hinten,Sportausführung
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung vorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dekorleiste Argenzo Zebrano mit Chrom und Ambientebeleuchtung
Abgasendrohr hinten (Standard)	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Drehstromgenerator 180 A
Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Aktive Reifenkontrollanzeige	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Ambientelicht Ausführung 2	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	-
Assistenz	Einstiegsleisten vorne und hinten
Außen-Sound Standard	Elektrische Zusatzheizung
Außenspiegel links, konvex	Erweiterte Innengeräuschkämpfung
Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar	Fahrererknieairbag
Außenspiegel rechts, konvex	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-
Ausstattungsstufe - Style	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage	Fertigungsablauf Standard
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Feststellbremse
Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox	Formteilhimmel ungeteilt
Batterie 420A (70Ah)	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Batterie/Generator Kapazität Standard	Frontantrieb
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frontscheibenheizung
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
	Fußhebelwerk "Standard"
	Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
	Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

Heckscheibenwischer "AERO"	Ohne "drive select"
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne 2. Batterie
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Adapter
Kältemittel R1234yf	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne alternativ-Antriebssystem
Keine Aktionsausführung	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne CD/DVD für Navigation
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Klimakomfortscheibe	Ohne Durchladeeinrichtung
Komfort Plus	Ohne ECO-Funktion
Komfortsitze vorn	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen vorn	Ohne Fußmatten
Kraftstoffbehälter	Ohne Garagentoröffner
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Head-Up Display
Kühlerschutzgitter mit Chromleiste	Ohne Kindersitz
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladedose
Leergewichtsbereich 1	Ohne Ladekabel
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leichtmetallräder "DRAKON" 6,5Jx17" anthrazite glanzgedreht	Ohne Schmutzfänger
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Matrix-Beam	Ohne Uhr
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Halter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mit Multifunktionskamera	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Mittelarmlehne vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Mittelkonsole	Optionsinfotainment (MIB3)
Motorenstart Standard	Pannenset
Navi Columbus + Web radio	Preisstützung
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Radschrauben Standard
Nebelschlussleuchte	Radstand
Netzprogramm	Rechtsverkehr
Netztrennwand	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 215/55 R17 94W
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normal-Lackierung	Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Notrufsystem eCall+	Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten
Scheibenbremsen vorn
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Schriftzugsatz in Grundauführung
Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
Side Assist
Sitzbezüge in Stoff
Sitzeinstellung elektrisch, für beide Vordersitze, Fahrersitz mit Memory
Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung und Airbagschild
Sonnenrollo für die Seitenscheiben hinten - mechanisch
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Sportfahrwerk
Sprachsteuerung
Standard-Klimazonen
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ
TOP LED Rückleuchte
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transport
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe
Typrüfstand Deutschland
Variable Doppelboden inkl. Verranke- rungsöse für Ladeboden + Organisier + Alu-Querträger
Variant/Avant
Variante Grundausrüstung
Virtuelles Pedal-Öffnung/Schließung der 5. Türen (nur in der Kombination mit Spin-delantrieb und Kessy)
Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht Funktion inkl. Welcome Effekt
Vorbereitung für Anhängerkupplung
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	5,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/55 R 17 98 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 W	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 12.2026

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
2	Radkastenverkleidung hinten rechts	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.627,35
Summe (ohne MwSt.):				€ 8.627,35

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	177,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	167,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	278,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJR7NPXP7038667

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer

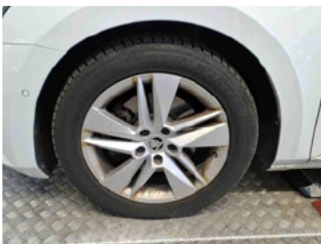


Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links

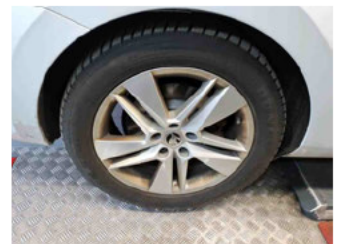

Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3

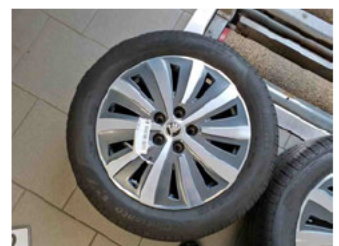


Räder - Rad beiliegend #4

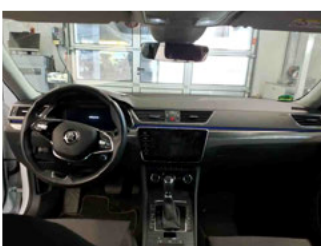

Innenraum - Mittelkonsole

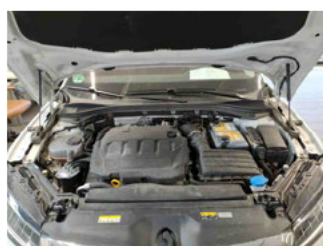

Fahrzeug - Motorraum offen

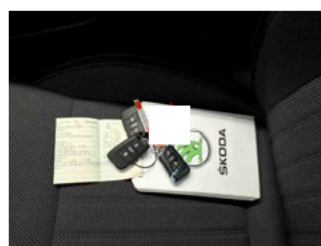

Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10542931
vom: 05.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Seitenwand hinten rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

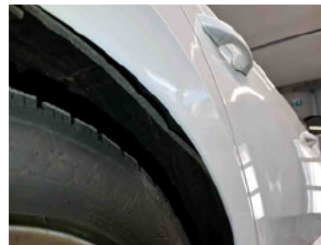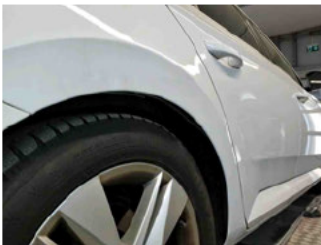» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern****2 - Radkastenverkleidung hinten rechts - Deformiert - Ersetzen****GEBRAUCHSSPUREN****1 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**