

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -ND 0981E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1673541A676578
Vertrags-Nummer:	26378081	Erstzulassung:	14.04.2022
Internes KZ:	15045377	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2625	zul. Gewicht (kg):	3190

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 26378081
Amtliches Kennzeichen: HD -ND 0981E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.05.2026	9059997757	Eigenverschulden	Kotflügel vorne Beifahrerseite	Nein	Nein
22.05.2026	9059997756	Fremdverschulden	Sitz vorne Fahrerseite	Nein	Nein
20.11.2025	9059969504	Eigenverschulden	Aussenspiegel Fahrerseite	Ja	Nein
01.08.2024	9059896779	Motor, Getriebe und	Marderschaden	Ja	Nein
14.02.2023	9059839109	Eigenverschulden	Motorhaube Fahrerseite Windschutzscheibe Fahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 26378081
Amtliches Kennzeichen: HD -ND 0981E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE Coupé GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
04.11.2022	26075	Inspektion und Wartung
04.11.2022	26075	Wartungszusatzumfänge
13.06.2023	53517	Wartungszusatzumfänge
13.06.2023	53517	Inspektion und Wartung
17.01.2024	79450	Inspektion und Wartung
17.01.2024	79450	Wartungszusatzumfänge
17.01.2024	79450	Bremsflüssigkeitswechsel
14.08.2024	100463	Inspektion und Wartung
14.08.2024	100463	Wartungszusatzumfänge
21.03.2025	127831	Wartungszusatzumfänge
21.03.2025	127831	Inspektion und Wartung
21.03.2025	127831	Getriebeölwechsel
21.03.2025	127831	Getriebeöl
03.07.2025	143347	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
03.07.2025	143347	TÜV/AU (MwSt-frei)
11.09.2025	154600	Bremsflüssigkeitswechsel
11.09.2025	154600	Inspektion und Wartung
13.05.2026	179791	Inspektion und Wartung

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W1N1673541A676578

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	187.723 km
Hersteller	Mercedes-Benz	Restlauf bis Service	17.068 km
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC Coupe	HU (Bericht lag vor)	06/2027
Fahrgestellnummer	W1N1673541A676578	Leistung / Hubraum	155 kW / 1.991 ccm
Erstzulassung	14.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufi	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	Reifensatz komplett - abgelaufen - kein Abzug
2	Tür hinten links	Tür - Kratzer - auslegen / polieren
3	Kotflügel links	Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren
4	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Abrieb - auslegen / polieren
5	Seitenwand rechts	Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren
6	Blinkleuchte	Spiegel links - beschädigt - erneuern
7	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
8	Außenspiegel links	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Seitenwand rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair
10	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
13	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
14	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
15	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113W	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	275/50 R20 113W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	275/50 R20 113V	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	275/50 R20 113V	Pirelli	Winterreifen	1mm - ?mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 11.06.2026
Protokollnummer: 45904187
Anlieferungsdatum: 11.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Mercedes-Benz	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	GLE 350 e 4MATIC Coupe	Laufleistung (abgelesen)	187.723 km
Fahrgestellnummer	W1N1673541A676578	Erstzulassung	14.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

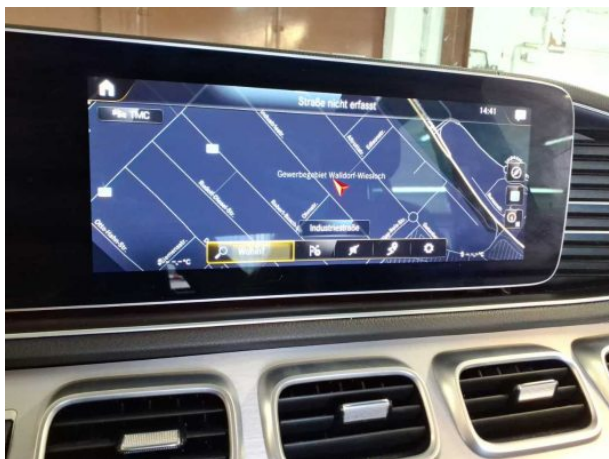


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

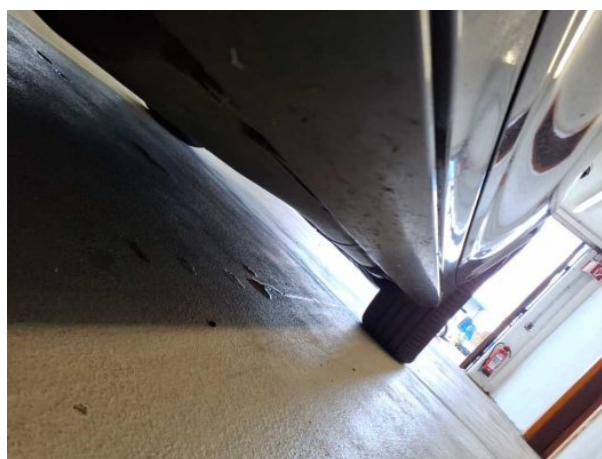


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges

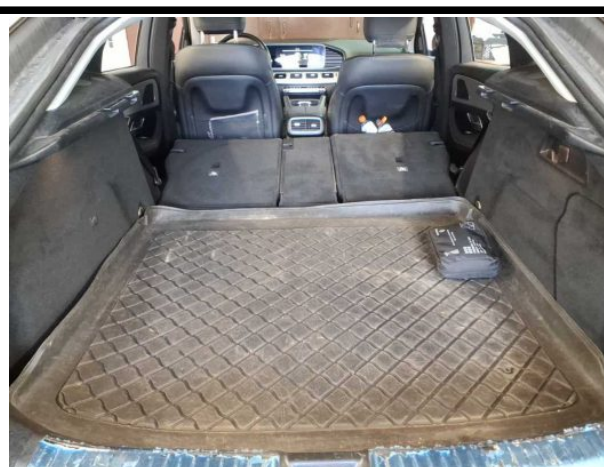


Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges

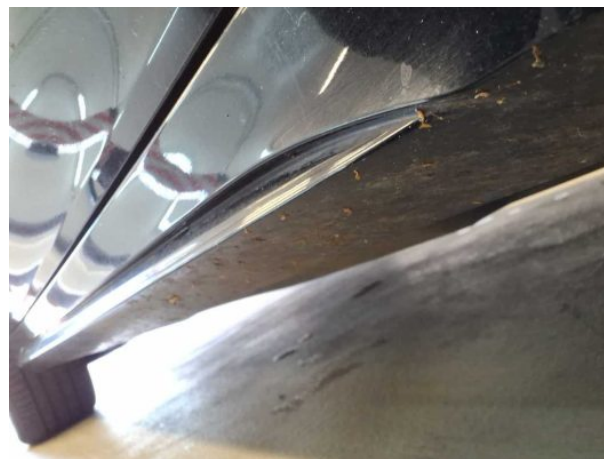


Abbildung 16: Sonstiges

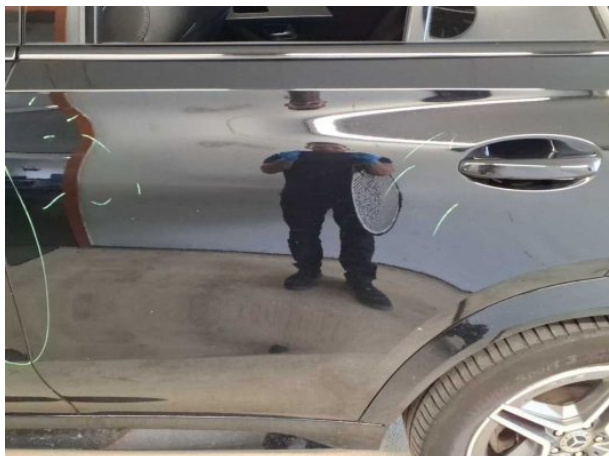


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür hinten links: Tür - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #3: Kotflügel links: Kotflügel links - Kratzer - auslegen / polieren

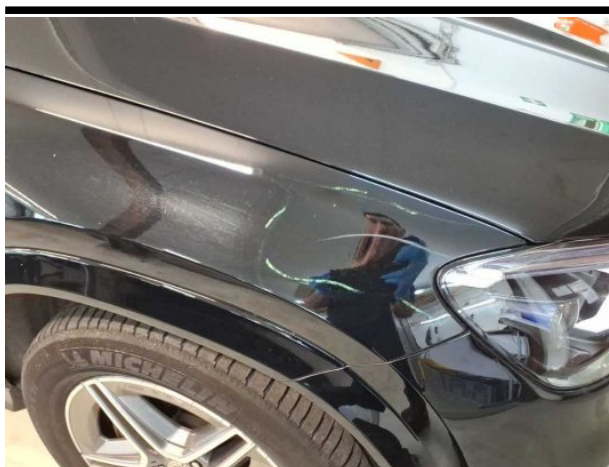

Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Abrieb - auslegen / polieren



Beschädigung #4: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Abrieb - auslegen / polieren

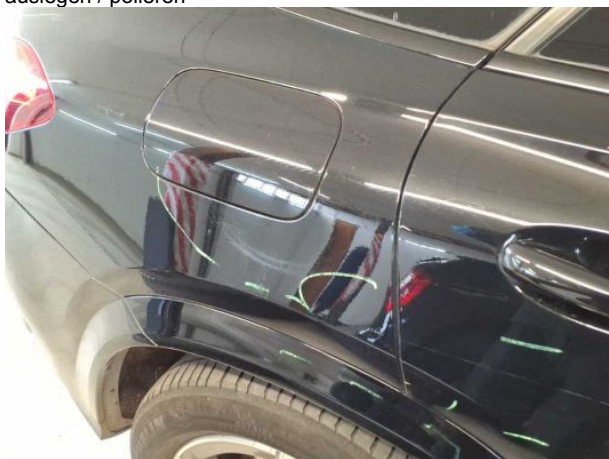

Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #5: Seitenwand rechts: Seitenwand - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #6: Blinkleuchte: Spiegel links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen

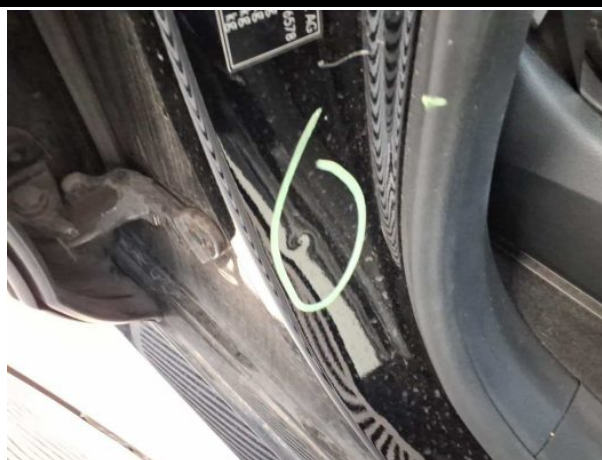

Beschädigung #7: Schweller rechts: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung #8: Außenspiegel links: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #9: Seitenwand rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern

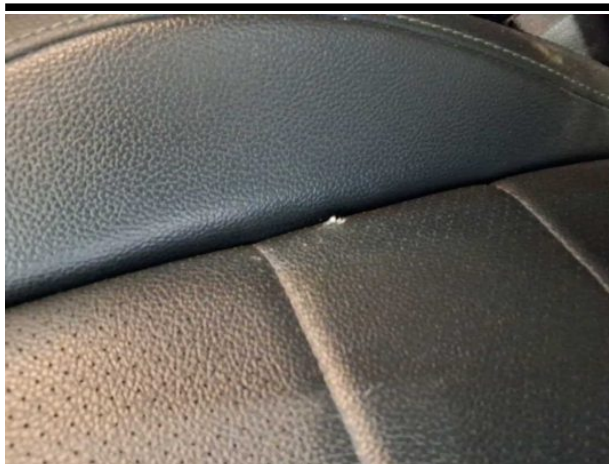

Beschädigung #10: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

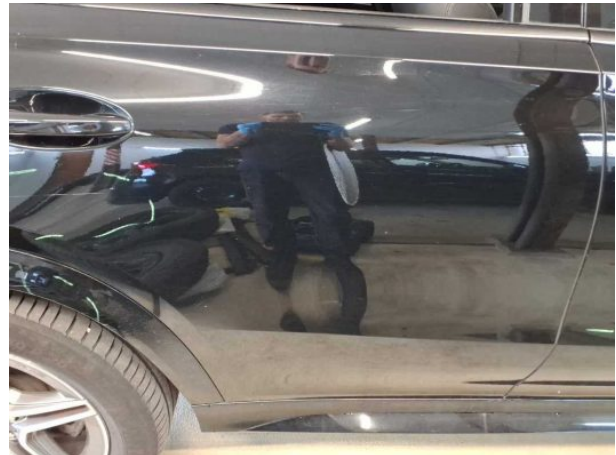

Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen... und lackieren



Beschädigung #13: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren

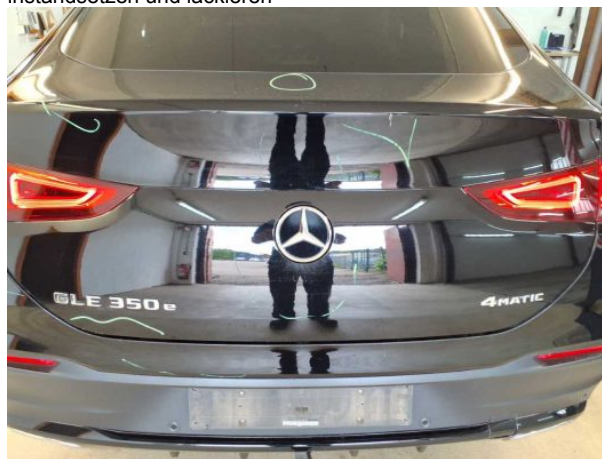


Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

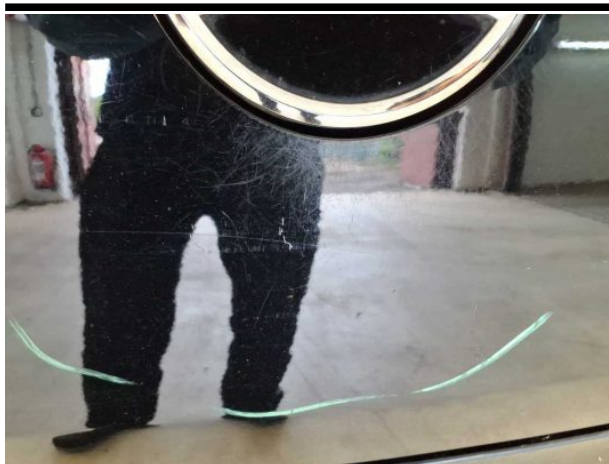


Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern

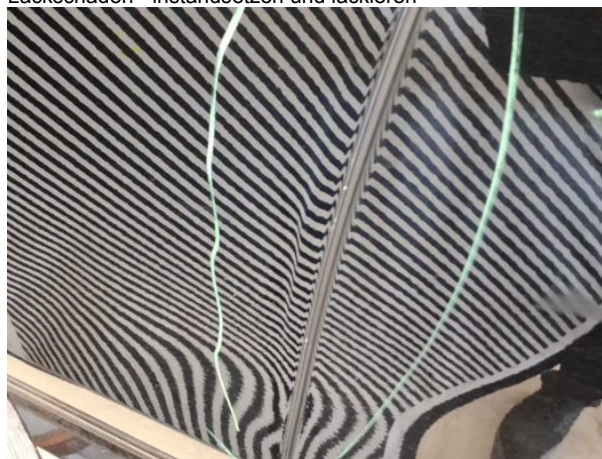

Beschädigung #16: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



W1N1673541A676578

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	187,723 km
Manufacturer	Mercedes-Benz	Next maintenance in	17,068 km
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC Coupe	Main inspection (Report on hand)	06/2027
Vehicle Identification number	W1N1673541A676578	Power / Engine displacement	155 kW / 1,991 ccm
First registration	14 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Hybr.B/E ext.aufl	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	Tyres - complete set - Expired - No deduction
2	Door - rear left side	Door - Scratch(es) - Cover / polish
3	Mudguard - left side	Mudguard - left side - Scratch(es) - Cover / polish
4	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Abrasion - Cover / polish
5	Side panel - rear right side	Side panel - Scratch(es) - Cover / polish
6	Indicator - front	Mirror - left side - Damaged - Replace
7	Sill - right side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
8	Wing mirror - left side	Cap - Scratched - Smart repair
9	Side panel - rear right side	Wheel well extension - Scratched - Smart repair
10	Seat - front	Seat cover - left side - Damaged - Replace
11	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
12	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint
13	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint
14	Door - front right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint
15	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
16	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction



Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113W	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	275/50 R20 113W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	275/50 R20 113V	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	275/50 R20 113V	Pirelli	Winter tyres	1mm - ?mm	Not o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 11 Jun 2026
Protocol number: 45904187
Delivery date: 11 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Mercedes-Benz	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	GLE 350 e 4MATIC Coupe	Mileage (Read)	187,723 km
Vehicle Identification number	W1N1673541A676578	First registration	14 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

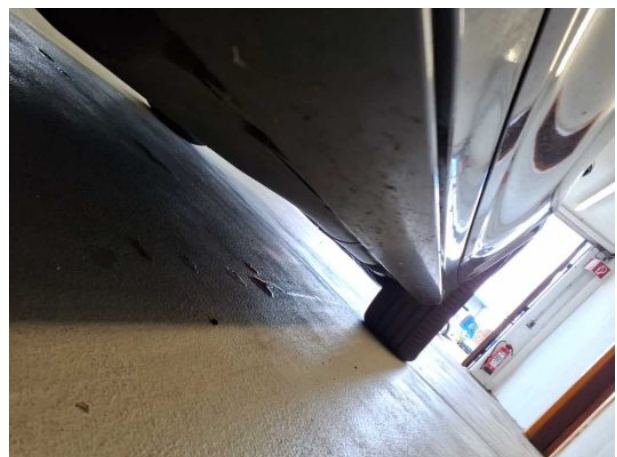


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.

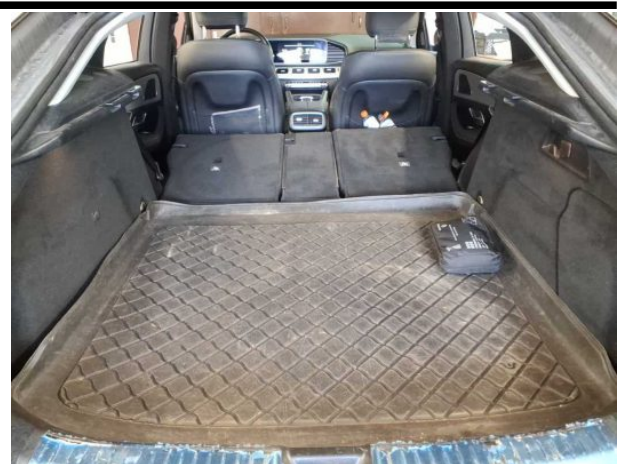


Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.

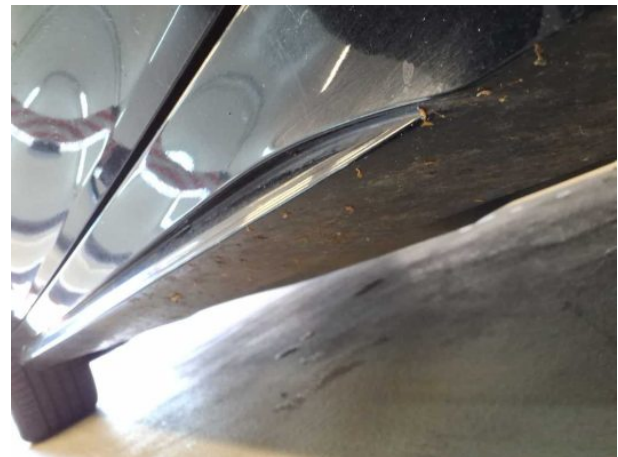


Figure 16: Misc.

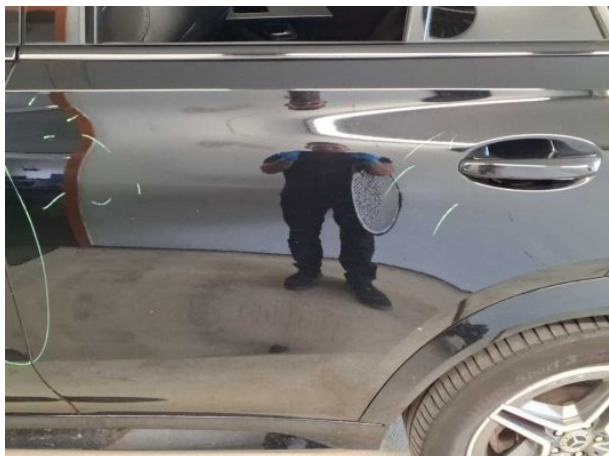


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #3: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish



Damage #2: Door - rear left side: Door - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #3: Mudguard - left side: Mudguard - left side - Scratch(es) - Cover / polish

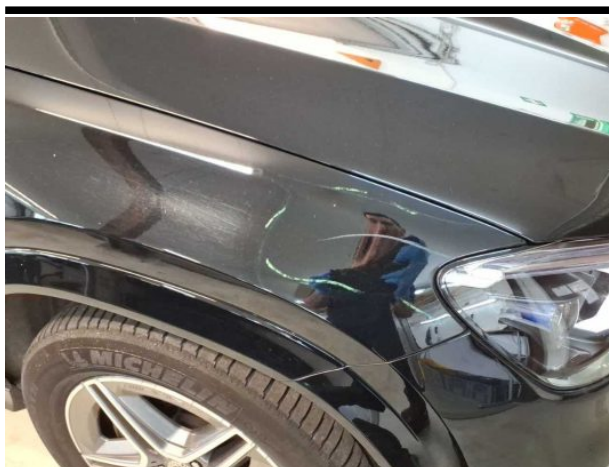

Damage #4: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Abrasi...
- Cover / polish



Damage #4: Mudguard - right side: Mudguard - right side -
Abrasion - Cover / polish

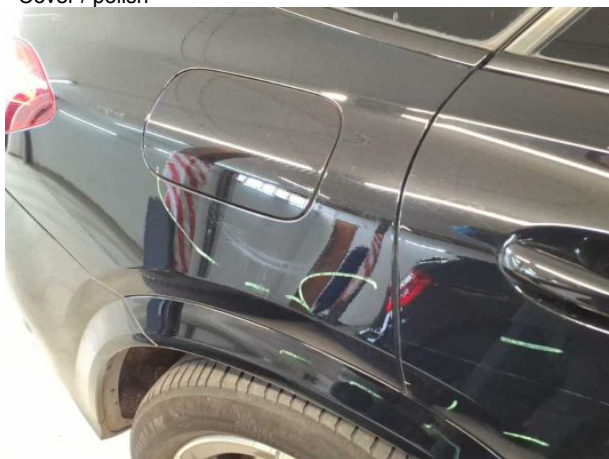

Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) -
Cover / polish



Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel -
Scratch(es) - Cover / polish




Damage #5: Side panel - rear right side: Side panel - Scratch(es) -
Cover / polish



Damage #6: Indicator - front: Mirror - left side - Damaged -
Replace



Damage #7: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work

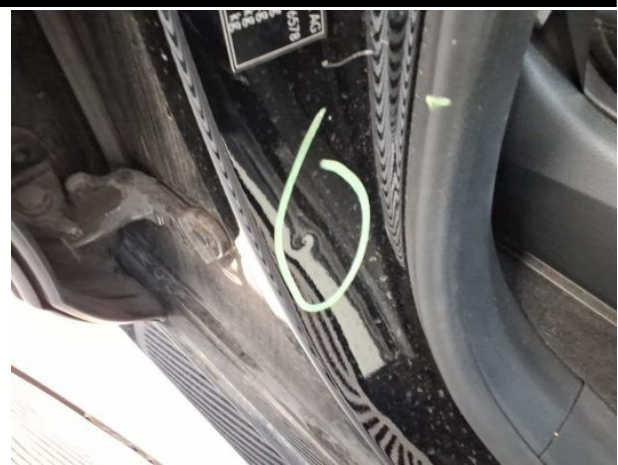

Damage #7: Sill - right side: Sill - dent(s) - Smooth repair work




Damage #8: Wing mirror - left side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear right side: Wheel well extension... Scratched - Smart repair



Damage #9: Side panel - rear right side: Wheel well extension - Scratched - Smart repair

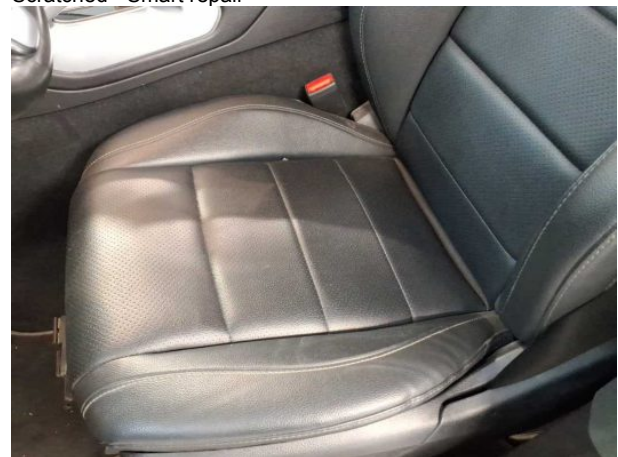

Damage #10: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



Damage #10: Seat - front: Seat cover - left side - Damaged - Replace



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #12: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint

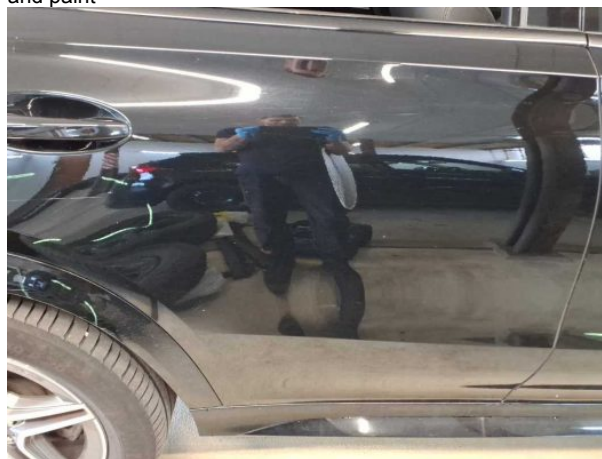

Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Rep... and paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair a... paint



Damage #13: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Rep... and paint




Damage #14: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #14: Door - front right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint

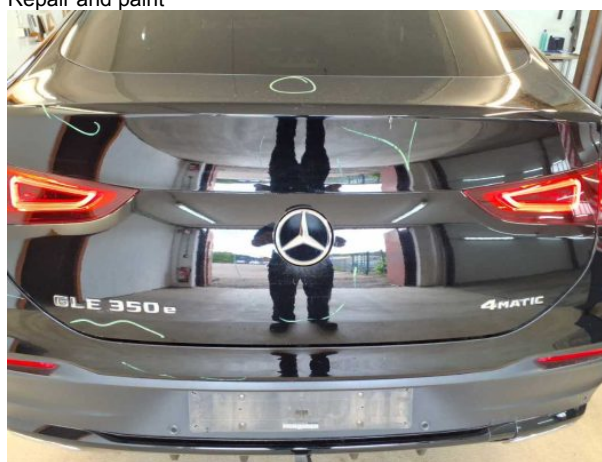

Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace



Damage #16: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Replace