

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -JL 1529	Fahrgestell-Nummer:	WBA51BN080CJ82503
Vertrags-Nummer:	41901080	Erstzulassung:	14.01.2022
Internes KZ:	15030484	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi 5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	140 / 190	Hubraum:	1995
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	8
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbr./100 Km:	4,600	Tankinhalt:	66
Max. Km/h:	222	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,600
Leergewicht (kg):	1915	zul. Gewicht (kg):	2530

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 41901080
Amtliches Kennzeichen: HD -JL 1529
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
18.06.2026	9060000856	Eigenverschulden	Stossstange vorne Fahrerseite	Nein	Nein
29.01.2025	9059920905	Eigenverschulden	Stossstange vorne Beifahrerseite	Ja	Nein
			Kotflügel vorne Beifahrerseite		
			Scheinwerfer Beifahrerseite		
19.10.2024	9059906054	Fremdverschulden	Tür hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
15.09.2024	9059901677	Eigenverschulden	Schweller seitlich hinten Beifahrerseite	Ja	Nein
			Alufelge hinten Beifahrerseite		

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 41901080
Amtliches Kennzeichen: HD -JL 1529
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW 5er-Reihe 520d xDrive Touring A Kombi5-türig 1995 ccm 190 PS / 140 KW Diesel 8-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA51BN080CJ82503

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	156.451 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	800 km
Typ/Modell	520d xDrive	HU (Bericht lag nicht vor)	12/2026
Fahrgestellnummer	WBA51BN080CJ82503	Leistung / Hubraum	140 kW / 1.995 ccm
Erstzulassung	14.01.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	01/2026, 144.799 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Diesel/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn - abgelaufen - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - erneuern
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - beschädigt - Wertminderung
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung
6	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Lufteinlassgitter - beschädigt - erneuern
8	Heckklappe/-tür	Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
10	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren
11	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
12	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
1	Schweller rechts, Tür hinten rechts

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Goodyear	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 101Y	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	
2	225/55 R17 101Y	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46131462
Anlieferungsdatum: 24.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	520d xDrive	Laufleistung (abgelesen)	156.451 km
Fahrgestellnummer	WBA51BN080CJ82503	Erstzulassung	14.01.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten

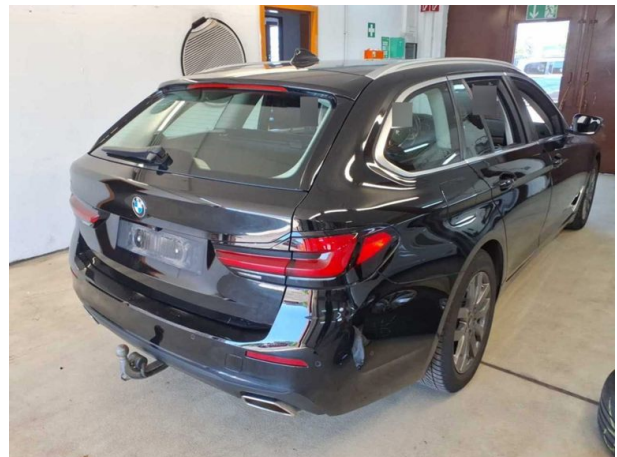


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum

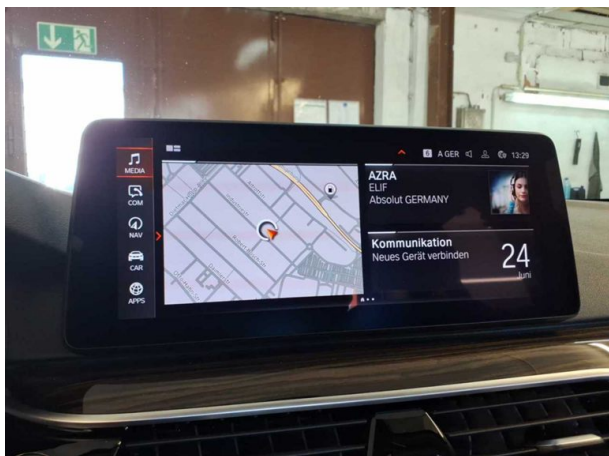


Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges

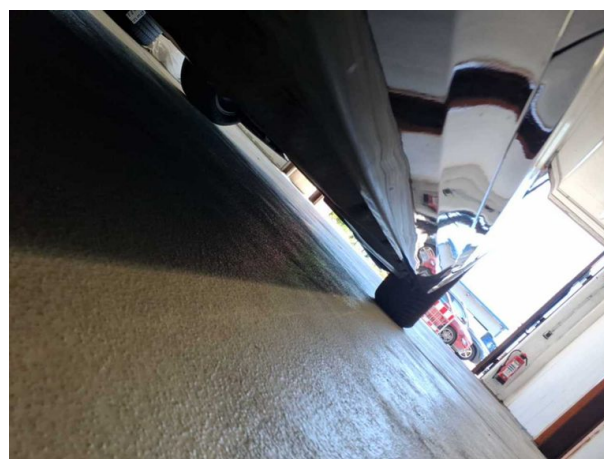


Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges

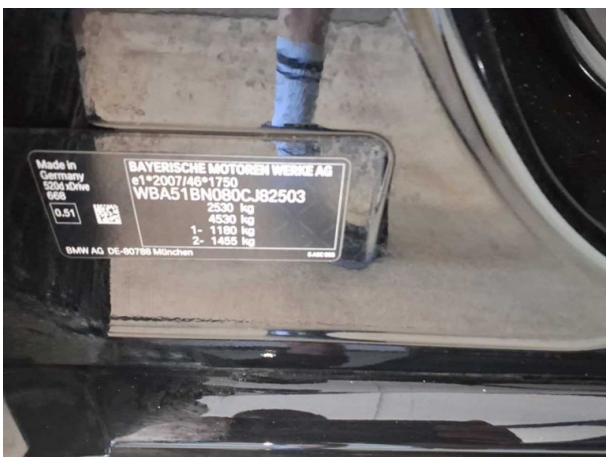


Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges

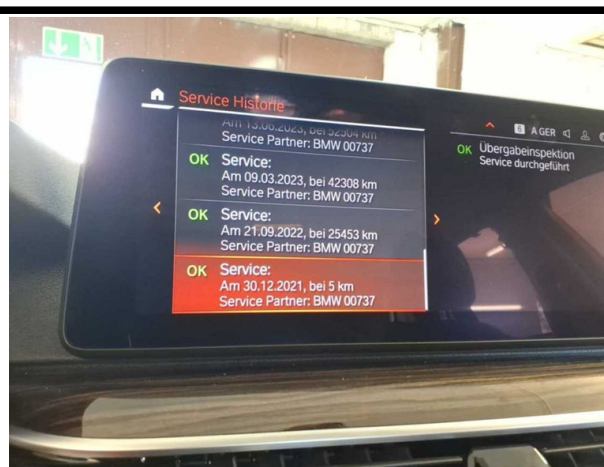


Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges

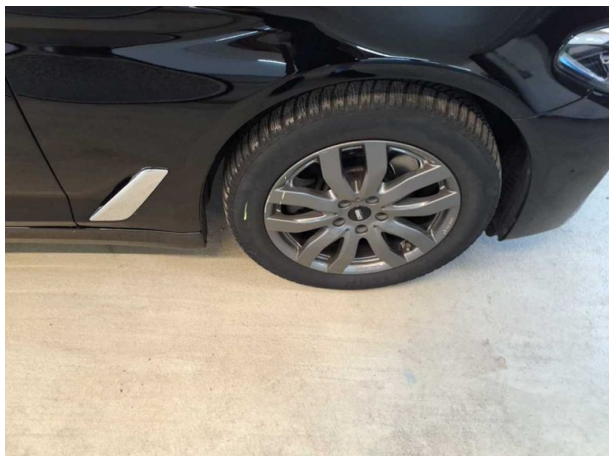


Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug




Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung #4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - Wertminderung




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - Wertminderung

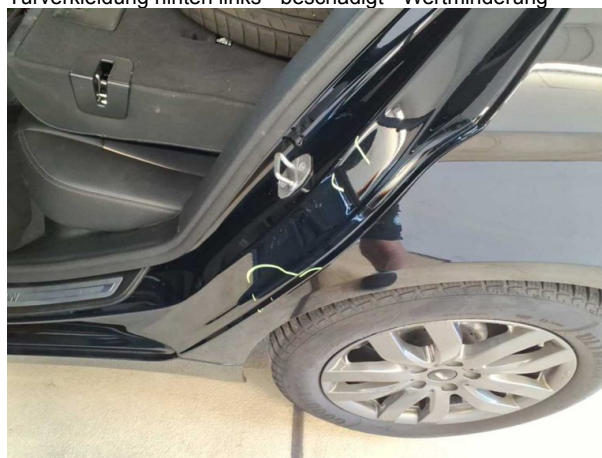

Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair

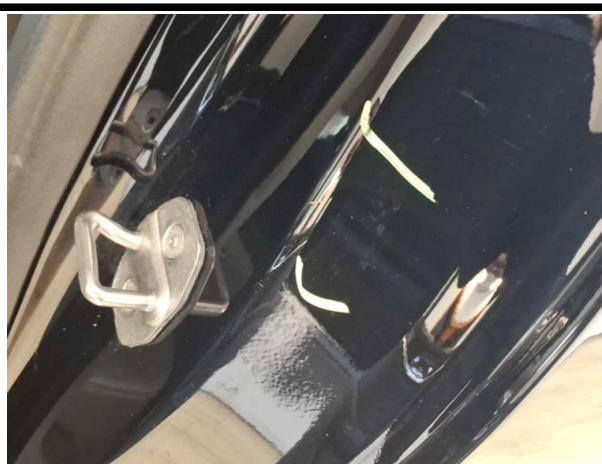


Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - beschädigt - erneuern

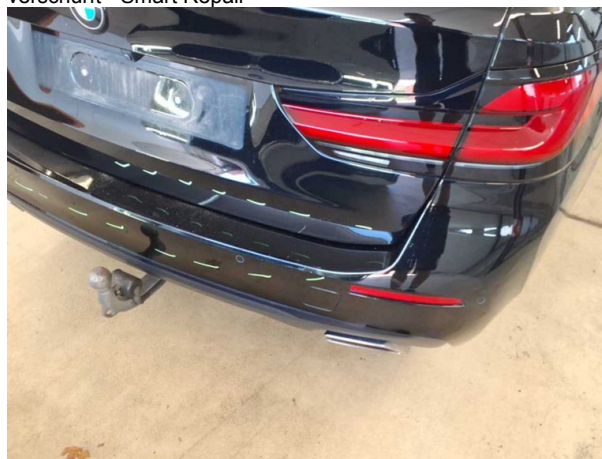

Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair

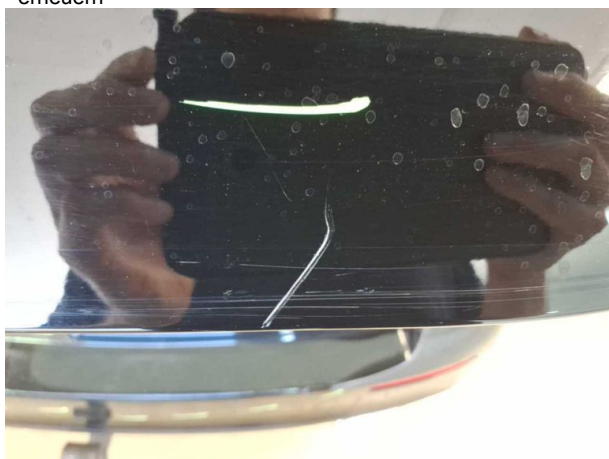

Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #8: Heckklappe/-tür: Heckklappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetz... und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

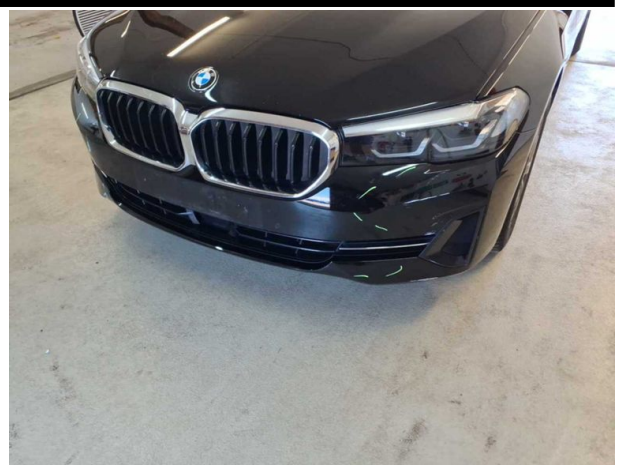

Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Schweller rechts, Tür hinten rechts



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA51BN080CJ82503

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	156,451 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	800 km
Type / Model	520d xDrive	Main inspection (Report not on hand)	12/2026
Vehicle Identification number	WBA51BN080CJ82503	Power / Engine displacement	140 kW / 1,995 ccm
First registration	14 Jan 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	01/2026, 144,799 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Diesel / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - front - Expired - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
3	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - Replace
4	Trim / covers	Door trim - rear left side - Damaged - Loss in value
5	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - Loss in value
6	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
7	Front bumper	Air-inlet grille - Damaged - Replace
8	Boot lid / rear door	Boot lid - Scratched - Smart repair
9	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
10	Door - rear right side	Door - Scratch(es) - Repair and paint
11	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
12	Front bumper	Front bumper - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
3	Vehicle glazing	Windscreen - Stone chips - No deduction

Missing parts

Missing part

Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer



Detected repainting

No.	Location
1	Sill - right side, Door - rear right side

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Goodyear	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	225/55 R17 97H	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 101Y	Goodyear	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	
2	225/55 R17 101Y	Goodyear	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, n. i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Jun 2026
Protocol number: 46131462
Delivery date: 24 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	520d xDrive	Mileage (Read)	156,451 km
Vehicle Identification number	WBA51BN080CJ82503	First registration	14 Jan 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear

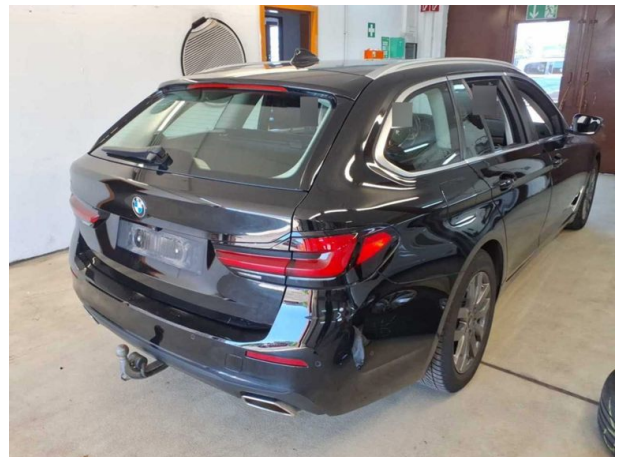


Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior

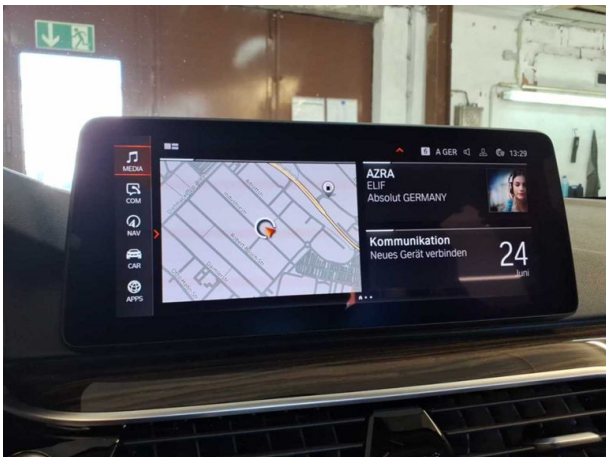


Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.

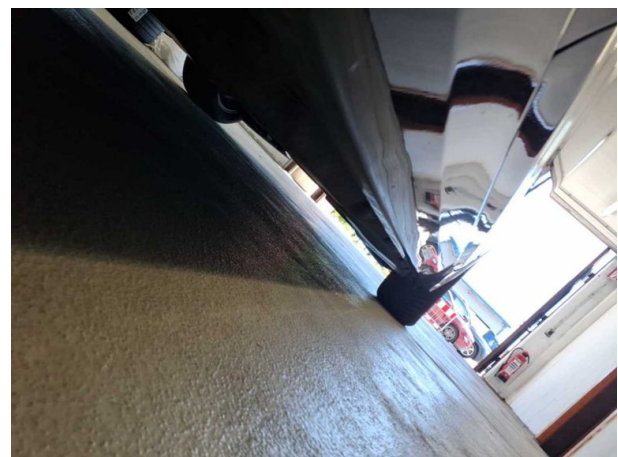


Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.

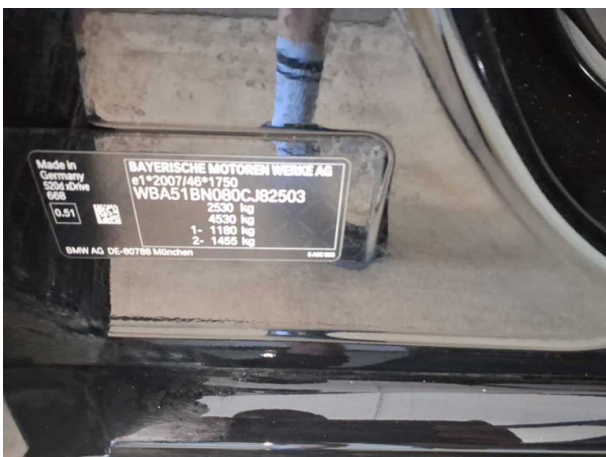


Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.

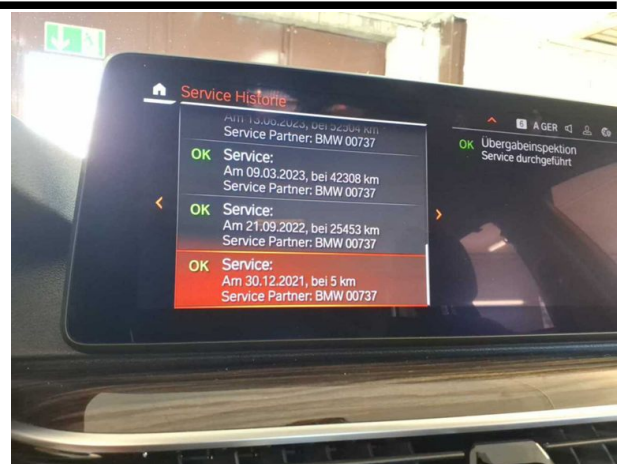


Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.

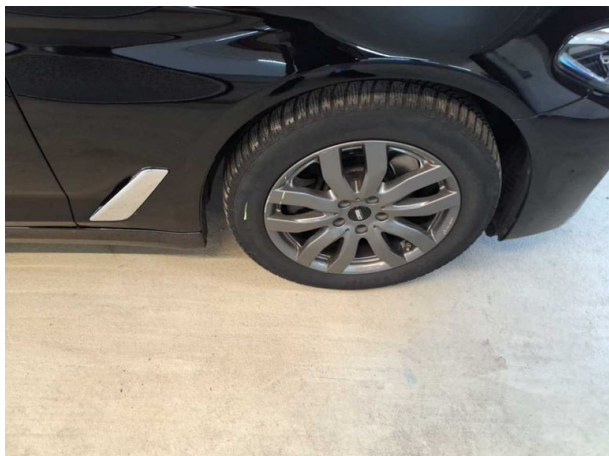


Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction




Damage #4: Trim / covers: Door trim - rear left side - Damaged - Loss in value



Damage #4: Trim / covers: Door trim - rear left side - Damaged - Loss in value



Damage #5: 2nd wheel set: 1 alloy rim - Scratched - Loss in value

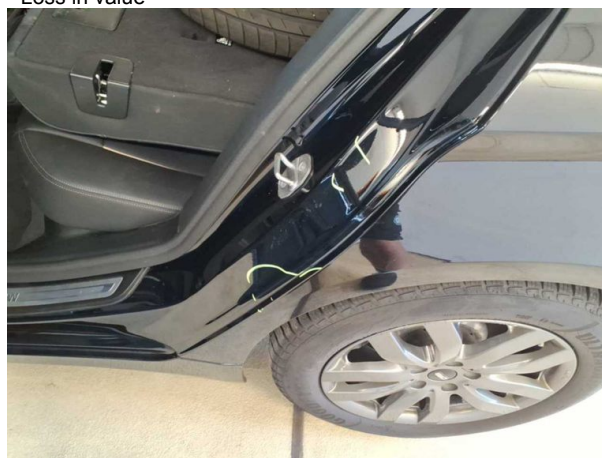

Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #7: Front bumper: Air-inlet grille - Damaged - Replace

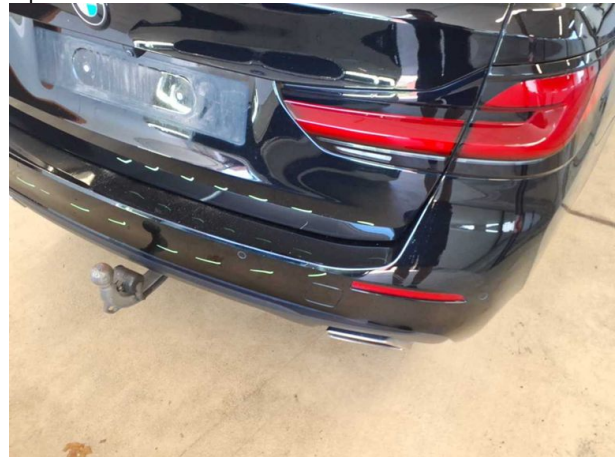

Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair

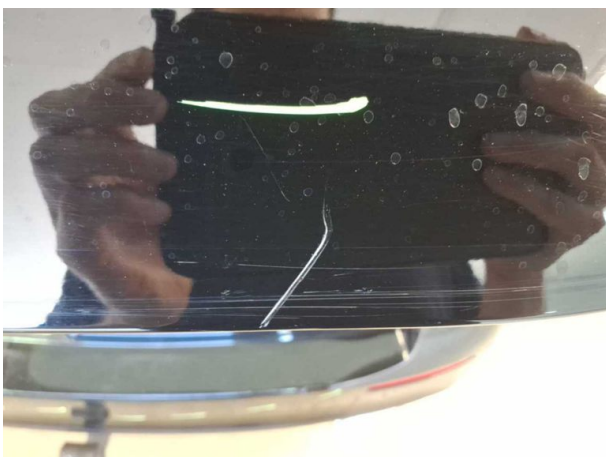

Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair

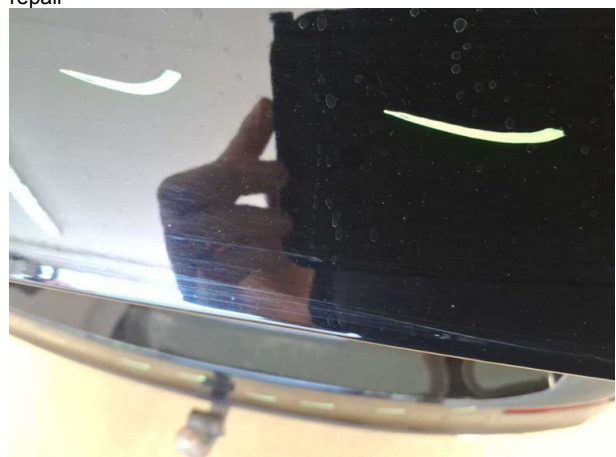

Damage #8: Boot lid / rear door: Boot lid - Scratched - Smart repair



Damage #10: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #10: Door - rear right side: Door - Scratch(es) - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint




Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #11: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint

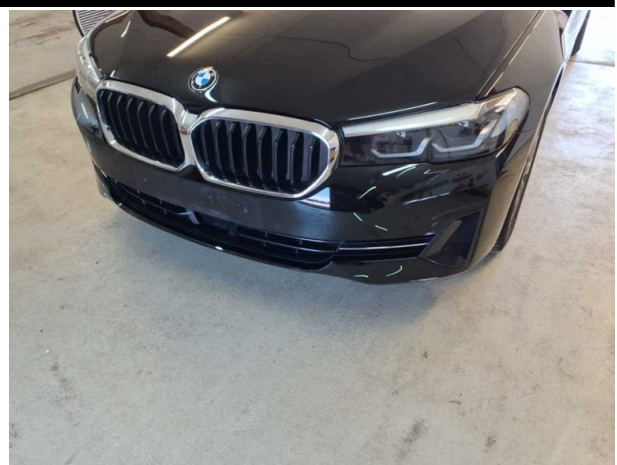

Damage #12: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint



Damage #12: Front bumper: Front bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #12: Front bumper: Front bumper - Scratched - Rep... and paint

Pictures of repainting



Repainting 1: Sill - right side, Door - rear right side