



Huesges Gruppe®
Die Gutachter

Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	SR-W 6002E
Berichtsnummer :	0000000924166-DE926		
Referenznummer:	31178460		

Fahrzeugdaten

Hyundai Tucson (NX)(12.2020->) Trend Plug-In Hybrid 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	TMAJD812DNJ096653	Laufleistung abgelesen:	24248 km
Erstzulassung / Baujahr:	09.05.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	09.06.2026 Dieselstraße 3, 85386 Eching
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Kombilimousine
Kraftstoff:	Hybr.B/E ext. aufl.	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Teal Blue / MET
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	06.2027 / 06.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	12046 / 21.06.2024
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	3 - Durchschnittlich	Zustand innen:	3 - Durchschnittlich

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium
1. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.3 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.3 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	235/50/R19/103V 5.3 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 6 Lautsprecher
Hochtöner • Airbag Beifahrerseite • Airbag Fahrerseite • Alarmanlage • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) • Antriebsart Allradantrieb • Außenspiegel elektr. anklappbar • Außenspiegel lackiert • Blinkleuchte in Außenspiegel integriert • Dachspoiler
3. Bremsleuchte • Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor • Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent • Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent • Fahrassistenz-System Bergabfahr-Assistent • Fahrassistenz-System Einparkhilfe vorn und hinten
Einparkhilfe hinten • Fahrassistenz-System Fernlichtassistent | <ul style="list-style-type: none"> • Ablage tasche an Vordersitzlehnen • Airbag Beifahrerseite abschaltbar • Aktives Bremslicht (ESS) • Ambiente-Beleuchtung • Anti-Blockier-System (ABS) • Audiosystem Radio RDS • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide • Belüftung Innenraum (Multi-Air-Modus) • Dachreling • Digital Cockpit (Instrumentenanzeige Digital)
Bordcomputer • Elektr. Bremskraftverteilung • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System) • Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fußgängererkennung (FCA-Ped.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Fahrradfahrererkennung (FCA-Cyc.), Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Berganfahrhilfe • Fahrassistenz-System Fahrprofilwahl (Drive Mode) • Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake) |
|---|--|

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall) • Freisprecheinrichtung Bluetooth • Funktions-Paket
Sitzheizung vorn, Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, mit Auf- / Ab-Automatik • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe Automatik - (6-Stufen) • Getränkehalter vorn • Heckleuchten LED • Hybrid 195 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI) • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Kopf-Airbag-System • Ladekabel mit Typ 2-Stecker • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar • Leseleuchte • Mittelarmlehne hinten • Motorhaubenisolierung • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturkit • Rückfahrkamera • Rücksitzlehne umklappbar mit Fernentriegelung im Kofferraum • Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire) • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag vorn mitte (Central Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | <ul style="list-style-type: none"> • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage) • Frontscheibe Verbundglas • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed-Limiter) • Getränkehalter hinten • Gurtstraffer • Heckscheibe heizbar • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Klimaautomatik 2-Zonen • Kopfstützen hinten verstellbar • LED-Grilldesign-Paket
Unterfahrschutz vorn und hinten (Silber), Kühlergrill dunkel verchromt, Scheinwerfer Voll-LED, Abbiegelicht, Doppelendrohr Auspuffanlage • Lenkrad (Leder)
Lenkrad (4-Speichen), Lenkrad (Leder) mit Multifunktion • Lenkrad mit Schaltwippen • Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar • LM-Felgen • Mittelarmlehne vorn • Navigations-Paket
Lifetime MapCare (Internetbasierende Dienste), Audio-Navigationssystem, Service-System: Remote Services (Blue Link), Touchscreen-Farbdisplay (10,25 Zoll) • Parkbremse elektrisch (EPB) • Radstand 2680 mm • Reifendruck-Kontrollsystem • Rücksitzlehne geteilt/klappbar • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung • Seitenairbag vorn • Servolenkung • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitzbezug / Polsterung Stoff |
|--|---|

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Key • Sonderlackierung Engine Red Uni • Start-Stop-Knopf • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Türgriffe außen Wagenfarbe • USB-Anschluss Mittelkonsole • Verglasung getönt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite • Wireless SmartLink (Apple CarPlay) | <ul style="list-style-type: none"> • Smart-Sense-Plus-Paket
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung ACC, Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Abbiegefunktion (FCA-JT) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Start/Stop-Anlage • Steckdose (12V-Anschluß) vorn • Trend-Paket • USB-Anschluss hinten • Verglasung Akustikglas • Verglasung hinten abgedunkelt • Wegfahrsperrung (elektronisch) • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|---|--|

Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert) | <ul style="list-style-type: none"> • Metallic-Lackierung |
|--|---|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	- -

Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt
	Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben nicht gepflegt (12 Monate / 15.000 km) Service 06/2025 nicht durchgeführt. Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden

	Karosserie außen		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
	Sonstiges		
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Wartung	Fehlt	
4.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links




Kofferraum



Innen



Kombiinstrument

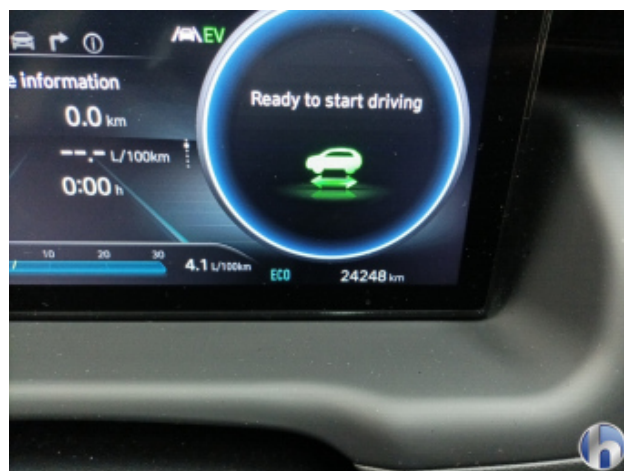

Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Seitenwand - Hinten - Rechts
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur