



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>HEF-0631</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000920453-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31175083</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Hyundai Ioniq 5 (05.2021->) Techniq Elektro 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KMHKN81CPNU087223</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>53687 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>19.05.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>20.05.2026 , 95032 Hof</b>
Fahrzeugart:	<b>SUV</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 76 kW (103 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Allrad</b>	Lackfarbe:	<b>Shooting Star / MAT</b>
Lackart:	<b>Perleffekt</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>05.2027 / 05.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder/Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Grau</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>53567 / 04.05.2026</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/-V 5 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/-V 5 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/-V 5 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>235/55/R19/-V 5 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Alarmanlage
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiosystem: Radio RDS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Unterschiedlicher Unterschale schwarz lackiert
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht / Lichtsensor
- Elektromotor 225 kW (kontinuierlich 76 kW, Dual-Elektromotor)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent 2.0 (Highway Driving Assist, HDA 2.0)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm (Rear Occupant Alert, ROA)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Cross Traffic)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktives Bremslicht (ESS)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Effizienz Paket
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC) mit Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion inkl. Frontkollisionswarnung (FCA)
- Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch vorn und hinter, mit Auf- / Ab-Automatik



- Fensterrahmen Zierleisten schwarz glänzend
- Frontscheibe Verbundglas
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter hinten
- Gurtstraffer
- Heckscheibe heizbar
- HV-Batterie 72,6 kWh (Lithium-Ionen)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Ladekabel mit Typ 2-Stecker
- LED-Paket
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Schaltwippen
- Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar
- Leuchtweitenregelung
- Luftdüsen hinten
- Mittelarmlehne hinten
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Parkbremse elektrisch (EPB)
- Reifen-Reparaturkit
- Rückfahrkamera
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenbeschlagenerkennung / Regelung
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Remote Services (Blue Link)
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn rechts höhenverstellbar
- Sitzheizung hinten
- Smart-Key
- Sonnenblenden mit Spiegel
- Steckdose (12V-Anschluß) 2.Sitzreihe
- Steckdose (12V-Anschluß) vorn
- TECHNIQ-Paket
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz im Koffer-/Laderaum
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach Schublade
- Heckscheibenwischer
- Induktionsladeschale für Smartphone
- Instrumentenanzeige Farbdisplay 12,25 Zoll
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill, Aktive Luftklappen, regelbar
- Ladevorrichtung On-Board-Lader (3-Phasen)
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad (Leder) mit Multifunktion
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Leseleuchten vorn und hinten LED
- LM-Felgen
- Mineraleffekt-Lackierung Mystic-Olive
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Notladekabel (ICCB)
- Radioempfang digital (DAB+)
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank verschiebbar
- Schalt-/Wählhebel (Shift by Wire)
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn mitte (Zentralairbag)
- Servolenkung
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- Sitz vorn rechts elektr. verstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Sitzheizung vorn
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Start-Stop-Knopf
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- USB-Anschluss hinter

- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• USB-Anschluss Mittelkonsole</li> <li>• Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)</li> <li>• Wegfahrsperre (elektronisch)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verglasung getönt</li> <li>• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite</li> <li>• Zentralverriegelung mit Fernbedienung</li> </ul> |
|--|---|

### Sonderausstattung

- |   |  |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Park-Paket<br/>Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Remote<br/>Parklenkassistent (Remote Smart Parking Assist, RSPA), Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion, rückwärts (PCA-R), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Monitoranzeige (BVM)</li> <li>• Zweiwege Lautsprecher vorn<br/>Verglasung Akustikglas, Subwoofer, 8 Lautsprecher</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Panoramadach (Glas)</li> <li>• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (Öffnung, sensorgesteuert)</li> </ul> |
|---|--|

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	-
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	-
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	-
<b>Hinweis:</b>	-

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	Eingeschränkt geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

## Schaden



### Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Smart Repair
2.	Motorhaube	Steinschlag	Smart Repair
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Steinschlag	Smart Repair



### Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Hu-bericht	Fehlt	Erneuern

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufeleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole

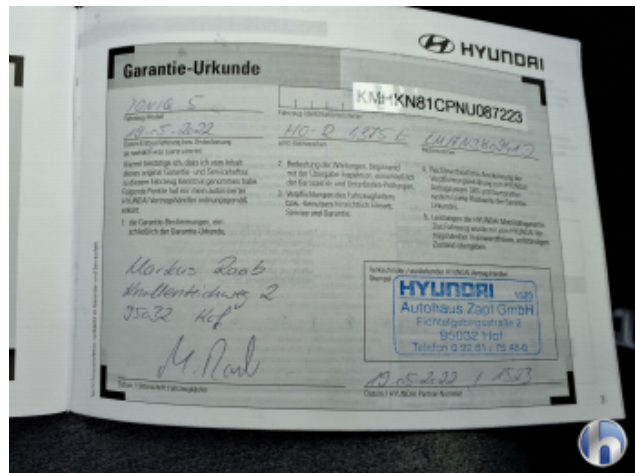

Serviceheft/Nachweis

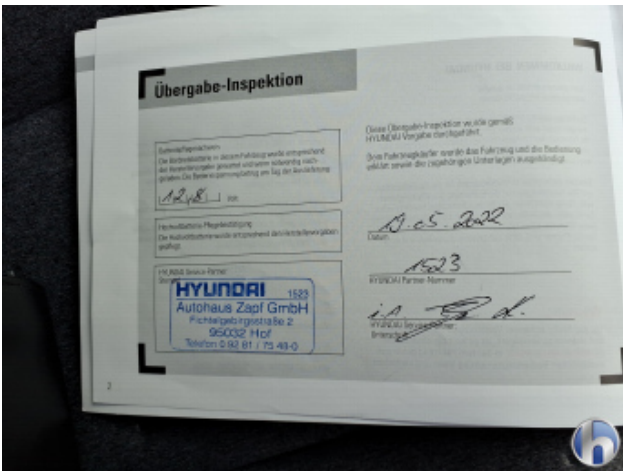

Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Smart Repair



1. Windschutzscheibe  
Steinschlag - Smart Repair



2. Motorhaube  
Steinschlag - Smart Repair



2. Motorhaube  
Steinschlag - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Rechts  
Steinschlag - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Rechts  
Steinschlag - Smart Repair