

Expertise

Hersteller: Land Rover

FIN: SALZA2BT5NH164532

Modell: Range Rover Evoque

Kennzeiche



Angaben zum Fahrzeug	
Hersteller / Typ / Modell / Ausstattung	
Land Rover Range Rover Evoque	
Fahrgestellnummer	SALZA2BT5NH164532
Laufleistung (abgelesen)	60.666 km
Erstzulassung	09.11.2021
Nächste HU (Bericht lag vor)	10/2027
Leistung / Hubraum	147 kw / 1.498 ccm
Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.B/E ext.aufl / 3
Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik / 8
Antriebsart	Allradantrieb
Fahrzeugart	Geländewagen
Farbe / Farbcode	Silber Metallic
Türen / Sitze	5 / 5
Polsterart	Leder
Polsterfarbe	Schwarz
Raucherfahrzeug	Nein

Angaben zum Fahrzeug

Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollständig	Restlauf bis Service	650 km
Letzte Wartung am / bei	03/2025 bei 51.820 km		
Schlüssel ist/soll	2 / 2	FZG-Dokumente	ZB#1 (S) lag vor, ZB#2 (B) lag nicht vor
Vorschaden / Unfall	Feststellbar	Nachlackierung	Feststellbar
Besichtigungsbedingungen	ausreichend	Hubmittel / Grube	ja
Probefahrt	kurze Fahrt auf dem Betriebsgelände	Motorlauf	durchgeführt
HSN/TSN	1590 / AJK 00005		
Abgasnorm	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Feinstaubplakette	
zul. Gesamtgewicht	2.660 kg	Leergewicht	

Bereifung

Montierte Bereifung

#	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
1)	235/60 R18 107V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Firestone	7mm / 7mm
2)	235/60 R18 107W	Sommerreifen auf Leichtmetall	Yokohama	8mm / 8mm

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe
	Tirefit	Ablaufdatum 09/2025		

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse in Fahrtrichtung

Ausstattung

Serienausstattung

- Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite mit Sitzbelegungserkennung
- Alarmanlage perimetrisch
- Allradantrieb (permanent)
- Anfahrhilfe (Low Traction Launch)
- Animierte Blinklichter, hinten
- Aufmerksamkeitsassistent
- Außenspiegel, elektrisch einklapp- und beheizbar, Abblendautomatik auf Fahrerseite und Umfeldbeleuchtung.
- Bremskraftverteilung elektronisch (EBD)
- Dachhimmel "Morzine" (Stoff) - Light Oyster
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einstiegsleisten
- Elektronische Traktionskontrolle (ETC)
- Geschwindigkeitsregelung mit Geschwindigkeitsbegrenzer
- Getränkehalter 2 vorne
- Heckscheibenwischer
- Innenrückspiegel mit Abblendautomatik
- Kindersicherung, elektrisch
- Kopfstützen hinten auf den äußeren Fondsitzen
- Kurvenbremskontrolle (CBC)
- LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
- Lenksäule manuell verstellbar
- Notfall-Bremsassistent (EBA)
- Paket: Anschlusspaket 1 - Mittelkonsole: 12V und 2 x USB - Mittelkonsole Rückseite: 12V - Laderaum: 12V
- Parkbremse, elektrisch (EPB)
- Pivi Pro mit Navigation Einschließlich Navigation Pro Connected (Laufzeit 3 Jahre)
- Polster: Leder, genarbt
- Radiozubehör: 10" Touchscreen
- Radiozubehör: Apple CarPlay
- Regensensor
- Reifendruckkontrollsystem (TPMS)
- Remote - 3 Jahre Laufzeit ab Aktivierung
- Rückfahrkamera
- Sprachsteuerung - für Telefon und Audiosystem
- Start-Stopp-System Intelligentes Stopp-Start-System
- Telefon: Bluetooth-fähiges Telefonsystem
- Verkehrszeichenerkennung mit adaptivem Geschwindigkeitsbegrenzer
- Zentralverriegelung
- Airbag: Seitenairbags Fahrer und Beifahrer
- Airbag: Windowbags (Kopfairbags) für 1. und 2. Sitzreihe
- All Terrain Progress Control (ATPC)
- Analoge Rundinstrumente mit TFT-Display
- Anhängerstabilitätshilfe (TSA)
- Antiblockiersystem (ABS)
- Autonomer Notfall-Bremsassistent Autonomous Emergency Braking, AEB
- Bergabfahrlilfe (HDC)
- Berganfahrhilfe
- Dach in Wagenfarbe
- Dekorelemente in Cosmic Grey
- Dritte Bremsleuchte
- Einparkhilfe hinten und vorne
- Elektrische Servolenkung (EPAS)
- Fensterheber elektrisch mit One-Touch-Funktion und Einklemmschutz
- Getriebe: 8-Gang-Automatikgetriebe
- Heckscheibe, beheizbar, mit Timer
- Heckspoiler
- ISOFIX-Befestigungspunkte im Fond - äußere Sitze
- Klimaautomatik (2-Zonen)
- Kopfstützen, vorn
- Ladekabel für Ladestationen (Mode-3-Kabel)
- Lenkrad: Multifunktions-Lederlenkrad
- Leuchtweitenregulierung manuell
- Ottopartikelfilter
- Paket: Online Pack mit Datentarif Datennutzung von bis zu 20 GB monatlich für alle gewählten Online-Funktionen enthalten. Bei Überschreitung erfolgt eine Drosselung auf ca. 200 kbps. 1 Jahr Laufzeit ab Aktivierung. Kostenpflichtige Verlängerung möglich
- Radio: Digitales Radio (DAB+)
- Radiozubehör: Android Auto
- Radiozubehör: Land Rover Soundsystem 120 W, 6 Lautsprecher
- Reifenreparatursystem
- Räder: All Terrain Sommerreifen
- Secure Tracker - 12 Monate Laufzeit ab Aktivierung
- Spurhalteassistent
- Start-Stopp-Taste zum Ein-/Ausschalten des Motors
- Terrain Response 2 Automatik
- Verzurrosen im Laderaum
- Wankneigungskontrolle (RSC)

Sonderausstattung

- Lackierung: Metallic mit Dach in Kontrastfarbe
- Radiozubehör: 10" Touch Pro Duo
- Ambiente Innenraumbeleuchtung, konfigurierbar
- Dach in Kontrastlackierung - Schwarz inkl. Spiegelkappen in Narvik Black

- Räder: 18"-Leichtmetallfelgen mit 5 Doppelsp., Style 5075 Gloss Sparkle Silver Sommerreifen 8J x 18 mit Bereifung 235/60 R18
- Sitze: Vordersitze, 14-fach verstellbar (12-fach elek.), beheizbar - Vor/zurück - Sitzhöhe - Sitzflächenneigung - Neigung Rückenlehne - Lendenwirbelstütze, 4-fach elektrisch verstellbar - Kopfstützenhöhe, manuell verstellbar - Vordersitze beheizbar - Rückbank im Verhältnis 40:20:40 teilbar mit Kopfstütze in der Mitte - Mittelarmlehne hinten
- Dekorelemente in Natural Grey Ash
- Paket: Toter-Winkel-Spurassistent - Kollisionswarnsystem bei Rückwärtsfahrten - Toter-Winkel-Spurassistent inkl. Annäherungssensor - Toter-Winkel-Warnsystem bei Türöffnung
- Räder: Sommerreifen
- Verglasung: Dunkel getönte Scheiben ab B-Säule

Kurze Sachverständige Feststellungen

Vorgelegte Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor.
FIN-Vergleich	Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.
Besichtigung	Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend. Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.
Probefahrt	Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
Motorlauf	Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (09/25) - abgelaufen - erneuern	60,00 €	60,00 €
2	Verglasung	Türscheibe vorn links (Blende) - Lackmangel - erneuern	80,00 €	40,00 €
3	Verkleidungen/ Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair	100,00 €	100,00 €
4	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung	100,00 €	100,00 €
5	Verkleidungen/ Abdeckungen	A-Säule links Verkleidung innen - Brandloch - erneuern	110,00 €	110,00 €
6	Verkleidungen/ Abdeckungen	A-Säule rechts Verkleidung innen - beschädigt - erneuern	110,00 €	110,00 €
7	Karosserie	Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern	120,00 €	120,00 €
8	Verkleidungen/ Abdeckungen	C-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - erneuern	120,00 €	120,00 €
9	Verglasung	Frontscheibe (Blende linke Seite) - Lackmangel - erneuern	120,00 €	60,00 €
10	Verglasung	Frontscheibe (Blende rechte Seite) - Lackmangel - erneuern	120,00 €	60,00 €
11	Verkleidungen/ Abdeckungen	Dachhimmel - beschädigt - Smart Repair	120,00 €	120,00 €
12	Verglasung	Seitenscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern	160,00 €	80,00 €
13	Verglasung	Türscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern	160,00 €	80,00 €
14	Verglasung	Seitenscheibe hinten rechts (Blende) - Lackmangel - erneuern	160,00 €	80,00 €
15	Verglasung	Türscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern	160,00 €	80,00 €
16	Verkleidungen/ Abdeckungen	Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern	190,00 €	190,00 €
17	Interieur	Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung	250,00 €	250,00 €
18	Sonstiges	Inspektion/Wartung - unvollständig - Wertminderung	1.800,00 €	1.800,00 €
Summe (netto)			4.040,00 €	3.560,00 €

Wertzusammenfassung

Die Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges hat unter Berücksichtigung der Sonderausstattung, der wertbeeinflussenden Faktoren und der derzeitigen Marktgängigkeit und Marktlage zu folgendem Ergebnis geführt:

	ohne Mwst.	MwSt.	mit MwSt.
Einkaufswert	17.600,00 €	3.344,00 €	20.944,00 €
Verkaufswert	20.100,00 €	3.819,00 €	23.919,00 €

Stichtag der Wertermittlung: 02.04.2026

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung	Schadenhöhe (netto)
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber	754,73 €	7.547,43 €

Nachlackierungen

Nr.	Nachlackierung	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	keine Angabe

Lackschichtdickenmessung

Dach	143 µm	Dachholm links	184 µm
Kotflügel links	146 µm	Kotflügel rechts	148 µm
Motorhaube	139 µm	Schweller rechts	173 µm
Seitenwand links	236 µm	Seitenwand rechts	157 µm
Tür hinten links	150 µm	Tür hinten rechts	159 µm
Tür vorne links	103 µm	Tür vorne rechts	105 µm

Auftrag/Auftragsumfang

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Verkaufsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Dieses beinhaltet folgende Umfänge:

- Beschreibung von kernrelevanten Angaben zum Fahrzeug
- Dokumentation von Ausstattungsmerkmalen
(Lieferung durch Drittdienstleister)
- Dokumentation von Schäden, Mängeln, Fehlteilen
- Dokumentation von Vorschäden, unreparierten Vorschäden, Nachlackierungen
- eine kurze Sicht- oder Funktionsprüfung der Ausstattungsdetails sofern möglich.
(Funktionsprüfungen von Fahrerassistenzsysteme gehören nicht zum Leistungsumfang!)
- eine Fotodokumentation des Fahrzeuges

Grundlage zum Auftrag

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Die Fahrzeugbesichtigung erfolgt im demontagefreien Zustand.

Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt werden können, verbleiben im Bereich des Prognoserisikos. Ein erweitertes Risiko besteht durch verschwiegene Mängel welche durch arglistige Täuschung hervorgerufen, und durch den sachverständigen nicht identifizierbar waren.

Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden gemäß dem zugrunde gelegten Standard akzeptiert.

Ein expliziter Ausweis und eine monetäre Betrachtung der zu erwartenden Merkmale innerhalb des Produktes erfolgten nicht.

Merkmale, welche in ihrer Art und Ausprägung leicht über den üblichen Gebrauch hinausgehen jedoch keine inakzeptable Beschädigung darstellen, werden ggf. unter Gebrauchsspuren dokumentiert und ausgewiesen.

Schäden oder Mängel, welche gemäß dem zugrunde gelegten Standard, nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden im Produkt unter Wertmindernde Faktoren aufgelistet.

Je nach Produktspezifikation kann ein monetärer Ausweis erfolgen. Insofern dieses stattfindet können die Kosten zu 100% dargestellt sein oder anteilig gemäß Fahrzeugalter und Laufleistung.

Vorschäden

Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum hinten



Abbildung 7: Kombiinstrument

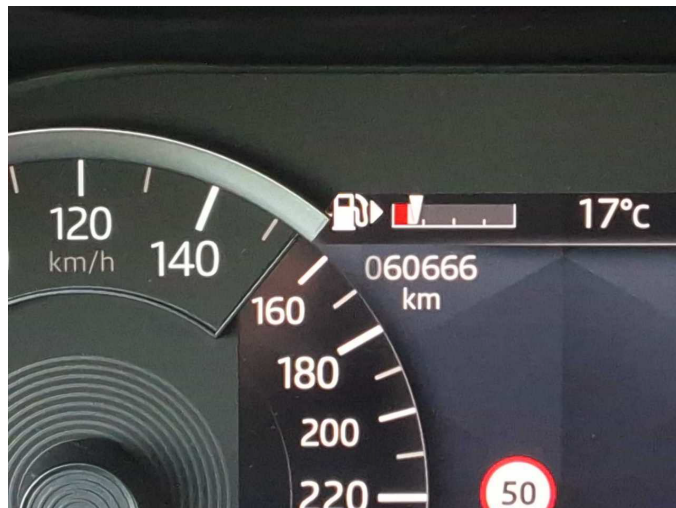


Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Instrumententafel

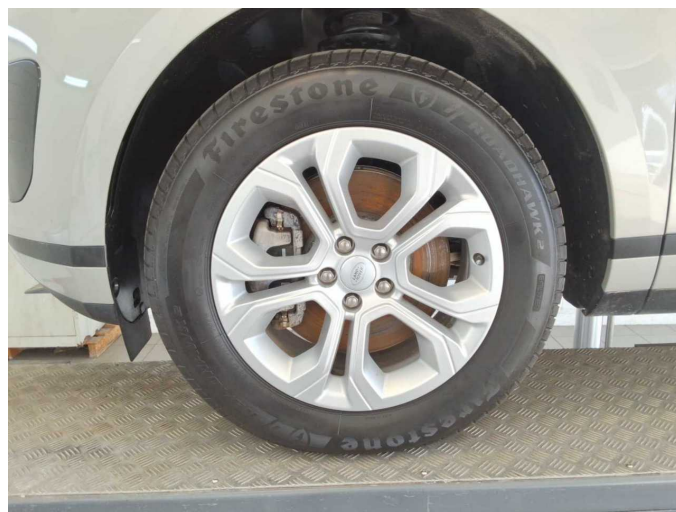


Abbildung 10: Montierte Bereifung

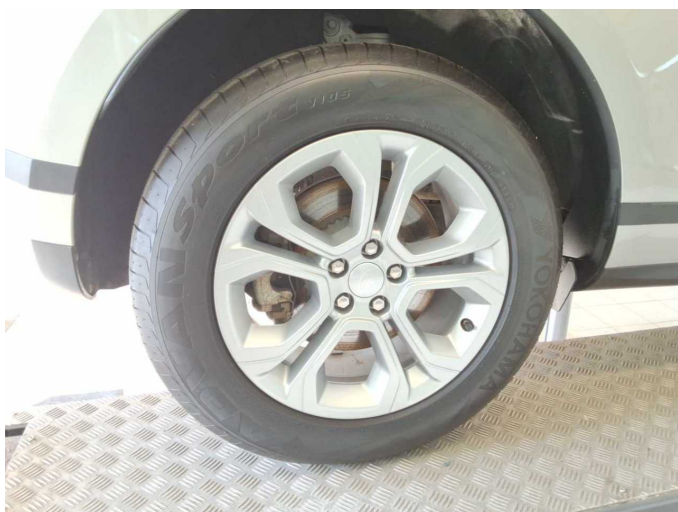


Abbildung 11: Montierte Bereifung

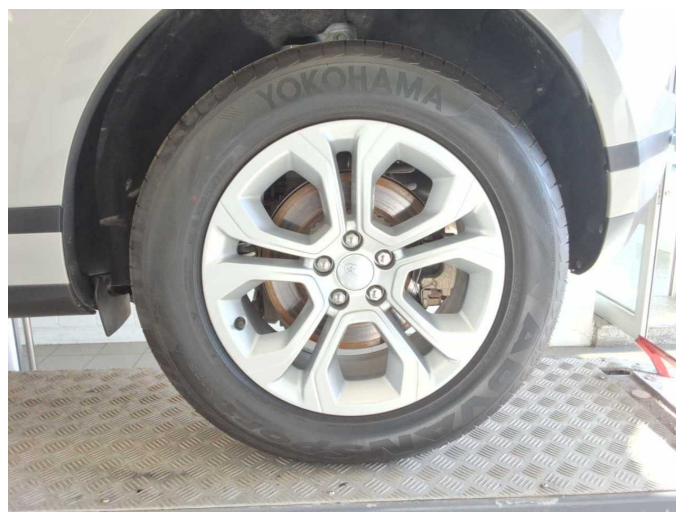


Abbildung 12: Montierte Bereifung

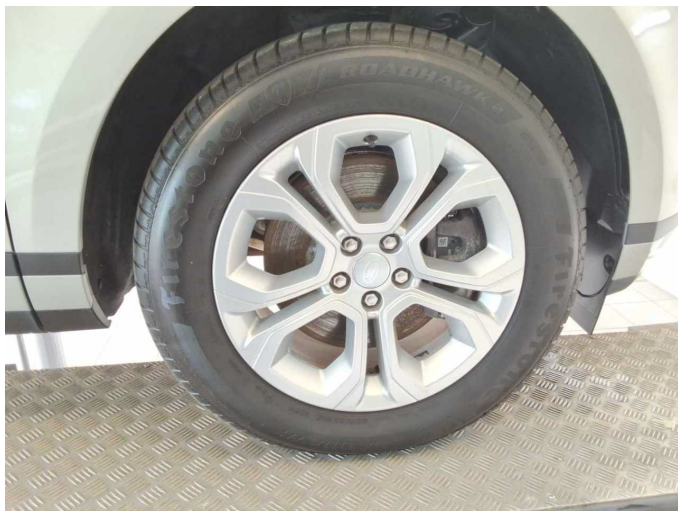


Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Motorraum



Abbildung 15: Schweller



Abbildung 16: Schweller



Abbildung 17: Laderaum

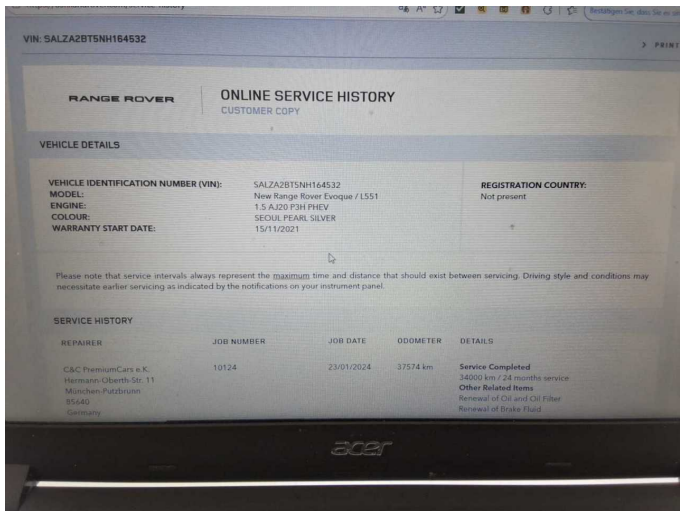


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges

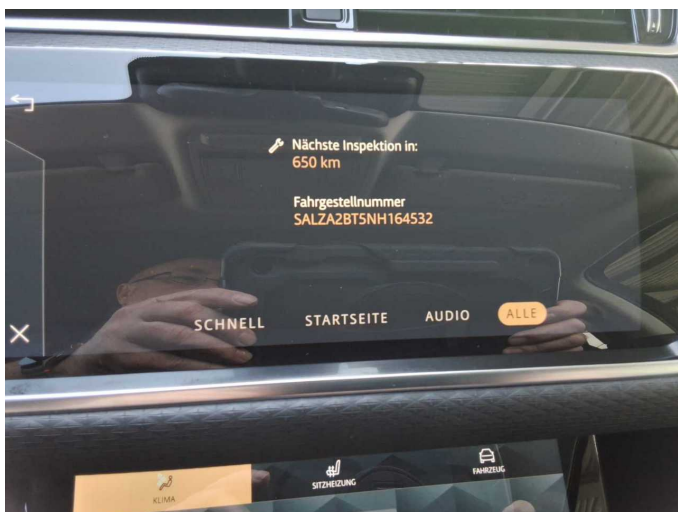


Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Beschädigung 1: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (09/25) - abgelaufen - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Türscheibe vorn links (Blende) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 2: Verglasung: Türscheibe vorn links (Blende) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung 3: Verkleidungen/Abdeckungen: Heckdeckel, Innenverkleidung - verkratzt / verschürft - Smart Repair

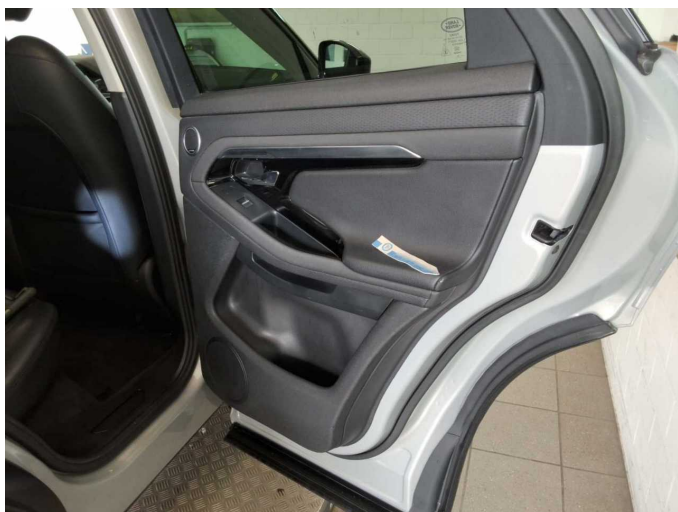

Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung

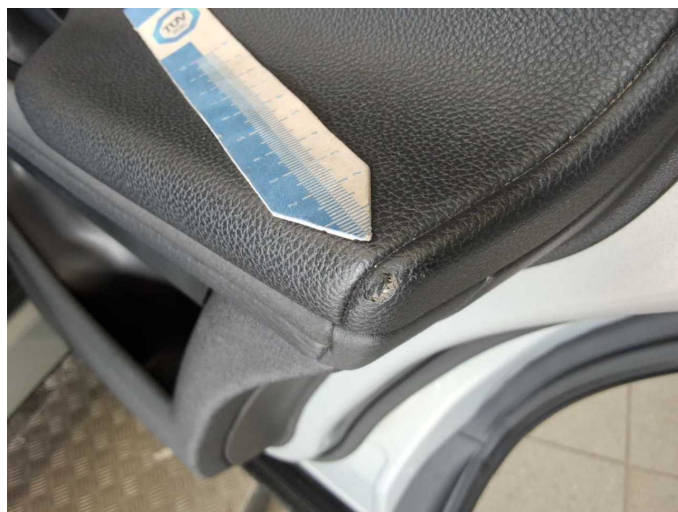

Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung

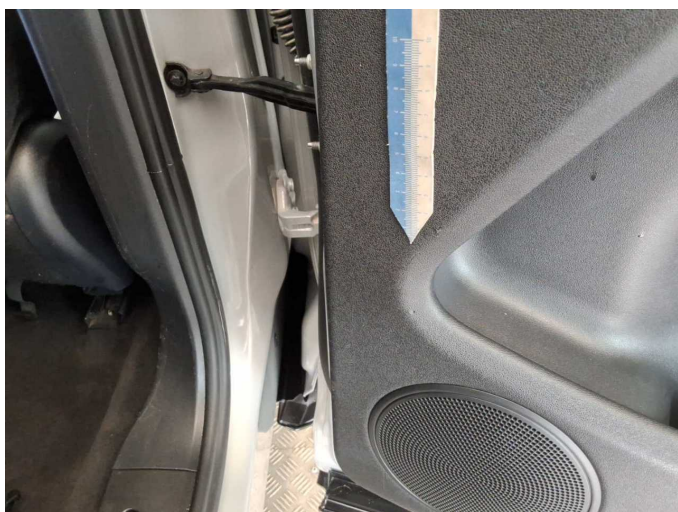

Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 4: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten rechts - beschädigt - Wertminderung



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule links
Verkleidung innen - Brandloch - erneuern



Beschädigung 5: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule links
Verkleidung innen - Brandloch - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule rechts
Verkleidung innen - beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule rechts
Verkleidung innen - beschädigt - erneuern



Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule rechts
Verkleidung innen - beschädigt - erneuern




Beschädigung 6: Verkleidungen/Abdeckungen: A-Säule rechts
Verkleidung innen - beschädigt - erneuern

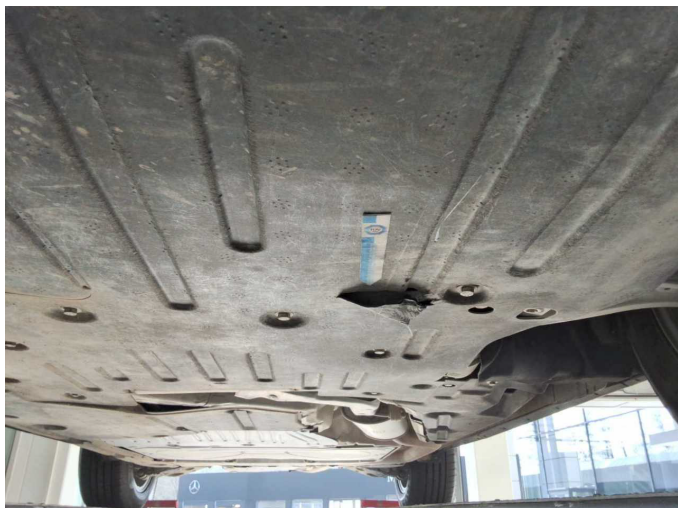

Beschädigung 7: Karosserie: Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern



Beschädigung 7: Karosserie: Unterbodenverkleidung - beschädigt - erneuern

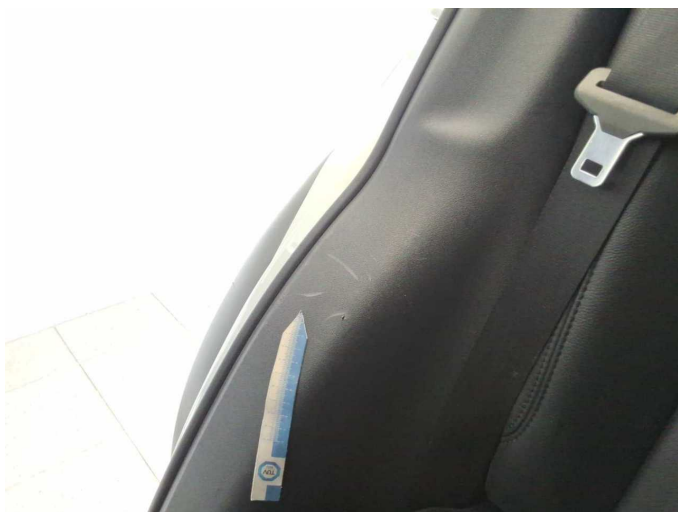

Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - erneuern




Beschädigung 8: Verkleidungen/Abdeckungen: C-Säule rechts Verkleidung innen - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe (Blende linke Seite) - Lackmangel - erneuern




Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe (Blende linke Seite) - Lackmangel - erneuern

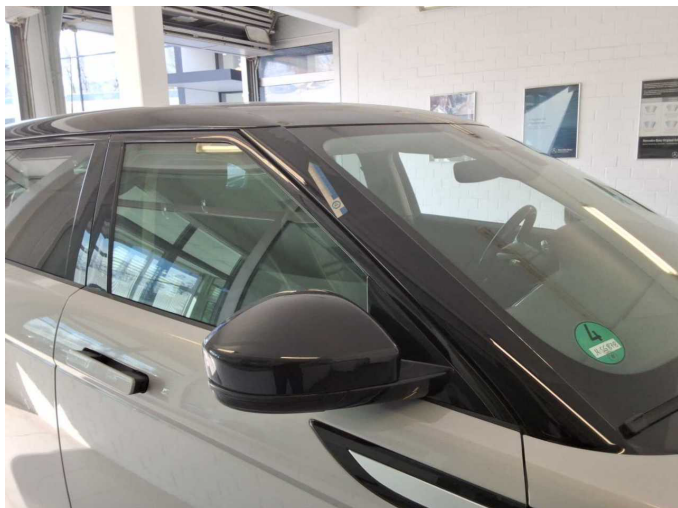


Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Blende rechte Seite) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 10: Verglasung: Frontscheibe (Blende rechte Seite) - Lackmangel - erneuern

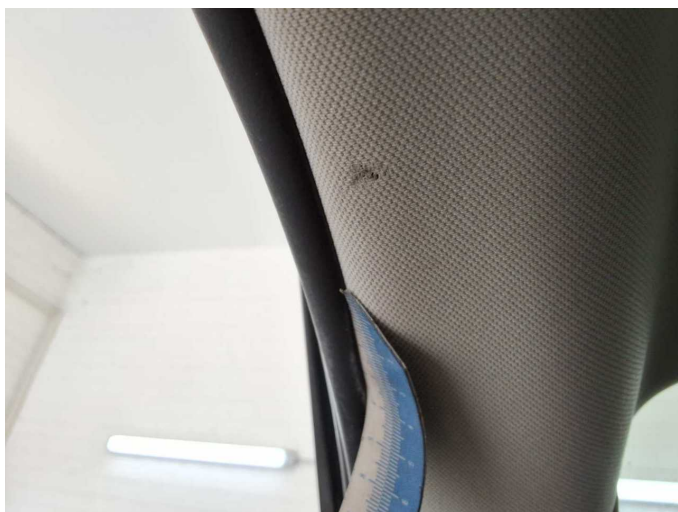

Beschädigung 11: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - Smart Repair

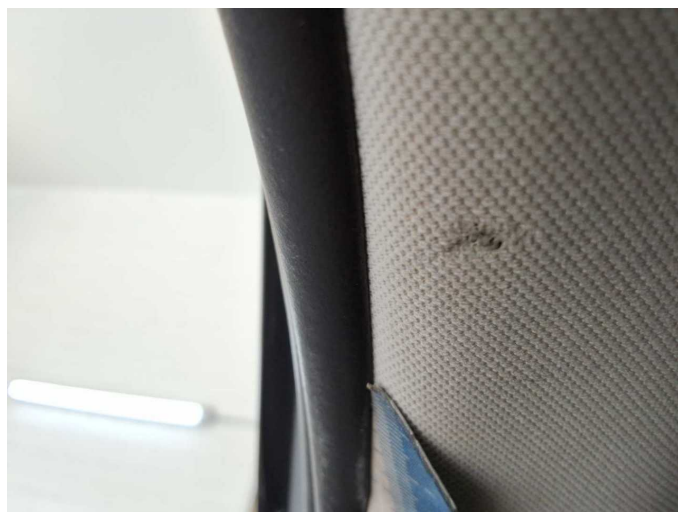

Beschädigung 11: Verkleidungen/Abdeckungen: Dachhimmel - beschädigt - Smart Repair




Beschädigung 12: Verglasung: Seitenscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 12: Verglasung: Seitenscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 13: Verglasung: Türscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern

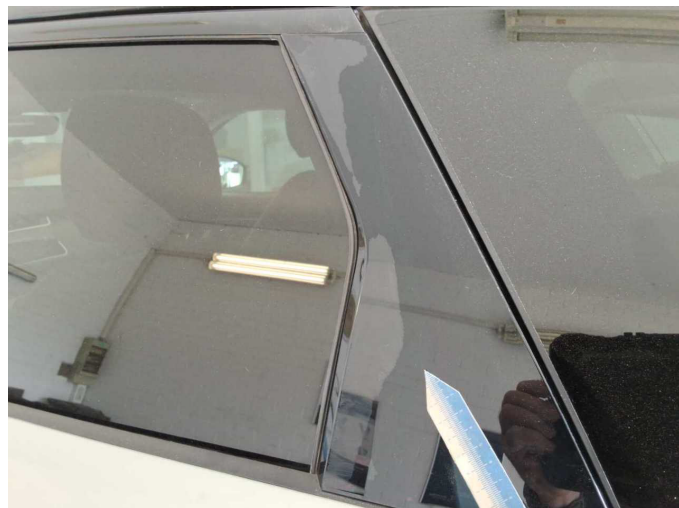

Beschädigung 13: Verglasung: Türscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern



Beschädigung 14: Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts (Blende) - Lackmangel - erneuern




Beschädigung 14: Verglasung: Seitenscheibe hinten rechts (Blende) - Lackmangel - erneuern




Beschädigung 15: Verglasung: Türscheibe hinten links (Blende) - Lackmangel - erneuern




Beschädigung 16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern

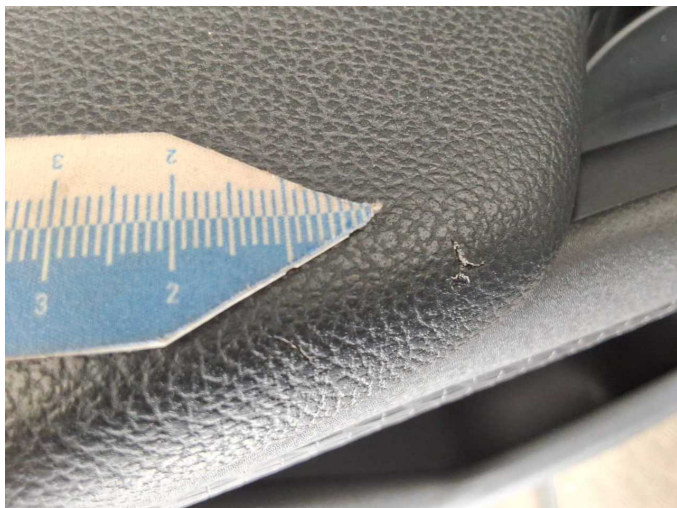


Beschädigung 16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern

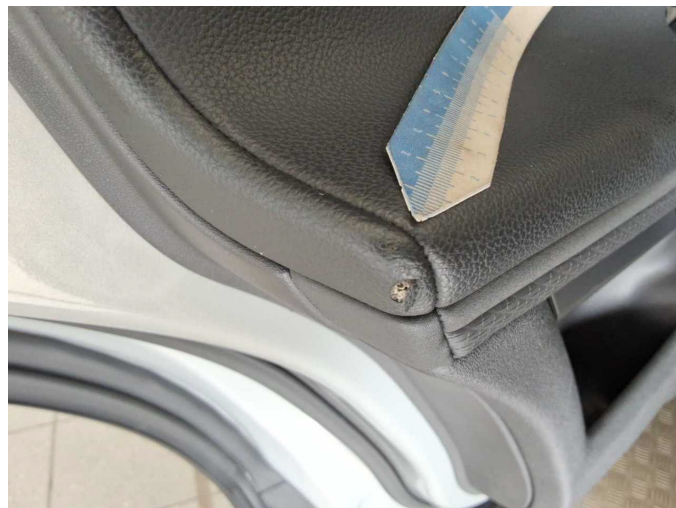


Beschädigung 16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern

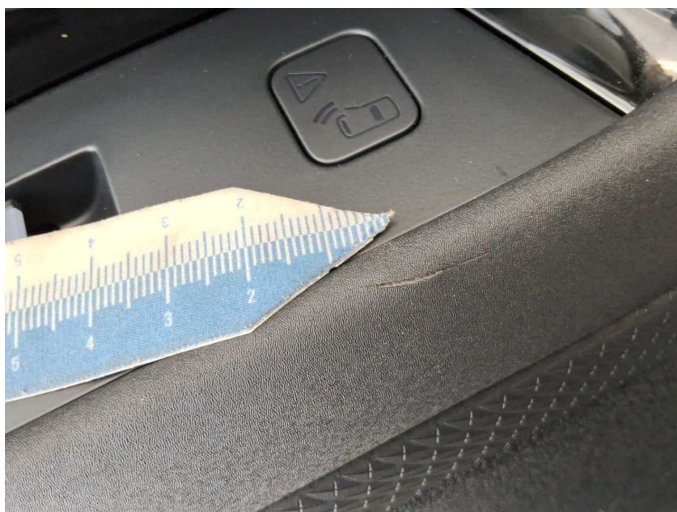

Beschädigung 16: Verkleidungen/Abdeckungen: Türverkleidung hinten links - beschädigt - erneuern

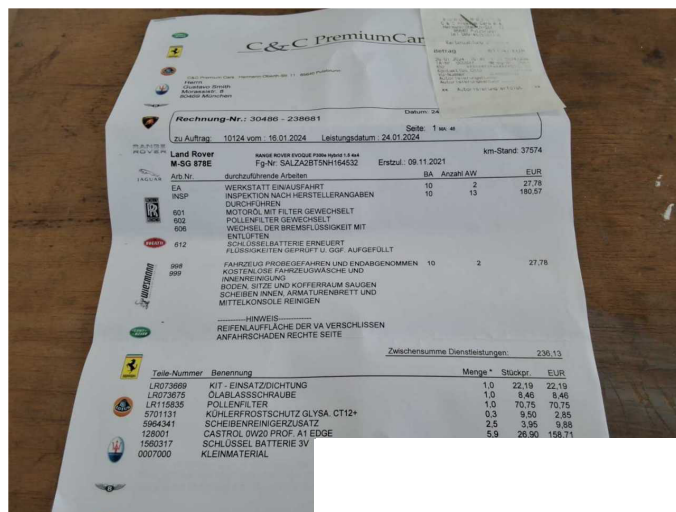

Beschädigung 18: Sonstiges: I Wertminderung

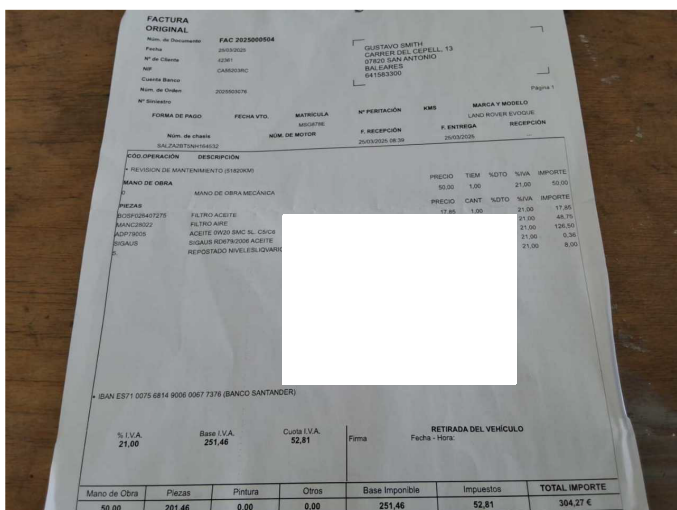

Beschädigung 18: Sonstiges: Inspektion/Wartung - unvollständig - Wertminderung



Nachlackierung 1: Seitenwand links



Nachlackierung 1: Seitenwand links