

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002432476
Besichtigt am: 08.05.2026 16:40
Berichts-Nr: 10576824
FIN: VSSZZZKJ9PR115451



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kleinwagen
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	17.05.2023
Laufleistung:	13.758 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Reinrot
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	369 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Einparkhilfe
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Einton-Signalhorn
4 Türen	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
6 Lautsprecher (passiv)	Embleme
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Abgasendrohr hinten (Standard)	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Abwicklung Serie	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fertigungsablauf Standard
Ambientelicht Ausführung 1	Formteilhimmel ungeteilt
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Armaturentafel Standard	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Außenspiegel links, konvex	Frontantrieb
Außenspiegel rechts, konvex	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Ausströmer	Fußhebelwerk "Standard"
Batterie 320A (49Ah)	Ganzjahresreifen 195/55 R16 91V xl
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Ganzjahresreifen auf 16"-Leichtmetallrädern
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordliteratur in Deutsch	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung hinten, Sport	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Kältemittel R1234yf
Drehstromgenerator 140 A	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	Keine Aktionsausführung
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
ECO-Funktion	Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kopfstützen vorn	Ohne Individualeinbau
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Kurzheck	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Lichtassistent
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Mittelarmlehne vorn
Leichtmetallräder 6 1/2J x 16	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Multifunktionskamera	Ohne Überföhrungsausrüstung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Müdigkeitserkennung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationsgerät-High	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Navigationssystem	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Normalausführung	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Normal-Lackierung	Optionsinfotainment (MIB3)
Normalluftfilter	Pan-European-eCall
Normalsitze vorn	Pannen-Set
Ohne 2. Batterie	Preisnachlass-Paket
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Anhängavorrichtung	Radstand
Ohne Applikationen	Rechtsverkehr
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne besondere Farbausstattung	Reifendruckkontrolle
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Fußmatten	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen	Schriftzugsatz
Ohne Heckspoiler	SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Telefonvorbereitung für Handy

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Ultraschall-Einparkhilfe hinten

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Vredestein	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	8,0 mm
Vredestein	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	6,0 mm
Vredestein	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	7,0 mm
Vredestein	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	195/55 R 16 91 V	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 02.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Kotflügel hinten rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
4	Stoßfängerspoiler vorne	Deformiert	Ersetzen
5	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
6	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
7	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
8	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren
9	Alufelge vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Antenne	Deformiert	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckspoiler	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	C-Säule rechts	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Bremsscheiben vorne	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Bremsscheiben hinten	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Betriebsanleitung	Fehlt	Ersetzen

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	163,0
Lackschichtdicke Kofferraumdeckel (µm)	176,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	246,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ9PR115451

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja


Fahrprobe durchgeführt:

Ja


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

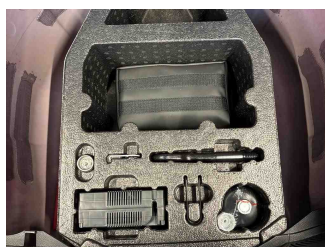Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung






Equipment - Bordwerkzeug

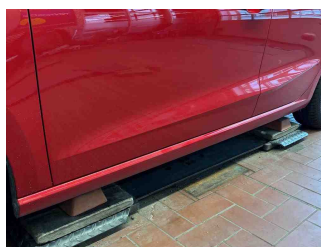


Seitenansicht - Schweller links

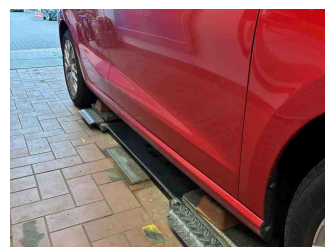


Seitenansicht - Schweller rechts

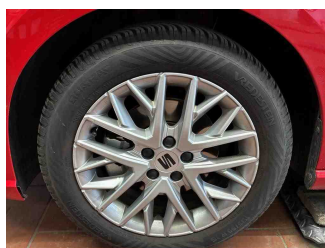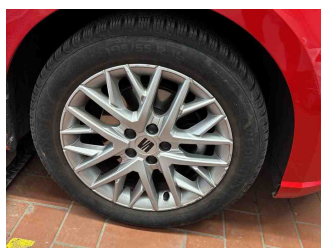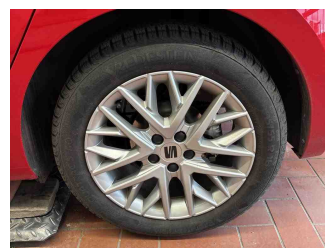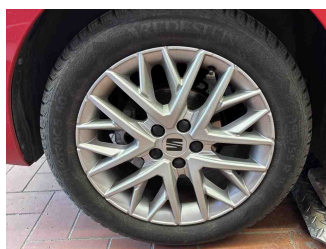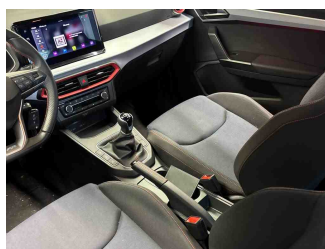
Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Innenraum - Mittelkonsole

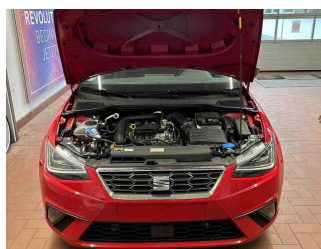


Fahrzeug - Motorraum offen

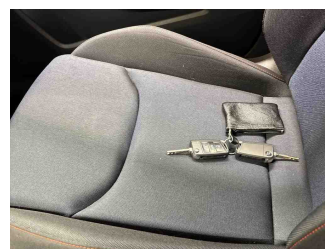
Equipment - Boardmappe/
Securitybag

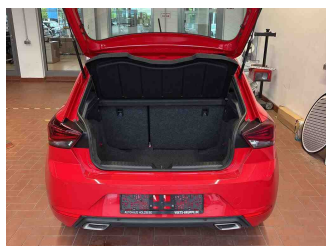


Innenraum - Kofferraum

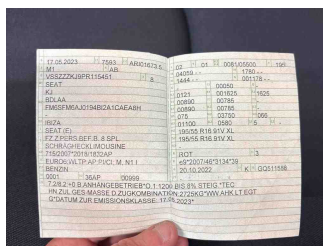


Fahrzeug - abgegebene ZB1

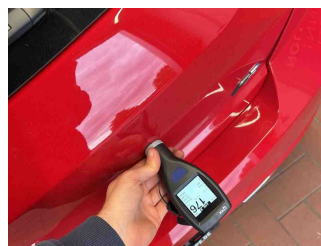


Lackstärke Heckklappe

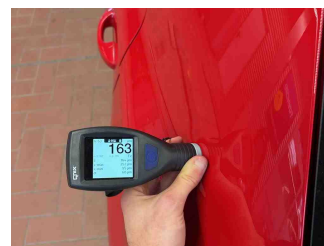


Lackstärke Seitenwand hinten links

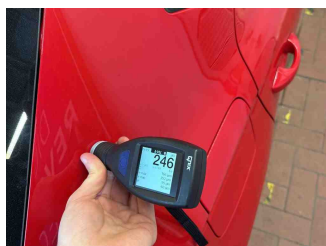


Lackstärke Seitenwand hinten rechts

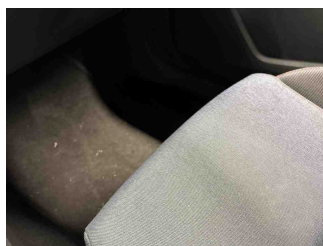



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

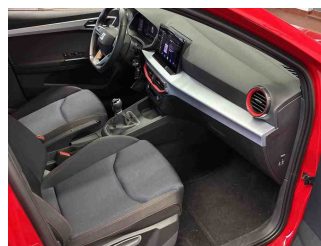


Innenraum - vorne













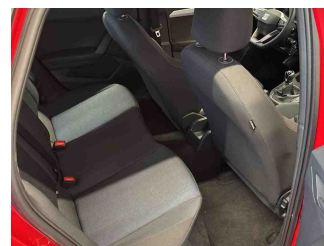


Innenraum - hinten


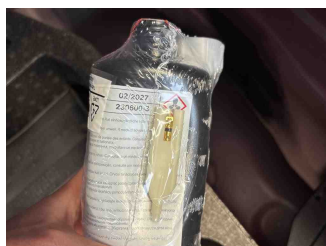
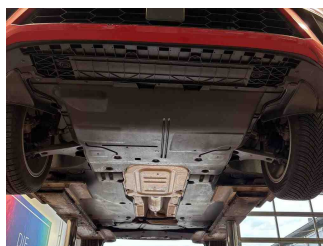
Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

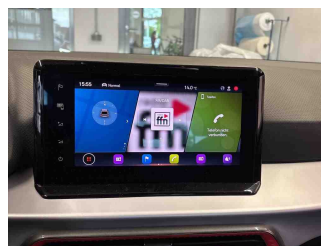
Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

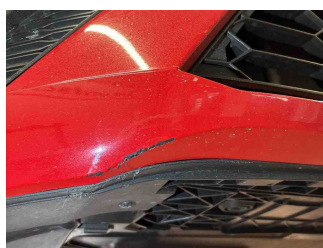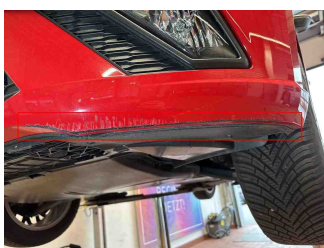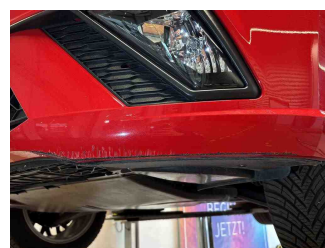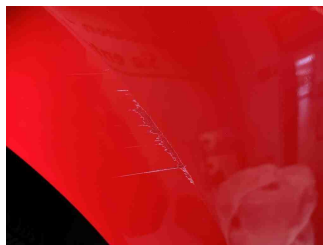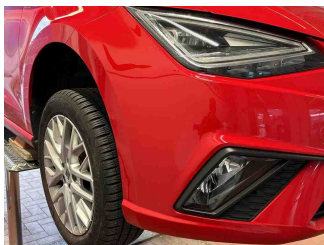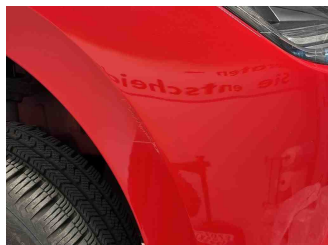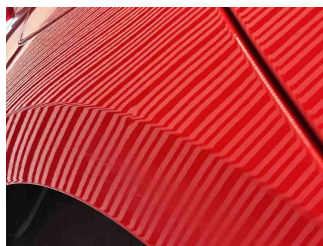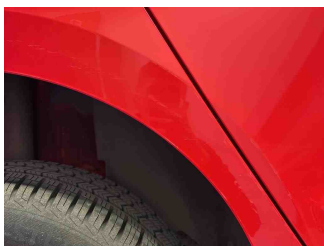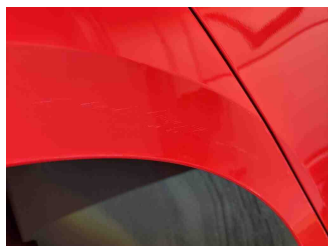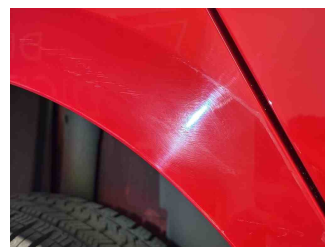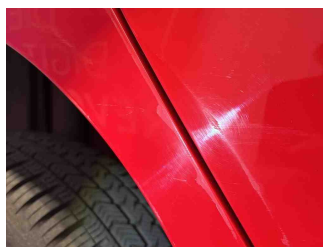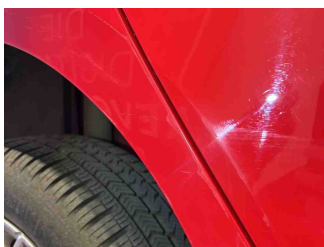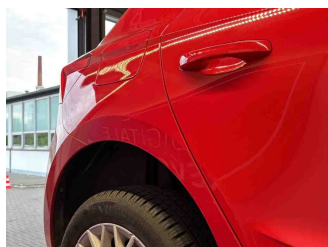» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN****1 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren****2 - Vorbereitungszeit Kunststoff-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen****3 - Kotflügel hinten rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)**


4 - Stoßfängerspoiler vorne - Deformiert - Ersetzen

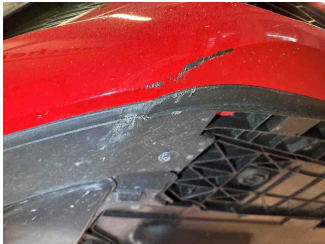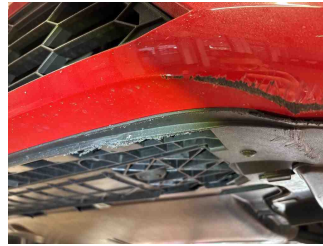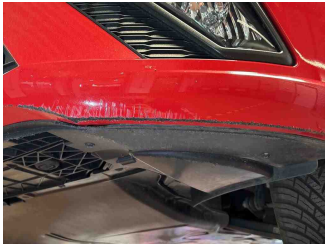




5 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung

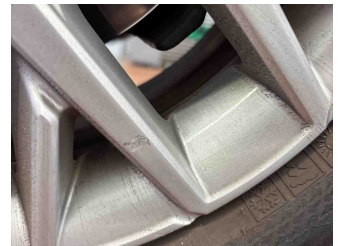



6 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern

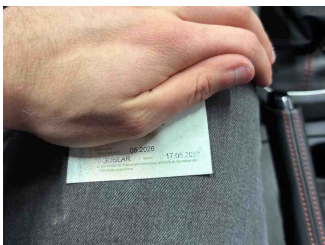


7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

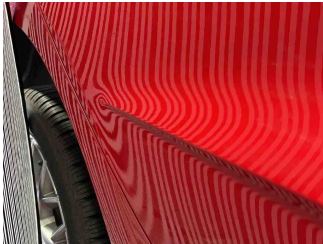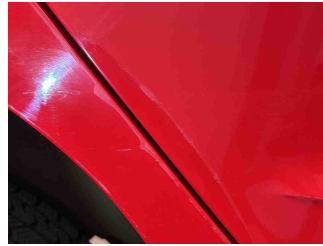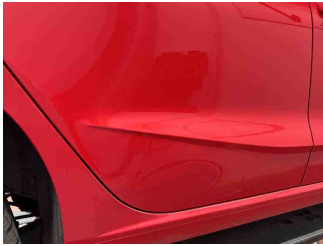

8 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren

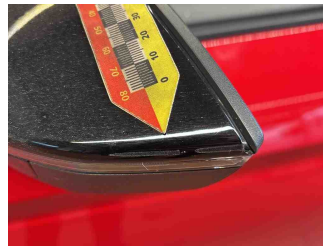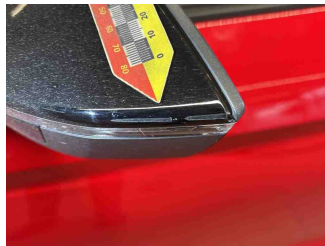



9 - Alufelge vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung

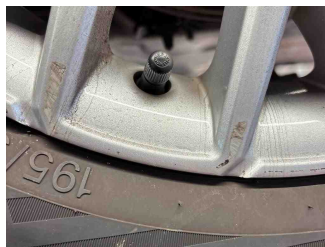

10 - Antenne - Deformiert - Ersetzen

Kommentar

Antennenstab verbogen

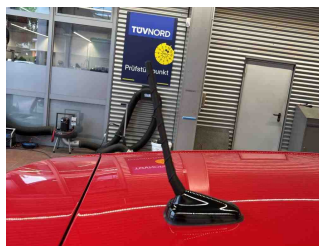
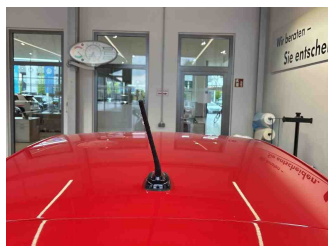


GEBRAUCHSSPUREN



1 - Windschutzscheibe - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





2 - Heckspoiler - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

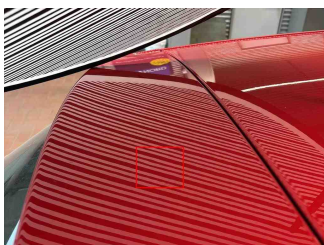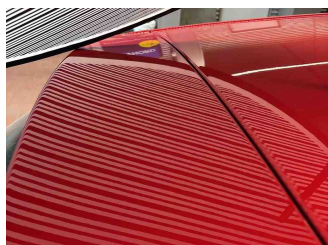


3 - Stoßfänger hinten - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

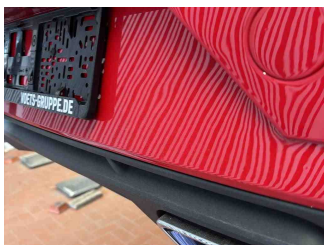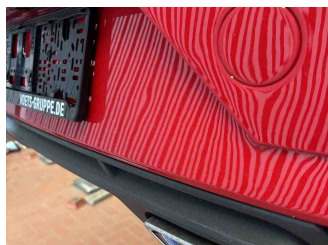

4 - C-Säule rechts - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

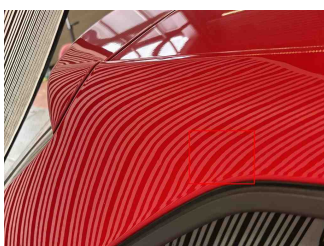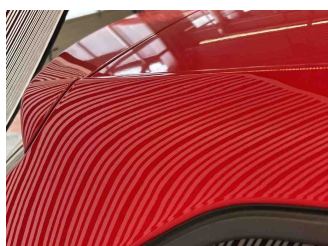

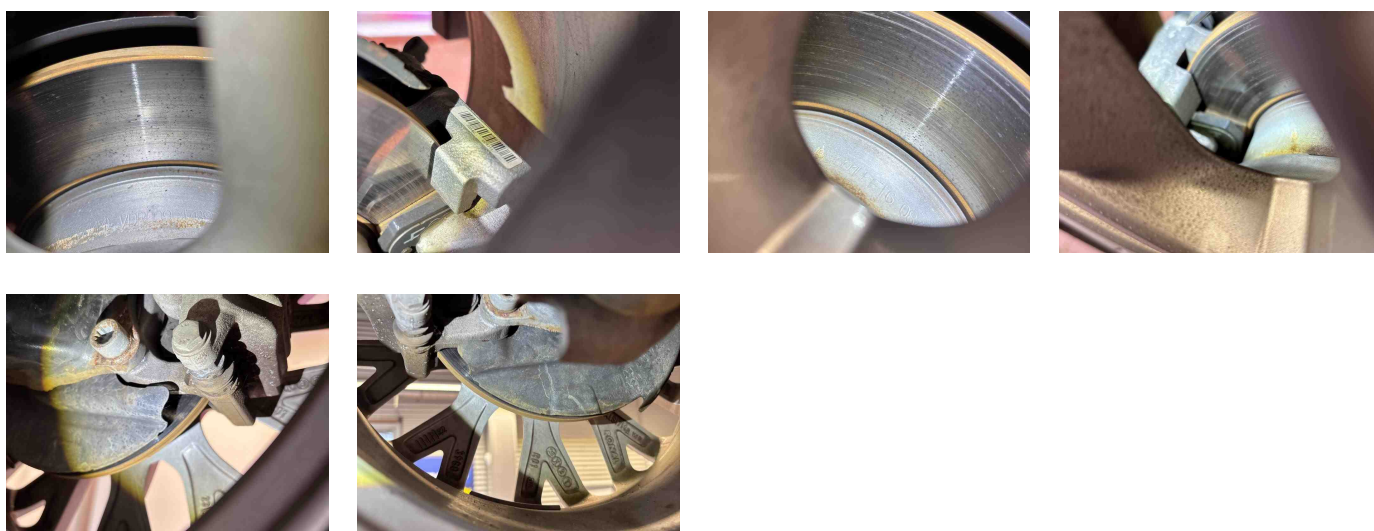5 - Bremssscheiben vorne - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)**6 - Bremssscheiben hinten - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)****FEHLTEILE****1 - Betriebsanleitung - Fehlt - Ersetzen**

Kommentar

Fehlt, alles abgesucht

