

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002495393
Besichtigt am: 10.06.2026 16:24
Berichts-Nr: 10773514
FIN: TMBJH7NP2P7040688



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Superb
HSN / TSN:	8004 / APL
Erstzulassungsdatum:	25.04.2023
Laufleistung:	132.215 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Schwarz-Formhimmel in schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	3

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	06.10.2025
Km-Stand bei letzter Wartung:	124.500 km
Restlauf bis Service:	21.600 KM



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Fahrzeugausstattung

"DRIVING MODE SELECT" und "DCC-ADAPTIVE FAHRWERKSREGELUNG"

"KESSY FULL" ohne "SAFE" System

"LIGHT ASSISTANT" ("COMING HOME", "LEAVING HOME", "TUNNEL LIGHT", "DAY LIGHT")

"REAR VIEW CAMERA MID"

"SMART LINK" (drahtlos für Apple)

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose(n)

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2x USB vorne + 2x USB hinten

3 Schlüssel

3-Speichen-MF-Lederlenkrad Sport, beheizb., mit Schaltwippen DSG, perforiert-schwarze Umnähung (grau für Sportline)

4 Zyl. Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Zyl. Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ;
GM:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1
T0P/T0N/T13/T29/TM4/TD1/T19/T11/T3C/T1N

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung (Deckel links und rechts) Plus Cargoelement

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Alu Pedalen

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung, schwenkbar

Anhängerkupplung, schwenkbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion, autom. abblendbar auf Fahrerseite, elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegel rechts, konvex

Ausstattungsstufe - Sportline

Automat. Ausfahrbare Scheinwerfer- Reinigungsanlage

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Automatische Rolloentriegelung mit Multifunktionsbox

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteile mit besonderer Oberfläche

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn

Beheizbare Vordersitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Business Columbus

Chrom-Paket

Climatronic mit Stau Luftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekorleiste SportLine mit Ambiente- Beleuchtung

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -

Einstiegsleisten vorne und hinten

Elektrische Zusatzheizung

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrerkniefahrerairbag

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -3V0-

Federbereich 07 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtanlagesignalisation (für alle Passagiere)

Heckklappe/Deckel mit elektrischer Öffnung und Schließung, (mit Spindel- antrieb, ohne Virtuelles Pedal)

Heckscheibenwischer "AERO"



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

Heckspoiler (Version 3)	Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne CD/DVD für Navigation
Kältemittel R1234yf	Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Durchladeeinrichtung
Keine Aktionsausführung	Ohne Elektromotor (Hybrid)
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging	Ohne Garagentoröffner
Kopfstützen für Vordersitze	Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Head-Up Display
Kraftstoffbehälter	Ohne Kindersitz
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kühlerschutzgitter	Ohne Ladeboden
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladedose
Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist	Ohne Ladekabel
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert, spezielles Styling	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Leergewichtsbereich 1	Ohne Müdigkeitserkennung
Lehnenfernentriegelung aus Kofferraum	Ohne Schmutzfänger
Leichtmetallräder "VEGA" 8Jx19" Anthrazite glanzgedreht	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonnenschutzrollo
Leuchtweitenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht (AFS 1)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Matrix-Beam	Ohne Trennwand
Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Ohne Überführungsausrüstung
Mit Halter	Ohne Uhr
Mit Multifunktionskamera	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelkonsole	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Ohne zusätzliche Bereifung
Navi Columbus + Web radio	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte	Pannen-Set
Nebelschlussleuchte	PDC + "MANOEUVRE ASSIST" - Parksensoren vorne & hinten mit aut. Bremse Funktion
Nicht Heissland	Preisstützung
Nichtraucherausführung	Radschrauben Standard
Normal-Lackierung	Radstand
Notrufsystem eCall+	Rechtsverkehr
Ohne 2. Batterie	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Adapter	Reifen 235/40 R19 96W
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Suedia/Leder - Sportline

Sitzeinstellung, elektrisch für beide Vordersitze mit Memory

Sonnenblende mit Make-up Spiegel und LED Beleuchtung
und Airbagschild

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Komfortsitze vorn

Sprachsteuerung

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Textilfußmatten

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfland Deutschland

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Voll LED TOP Scheinwerfer mit Matrix Beam Fernlicht
Funktion inkl. Welcome Effekt

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Warnleuchten (Türbereich)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/40 R 19 96 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Riss	Ersetzen
2	Dach	Chemische Verunreinigung	Lackieren
3	Motorhaube	Chemische Verunreinigung	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
6	Heckklappe	Kratzer	Spotrepair
7	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Ersetzen
8	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Dachholm links	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt: Nein

Vorschäden feststellbar: Nein

Nachlackierungen vorhanden: Nein

Lackschichtdickenmessung durchgeführt: Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	205,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJH7NP2P7040688

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

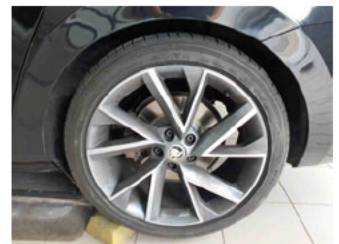

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1

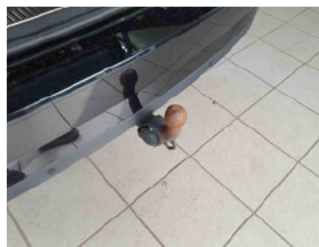

Equipment - Anhängerkupplung



Lackstärke Seitenwand hinten links

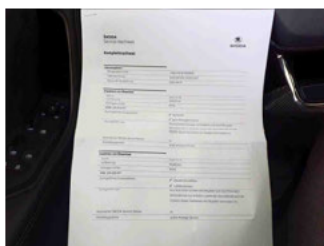

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

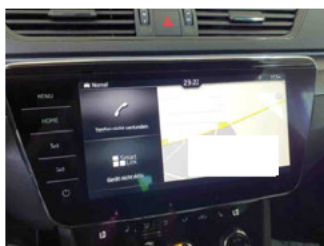


Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Windschutzscheibe - Riss - Ersetzen

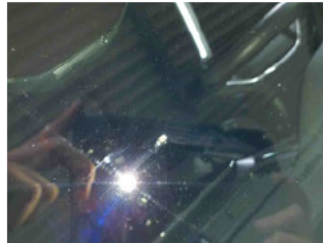

2 - Dach - Chemische Verunreinigung - Lackieren



3 - Motorhaube - Chemische Verunreinigung - Lackieren

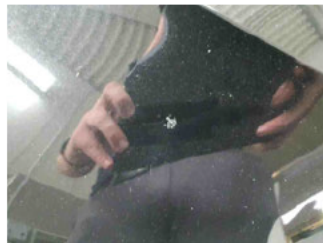

4 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair






Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10773514
vom: 10.06.2026

6 - Heckklappe - Kratzer - Spotrepair

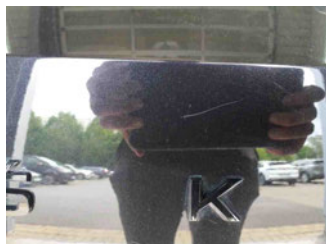


7 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Ersetzen

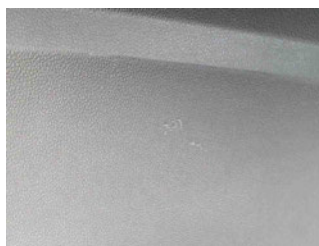

8 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) - Kaltdrücken



9 - Dachholm links - Delle(n) - Kaltdrücken

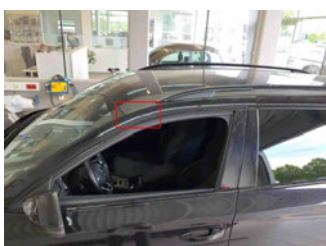

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

