



Zustandsbericht

Protokollnummer: 45913333
Auftrags-Nr / Referenz: 20539483
Besichtigungsdatum: 27.05.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 B4 D AWD Plus Dark		
Kennzeichen	HI-KT 1100	Fahrgestellnummer	YV1UZX5V6P1393475
Erstzulassung	30.05.2023	Laufleistung (abgelesen)	162.744 km
HSN/TSN	9101 / BPQ 00033	Kraftstoffart / Zylinder	Hybr.Diesel/E / 4
Fahrzeugart	Geländewagen	Antriebsart	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N...	Getriebe / Anzahl Gänge	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	145 kW / 1.969 ccm	Nächste HU	05/2028
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / vollständig	Restlauf bis Service	10 Monat(e)
Letzte Wartung	03/2026 bei 150.306 km	Polsterart	Kunstleder
Vorschaden	Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz
Nachlackierung	Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	2.540 kg
Dokumente	ZB vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	10408727	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/55 R19 105V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	i.O.
2	235/55 R19 105V	Sommerreifen auf Leichtmetall	Continental	4mm / 4mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					04/2027

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle Insassen
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD) über elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung (5. Generation) mit Instant Traction



Bezeichnung
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorn und hinten - Ausstiegsleuchten vorn und hinten - Arbeitsleuchte an der Heckklappe - beleuchtete Türablagen und Türöffner vorn und hinten - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrlilfe HDC
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Dieselpartikelfilter
Digital Services inkl. Google Maps Navigationssystem - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp) - Die Nutzung ist zeitlich begrenzt und wird danach kostenpflichtig. Weitere Informationen zu einer Verlängerung erhalten Sie bei einem Volvo Händlerpartner
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Control (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftqualitätssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in hochglänzendem Schwarz
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Heckklappenautomatik elektrisch
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchten
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)



Bezeichnung
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Dreispeichenlenkrad, lederfrei
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Luftqualitätssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehalter
Notfall-Bremsleuchten bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
Paket: Parkassistent - Einparkhilfe vorne und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4 -Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten - Lenkradheizung
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Leder/Ledernachbildung Komfortsitze Anthrazit - inkl. Mittelarmlehne hinten - Einlage: Metal Mesh - Dachhimmel: Hell Beige
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Digitaler Radioempfang (DAB+)
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlagen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türenriegelung
Räder: Leichtmetallfelgen 19"-5-Speichen Sport-Design Diamantschnitt/Hochglanzschwarz Ganzjahresbereifung 235/55 R19 mit Felgen 7,5 x 19"
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner -Distanzwarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanlage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem WHIPS inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierender Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung
Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung

Sport Front- und Heckschürze

Sport-Frontgrill mit horizontalen Streben und Grilleinfassung in Hochglanzschwarz

Start-/Stop-Technologie

Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum

Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem Lädt Smartphones, die den Qi-Standard unterstützen, auf einer Ladefläche kabellos auf

Verbandskasten und Warndreieck

Verglasung: Colorverglasung

Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)

Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)

Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)

Wegfahrsperre

Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung

Anhängerkupplung (semielektrisch)

Frontscheibenheizung

Lackierung: Metallic-Lackierung

Paket: Licht-Paket - LED-Nebelscheinwerfer (im Frontspoiler integriert) - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erwei. Fernlicht, dyn. Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassist. mit adap. Leuchtweitenregulierung und integriertem LED -Tagfahrlicht

Radio: Audiosystem Premium Sound by Harman Kardon - 600 Watt Leistung - 14 Lautsprecher - Fresh Air - Subwoofer - Dirac Unison - Soundoptimierung

Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Türscheibe hinten links - Kratzer - erneuern
2	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Kratzer - lackieren
3	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Interieur	Innenraum - Kratzer
2	Rad/Reifen	Felgensatz komplett (leicht) - verkratzt / verschürft
3	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung - Kratzer

Vorschäden

Nr.	Vorschaden	Wertminderung
1	Hagelschlag, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber, vom 25.07.2023	



Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Dachholm rechts, Seitenwand rechts, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Laut vorliegenden Informationen wurden am Fahrzeug Vorschäden instandgesetzt. Reparaturspuren, die Rückschlüsse auf den Instandsetzungsbereich des Schadens ermöglichen, waren bei der Besichtigung nicht erkennbar.
- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

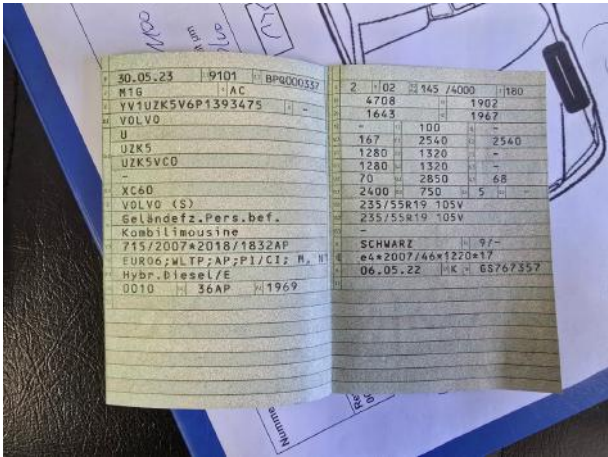


Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

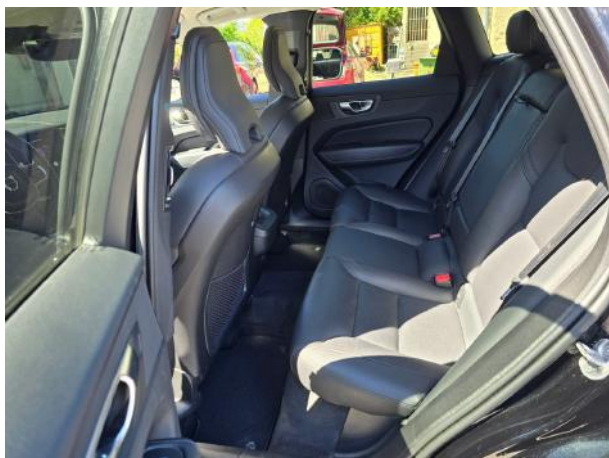


Abbildung 13: Innenraum hinten

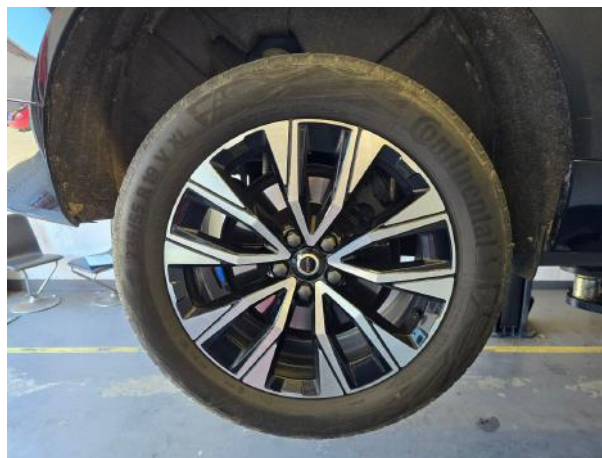


Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

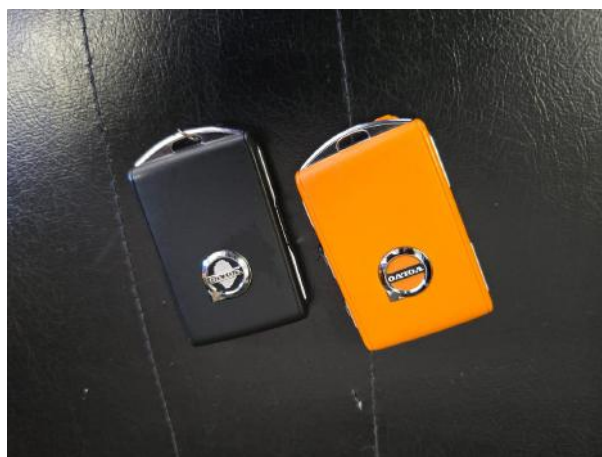


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Verglasung: Türscheibe hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Verglasung: Türscheibe hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #1: Verglasung: Türscheibe hinten links - Kratzer - erneuern



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren

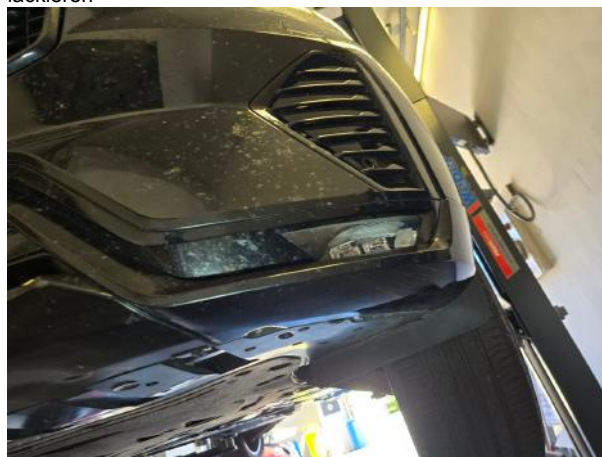

Beschädigung #2: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

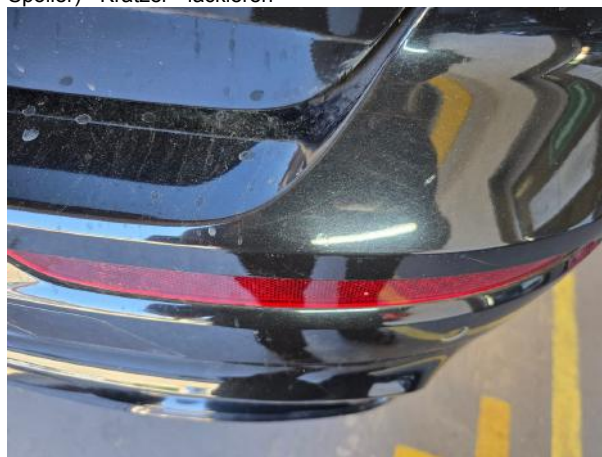

Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten (inkl. Spoiler) - Kratzer - lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Ingenieurbüro Christian Mücke
Lessingstraße 6
39646 Oebisfelde

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Nachlackierungsfotos



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Seitenwand rechts



Nachlackierung 1: Dachholm rechts, Seitenwand rechts