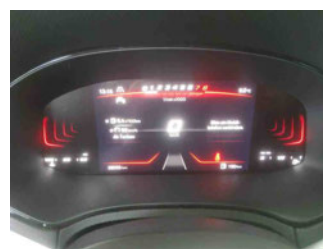


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002454607
Besichtigt am:	12.05.2026 14:11
Berichts-Nr:	10594143
FIN:	VSSZZZKJ3PR112643

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Arona
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	15.05.2023
Laufleistung:	38.555 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	05.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Drehstromgenerator 140 A
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	Dreip.-Automatikgurte vorn, mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung
4 Türen	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
6 Lautsprecher (passiv)	Ebener Ladeboden hinten
6-Gang-Schaltgetriebe "M6"	ECO-Funktion
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
Abgasendrohr hinten (Standard)	Einparkhilfe
Abgaskonzept, EU6 AP	Einton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Embleme
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Ambientelicht Ausführung 1	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Anhängevorrichtung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung, abnehmbar und abschließbar	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Armaturentafel Standard	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außenspiegel links, konvex	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel rechts, konvex	FPK-Basic
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell- /beheizbar	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist inkl. City ANB ohne ACC
Ausströmer	Frontantrieb
Batterie 380A (59Ah) EFB+	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Berganfahrassistent	Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Besondere Innengeräuschkämpfung	Fußhebelwerk "Standard"
Betriebserlaubnis Nachtrag	Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V
Bordliteratur in Deutsch	Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen
Bordwerkzeug und Wagenheber	Garantieverlängerung 1 Jahr/60.000 km
Chrom-Paket	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon	Geschwindigkeitsregelanlage plus Speed-Limiter
Dachreling, blank	Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Dämpfung hinten	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Dämpfung vorn	Handbremshebelgriff in Leder
Datenträger für EU, integriert	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dekor-Einlagen	Heckspoiler
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Hinterachse "Standard"
Digitaler Radioempfang	

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten	Ohne Feuerlöscher
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H	Ohne Fußmatten
Kältemittel R1234yf	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)	Ohne Individualeinbau
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung	Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik
Keine Aktionsausführung	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung	Ohne Lichtassistent
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Mittelarmlehne vorn
Kopfstützen vorn	Ohne Nebelscheinwerfer
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Sitzheizung
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Sonderspezifikationen
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17	Ohne Spurwechselassistent
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar	Ohne Überführungsausrüstung
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Linkslenker	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Multifunktionskamera	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
MPV	Ohne Zusatz-/Standheizung
Müdigkeitserkennung	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelschlussleuchte	Pan-European-eCall
Nicht Heissland	Preisnachlass-Paket
Nichtraucherausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normalausführung	Radstand
Normalluftfilter	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Applikationen	Reserverad, platzsparend
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Farbausstattung	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz
 SEAT "Full LED"
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonder-Lackierung
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
 Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u. Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Top-Sport-Ausstattung
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten blank
 Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Pannenbergung zulässig:** Ja**Pannenbergung verkehrssicher:** Ja**Notrad vorhanden:** Ja**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Wagenheber vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Seitenwand hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
2	Tür hinten links	Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Reifen vorne rechts	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
6	Reifen vorne links	Außerhalb Toleranzbereich	Ersetzen
7	Motorhaube	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	263,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	307,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	202,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	201,0
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	202,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ3PR112643

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

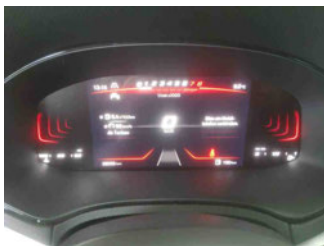

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts

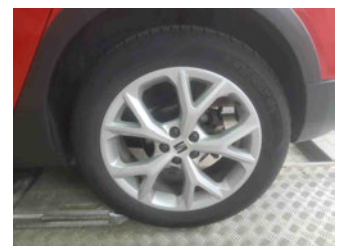

Räder - Rad montiert hinten
links

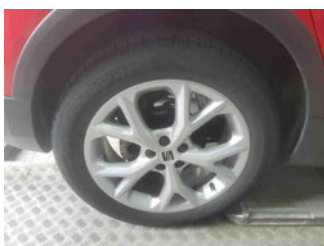


Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole

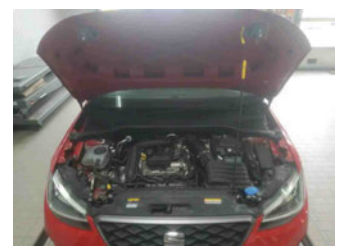

Fahrzeug - Motorraum offen


 Equipment - Boardmappe/
Securitybag


Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür hinten links

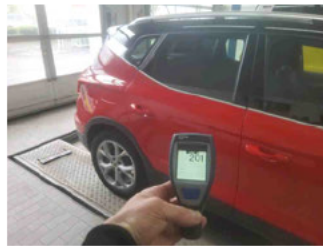

Lackstärke Tür hinten rechts

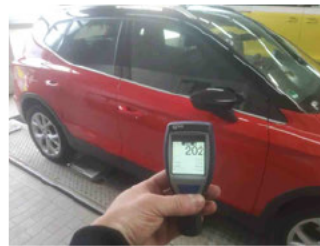

Lackstärke Tür vorne rechts

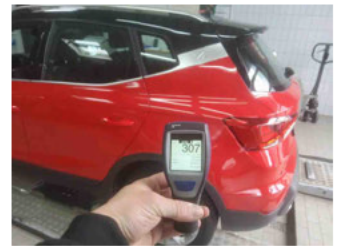
 Lackstärke Seitenwand hinten
links

 Lackstärke Kotflügel vorne
rechts

 Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis


Innenraum - vorne



Innenraum - hinten






Unterbodenscan


 Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Seitenwand hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren

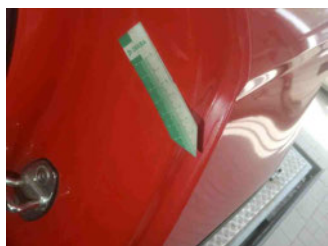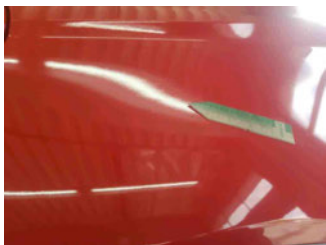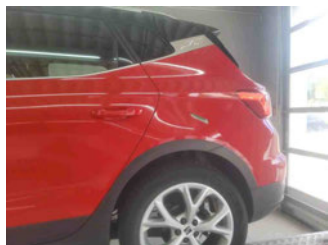

2 - Tür hinten links - Instandsetzung nicht sach-/fachgerecht - Lackieren



Kommentar

Lackeinschlüsse

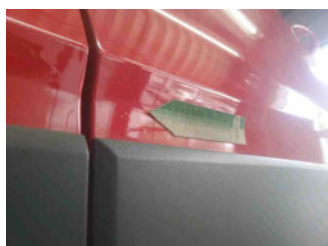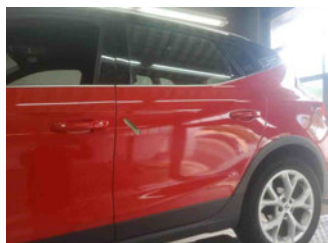

3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


4 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

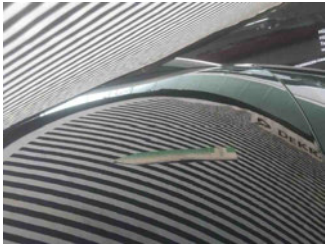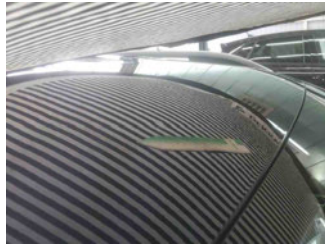

5 - Reifen vorne rechts - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar


Ganzjahresreifen unter 4mm

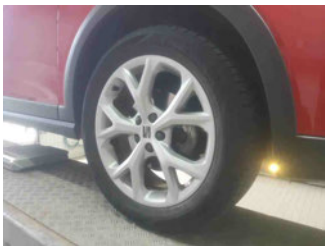


6 - Reifen vorne links - Außerhalb Toleranzbereich - Ersetzen

Kommentar

Ganzjahresreifen unter 4mm

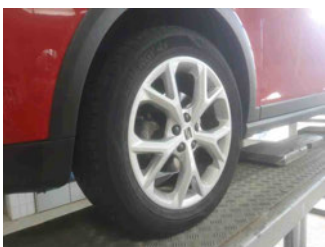


7 - Motorhaube - Kratzer - Auslegen + Polieren


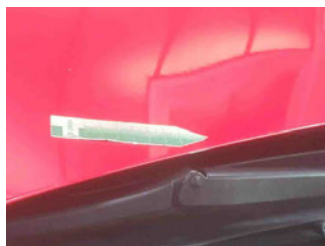


GEBRAUCHSSPUREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

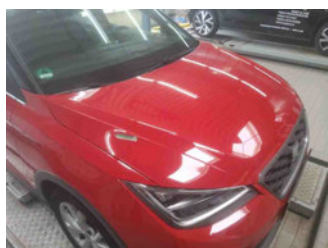

2 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

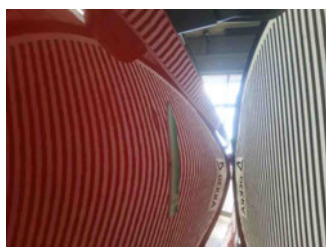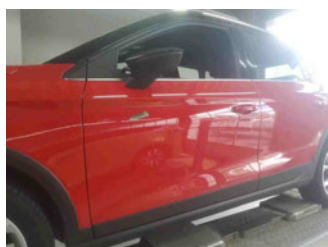

3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

