



Bild 1 : Diagonal vorn links

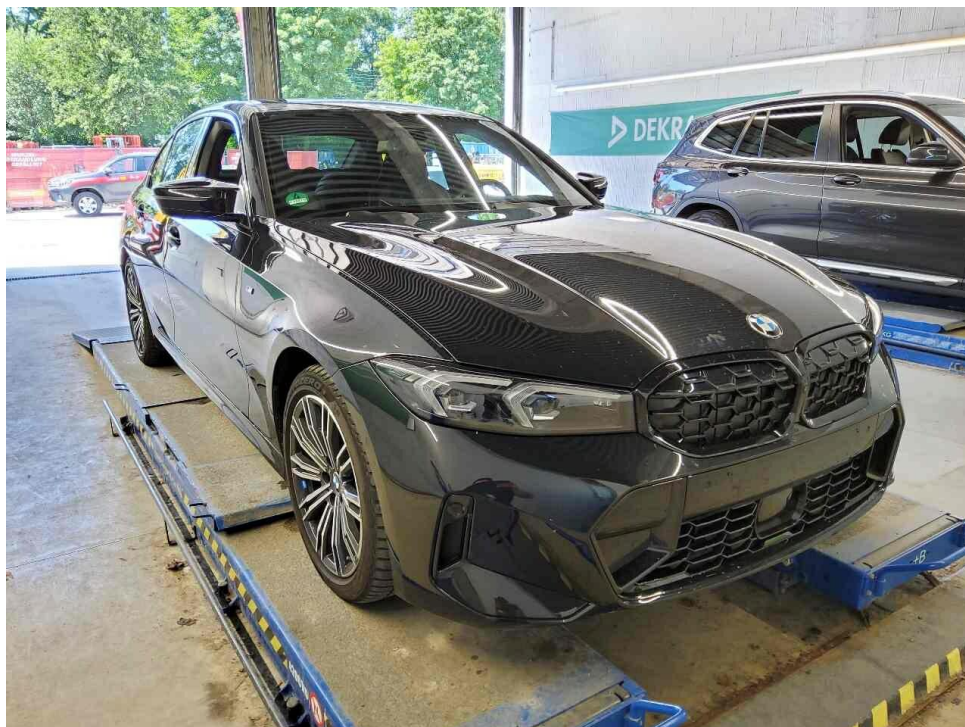


Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts

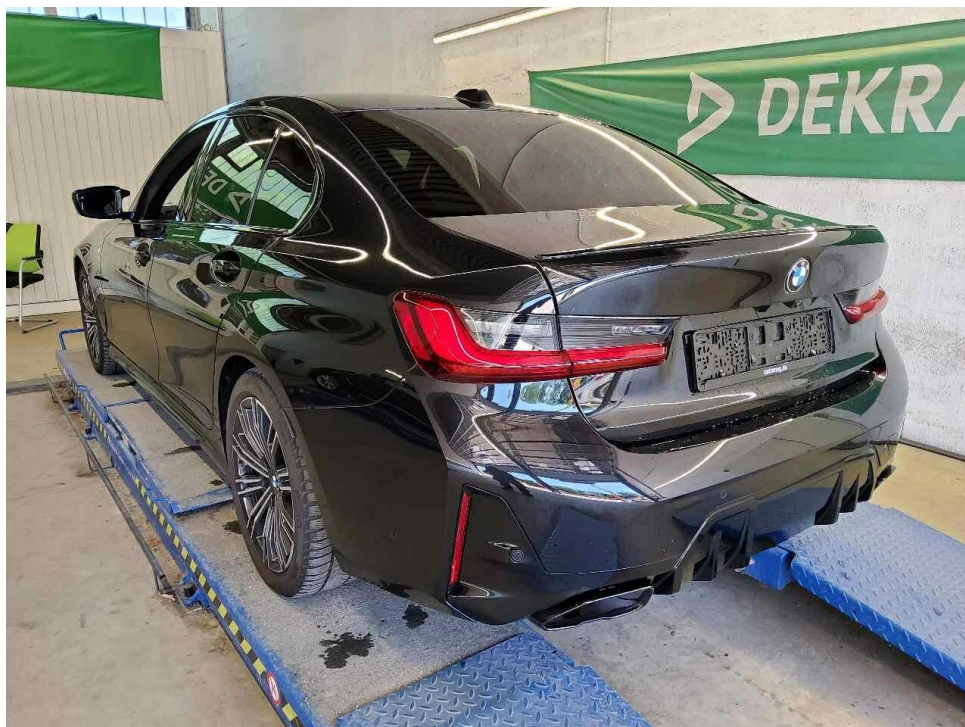


Bild 4 : Diagonal hinten links

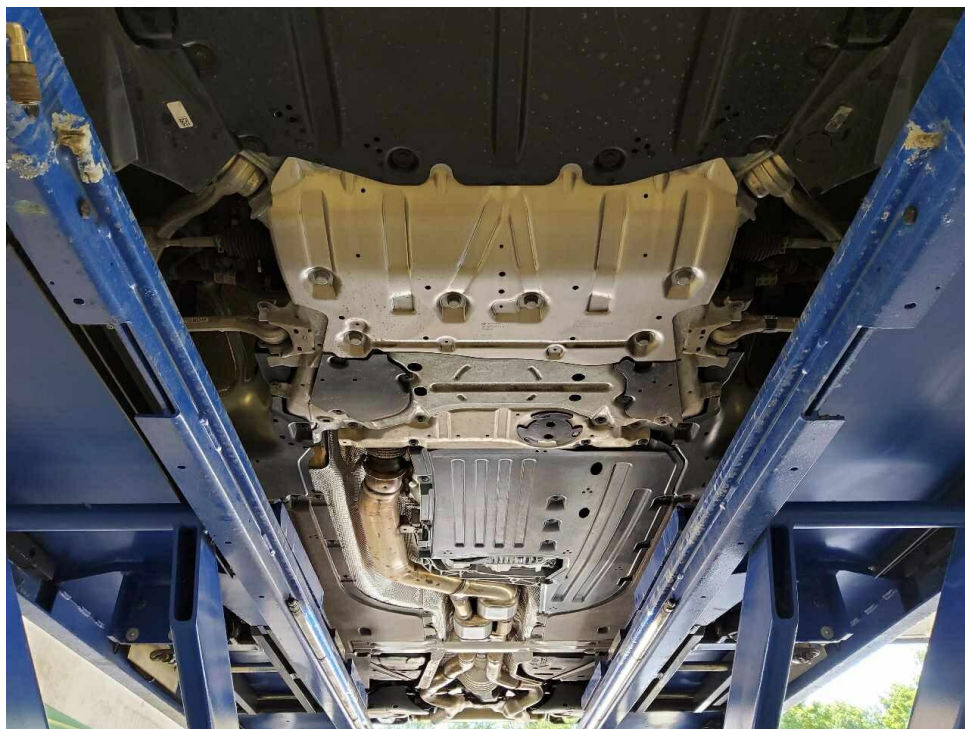


Bild 5 : Fahrzeugunterseite

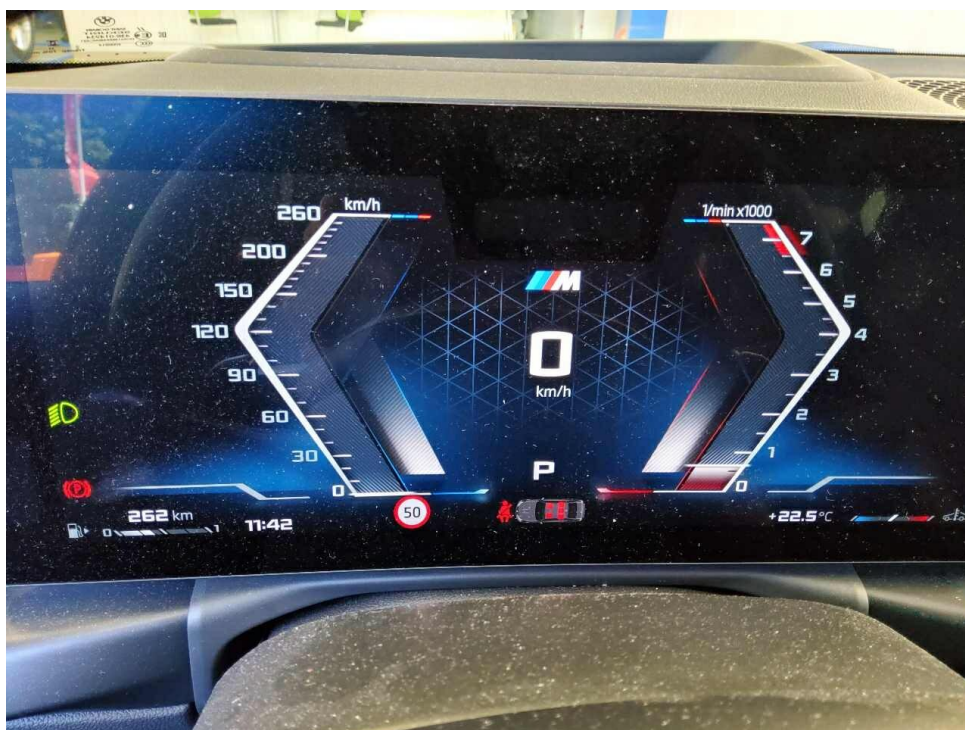


Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

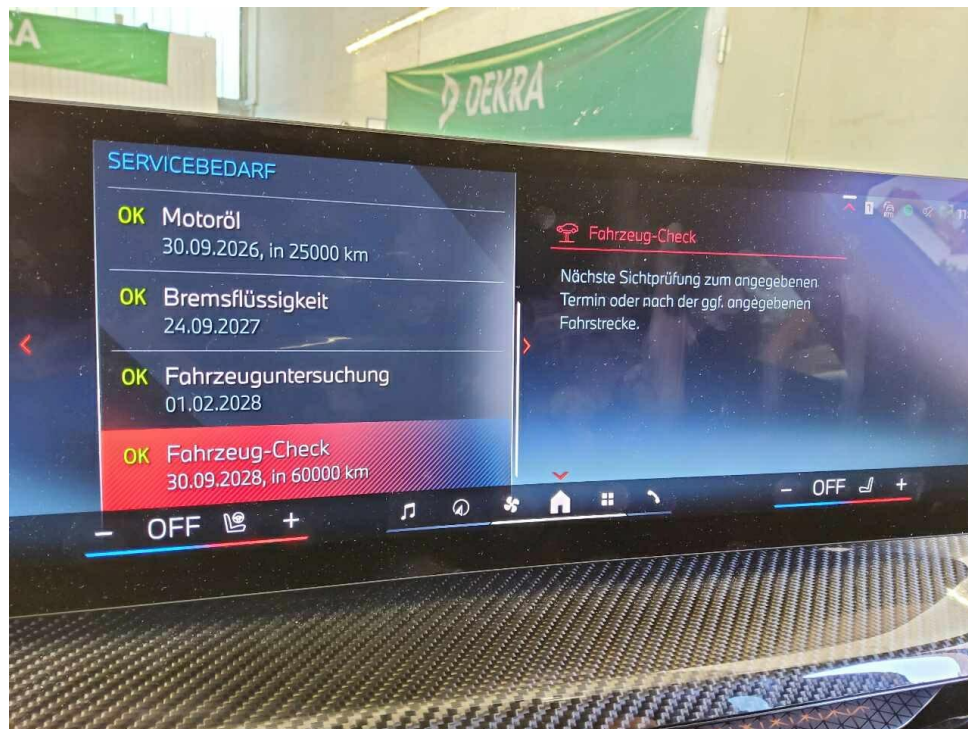


Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

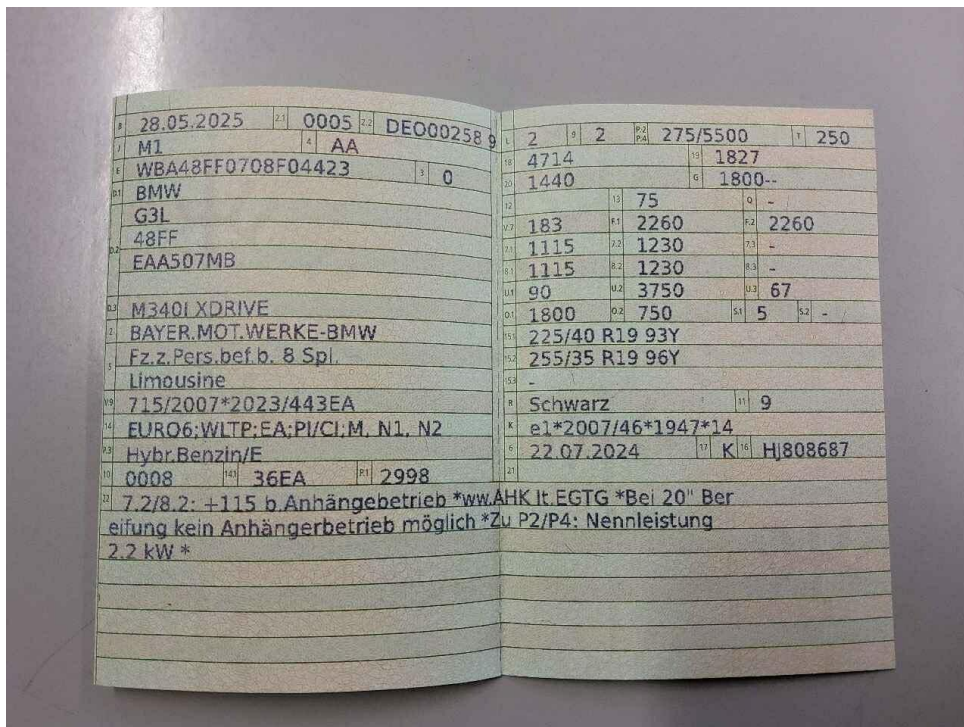


Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz



Bild 14 : Laufleistung

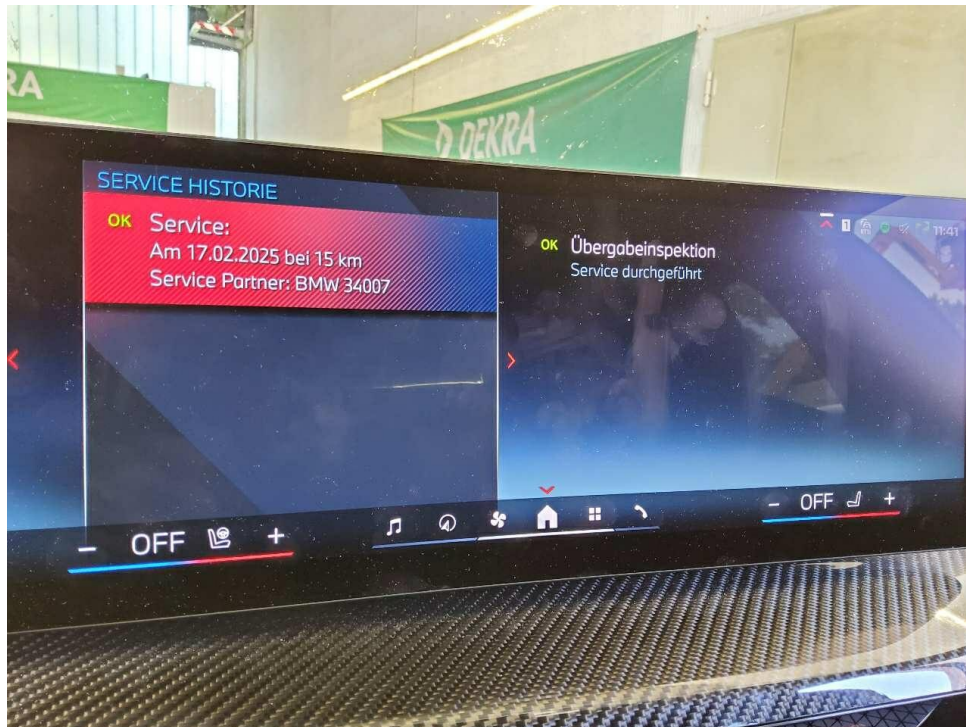


Bild 15 : Wartungsnachweis



Bild 16 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 17 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 18 : Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau



Bild 19 : LM-Felge vorne rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt

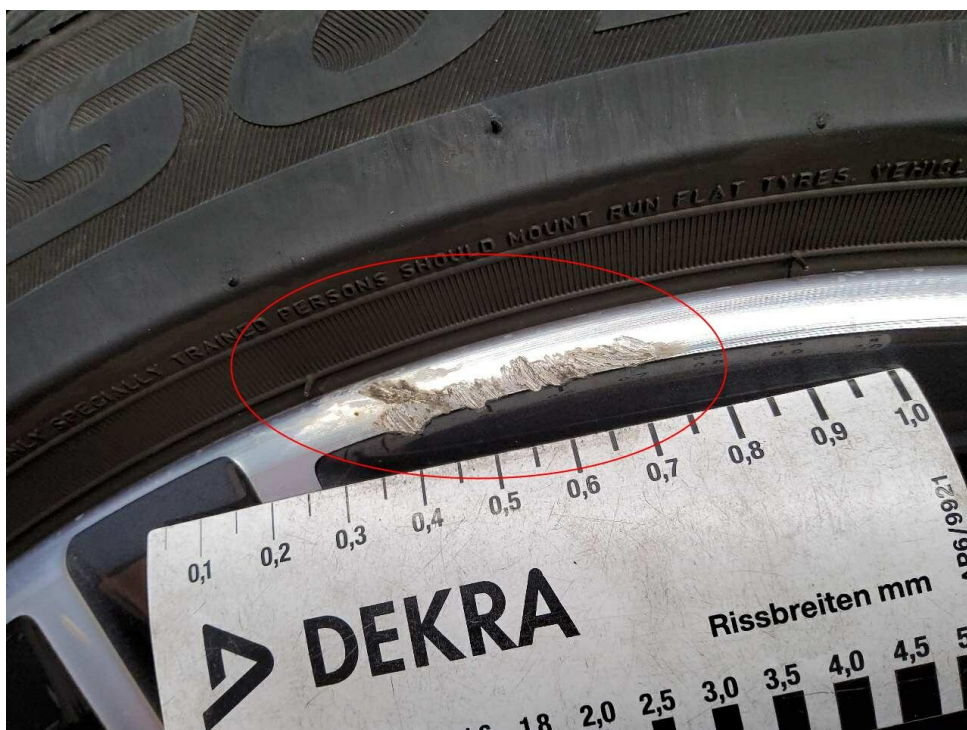


Bild 20 : LM-Felge vorne rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt



Bild 21 : LM-Felge hinten rechts (Winter), glanzgedreht, verschrammt, korrodiert



Bild 22 : LM-Felge vorne rechts (Sommer), glanzgedreht ,verschrammt



Bild 23 : LM-Felge hinten rechts (Sommer), glanzgedreht ,verschrammt
Sommerreifen hinten rechts, Reifenflanke eingeschnitten

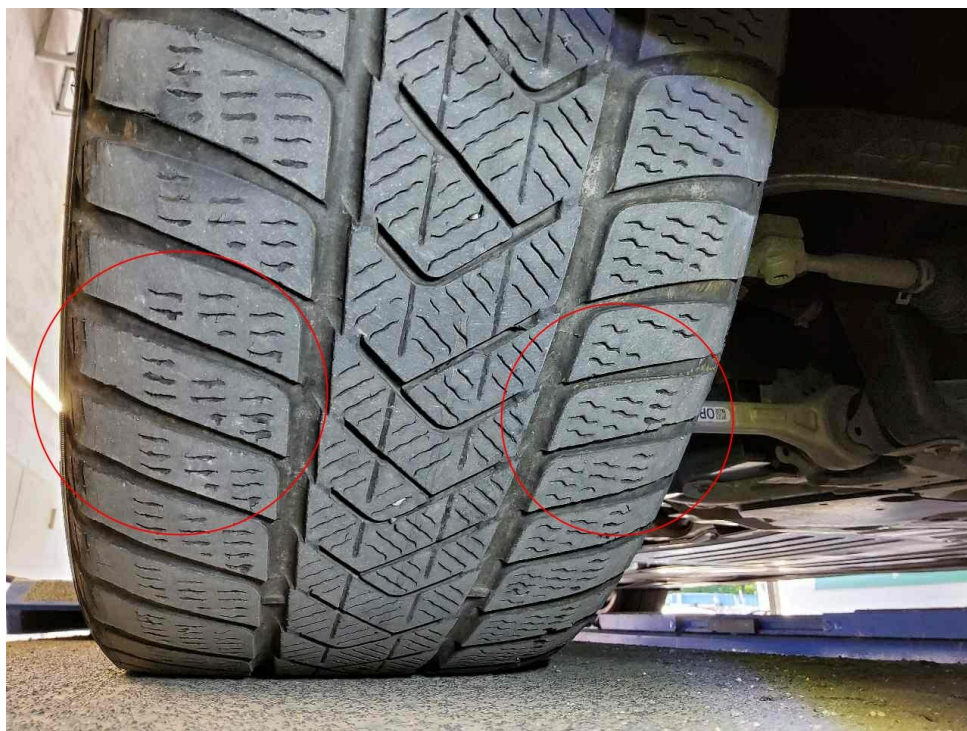


Bild 24 : Alle Winterreifen, verschlissen
vorne rechts

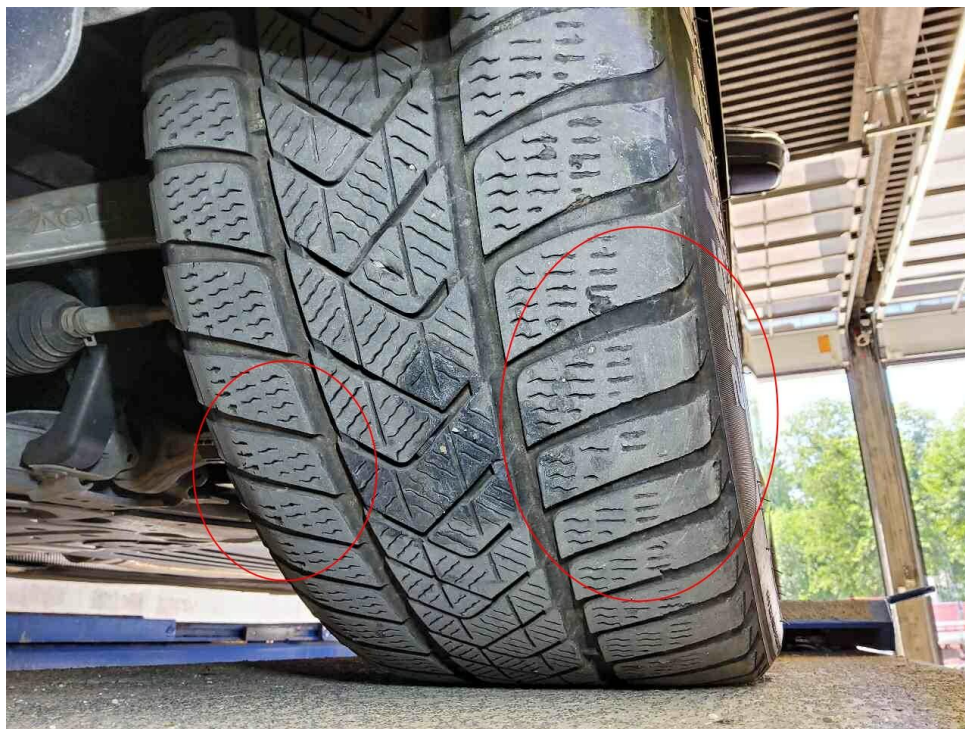


Bild 25 : Alle Winterreifen, verschlissen
vorne links

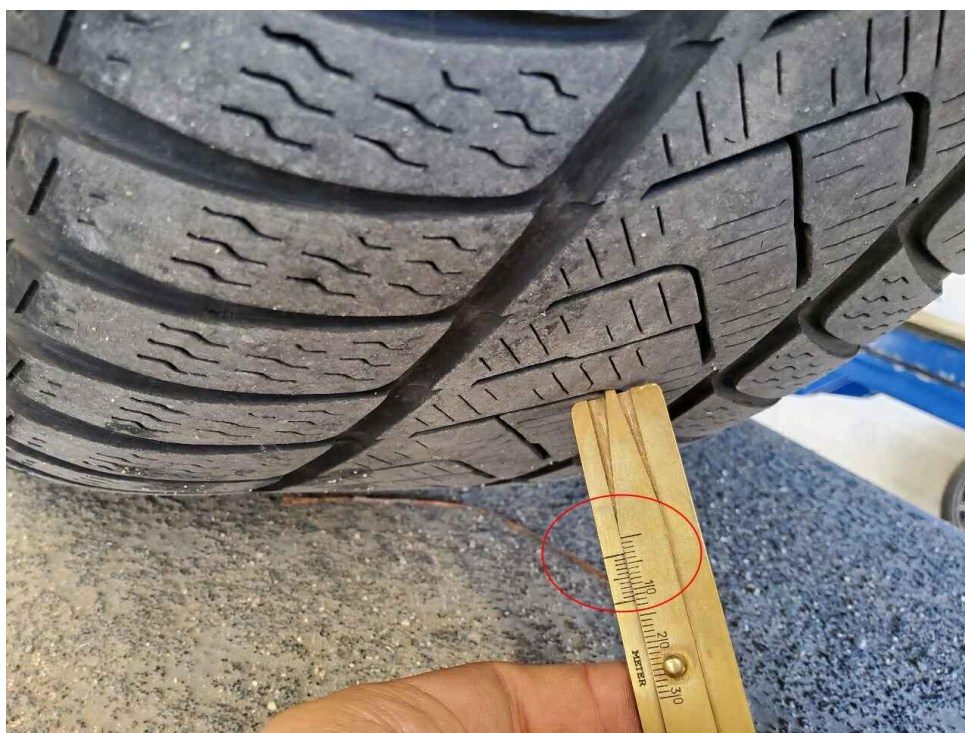


Bild 26 : Alle Winterreifen, verschlissen
hinten links



Bild 27 : Alle Winterreifen, verschlissen
hinten rechts

Zustandsbericht/Minderwertgutachten-Leasing

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
26.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Diese Dienstleistung wurde entsprechend den vertraglichen Vorgaben des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 139 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von unten besichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel, 1 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.05.2025	Letzte Zulassung	28.05.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	BMW
Marke	BMW	Typ / Verkaufsbez.	M340i xDrive
Aufbauart	Limousine	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	WBA48FF0708F04423
HSN / TSN	0005 / DEO	Schlüssel-Nr.	10137840
Km-Stand abgelesen	7767	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E	Zylinderanzahl	6 / Reihenmotor
Leistung (kW)	275	Hubraum (ccm)	2998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2	Antriebsart	Allrad
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Felgen	Leichtmetall
Farbe	Saphirschwarz Metallic (475)	Polster / Farbe	Leder / Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	225 / 40 R 19 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /O /F	7 mm
rechts	225 / 40 R 19 93 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /O /F	7 mm
2 links	255 / 35 R 19 96 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /O /F	7 mm
rechts	255 / 35 R 19 96 Y	Goodyear / Eagle F1 Asymmetric 3 ROF * FP	S /S /F	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat; /S Schaden;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /S /F	2 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /S /F	2 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /S /F	3 mm
225 / 45 R 18 95 H	Pirelli / Winter Sottozero 3 r-f * FSL	W /S /F	3 mm

W/ Winter; /S Schaden; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagemöglichkeiten, Active Guard Plus, Airbag für Fahrer und Beifahrer, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Kopfairbags vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrer, Alarmanlage, Allradantrieb xDrive, Ambientes Licht, Anti-Blockier-System (ABS) inkl. Bremsassistent und dynamische Bremsleuchten, Armauflagen vorne und hinten, Aufmerksamkeitsassistent, Auto Start-/Stop Funktion, Außenspiegel elektrisch einstellbar und beheizbar, BMW ID, BMW iDrive, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, ConnectedDrive Services, Durchladesystem, Dynamische Stabilitäts Control (DSC) inkl. Dynamic Traction Control (DTC), Einstiegsleisten, Fahrwerk: Sportfahrwerk M, Fensterheber, elektrisch, Fußmatten in Velours, Geschwindigkeitsregelung mit Bremsfunktion, Gesetzlicher Notruf, Getriebe: 8-Gang-Sport-Automatik Getriebe Steptronic, Heckklappenöffnung über Funkschlüssel, Heckleuchten in LED-Technik, Heckscheibenheizung, Innenbeleuchtung, Interieurleisten: M Interieurleisten Aluminium Rhombic Anthrazit, Klimaautomatik mit 3-Zonen-Regelung mit erweiterten Umfängen, Kopfstützen (5) vorn und hinten, Kopfstützen im Fond, klappbar, LED-Scheinwerfer, Lackierung: Alpinweiß, Lenkrad: Multifunktion für Lenkrad, Lenksäulenverstellung mechanisch, M Dachhimmel anthrazit, M Heckspoiler, M Hochglanz Shadow Line, M Sportdifferential, Mittelarmlehne im Fond, Navigationsystem: BMW Live Cockpit Plus, Ottopartikelfilter, Paket: Ablagenpaket, Paket: Connected Package Professional, Paket: Innen- und Außenspiegelpaket, Paket: M Aerodynamik, Parkbremse elektromechanisch inkl. Auto Hold Funktion, Parking Assistant, Polster: M PerformTex/Stoff-Kombination, Radiozubehör: DAB-Tuner, Radiozubehör: HiFi Lautsprechersystem, Regensensor, Rekuperationssystem, Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 848 M Bicolor mit Mischbereifung, Räderzubehör: Radschraubensicherung, Räderzubehör: Reifendruck-Kontrolle, Schlüsselloser Motorstart, Sicherheitsgurte (3-Punkt-Automatik), Sitze: Kindersitzbefestigung ISOFIX, Sitze: Lehnenbreitenverstellung für Fahrer, Sitze: Sitzheizung für Fahrer und Beifahrer, Sitze: Sitzverstellung, elektrisch, mit Memory für Fahrersitz, Sitze: Sportsitze für Fahrer und Beifahrer, Speed Limiter, Steckdose (12 V), TeleServices, Telefon: Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle, Telefon: Personal eSIM, Variable Sportlenkung, Verglasung: Sonnenschutzverglasung, Verzurrösen im Gepäckraum, Vorbereitung Fahrerassistenz I, Warndreieck, Wegfahrsperre elektronisch, Widescreen Display, Wärme-/Sonnenschutzverglasung, rundum grün eingefärbt, Zentralverriegelung: Schließsystem mit Zentralverriegelung

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
552	Adaptiver LED-Scheinwerfer
5AU	Driving Assistant Professional
2VF	Fahrwerk: Adaptives M Fahrwerk inkl. Variabler Sportlenkung
4U0	Galvanikapplikation für Bedienelemente
403	Glasdach, elektrisch mit Schiebe- und Hebefunktion
	Lackierung: Metallic
248	Lenkrad: Lenkradheizung
7M9	M Hochglanz Shadow Line mit erweiterten Umfängen
4MC	M Interieurleisten Carbon Fibre mit Akzentleiste Perlglanz Chrom
3MF	M Leuchten Shadow Line
4GQ	M Sicherheitsgurte
3M2	M Sportbremse, rot hochglänzend
7LG	Paket: Comfort (M340)
7A2	Paket: Innovationspaket
33B	Paket: M Sportpaket Pro
	Polsterung: Leder Vernasca
688	Radiozubehör: Harman Kardon Surround Sound System
1G0	Räder: M Leichtmetallräder Doppelspeiche 792 M Bicolor Jetblack mit Notlaufeigenschaften
488	Sitze: Lordosenstütze für Fahrer und Beifahrer
711	Sitze: M Sportsitze für Fahrer und Beifahrer

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: nicht notwendig
bis Wartung verbleiben: 25.000 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

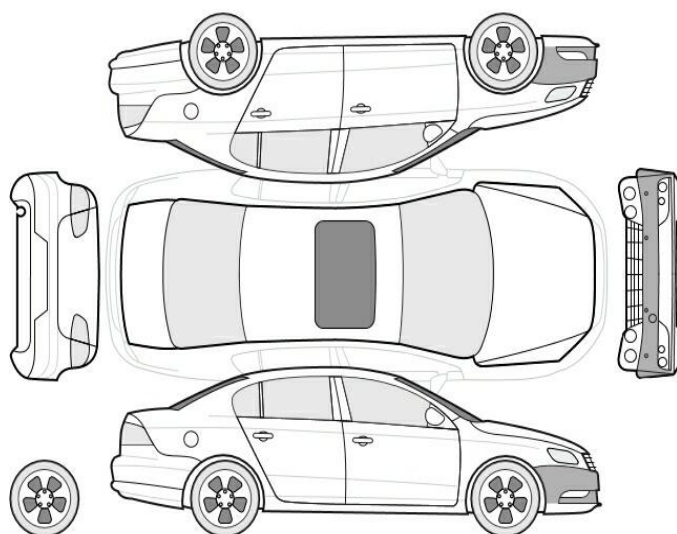

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Alle Winterreifen, verschlissen, erneuern (Bild 24, 25, 26, 27)

2. LM-Felge vorne rechts (Winter),
glanzgedreht, verschrammt, erneuern
(Bild 19, 20)
3. LM-Felge hinten rechts (Winter),
glanzgedreht, verschrammt, korridiert,
erneuern (Bild 21)
4. LM-Felge vorne rechts (Sommer),
glanzgedreht, verschrammt, erneuern
(Bild 22)
5. LM-Felge hinten rechts (Sommer),
glanzgedreht, verschrammt, erneuern
(Bild 23)
6. Stoßfänger vorne Lackierung,
verschrammt, lackieren mit
Lackaufbau (Bild 16, 17, 18)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Motorhaube, Lackierung, Steinschlag,

Reifenbewertung

	Profiltiefe	Art
hinten rechts	7 mm	SSF
Legende		S/ Sommer / O Original / F Runflat / S Schaden