

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	30.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0002073546

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr. WF07XXWPG7NU73326

Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Frost-Weiss / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Connect 1.5 EcoBlue Trend	Laufleistung abgelesen	61.080 km
Erstzulassung	15.03.2023	Emissionsklasse	keine Angabe
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	2 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.499 ccm / 74 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	215/55 R16 97W	6 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Hankook	215/55 R16 97W	6 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/55 R16 97V	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Leichtmetallrad	Goodyear	215/55 R16 97V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten		3. Bremsleuchte	
Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus		Anti-Blockier-System (ABS)	
Antischlupfregelung (ASR)		Antriebsart: Frontantrieb	
Audio-Paket 2		Audiosystem: Radio	
Audiobedienung am Lenkrad		Bluetooth-Schnittstelle	
Radioempfang digital (DAB)		AUX-IN-Anschluss	
Batterie 60 Ah		Batterie verstärkt	
Bord-/Verbrauchscomputer		Eco-Anzeige für verbrauchsoptimiertes Fahren (EcoCoach)	
Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)		Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	
Erhöhte Nutzlast		Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)	
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent		Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür links	
Fenster elektr. betätigt, in Schiebetür rechts		Fensterheber elektrisch vorn	
FordPass Connect inkl. eCall		Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf	
Frontscheibe heizbar		Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	
Getriebe Automatik - Typ: 8F35 (8-Stufen)		Getränkehalter vorn	
Gurtstraffer		Heckklappe verglast	
Heckscheibe heizbar		Heckscheibenwischer	
Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter		Intelligent Protection System (IPS)	
Airbag Fahrerseite		Airbag Beifahrerseite	
Airbag Beifahrerseite abschaltbar		Seitenairbag vorn	
Kopf-Schulter-Airbag vorn		Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	
Karosserie/Aufbau: Kombi		Kindersicherung elektrisch	
Klimaanlage		Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	
Leseleuchte vorn		Modellpflege	
Motor 1,5 Ltr. - 74 kW EcoBlue TDCi KAT		Nebelscheinwerfer	
Radstand 3062 mm		Reifen-Reparaturkit	
Rußpartikelfilter		Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	
Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5		Schaltpunktanzeige	
Schiebetüren beidseitig		Servolenkung elektrisch	
Sitz-Paket 45		Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	
Stahlfelgen 6,5x16		Start/Stop-Anlage	
Starter-Paket		Stoßfänger Wagenfarbe	
Tagfahrlicht		USB-Anschluss	
Verglasung getönt		Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn	
Zentralverriegelung mit Fernbedienung		Zusatzheizer für Dieselmotor	
Sonderausstattung (verifiziert)			
Airbag-Paket	✓	Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten	✓
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	✓	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	✓
Rückfahrkamera	✓	Parkpilotsystem hinten	✓
Innenspiegel mit Abblendautomatik	✓	Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	✓
Scheibenwischer mit Regensensor	✓	Scheinwerfer mit Ausschalverzögerung	✓
Schmutzfänger hinten	✓	Schmutzfänger vorn	✓
Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)	✓	Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten	✓
Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren (Bild 16, Bild 17)	812,54 €	528,15 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten PDC-Sensor, beschädigt, ersetzen (Bild 20)	139,08 €	90,40 €
Stoßfänger hinten Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 18, Bild 19)	180,64 €	117,42 €
Stoßfänger hinten Reflektor, beschädigt, ersetzen (Bild 21)	61,80 €	40,17 €
Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe komplett, fehlt, ersetzen (Bild 12)	45,00 €	45,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15)	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 13, Bild 14)	640,85 €	640,85 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	2.012,68 €
Minderwert	1.594,76 €
Händlereinkaufspreis	9.850,00 €
Händlerverkaufspreis	11.350,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 21 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

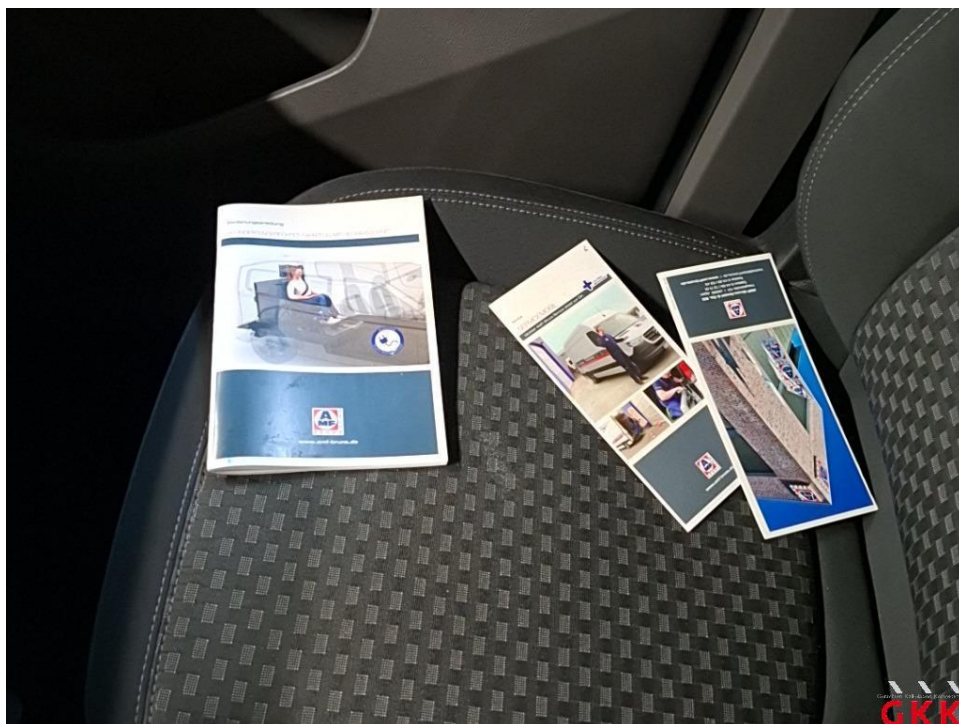


Bild 12 Bordmappe, komplett, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 13 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

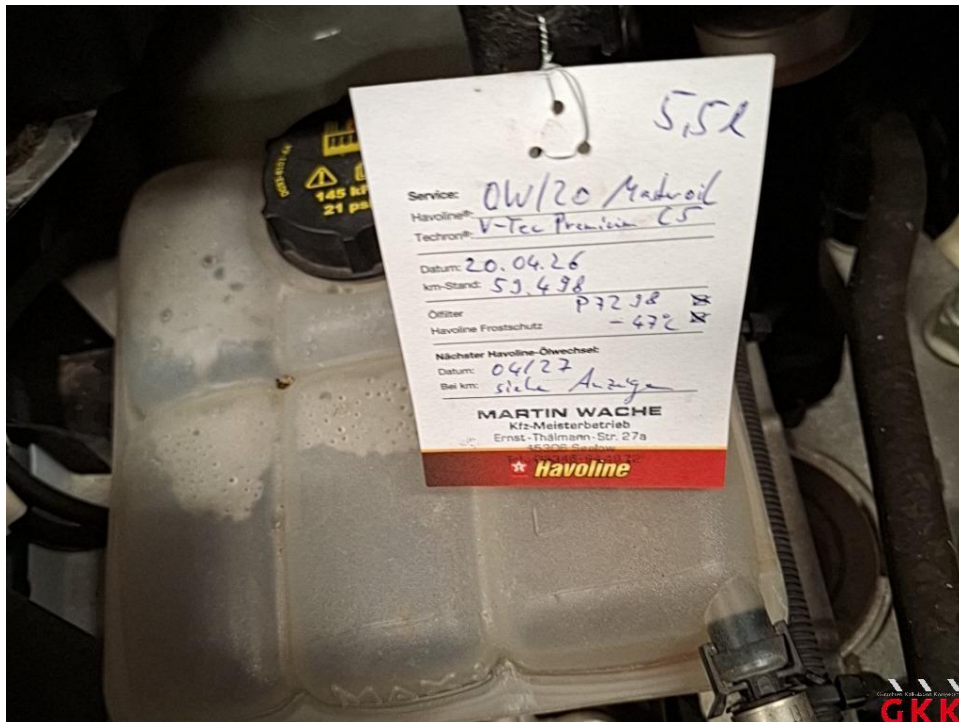


Bild 14 Inspektion groß, Kleintransporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 15 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 17 Kotflügel vorne rechts, verkratzt, lackieren



Bild 18 Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Stoßfänger hinten, Ecke links -unlackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 20 Stoßfänger hinten, PDC-Sensor, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger hinten, Reflektor, beschädigt, ersetzen