

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002455390
Besichtigt am: 21.05.2026 14:09
Berichts-Nr: 10650376
FIN: WVVZZZCD3PW008648



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Golf
HSN / TSN:	0603 / CNY
Erstzulassungsdatum:	07.09.2023
Laufleistung:	62.983 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Delfingrau Metallic
Farbe Dach:	Delfingrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	85 kW (116 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	5
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Soul-Schwarz/Soul-Schwarz/Schwarz/ Storm Grey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigationssystem "Discover Media"

12-V-Steckdose im Gepäckraum

2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten

2 USB-C-Schnittstellen vorn, 2 USB-C-Ladebuchsen an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W

3 Kopfstützen hinten

4 Leichtmetallräder "Norfolk" 7 J x 16

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l

4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 85 kW

6+1 Lautsprecher

6-Gang-Schaltgetriebe

Abbiegebremsfunktion und Ausweichunterstützung

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgasnorm EU6 AP

Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung

Ambientebeleuchtung 10-farbig

App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, mit Memory-Funktion und Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse und Türgriffe in Wagenfarbe

Autobahnlicht

Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beifahrersitzlehne nicht umklappbar

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)

Bordwerkzeug und Wagenheber

Car2X

Chrom-Applikationen an Spiegeleinstell- und Fensterheberschaltern, Chromleisten an den Auströmern

Dachhimmel

Dämpfung hinten, Basis 1

Dämpfung vorn

Dekoreinlagen "Nature Cross Brushed" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn

Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profilen wählbar

Digitaler Radioempfang DAB+

Diversity-Antenne für FM-Empfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für die äußeren Rücksitzplätze

Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer

Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektronische Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit

Elektronische Differenzialsperre XDS

Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion

Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker

Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"

Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie Begrüßungs- und Verabschiedungslicht

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5H0-

Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fertigungsablauf Standard

Frontantrieb

Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert

Fußhebelwerk "Standard"

Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Innenspiegel abblendbar

ISOFIX-Halteösen für Kindersitze auf den äußeren Rücksitzen sowie auf dem Beifahrersitz, i-Size-kompatibel

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)

Klimaanlage "Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser

Komfortausstattung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

Komfortsitze vorn	Ohne Ladekabel
Kopfairbags vorn und hinten, Seitenairbags vorn, Center-Airbag	Ohne Lichtassistent
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Mode3 Ladekabel
Kurzheck	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage mit Waschwasser-Standanzeige
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
LED-Rückleuchten	Ohne Spurwechselassistent
LED-Scheinwerfer	Ohne Stabilisator hinten
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Lendenwirbelstützen vorn	Ohne Trennwand
Leuchtweitenregulierung dynamisch	Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
Linkslenker	Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar	Ohne zus.Zierleisten
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Zusatz-/Standheizung
Motorenstart Standard	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Müdigkeitserkennung	Radio
Multifunktionskamera	Radschrauben Standard
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar	Radstand
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Rechtsverkehr
Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 205/55 R 16
Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn	Reifenkontrollanzeige
Normal-Lackierung	Reifenlieferanten für EU Länder
Notbremsassistent "Front Assist" mit Fußgänger- und Radfahrererkennung	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne
Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert	Schaltgetriebe MQ 281
Ohne 2. Batterie	Schalthebelknauf in Leder
Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR	Scheibenbremsen hinten
Ohne alternativ-Antriebssystem	Scheibenbremsen vorn
Ohne Anhängavorrichtung	Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt
Ohne Aufkleber und Embleme	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)
Ohne Dachreling	Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt
Ohne Dynamic Drive Control	Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff "Life"
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Ohne Feuerlöscher	Sprachbedienung
Ohne Head-Up Display	Stabilisator vorn
Ohne Innenleuchte im Fußraum	Standard-Klimazonen
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

Stoßfänger in Wagenfarbe
Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion
Textilfußmatten vorn und hinten
Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Tür und Seitenverkleidung
Türgriffmulden beleuchtet
Typrüfstand Deutschland
Umfeldbeleuchtung mit Logoprojektion
UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz
Variante Grundausstattung
Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste
Verkehrszeichenerkennung
Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"
Vordersitze beheizbar
Vordersitze mit Höheneinstellung
Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten
Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H
Winterräder (zusätzlich), 4 Stahlräder 6,5 J x 16, Winterreifen
205/55 R 16 H, Radvollblenden



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	205/55 R 16 91 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,5 mm
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	5,5 mm
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm
Falken			Sommer	Aluminium	205/55 R 16 91 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 06.2026

Kompressor vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Smart Repair
4	Motorhaube Dämmmatte	Loch	Ersetzen
5	Radkappe vorne rechts	Kratzer	Ersetzen
6	Radkappe hinten links	Kratzer	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappe	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZCD3PW008648

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

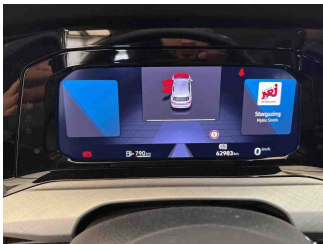


Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links

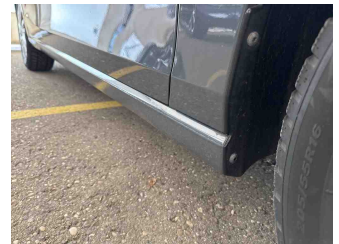


Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

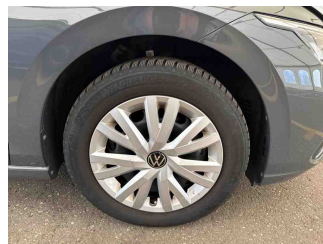

Räder - Rad montiert vorne
rechts

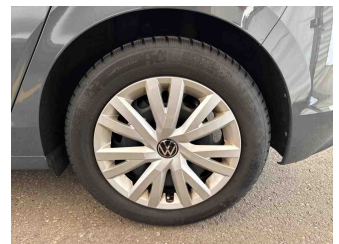

Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10650376
vom: 21.05.2026




Räder - Rad beiliegend #4

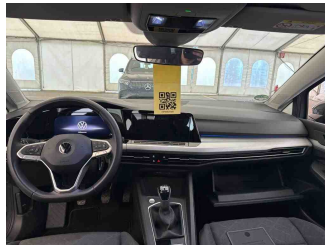

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

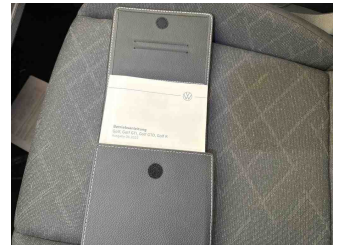


Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

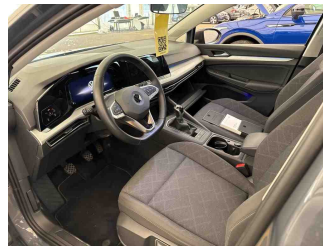


Innenraum - vorne

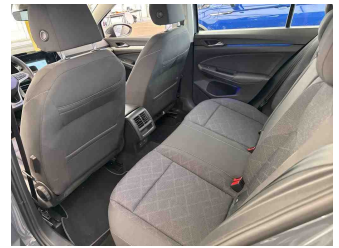

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

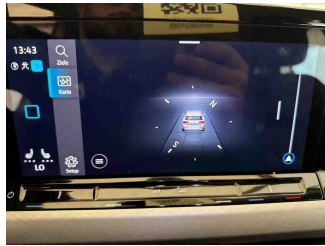

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN



1 - Alufelge hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden




2 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

Kommentar


2 Dellen auf dem Dach

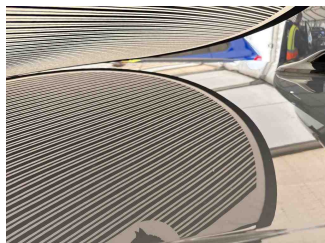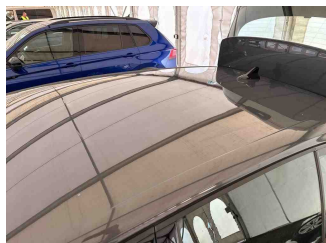

3 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Smart Repair

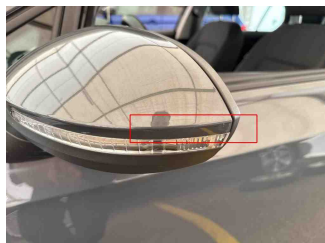


4 - Motorhaube Dämmmatte - Loch - Ersetzen

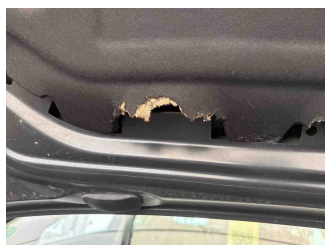

5 - Radkappe vorne rechts - Kratzer - Ersetzen



6 - Radkappe hinten links - Kratzer - Ersetzen

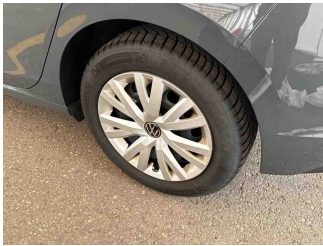

GEBRAUCHSSPUREN

1 - Heckklappe - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

