

Antoni Kfz- Sachverständigen GmbH
Schwabenstr. 120, 87616 Marktoberdorf

Frau
Kristin Schulte
Am Heugärtle 57
86916 Kaufering



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Gutachten

Betreff: Haftpflichtschaden

Anspruchsteller:	Kristin Schulte Am Heugärtle 57 86916 Kaufering	Schaden-Nr.:	2251.146.024/0
Werkstatt:	KFZ-Technik Tobias Keller Schwiftinger Strasse 2 86929 Penzing	Versicherung:	LVM Landwirtschaftlicher Versicherungsverein Kolde-Ring 21 48126 Münster
Schad.-Datum:	25.11.2025	Auftraggeber:	Anspruchsteller
Auft.-Datum:	27.11.2025	Bes.-Ort:	ADAC Testzentrum
Bes.-Datum:	27.11.2025 00:00		Kauferinger Str.
Besichtigt von:	Bernd Antoni		86929 Penzing

Zusammenfassung

		ohne MwSt. €	inkl. MwSt. €
Amtl.Kennz.:	LL-MF 1306		
Fahrzeugart:	SUV		
Fabrikat:	Volkswagen		
Typ:	Touareg V6 TDI		
	BMT/Start-Stopp Terrain Tech		
	4Motion		
Fzg. Id.-Nr.:	WVGZZZ7PZFD000469		
Erstzulassung:	15.10.2014		
km-Stand:	147077 km abgelesen		
Beurteilung:	Totalschaden		
Verk.-Sicherh.:	nicht verkehrssicher		
Reparaturkosten		31.144,64	37.108,17
Enthaltene Altteilesteuer			46,05
Nutzungsausfall Gruppe G			59,00
Wiederbeschaffungswert			23.700,00
(MwSt. nicht ausweisbar)			
Restwert			9.280,00
Wiederbeschaffungsdauer	Kalendertage		12 - 14

Mietwagenklasse 9

26 Fotos

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen:	LL-MF 1306
Fahrzeugart:	SUV
Aufbau:	Sport-Utility-Vehicle
Fabrikat:	Volkswagen
Typ / Untertyp:	Touareg V6 TDI BMT/Start-Stopp Terrain Tech 4Motion
KBA-Nummer:	0603/BQO
Fzg.Ident.-Nummer:	WVGZZZ7PZFD000469
Baujahr:	08.2014
Erstzulassung:	15.10.2014 lt. Zulassungsbescheinigung Teil II
Letzte Zulassung:	12.06.2019 lt. Zulassungsbescheinigung Teil II

Motorart / Bauform / Zylinder:	Diesel / V-Motor / 6
Getriebe / Anzahl der Gänge:	automatic / 8
Schadstoffklasse:	Euro 6
Leistung in kw:	193
Hubraum in ccm:	2967
Anzahl der Türen:	5
Anzahl Achsen / angetrieb. Achsen:	2 / 2
Anzahl der Plätze:	5
Nächste HU:	10.2025
Laufleistung in km abgelesen:	147077 lt. Kombiinstrument

Bereifung:						
v.l.	7,0 mm	235/65 R 17 108H	Michelin	Winterreifen	nicht	
v.r.	7,0 mm	235/65 R 17 108H	Michelin	Winterreifen	verkehrssicher	
h.r.	6,0 mm	235/65 R 17 108H	Michelin	Winterreifen	verkehrssicher	
h.l.	6,0 mm	235/65 R 17 108H	Michelin	Winterreifen	nicht	
					verkehrssicher	

Allgemeinzustand:	gut
Karosseriezustand:	gut
Lackzustand:	gut
Besichtigungszustand:	unzerlegt
Anstoßbereich:	linke Fahrzeugseite
Farbe / Lackart:	Pure White / uni (2-Schicht)

Ausstattung:	siehe Kalkulation / Bewertung
--------------	-------------------------------

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Auftragserteilung

Der Auftrag wurde durch den Anspruchsteller am 27.11.2025 telefonisch erteilt.

Ein durch den Anspruchsteller unterschriebener Werkvertrag (inkl. Honorarvereinbarung) zur Gutachtenerstellung liegt dem Unterzeichner vor.

Besichtigungsort

Die Besichtigung des gegenständlichen Fahrzeuges erfolgte bei:

ADAC Testzentrum
Kauferinger Str. , 86929 Penzing

Anwesenheit bei der Besichtigung

Bei der Besichtigung des Fahrzeugs war der **Auftraggeber** anwesend.

Fahrzeugidentität

Zur Datenaufnahme lag der **Fahrzeugbrief bzw. die Zulassungsbescheinigung Teil II im Original** vor.

Die an der Karosserie angebrachte Fahrzeug-Identifikations-Nummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen.

Zulassung

Das Fahrzeug war zum Besichtigungszeitpunkt zugelassen.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Allgemeinzustand

Das Fahrzeug weist entsprechend dem Alter und der Laufleistung einen guten Pflege- und Erhaltungszustand auf.

Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren unzureichend. Am Standort des Fahrzeugs bestand keine ausreichende Untersuchungsmöglichkeit, sodass ein Reparaturrisiko verbleibt. Das Fahrzeug konnte nicht mit Hilfe einer Hebebühne bzw. Grube von unten besichtigt und untersucht werden.

Besichtigungszustand

Zum Zeitpunkt der Besichtigung war das Fahrzeug unzerlegt.

Der Anspruchsteller erklärte, dass das Fahrzeug in unverändertem Zustand war.

reparierte Vorschäden

Das gegenständliche Fahrzeug wurde durch eine Vorschadenanalyse auf reparierte Vorschäden geprüft. Es konnten keine reparierten Vorschäden erkannt werden.

unreparierte Vorschäden

Am Fahrzeug waren zum Zeitpunkt der Besichtigung keine unreparierten Vorschäden vorhanden. Dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren sind am gegenständlichen Fahrzeug erkennbar.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Anstoßbereich

Das Fahrzeug wurde durch einen streifenden Anstoß gegen die linke Seite beschädigt.

Schadenshergang

Gemäß Angabe des Auftraggebers soll der Unfallgegner mit seinem Fahrzeug von einer Seitenstraße kommend, in eine vorfahrtsberechtigten Strasse eingebogen sein, auf dieser sich der Anspruchsteller befand. In diesem Zuge soll es mit der linken Fahrzeugseite des AS-Fahrzeuges zur Kollision gekommen sein.

Das vorgefundene Schadenbild ist nach Lage, Intensität und Charakteristik mit der angegebenen Schadenhergangsbeschreibung in Einklang zu bringen.

Schadenbild:

Im Zusammenhang mit dem gegenständlichen Schadenfall wurden am Fahrzeug folgende Beschädigungen festgestellt:

- Kotflügel vorn links großflächig deformiert
- Tür vorn links großflächig verschrammt und deformiert
- Tür hinten links großflächig verschrammt und deformiert
- A-Säule vorn links im unteren Bereich deformiert
- Rad vorn links und hinten links mit Kollisionsspur
- Schweller links im vorderen Einstiegsbereich verformt

Die hier aufgeführte Schadensbeschreibung dient lediglich der Veranschaulichung und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie soll einen allgemeinen Überblick über die festgestellten Beschädigungen vermitteln, kann jedoch nicht alle Details oder möglichen Aspekte des Schadenfalls abdecken. Für eine umfassende Beurteilung sind die beigefügten Lichtbilder sowie die detaillierte Schadenkalkulation zu berücksichtigen.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Durch den schadenbedingten Anstoß an den Reifen vorn und hinten links können durch den Sachverständigen innerliche Geweberisse an der Karkasse nicht ausgeschlossen werden, aus sicherheitstechnischen Gründen ist der Reifen zu erneuern.

Im vorliegenden Fall ist zur ordnungsgemäßen und fachgerechten Wiederherstellung des Fahrzeugzustandes eine Beilackierung angrenzender Fahrzeugteile technisch erforderlich. Diese Maßnahme dient dem Farbangleich, um eine farblich einheitliche Erscheinung der Karosserie sicherzustellen. Bereits der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seiner grundlegenden Entscheidung vom 17.09.2019 (Az. VI ZR 396/18, IWW-Abruf-Nr. 212266) klargestellt, dass Farbangleichungsmaßnahmen über das konkret beschädigte Bauteil hinaus regelmäßig Teil des zu ersetzenden Schadens gemäß § 249 Abs. 2 Satz 1 BGB sind. Dies gilt ausdrücklich nicht nur für die fiktive Abrechnung, sondern ist gleichermaßen auf die konkrete Abrechnung übertragbar. Insbesondere führt der BGH in Randziffer 14 der genannten Entscheidung aus, dass eine einheitliche optische Wirkung (Farbanmutung) unerlässlich sei. Um diese nach der Instandsetzung wiederherzustellen, ist es erforderlich, angrenzende Karosserieteile partiell mitzulackieren (Beilackierung). Ohne diese Maßnahme wären Farbunterschiede im Bereich des Übergangs zum instandgesetzten Bauteil häufig sichtbar, insbesondere bei Effektlacken, Metalllacken oder älteren Lackierungen mit altersbedingter Veränderung. Die Notwendigkeit dieser Maßnahme ist daher sowohl aus technischer Sicht als auch aus rechtlicher Sicht durch die höchstrichterliche Rechtsprechung eindeutig anerkannt. Die Beilackierung ist demnach als erforderlicher Bestandteil der Wiederherstellungsarbeiten einzustufen und stellt keinen überobligatorischen Mehraufwand dar, sondern ist Bestandteil des zu ersetzenden Schadens.

Hinweis auf Lichtbilder

Von den Schäden wurden Lichtbilder erstellt, die dem Originalgutachten beiliegen.

Feststellungen des Sachverständigen

Das Fahrzeug ist roll- und fahrfähig, jedoch auf Grund der unfallbedingten Schäden nicht verkehrs- bzw. betriebssicher.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Kalkulierte Reparaturkosten:

Reparaturkosten:

(inkl. MwSt.) **37.108,17 EUR**

Kalkulationserläuterungen

Die beiliegende Kalkulation wurde mit dem Audatex - bzw. DAT - System erstellt. Die Kalkulation weist den wirtschaftlich günstigsten Reparaturweg auf. Bei den Ersatzteilpreisen handelt es sich um unverbindliche Empfehlungen des Herstellers, bei den Arbeitszeiten um Vorgaben des Herstellers. Richtzeiten wurden den Erfordernissen entsprechend vom Sachverständigen vorgegeben. Eine Preisbindung bei den Ersatzteilpreisen besteht nicht.

Kalkulationsgrundlagen

Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag kein verbindlicher Reparaturauftrag vor bzw. wurde keine konkrete Reparaturfirma benannt. Durch den Unterzeichner wurden die Stundenverrechnungssätze der regionalen Referenz- Fachwerkstatt

Fa.

KFZ-Technik Tobias Keller

Schwiftinger Strasse 2, 86929 Penzing

als Grundlage zur Schadenkalkulation herangezogen.

Notreparatur

Eine Notreparatur ist mit vertretbarem Aufwand nicht möglich.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Wiederbeschaffungswert

(steuerneutral) **23.700,00 EUR**

Der Wert des Fahrzeuges wurde unter Berücksichtigung aller bekanntgewordenen wertbildenden Faktoren auf den angegebenen Betrag festgelegt und bezieht sich unmittelbar auf den Zeitpunkt vor dem Schadenseintritt.

Es handelt sich vorliegend um ein Fahrzeug, das aufgrund des Alters und der Kilometerlaufleistung **im Regelfall** beim seriösen Gebrauchtwagenhandel nicht mehr angeboten wird. Der ermittelte Wiederbeschaffungswert orientiert sich **am Privatmarkt**. Er ist deshalb **mehrwertsteuerneutral** (brutto/netto).

Wiederbeschaffungsdauer

12-14 Kalendertage

Unter Berücksichtigung des regionalen Angebots und der derzeitigen Marktlage kann in dem angegebenen Zeitraum ein entsprechendes Ersatzfahrzeug beschafft werden. Hierbei handelt es sich um Kalendertage einschließlich der Samstage, Sonn- und Feiertage. Die Dauer der Zulassung, bzw. die eventuelle Wartefrist auf einen entsprechenden Termin dazu ist im angegebenen Zeitraum ausdrücklich nicht inkludiert. Es kann somit ggf. zu einer wesentlichen Verlängerung des Zeitraumes bis zur realen Nutzbarkeit des Ersatzfahrzeuges kommen. Ein solcher Umstand muss durch den Geschädigten ggf. entsprechend separat belegt werden.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Restwert

Eigene Ermittlungen am örtlichen Markt ergaben ein Höchstgebot
in Höhe von (inkl. MwSt.) **9.280,00 EUR**

Das Angebot wurde von der Firma Auto Lehle,
D-89331 Burgau
abgegeben.
Das Gebot ist bis zum 27.12.2025 verbindlich.

Weitere Anfragen erfolgten bei der Firma Automobile Michael Klein,
D-86551 Aichach
Das Gebot beläuft sich auf (inkl. MwSt.) **9.050,00 EUR**
Das Gebot ist bis zum 27.12.2025 verbindlich.

und der Firma Kfz Handel Aslan,
D 80995 München
Das Gebot beläuft sich auf (inkl. MwSt.) **8.999,00 EUR**
Das Gebot ist bis zum 19.12.2025 verbindlich.

Reparaturwürdigkeit

Aus dem Kostenvergleich "Wiederbeschaffungswert/ Reparaturkosten geht hervor, dass die Reparaturkosten im Bereich bzw. über dem Wiederbeschaffungswert liegen. Aus techn.-wirtschaftlicher Sicht liegt ein

Totalschaden

vor.

Die Reparaturdurchführung kann nicht empfohlen werden.

Stellungnahme zur Nutzungsausfallentschädigung

Die Nutzungsausfallentschädigung wurde anhand der aktuellen Nutzungsausfallliste der Deutschen AutomobilTREUHAND DAT (Stand 2024) ermittelt. Für das Fahrzeug ist dabei ein Nutzungsausfall in Höhe von

€ 59,00 EUR pro Tag -steuerneutral-

listenmäßig erfasst.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Mietwagenkostengruppe

Klasse: 9

Die Mietwagenkostengruppe für den gegenständlichen Fahrzeugtyp basiert auf der Auflistung der Deutschen Automobil Treuhand GmbH DAT am Tag der Gutachtenerstellung und ist dem Fahrzeugalter entsprechend angepasst.

Anmerkungen

Die Tatsachenfeststellung und die Vorbereitung des Gutachtens erfolgte durch Bernd Antoni.

Die abschließende verantwortliche Ausarbeitung erfolgte durch den Sachverständigen Thomas Hroch.

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Reparaturkosten-Kalkulation

Vorgangsname	MO13526-TH
Anlagedatum	27.11.2025
Ordnungsnummer	108999439 20251127144750071

Fahrzeugdaten

Hersteller:	Volkswagen	Amtliches Kennzeichen	LL-MP 1306
Haupttyp:	Touareg (7P6)(08.2014->2018)		
Untertyp:	V6 TDI BMT/Start-Stopp Terrain Tech 4Motion	Erstzulassung:	15.10.2014
VIN:	WVGZZZ7PZFD000469	Laufleistung laut Tacho:	147.077 km
DAT Europa-Code®:	01 905 116 006 0001	Bemerkung zum	lt. Kombiinstrument
KBA-Schlüssel:	0603/BQO	Tachostand:	
Motor:	Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI DPF	Fahrzeugfarbe:	Pure White
Karosserie:	Karosserie: 4-türig	Farbcode:	0Q
Getriebe:	Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)	Lacknummer:	LC9A
Bauzeit	5369		

Serienausstattung

37008 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	33305 Lendenwirbelstützen vorn
26909 Airbag Beifahrerseite abschaltbar	69502 Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
26803 Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	37710 Leseleuchten vorn und hinten
40000 Anti-Blockier-System (ABS)	18208 Leuchtweitenregelung automatisch
70303 Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	27202 Mittelarmlehne vorn
70420 Antriebsart: Allradantrieb	92956 Motor 3,0 Ltr. - 193 kW V6 TDI KAT (CVVA)
02605 Ausstattungs-Paket: BlueMotion Technology	25603 Multifunktionsanzeige Plus
40906 Auto-Hold-Funktion	25016 Multimediabuchse AUX-IN
15804 Außenspiegel asphärisch, links	25020 Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod und USB
15002 Außenspiegel elektr. anklappbar	18617 Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
15201 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	18700 Nebelschlussleuchte
40801 Bremsassistent	02904 Nichtraucher-Paket
40817 Bremsscheiben hinten (330 mm x 28 mm)	40803 Parkbremse elektrisch
40689 Bremsscheiben vorn (330 mm x 32 mm)	71629 Radstand 2904 mm
20908 Dachspoiler	68802 Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)
70107 Differentialsperre (Hinterachse)	25903 Reifendruck-Kontrollsystem
70108 Elektron. Differentialsperre (EDS)	77602 Rußpartikelfilter
70308 Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	33504 Rücksitzbank / Lehne geteilt
70615 Fahrassistenten-System: Berganfahr-/Abfahr-Assistent	77227 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
40959 Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	19101 Scheibenwischer mit Regensensor
42926 Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennung	42205 Schlechtwege-Fahrwerk
35003 Fensterheber elektrisch vorn und hinten	77030 SCR-System (AdBlue-Technologie)
35505 Fernentriegelung Tank und Heckklappe	26609 Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit
39303 Fußmatten Textil	69801 Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)
27400 Gepäckraumabdeckung / Rollo	37015 Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
26708 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	37905 Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
75915 Getriebe Automatik - Tiptronic (8-Stufen)	77601 Start/Stop-Anlage
37819 Handschuhfach abschließbar, beleuchtet und mit Kühlfunktion	39007 Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum
39506 Handschuhfach mit Kühlfunktion	21303 Stoßfänger lackiert
37901 Innenspiegel mit Abblendautomatik	18904 Tagfahrlicht
39308 Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	97819 Terrain Tech
10004 Karosserie: 4-türig	01340 Terrain Tech-Paket
18830 Kennzeichenbeleuchtung LED	39531 Verbandkasten und Warndreieck
35703 Kindersicherung im Fahrgastraum elektr. betätigt	37107 Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
34716 Kopfstützen vorn sicherheitsoptimiert	00504 Wartung: Longlife-Service
77413 Kraftstofftank: 100 Ltr.	38106 Wegfahrsperre (elektronisch)
29101 Kältemittel R 134 A	35301 Zentralverriegelung mit Fernbedienung
12944 Kühlergrill schwarz mit Chromleisten	

Sonderausstattung

04302 Ambiente-Paket

26701 Knieairbag Fahrerseite

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

14204 Anhängerkupplung schwenkbar
25779 Audio-Navigationssystem RNS 850 (CD/DVD, Festplattenspeicher, MP3, DAB, Touchscreen-Farbdisplay)
07502 Ausstattungs-Paket: Licht + Sicht
15700 Außenspiegel asphärisch, rechts
15309 Außenspiegel elektr. verstellbar, mit Memory
15802 Außenspiegel mit Abblendautomatik
15897 Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
15485 Außenspiegel mit Umfeldleuchte
72908 Batterie 105 Ah
18609 Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht
04201 Cargo-Paket
13003 Chromeinfassung Lufteinlass Stoßfänger vorn
13002 Chromleisten an Seitenfenstern
16207 Dachreling silber
04810 Design-Paket Chrom & Style
38004 Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung
25800 Einparkhilfe vorn und hinten
04312 Fahrassistent-Paket
41151 Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist)
18650 Fahrassistent-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)
42907 Fahrassistent-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
15497 Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Side Assist plus)
15499 Fahrassistent-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
18680 Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung
29400 Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung
22707 Frontscheibe heizbar
37623 Fußraumbeleuchtung vorn und hinten LED
74510 Generator 220 A
27605 Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
27607 Gepäcksicherungsnetz
18802 Heckleuchten LED
26192 Innenausstattung: Dekoreinlagen Holz Engineered Ebony
31606 Innenausstattung: Leder Nappa
37205 Insassen-Schutzsystem proaktiv
28914 Klimaanlage Climatronic 4-Zonen
35604 Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
13320 Ladekantenschutz (Edelstahl)
33403 Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar
69101 Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion
37719 Leseleuchten vorn und hinten LED
50211 LM-Felgen 9x20 (Masafi)
42600 Luftfederung elektronisch geregelt
03799 Memory-Paket
25019 Multimediabuchse MEDIA-IN mit Adapterkabel iPod
16711 Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
24052 Radioempfang digital (DAB+)
04408 Raucher-Paket
63810 Reifen 275/45 R20 ...W
39804 Rückfahrkamera (Rear View)
33513 Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
39407 Schalt-/Wählhebelgriff Leder / Aluminium
19102 Scheibenwaschdüsen heizbar
19000 Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
20203 Schwellerverbreiterung Wagenfarbe
26612 Seitenairbag vorn und hinten mit Kopf-Airbag-Einheit
37309 Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
32529 Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach)
32809 Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory)
34497 Sitze vorn klimatisiert
32102 Sitze: Komfortsitze vorn
29503 Sitzheizung hinten
29500 Sitzheizung vorn
38904 Steckdose 230V
18913 Tagfahrlicht LED
39815 Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View
22202 Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
24803 Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Premium mit Bluetooth-Schnittstelle
28201 Wendematte Gepäckraum
29309 Zusatzheizung (Standheizung)

Eine VIN-Abfrage zur Fahrzeugidentifizierung wurde durchgeführt

Ersatzteile

Preisdatum 01.11.2025

Teile-Aufschlag: 18,00%

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	2261	7P6854713A 9B9	HALTELEISTE DACHRAHMEN L.	1	82,85	82,85
E	4383	7P6837119A 5AP	DICHTUNG UNTERHOLM L.	1	88,87	88,87
E	20111	7P0831055A	VORDERTUER L.	1	1.731,51	1.731,51
E		7P0837911A	TUERDICHTUNG V.L.A.	1	142,78	142,78
E	20115	7P0898619	BEF.-SATZ TUER V.L.	1	30,83	30,83
E	20211	8K0831401D	TUERSCHARNIER V.L.O.	1	41,03	41,03
E	20213	8K0831401D	TUERSCHARNIER V.L.U.	1	41,03	41,03
E	20271	7P0837249B	TUERFESTSTELLER V.L.	1	65,76	65,76
E	20301	7P0831587	CRASHSTUETZE V.L.	1	10,01	10,01
E	20491	7P0837431H 5AP	FENSTERFUEHRUNG TUER V.L.	1	168,42	168,42
E	20751	7P0837471C	FENSTERSCHACHTDICHTUNG V.L.I.	1	39,27	39,27
E	20753	7P0837475H 7Z7	FENSTERSCHACHTDICHTUNG V.L.A.	1	137,42	137,42
E	21921	7P0837867A	HALTEWINKEL TUERSCHLOSS V.L.	1	34,46	34,46
E	22225		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		N 10725401	LINSENSCHRAUBE	2	1,45	2,90
		7L6868243	CLIP	8	1,10	8,80
		N 90974701	BLECHSCHRAUBE	1	0,89	0,89

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
		N 10621301	SPREIZMUTTER	1	1,32	1,32
E	22551	7P0853985 7Z7	ABDECKLEISTE TUER V.L.O.	1	141,60	141,60
E	22601	(7P6854939M GRU	ABDECKUNG TUER V.L.U.	1	371,82	371,82
E	23021	5N0837885H	LAGERBUEGEL TUEGRRIFF V.L.	1	41,10	41,10
E	24111	7P0833055B	HINTERTUER L.	1	1.715,05	1.715,05
E		7P0839911A	TUERDICHTUNG H.L.A.	1	139,19	139,19
E	24115	7P0898620	BEF.-SATZ TUER H.L.	1	23,65	23,65
E	24211	8K0831401D	TUERSCHARNIER H.L.O.	1	41,03	41,03
E	24213	8K0831401D	TUERSCHARNIER H.L.U.	1	41,03	41,03
E	24271	7P0839249C	TUERFESTSTELLER H.L.	1	65,82	65,82
E	24371	7P6839717B	TUERDICHTUNG H.L.V.	1	55,70	55,70
E	24421	7P0839761K	TUERZUSATZDICHTUNG H.L.A.	1	99,83	99,83
E	24491	7P0839431L	FENSTERFUEHRUNG TUER H.L.	1	171,84	171,84
E	24751	7P0839471C	FENSTERSCHACHTDICHTUNG H.L.I.	1	39,27	39,27
E	24753	7P0839475G 7Z7	FENSTERSCHACHTDICHTUNG H.L.A.	1	141,56	141,56
E	25921	7P0839767A	HALTEWINKEL TUERSCHLOSS H.L.	1	34,46	34,46
E	26235		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		7L6868243	CLIP	7	1,10	7,70
		N 10725401	LINSENSCHRAUBE	1	1,45	1,45
		N 90974701	BLECHSCHRAUBE	1	0,89	0,89
		N 10621301	SPREIZMUTTER	1	1,32	1,32
E	26551	7P0853907 7Z7	ABDECKLEISTE TUER H.L.O.	1	105,75	105,75
E	26601	(7P6854949H GRU	ABDECKUNG TUER H.L.U.	1	270,81	270,81
E	27021	5N0839885H	LAGERBUEGEL TUEGRRIFF H.L.	1	41,10	41,10
E	35811	7P0867365J	TUERDICHTUNG V.L.I.	1	155,32	155,32
E	35911	7P0867367J	TUERDICHTUNG H.L.I.	1	146,44	146,44
E	37111	7P0853656 82V	EINSTIEGSLEISTENBLLENDE V.L.I.	1	26,72	26,72
E	40595	7P0863923B	DAEMPfung A-SAEULE L.	1	21,58	21,58
E	43711	7P6821105E	KOTFLUEGEL V.L.	1	623,19	623,19
E	43757	7P6898625	BEF.-SATZ KOTFLUEGEL V.L.	1	40,99	40,99
E	43791	7P6821111B	SCHLIESSTEIL KOTFLUEGEL V.L.	1	28,49	28,49
E	43851	7P6805977A	RADHAUSSCHALE V.L.	1	102,42	102,42
E	43863		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		N 90757901	MUTTER	2	1,56	3,12
		N 90974701	BLECHSCHRAUBE	12	0,89	10,68
		N 90833801	SPREIZMUTTER	9	1,26	11,34
E	43864		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		N 90757901	MUTTER	2	1,56	3,12
		N 90974701	BLECHSCHRAUBE	12	0,89	10,68
		N 90833801	SPREIZMUTTER	9	1,26	11,34
E	43971	(7P6853717F GRU	RADABDECKUNG V.L.	1	394,12	394,12
E	47120	7P6898623	BEF.-SATZ STOSSF.-ABDECKUNG V.	1	95,62	95,62
E	47255	7P6807183G	FUEHRUNGSPROFIL STOSSF.-ABDECKUNG V.L.	1	47,45	47,45
E	47256	7P6807184G	FUEHRUNGSPROFIL STOSSF.-ABDECKUNG V.R.	1	47,45	47,45
E	53375		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
		N 90757901	MUTTER	3	1,56	4,68
		N 90974701	BLECHSCHRAUBE	7	0,89	6,23
E	53376		REPARATURSATZ, BESTEHT AUS:			
		N 90757901	MUTTER	1	1,56	1,56
		N 90974701	BLECHSCHRAUBE	8	0,89	7,12
E	53607	7P6854819B 9B9	RADABDECKUNG H.L.	1	249,02	249,02
E	57011	7P6898623A	BEF.-SATZ STOSSF.-ABDECKUNG H.	1	92,36	92,36
E	57411	7P6807375C	FUEHRUNGSPROFIL STOSSF.-ABDECKUNG H.L.	1	59,83	59,83
E		867807637	SCHUTZFOLIE	1	11,43	11,43
E	57412	7P6807376C	FUEHRUNGSPROFIL STOSSF.-ABDECKUNG H.R.	1	59,83	59,83
E		867807637	SCHUTZFOLIE	1	11,43	11,43
E	57430	7P6807863A	BEFESTIGUNGSLEISTE H. MITTE	1	57,76	57,76
E	61511	7P0407151E	QUERLENKER V.L.U.	1	505,34	505,34
E	61711	7P0407021	QUERLENKER V.L.O.	1	471,56	471,56
E	62011	7P6407245A	RADLAGERGEHAEUSE V.L.	1	622,50	622,50
E	62211	7L0498287	RADLAGER V.L.	1	394,13	394,13
E	62511	7P0501655A	RADNABE V.L.	1	366,80	366,80
E	63011	(7P6413031AK	GASDRUCKSTOSSDAEMPFER V.L.	1	390,54	390,54
E	63131	7P0412295D	DECKEL LUFTFEDERDAEMPFER V.L.	1	45,70	45,70
E	63411	7P0412321A	LAGERTELLER V.L.O.	1	119,13	119,13
E	65001	7P6422063KX	LENKGETRIEBE AT	1	2.423,86	2.423,86
E	65793	7L0422803D	SPURSTANGE L.	1	250,90	250,90
E	65794	7L0422804D	SPURSTANGE R.	1	250,90	250,90
E	66501	* 235/65R17 108H	RADIALREIFEN V.L.	1	* 179,83	* 179,83
E	66502	* 235/65R17 108H	RADIALREIFEN V.R.	1	* 179,83	* 179,83
E	66531	7P6601025AQ88Z	SCHEIBENRAD (ALU) V.L.	1	1.476,91	1.476,91
E	76021	* 235/65R17 108H	RADIALREIFEN H.L.	1	* 179,83	* 179,83
E	76022	* 235/65R17 108H	RADIALREIFEN H.R.	1	* 179,83	* 179,83
E	76041	7P6601025AQ88Z	SCHEIBENRAD (ALU) H.L.	1	1.476,91	1.476,91
E		* 7P6010000B	KENNSCHILD	* 1	* 6,10	* 6,10
E		* 7D0000279BK	TYPSCCHILD	* 1	* 137,97	* 137,97

Nebenkosten

RC	DVN	ETN	Benennung	Anz.	Pr./Stk.	Ges. Pr.
E	99040		SCHWEMMMATERIAL	1	* 12,00	* 12,00
E	99041		DICHTMATERIAL	1	* 10,00	* 10,00
E	99050		UNTERBODENSCHUTZMATERIAL	1	* 15,00	* 15,00
E	99051		HOHLRAUMSCHUTZMATERIAL	1	* 20,00	* 20,00
L		IFL 40	KORROSIONSSCHUTZ VOR SPACHTELARBEITEN / ABDICHTARBEITEN (LACKMATERIAL) KORROSIONSSCHUTZBEHANDLUNG VOR SPACHTELAUFTRAG: ZUR QUALITAETSSICHERUNG UND EINHALTUNG VON GEWAHRLEISTUNGSVORAUS-SETZUNGEN DER FAHRZEUG-HERSTELLER. PROZESSSICHERHEIT UND EINHALTUNG DER VORGABEN DER REPARATURLACKHERSTELLER UND ANBIETER VON KAROSSERIESPACHTELMATERIALIEN. HERSTELLUNG UEBERGABEZUSTAND KAROSSERIE AN LACK			IFL* 25,00

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Arbeitslohn

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	2261	ARBEITSAUFWA ND	HALTELEISTE DACHZIERLEISTE L. A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,30	205,80	61,74
E		66 33 19 50	DACHZIERLEISTE L. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,30	205,80	61,74
A		64 75 19 00	SCHEIBE SEITENFENSTER H.L. A+E	M	2	2,20	205,80	452,76
E	4383	66 31 55 03	DICHTUNG UNTERHOLM L. A+E	M	2	0,40	205,80	82,32
A	5493	51 90 19 00	UNTERBODENVERKLEIDUNG L. A+E	K	2	0,40	205,80	82,32
A	5633	66 67 19 00	ZIERLEISTE SEITENSCHIEBE H.L. A+E	M	2	0,20	205,80	41,16
A		66 03 19 50	FRONTSPOILER A+E * STOSSF.-ABDECKUNG AUSGEBAUT	M	2	0,20	205,80	41,16
A		66 04 19 50	LUEFTUNGSGITTER V. MITTE A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,10	205,80	20,58
E		91 75 19 52	SENSOR EINPARKHILFE V.L.A. A+E * ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT	M	2	0,10	205,80	20,58
E		91 75 19 52	SENSOR EINPARKHILFE V.L.A. A+E * ABDECKUNG STOSSFAENGER AUSGEBAUT	M	2	0,10	205,80	20,58
E	20111	57 51 55 50	TUER V.L. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: TUERDICHTUNG V.L.A., TUERFENSTERSCHIEBE V.L. A+E * TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT, TUERFESTSTELLER V.L., CRASHSTUETZE V.L., FENSTERSCHACHTDICHTUNG V.L.A., TUERAGGREGATETRAEGER V.L. A+E * TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT, FENSTERFUEHRUNG TUER V.L., FENSTERSCHACHTDICHTUNG V.L.I., TUERVERKLEIDUNG V.L. A+E, ABDECKLEISTE TUER V.L.O., ECKFENSTER TUER V.L. A+E * VERBUNDARBEIT, HALTEWINKEL TUERSCHLOSS V.L., ABDECKUNG TUER V.L.U., TUERGRIF V.L. A+E, ZIERBLENDEN TUER V.L. A+E * VERBUNDARBEIT, ABDECKUNG FUER TUER V.L.U. A+E, RUECKSPIEGEL L. KPL. A+E * TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT, LAGERBUEGEL TUERGRIF V.L., ABDECKKAPPE TUERGRIF V.L. A+E	K	2	2,50	205,80	514,50
O		51 01 75 50	TUER V.L. HOHLR.-KONSERVIEREN * VERBUNDARBEIT	M	3	0,10	205,80	20,58
S		90 83 15 50	UMFELDKAMERA L. EINSTELLEN OHNE: GFS/GEFUEHRTE FUNKTION * VERBUNDARBEIT	M	2	0,50	205,80	102,90
T		#01 50 00 00	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION	M	2	* 0,30	205,80	61,74
E	20211	57 53 55 55	TUERSCHARNIER V.L.O. ERS. * VERBUNDARBEIT UMFASST: TUER V.L. A+E	K	2	0,30	205,80	61,74
A		70 18 19 00	SCHALTAFEL A+E	M	2	2,70	205,80	555,66
E	20213	57 53 55 50	TUERSCHARNIER V.L.U. ERS. * VERBUNDARBEIT UMFASST: EINSTIEGSLEISTE V.L.I. A+E	K	2	0,40	205,80	82,32
E	24111	58 51 55 50	TUER H.L. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: TUERDICHTUNG H.L.A., TUERDICHTUNG H.L.V., TUERFESTSTELLER H.L., FENSTERSCHACHTDICHTUNG H.L.I., FENSTERSCHACHTDICHTUNG H.L.A., TUERFENSTERSCHIEBE H.L. A+E * TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT, FENSTERFUEHRUNG TUER H.L., TUERVERKLEIDUNG H.L. A+E, ABDECKLEISTE TUER	K	2	1,60	205,80	329,28

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
			H.L.O., TUERAGGREGATETRAEGER H.L. A+E * TUERVERKLEIDUNG AUSGEBAUT, HALTEWINKEL TUERSCHLOSS H.L., TUEGRRIFF H.L. A+E, LAGERBUEGEL TUEGRRIFF H.L., ABDECKLEISTE TUE H.L. A+E, ABDECKUNG TUE H.L.U., ABDECKKAPPE TUEGRRIFF H.L. A+E					
O		51 01 75 50	TUE H.L. HOHLR.-KONSERVIEREN * VERBUNDARBEIT	M	3	0,10	205,80	20,58
E	24211	58 53 55 55	TUERSCHARNIER H.L.O. ERS. * TUE AUSGEBAUT	K	2	0,30	205,80	61,74
E	24213	58 53 55 50	TUERSCHARNIER H.L.U. ERS. * VERBUNDARBEIT UMFASST: TUE H.L. A+E	K	2	0,30	205,80	61,74
A		72 01 19 00	VORDERSITZ R. A+E	M	2	0,40	205,80	82,32
A		69 11 19 53	DREIPUNKTSICHERHEITSGURT V.L. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: EINSTIEGSLEISTE H.L.I. A+E	M	2	0,50	205,80	102,90
E	24421	ARBEITSAUFWA ND	DICHTUNG TUEFUGE H.L.H. A+E	K	2	0,20	205,80	41,16
E	35811	ARBEITSAUFWA ND	TUEDICHTUNG V.L.I. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: EINSTIEGSLEISTE V.L.I. A+E	K	2	0,20	205,80	41,16
E	35911	ARBEITSAUFWA ND	TUEDICHTUNG H.L.I. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: EINSTIEGSLEISTE H.L.I. A+E	K	2	0,40	205,80	82,32
E	37111	ARBEITSAUFWA ND	EINSTIEGSLEISTE V.L.I. A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,10	205,80	20,58
E	40595	ARBEITSAUFWA ND	DAEMPfung A-SAEULE L.U. A+E * VERBUNDARBEIT	K	2	0,20	205,80	41,16
E	43711	50 55 19 53	KOTFLUEGEL V.L. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: SCHLIESSTEIL KOTFLUEGEL V.L., RADHAUSSCHALE A+E, KOTFLUEGEL V.L. A+E * VERBUNDARBEIT, RAD V.L. A+E, RADHAUSSCHALE V.L., FUEHRUNGSPROFIL STOSSF.-ABDECKUNG V.L.	K	2	1,30	205,80	267,54
S		91 63 16 50	SENSOR AUTOM. DISTANZREGELUNG EINSTELLEN * VERBUNDARBEIT	M	2	1,10	205,80	226,38
O		51 01 75 00	KOTFLUEGEL V.L. HOHLR.-KONSERVIEREN	M	3	0,30	205,80	61,74
A		50 55 51 50	KOTFLUEGEL V.L. ABDICHTEN * VERBUNDARBEIT	K	3	0,30	205,80	61,74
A		63 29 19 00	STOSSF.-ABDECKUNG V. A+E	M	2	0,90	205,80	185,22
E	43971	66 19 19 50	KOTFLUEGELABDECKUNG V.L. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: KOTFLUEGELABDECKUNG V.L. A+E	M	2	0,20	205,80	41,16
A	45960+	66 01 20 00	FRONTBLLENDE BD. A+E UMFASST: FRONTBLLENDE L. A+E, FRONTBLLENDE R. A+E	M	2	0,30	205,80	61,74
A	47212+	66 04 20 56	LUFTFUEHRUNGSGITTER V.A. BD. A+E * STOSSF.-ABDECKUNG ABGEBAUT UMFASST: LUFTFUEHRUNGSGITTER V.L.A. A+E * STOSSF.-ABDECKUNG ABGEBAUT, LUFTFUEHRUNGSGITTER V.R.A. A+E * STOSSF.-ABDECKUNG ABGEBAUT	M	2	0,30	205,80	61,74
E	47256	63 17 19 50	HALTELEISTE V.R. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,10	205,80	20,58
A	53350+	66 76 20 50	RADHAUSSCHALE H. BD. A+E * RAEDER AUSGEBAUT UMFASST: RADHAUSSCHALE H.L. A+E * VERBUNDARBEIT, RADHAUSSCHALE H.R. A+E * RAD AUSGEBAUT	M	2	0,40	205,80	82,32

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
E	53607	66 45 19 50	ABDECKUNG RADHAUS H.L. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,20	205,80	41,16
A	55410+	94 31 20 10	SCHLUSSLEUCHTEN A. BD. A+E UMFASST: SCHLUSSLEUCHTE L.A. A+E, SCHLUSSLEUCHTE R.A. A+E	M	2	0,30	205,80	61,74
A	57240	63 69 19 50	STOSSF.-ABDECKUNG H. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,50	205,80	102,90
E	57411	63 17 19 60	HALTELEISTE H.L. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,10	205,80	20,58
E	57412	63 17 19 60	HALTELEISTE H.R. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,10	205,80	20,58
E	57430	63 17 19 60	HALTELEISTE STOSSF.-ABDECKUNG H. A+E * VERBUNDARBEIT	M	2	0,10	205,80	20,58
A	60921	ARBEITSAUFWA ND	GELENKWELLE V.L. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: RAD V.L. A+E	M	2	0,40	205,80	82,32
E	61511	ARBEITSAUFWA ND	QUERLENKER V.L.U. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: RAD V.L. A+E, RADHAUSSCHALE V.L.	M	2	0,70	205,80	144,06
V		44 95 03 10	FAHRZEUG V. + H. VERM. * NACH REPARATUR	M	2	* 0,90	205,80	185,22
E	61711	40 15 55 50	ACHSLENKER V.L.O. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: RAD V.L. A+E	M	2	0,10	205,80	20,58
A		40 15 19 60	ACHSLENKER V.L.O. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: RADHAUSSCHALE V.L.	M	2	0,30	205,80	61,74
E	62011	40 50 55 50	RADLAGERGEHAEUSE V.L. ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: RADLAGER V.L., RADNABE V.L.	M	2	0,70	205,80	144,06
A		ARBEITSAUFWA ND	RADLAGERGEHAEUSE V.L. A+E * VERBUNDARBEIT UMFASST: RAD V.L. A+E	M	2	0,70	205,80	144,06
E	63011	40 90 55 60	STOSSDAEMPFER V.L. ERS. * VERBUNDARBEIT	M	2	0,20	205,80	41,16
E		43 31 19 00	LUFTFEDERDAEMPFER V.L. A+E UMFASST: RAD V.L. A+E	M	2	1,30	205,80	267,54
E		43 25 19 50	LUFTFEDER V.L. A+E * FEDERBEIN AUSGEBAUT UMFASST: DECKEL LUFTFEDERDAEMPFER V.L., LAGERTELLER V.L.O.	M	2	0,50	205,80	102,90
A		48 40 19 00	LENKGETRIEBE A+E UMFASST: RADHAUSSCHALE V.L., RAD V.L. A+E, RAD V.R. A+E	M	2	1,60	205,80	329,28
E		48 40 55 50	LENKGETRIEBE ERS. * AUSGEBAUT UMFASST: SPURSTANGE L., RAD V.R. A+E, SPURSTANGE R., RAD V.L. A+E	M	2	0,30	205,80	61,74
E	66519+	44 40 56 50	2 REIFEN ERS. * RAEDER ABGEBAUT UMFASST: RADIALREIFEN V.R., RADIALREIFEN H.R.	M	2	0,70	205,80	144,06
E	66551+	44 10 56 50	SCHEIBENRAEDER L. BD. ERS. * RAEDER AUSGEBAUT UMFASST: SCHEIBENRAD (ALU) H.L., SCHEIBENRAD (ALU) V.L.	M	2	0,70	205,80	144,06
A	90591	ARBEITSAUFWA ND	FZG. A.+I. REINIGEN	K	1	* 0,30	205,80	61,74
A	90604	ARBEITSAUFWA ND	FAHRZEUG - / TEILE VERBRINGUNG	K	1	* 1,00	205,80	205,80

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

RC	DVN	APN	Benennung	Art	Stufe	Std.	Pr./Std.	Ges. Pr.
T	98031	#01 50 00 00	GFS/GEFUEHRTE FUNKTION * VOR REPARATUR	M	2	* 0,30	205,80	61,74
E	99051	ARBEITSAUFWA ND	HOHLRAUMSCHUTZ NACHARBEITEN	K	3	* 0,30	205,80	61,74
I	2897	ARBEITSAUFWA ND	ABSCHNITT A / B-SAEULE (UNTERHOLM) L. INST.	K	3	* 4,50	205,80	926,10
A		IFL 66	WINDGERAEUSCHE PRUEFFAHRT SPEZIELLE FAHRZEUGBEWEGUNG, VORWIEGEND AUF AUTOBAHNEN ODER SCHNELLSTRASSEN MIT TEILS HOEHEREN GESCHWINDIGKEITEN, ZUR ERMITTLUNG VON WINDGERAEUSCHEN UND DEREN URSACHEN. ZWEITER MITARBEITER/BEIFAHRER BEI BEDARF AUS SICHERHEITSGRUENDEN.	M	1	IFL* 0,30	205,80	61,74
A		IFL 75	SCHUTZVORRICHTUNGEN SITZ- UND LENKRADSCHONER, FUSSMATTEN SCHUTZMASSNAHMEN SIND ERFORDERLICH, SOBALD EIN FAHRZEUG DEN WERKSTATT-/LACKIERBEREICH ERREICHT. ZUM SCHUTZ DES EMPFINDLICHEN INTERIEURS DER FAHRZEUGE, WERDEN LENKRADSCHONER, SITZSCHONER UND FUSSMATTEN ANGEBRACHT.	M	1	IFL 0,10	205,80	20,58
A		IFL 84	LESEN DER AUFTRAGSBEZOGEN, ABGERUFENEN, TAGESAKTUELLEN, FAHRZEUGSPEZIFISCHEN REPARATURANLEITUNGEN (NICHT LESEN AUFTRAG) LESEN DES TEXTLICHEN INHALTES DER NOTWENDIGEN REPARATURANLEITUNGEN, DAMIT DIE FACHLICH KORREKTEN VORGEHENSWEISEN UND SOMIT DIE EINHALTUNG DER REPARATURVORGABEN DER OEM BERUECKSICHTIGT WERDEN. UM BESCHAEDIGUNGEN UND SOMIT REGRESSANSPRUECHE ZU VERMEIDEN, MUESSEN INFORMATIONEN ZU SPEZIELLEN UND FAHRZEUGSPEZIFISCHEN DE.-MONTAGE BZW. INSTANDSETZUNGSARBEITEN BERUECKSICHTIGT WERDEN KOENNEN. DIES ERFORDERT DIE UEBERPRUEFUNG DER FAHRZEUGINDIVIDUELLEN, TAGESAKTUELLEN REPARATURLEITFAEDEN AUF ENTSPRECHENDE HINWEISE. SO BRAUCHT ES INFORMATIONEN ZU SPEZIALWERKZEUGEN, ZU NICHT ZERSTOERUNGSFREI DEMONTIERBAREN (NICHT WIEDER VERWENDBAREN ANBAUTEILEN), SPEZIELLEN DICHT-UND KLEBESTOFFEN, DREHMOMENTEN, SCHWEISSVERBINDUNGEN USW. DIE UMFANG DER REPARATURANLEITUNGEN VARIIEREN STARK, SO SIND AUCH 25 DIN A4 SEITEN LANGE PREMIUM REPARATURLEITFAEDEN STAND DER TECHNIK.	M	1	IFL* 0,30	205,80	61,74

Lackierung

Lackiermethode: Eurolack | Lackart: uni (2-Schicht)

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (48,00)	Ges. Pr.
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG	1,70	342,21	164,26	506,47
		ARBEITSAUFW AND	VORBEREITUNG ZUR LACKIERUNG ZUSATZ FUER KUNSTSTOFFTEILE	0,50	100,65	48,31	148,96
		ARBEITSAUFW	FARBMUSTER ANFERTIGEN	0,30	60,39	28,99	89,38

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

LS	DVN	Stufe	Benennung	Std.	Lohn	MK (48,00)	Ges. Pr.
		AND	(ANZAHL: 1 MAL)				
2		ARBEITSAUFW AND	FARBTONANGLEICH MISCHANLAGE	0,30	60,39	28,99	89,38
		INSTANDSETZ UNG	DACHHOLM AUSSEN L.	1,00	201,30	96,62	297,92
1		OBERFLAECH E	MITTELSAEULE L.	0,60	120,78	57,97	178,75
2		INSTANDSETZ UNG	UNTERHOLM AUSSEN L.	1,00	201,30	96,62	297,92
2		INSTANDSETZ UNG	SCHARNIERSAEULE L.	1,00	201,30	96,62	297,92
4	20111	NEUTEIL-M	TUER V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	1,80	362,34	173,92	536,26
4	20211	INNENTEIL	TUERSCHARNIER V.L.O.	0,40	80,52	38,65	119,17
4	20213	INNENTEIL	TUERSCHARNIER V.L.U.	0,40	80,52	38,65	119,17
3	22601	NEUTEIL-K-V	ABDECKUNG TUER V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,50	100,65	48,31	148,96
1	23011	OBERFLAECH E-K	TUERGRIFF V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,15	30,20	14,50	44,70
4	24111	NEUTEIL-M	TUER H.L. (TEIL AUSGEBAUT)	1,60	322,08	154,60	476,68
4	24211	INNENTEIL	TUERSCHARNIER H.L.O.	0,40	80,52	38,65	119,17
4	24213	INNENTEIL	TUERSCHARNIER H.L.U.	0,40	80,52	38,65	119,17
3	26601	NEUTEIL-K-V	ABDECKUNG TUER H.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,40	80,52	38,65	119,17
1	27011	OBERFLAECH E-K	TUERGRIFF H.L. (TEIL AUSGEBAUT)	0,15	30,20	14,50	44,70
4	43711	NEUTEIL-M	KOTFLUEGEL V.L. (TEIL AUSGEBAUT)	1,10	221,43	106,29	327,72
3	43971	NEUTEIL-K-V	KOTFLUEGELABDECKUNG V.L.	0,15	30,20	14,50	44,70
1	47157	OBERFLAECH E-K	STOSSF.-ABDECKUNG V. (TEIL AUSGEBAUT)	0,80	161,04	77,30	238,34
1		OBERFLAECH E	SEITENTEIL H.L.	0,70	140,91	67,64	208,55
		IFL 40	KORROSIONSSCHUTZ VOR SPACHTELARBEITEN / ABDICHTARBEITEN KORROSIONSSCHUTZBEHANDLUNG VOR SPACHTELAUFTRAG: ZUR QUALITAETSSICHERUNG UND EINHALTUNG VON GEWAHRLEISTUNGSVORAUS-SETZUNGEN DER FAHRZEUG-HERSTELLER. PROZESSSICHERHEIT UND EINHALTUNG DER VORGABEN DER REPARATURLACKHERSTELLER UND ANBIETER VON KAROSSERIEPACHTELMATERIALIEN. HERSTELLUNG UEBERGABEZUSTAND KAROSSERIE AN LACK	IFL 0,30	60,39		60,39

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Zusammenfassung

Summenblock Ersatzteile

	Gesamtpreis
laut Einzelaufstellung (Summe aller Ersatzteilpreise)	18.180,01
+ 2,00% Klein- bzw. Verbrauchsmaterial	363,60
Gesamtsumme	18.543,61

Summenblock Nebenkosten

	Gesamtpreis
Nebenkosten	82,00

Summenblock Arbeitslohn

	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
Karosserie 1	1,30	205,80	267,54
Karosserie 2	8,50	205,80	1.749,30
Karosserie 3	5,10	205,80	1.049,58
Mechanik 1	0,70	205,80	144,06
Mechanik 2	22,00	205,80	4.527,60
Mechanik 3	0,50	205,80	102,90
Summe aller Arbeitslöhne	38,10		7.840,98

Summenblock Lackierung

Lohn			
Lohn	Std.	Preis/Std.	Gesamtpreis
	15,65	201,30	3.150,36

Material

	Gesamtpreis
Lackmaterial pauschal (48,00% von 3089,97) (Summe ist IFL Positionsbereinigt)	1.483,19
Zwischensumme	1.483,19
+ 3,0% Entsorgungskosten	44,50
Summe Material	1.527,69

Summe Lackierung

	Gesamtpreis
Summe Lohn	3.150,36
Summe Material	1.527,69
Summe Lackierung	4.678,05

Gesamtsummen

	Gesamtpreis
Summe Ersatzteile	18.543,61
Summe Nebenkosten	82,00
Summe Arbeitslöhne	7.840,98
Summe Lackierung	4.678,05
Reparaturkosten netto	31.144,64
Mehrwertsteuer (19,00%)	5.917,48
MwSt (19,00%) auf 10% Tausch-Alteilewert	46,05
Reparaturkosten brutto	37.108,17

Alle Beträge in EUR

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Legende

SYSTEM DAT - Kalkulation des Sachverständigen

Diese Kalkulation enthält Angaben, die unter Lizenz des Automobilherstellers / Importeurs aufbereitet und verteilt werden.
DAT System / SD3 CalculateExpert)

#=Richtzeit: (noch) keine HST-Angabe

(=ETN nicht zur Bestellung geeignet

)=letzte UPE, von Hersteller nicht mehr lieferbar

»=Fremdleistung

IFL=Position aus IFL-Vorschlagsliste

d=Preis aus DMS

T=Technische Prüfung

>=Ausstattung wurde manuell hinzugefügt

=Ausstattung wurde durch VIN-Abfrage ermittelt

^=Steuerneutral Position

APN=Arbeitspositionsnummer

ETN=Ersatzteilnummer

Pr.=Preis

ME=Materialeinheit

MP=Materialpunkte

Std.=Stunde

ZE=Zeiteinheit

+neue Position aus Reparaturlogik

*=manuelle Eingabe des Anwenders (gilt nur dann für die Spalte Benennung, wenn ein * am Anfang steht)

!=Preis wurde durch Umrechnung eines anderen Landes abgeleitet

=Position ist nicht für aktuelle Fahrzeugkonfiguration vorgesehen

A=Zeit gemäß Ausbeulformel

BFA=Position aus BFA-Vorschlagsliste

Anz.=Anzahl

AW=Arbeitswert

DVN=Datenverarbeitungsnummer

Ges. Pr.=Gesamtpreis

Pr./Stk.=Preis pro Stück

MK=Materialkosten

RC=Reparaturcode

Lohn inkl. Mat.=Lohn inkl. Material

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 001



Übersichtsbild vorn rechts

Bild Nr. 002



Übersichtsbild vorn links

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 003



Übersichtsbild hinten links

Bild Nr. 004



Übersichtsbild hinten rechts

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 005



Gesamtansicht des Schadens

Bild Nr. 006



Gesamtansicht des Schadens

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 007

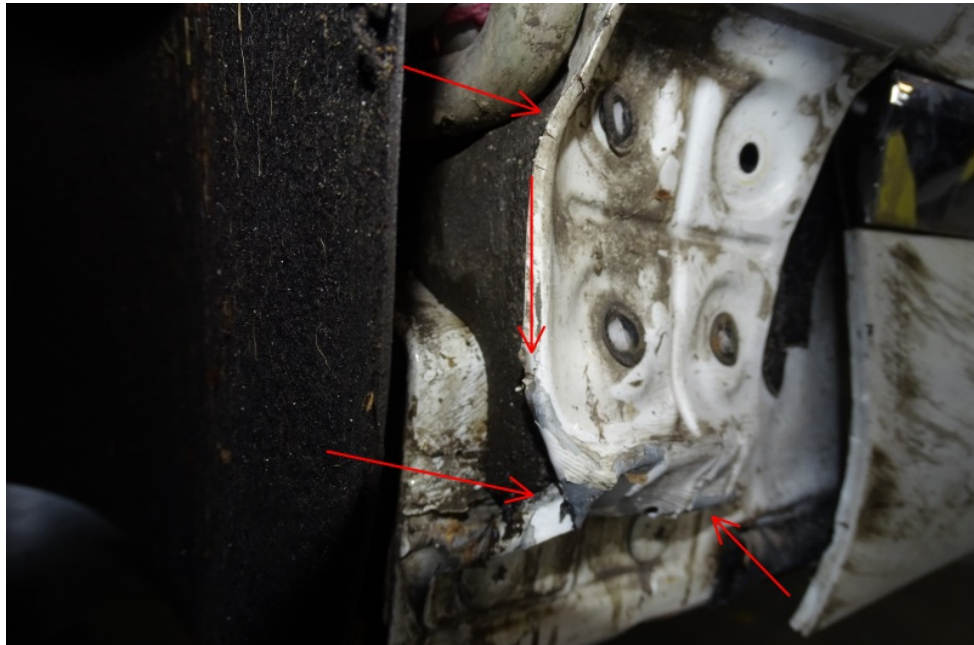


Bild Nr. 008



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 009



Bild Nr. 010



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 011



Bild Nr. 012



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 013



Bild Nr. 014



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 015



Bild Nr. 016



Marktoberdorf, 28.11.2025


Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 017



Bild Nr. 018

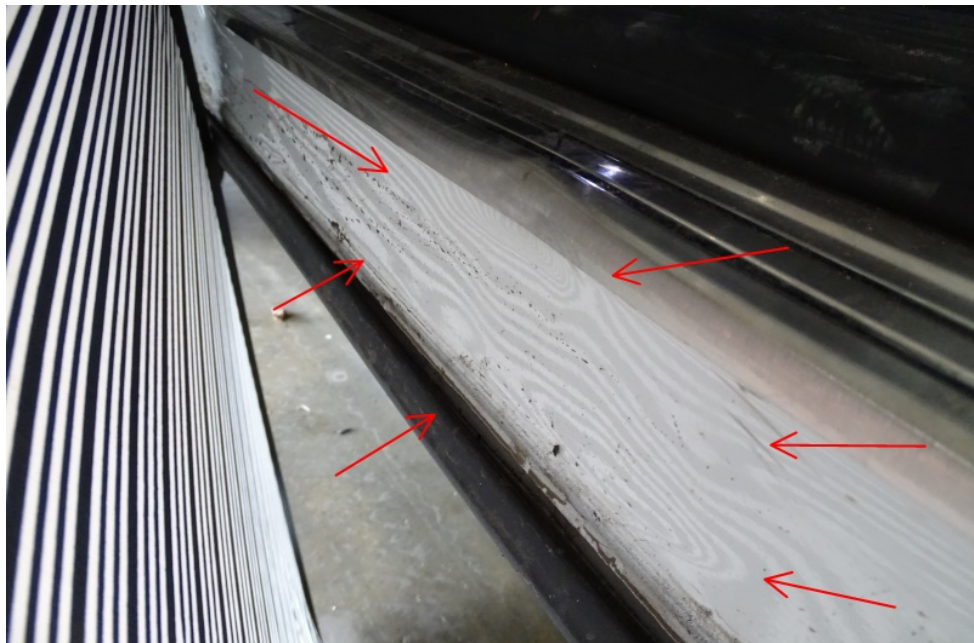

Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH

Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 019



Bild Nr. 020



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 021



Bild Nr. 022



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben

Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 023



Bild Nr. 024



Marktoberdorf, 28.11.2025

Bei Rückfragen bitte angeben
Nr. MO13526-TH
Marktoberdorf GmbH

Bild Nr. 025



Bild Nr. 026

