


» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002555512
Besichtigt am:	21.07.2026 10:16
Berichts-Nr:	11050549
FIN:	TMBJJ9NS1P8055536



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links

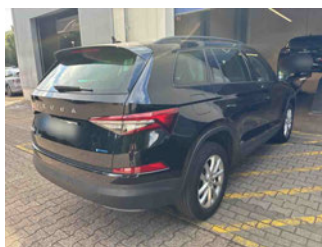

Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kodiaq
HSN / TSN:	8004 / ART
Erstzulassungsdatum:	02.06.2023
Laufleistung:	102.278 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	06.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Vollständig
Datum der letzten Wartung:	25.03.2026
Km-Stand bei letzter Wartung:	91.488 km
Restlauf bis Service:	546 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"AUTO LIGHT ASSIST" - Dynam.Fernlicht- Regulierung mit innenspiegel Automatischabblendbar+Regensensor mit Light Assist

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"TRAVEL ASSIST Low" (ACC+Verkehrszeichen-erkennung, Lane Assist mit adapt. Spur-führung, DQ inkl. Emerg.Assist)

12 Volt-Steckdose(n)

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit Heizung und Schaltwippen DSG

3-Zonen Klimaanlage

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.D

4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/110 KW(4V) TDI CR ; GM
 ist:T37/T3Y/TS1/T4P/T98/T4S/TR1/T0P/T0N/T13/T29/TM4/T
 D1/TI9/T1I/T3C

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abfallkorb

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekasten im Kofferraum mit Deckel in der Seitenverkleidung

Abwicklung Serie

Akustische Seitliche Fenster vorne mit SunSet

Angehobener Ladeboden hinten

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe
 Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 380A (68Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschkämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Businesspaket Amundsen

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Doppelboden im Kofferraum

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 180 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -

-

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Entriegelung Hintersitz Standard

Fahrerkniefairbag

Fahrzeugklassen-Differenzierung -55A-

Family Paket

Federbereich 05 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibenheizung + Regensensor mit Light Assist

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, schiebbar

Gepäckraumbodenbelag, Nadelvlies

Gepäckraumleuchte

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Grossdach-System

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersicherung, elektrisch betätigt
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
 Klappstisch an Vordersitzlehnen
 Klimakomfortscheibe
 Komfortausstattung
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn und hinten
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kopfstützen vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kurzheck
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 LED- Hauptscheinwerfer
 Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic
 LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetall{der "ELBRUS" 7Jx18" inkl. Super-Rollwiderstandsoptimierte Reifen
 Leichtmetall{der 7J x 18 "ELBRUS"
 Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
 Leuchtwertenregulierung
 Linkslenker
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelarmlehne vorn
 Müdigkeitserkennung
 Navi Amundsen + Web radio
 Nebelscheinwerfer
 Nebelschlussleuchte
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Nichtraucherausführung
 Normal-Lackierung
 Normalsitze vorn
 Notrufsystem eCall+
 Ohne "drive select"
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Ablageschale am Dachhimmel
 Ohne Adapter

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Alu/Chrom-Paket
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Aufkleber und Embleme
 Ohne Außen-Sound Maßnahmen
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Durchladeeinrichtung
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Fußmatten
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Halter
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Innenleuchte im Fußraum
 Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Panoramaschiebedach
 Radschrauben Standard
 Radstand
 REAR VIEW CAMERA MID
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 235/55 R18 100V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifendruckkontrolle
 Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
 Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre
 Rücksitzbank/-lehne, geteilt, umlegbar
 Schalthebelknopf/-Griff in Leder

Scheibenbremsen hinten	Zus.Rückstrahler (Türbereich)
Scheibenbremsen vorn	Zusätzliche Außengeräuschkämpfung
Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn	
Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor	
Scheinwerferreinigungsanlage	
Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung	
Schriftzugsatz in Grundauführung	
Schubladen unter den Vordersitzen	
Seitenairbag vorn und hinten, mit Kopfairbag	
Seitenschutzleiste	
Serienkraftstoff-Erstbefüllung	
Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)	
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)	
Servoschließung Heckklappe	
Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar	
Sitzbezüge in Stoff	
Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar	
Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet	
Sonnenschutzrollo für Seitenscheiben hinten	
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw	
Sprachsteuerung	
Stabilisator hinten	
Stabilisator vorn	
Standard-Klimazonen	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Standheizung mit Funkfernbedienung	
Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation	
Stoßfänger Standard	
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell	
Tankdeckel	
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz	
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen	
Tür und Seitenverkleidung Leder	
Typprüfstand Deutschland	
USB vorne + hinten	
Variante	
Virtual Cockpit	
Wartungsintervallverlängerung	
Waschwasser-Standanzeige	
Wegfahrsperre elektronisch	
Zentralverriegelung "Keyless-Go" ohne Safesicherung	
Zierleisten schwarz	

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 104 Y	6,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 104 Y	6,0 mm
Continental	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/55 R 18 100 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja**ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR****Bordwerkzeug vorhanden:** Ja**Tirefit vorhanden:** Ja**Tirefit Ablaufdatum:** 03.2027**Kompressor vorhanden:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motor	Tierverbiss	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung)	Abgelaufen	Erneuern
3	Motorhaube Dämmmatte	Beschädigt	Ersetzen
4	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Heckklappe	Beklebt / beschriftet	Beschriftung entfernen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	152,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	146,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	171,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)	150,0
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	150,0
Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)	159,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBJJ9NS1P8055536

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer

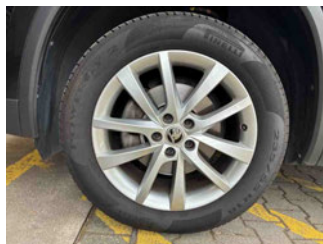


Räder - Rad montiert vorne links

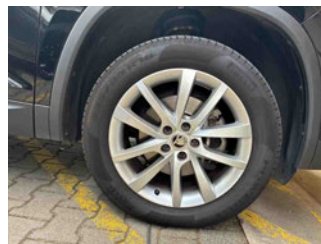

Räder - Rad montiert vorne rechts

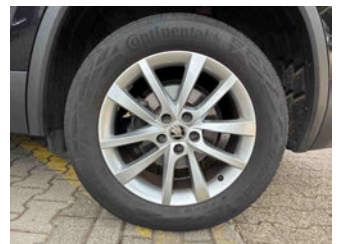

Räder - Rad montiert hinten links

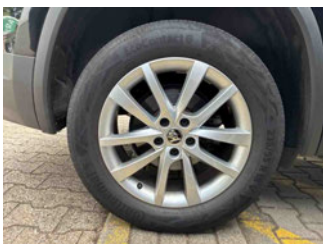

Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür hinten rechts




Lackstärke Tür vorne links

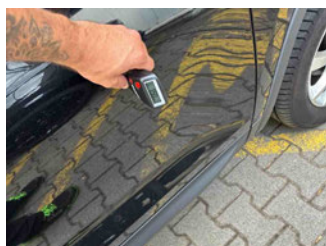


Lackstärke Tür vorne rechts

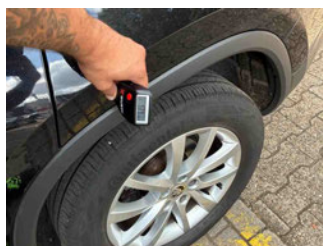

Lackstärke Seitenwand hinten links

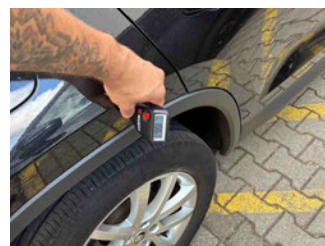


Lackstärke Seitenwand hinten rechts

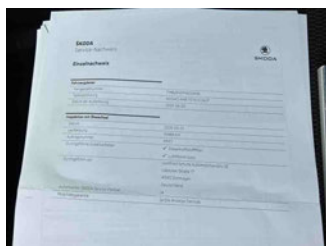

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

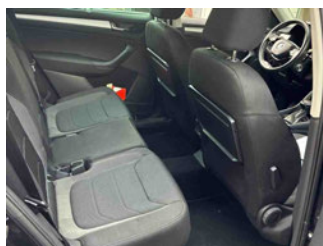

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motor - Tierversbiss - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich



2 - HU/AU (Haupt-/Abgasuntersuchung) - Abgelaufen - Erneuern




3 - Motorhaube Dämmmatte - Beschädigt - Ersetzen

Kommentar

Schaumstoffblöcke am Kotflügel



4 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken

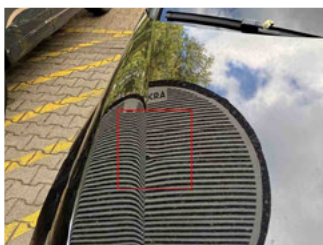

5 - Heckklappe - Beklebt / beschriftet - Beschriftung entfernen




GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfänger vorne - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

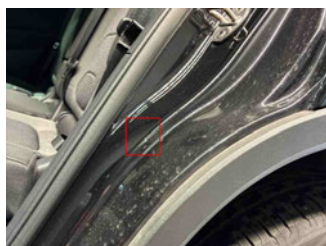

3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

