

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten



Vorgang

Ihr Auftrag vom	29.05.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	15.06.2026
Referenznummern	0002056328

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	WF01XXTTG1MD37640		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	Farbton / Lackart	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	Nächste HU	05/9363
Typ / Verkaufsbez.	Transit 2.0 TDCi Custom 320 L1 Trend	Laufleistung abgelesen	106.062 km
Erstzulassung	20.12.2021	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 C	4 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 C	4 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 C	5 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Uniroyal	215/65 R16 C	5 mm
Reservebereifung:					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 1)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✓ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 25.03.2024 bei km --.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Hinsichtlich der aufgeführten Prüfposition(en) wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Das ausgewiesene Untersuchungsergebnis ist aufgrund der Prüfposition(en) vorbehaltlich.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung (nicht verifiziert)			
Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite		
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)		
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb		
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert		
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer		
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)		
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent		
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links		
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts		
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A		
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang		
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn		
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung		
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach		
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)		
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege		
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten		
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher		
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem		
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter		
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d		
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4		
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten		
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff		
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze		
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage		
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert		
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe		
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED		
Kurvenlicht statisch	Trend		
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung		
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar		
Sonderausstattung (verifiziert)			
Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung	✓	Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	✓
Ford SYNC 3	✓	Doppelklimaanlage	✓
Fernbedienung für Standheizung / Zusatzheizung	✓	Heckscheibenwischer	✓
Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung	✓	Parksensoren seitlich	✓
Sicht-Paket 1	✓	Frontscheibe heizbar	✓
Standheizung	✓	Trittstufe unter Schiebetür rechts	✓
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	✓		

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne, Spaltmaß fehlerhaft, prüfen (Bild 17, Bild 18)	79,76 €	79,76 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen (Bild 26, Bild 27)	178,80 €	89,40 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 19, Bild 20)	315,52 €	157,76 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hecktür rechts unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 28, Bild 29)	1128,57 €	604,17 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen (Bild 21, Bild 22, Bild 23)	79,76 €	79,76 €
Schlüssel/Schließanl. (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Hauptschlüssel mit Fernbedienung, fehlt, ersetzen (Bild 14)	233,77 €	233,77 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 15, Bild 16)	858,87 €	858,87 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 24, Bild 25)	319,04 €	319,04 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	3.194,09 €
Minderwert	2.422,53 €
Händlerverkaufspreis	10.925,00 €
Händlerverkaufspreis	12.525,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbar Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 29 Fotos.

Rudzinski, Bernd

 Der Sachverständige, 16.06.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11

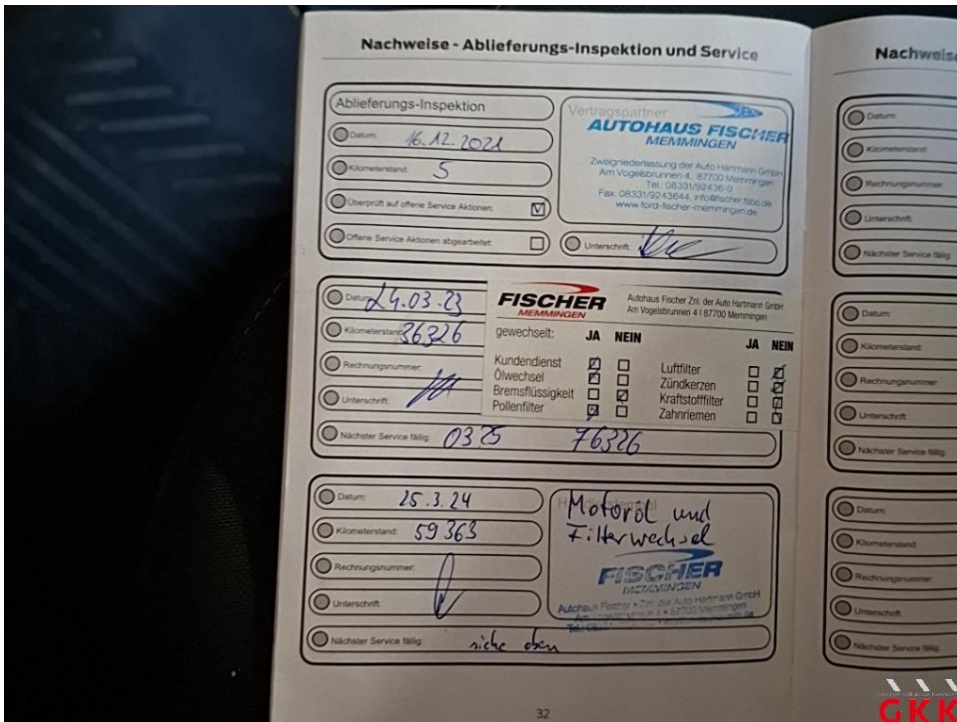


Bild 12

Fotoanlage



Bild 15 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 16 Inspektion groß, Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen

Fotoanlage



Bild 17 Stoßfänger vorne, Spaltmaß fehlerhaft, prüfen



Bild 18 Stoßfänger vorne, Spaltmaß fehlerhaft, prüfen

Fotoanlage



Bild 19 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 20 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 21 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen



Bild 22 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen

Fotoanlage



Bild 23 Beschriftungs- / Werbefolie, Klebreste, entfernen



Bild 24 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 25 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten



Bild 26 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 27 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, beschädigt, ersetzen



Bild 28 Hecktür rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 29 Hecktür rechts, unterhalb, beschädigt, instand setzen - lackieren