

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002389101
Besichtigt am: 30.03.2026 16:05
Berichts-Nr: 10328425
FIN: WVVZZZ3CZNE051722



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat
HSN / TSN:	0603 / BQS
Erstzulassungsdatum:	07.04.2022
Laufleistung:	55.938 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Deep Black Perleffekt
Farbe Dach:	Deep Black Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	07.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.000 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Diversity-Antenne für FM-Empfang
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Doppelton-Signalhorn
2 Becherhalter vorn mit Abdeckung	Drehstromgenerator 140 A
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze
3 Kopfstützen hinten	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
4 Leichtmetallräder "Sepang" 6,5 J x 16	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 110 kW	Einstiegs-/Warnleuchten in LED-Technik in den Türen vorn
6-Gang-Schaltgetriebe	Elektrische Luftzusatzheizung
8 Lautsprecher	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Abgasendrohr hinten (Standard)	Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker
Abgasnorm EU6 AP	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung	Fahrassistent "Travel Assist" und Spurhalteassistent "Lane Assist"
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Fahrlichtschaltung automatisch, mit Tagfahrlicht, "Leaving home"-Funktion und manueller "Coming home"-Funktion
Aufkleber/Schilder in deutsch	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Außen-Sound Standard	Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Federbereich 34 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar, Umfeldbeleuchtung, auf Fahrerseite automatisch abblendend	Fernentriegelung für Heckklappe
Außenspiegel rechts, konvex	Fertigungsablauf Standard
Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung	Frontantrieb
Automatische Distanzregelung ACC mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend
Batterie 420A (70Ah)	Fußgängererkennung
Batterie/Generator Kapazität Standard	Fußhebelwerk "Standard"
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Gepäckraumauskleidung in Textil
Berganfahrassistent	Gepäckraumboden aufstellbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Innenleuchten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, je 2 LED-Leseleuchten vorn und hinten
Bordwerkzeug	Innenspiegel automatisch abblendend
Business	ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze
Chromleisten an den Seitenfenstern	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Mistralgrau	Kategorie 0
Dachreling schwarz	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung hinten, Basis 1	Keine Aktionsausführung
Dämpfung vorn	Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)
Dekoreinlagen "Cross Hatch" für Instrumententafel und Türverkleidungen	Kindersicherung
Dekoreinlagen "Piano Black" für Mittelkonsole	
Digitaler Radioempfang DAB+	

Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienungselementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung
 Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser
 Komfortsitze vorn
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn
 Kraftstoffsystem Diesel
 Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen
 Ladekantenschutz in Kunststoff
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 LED-Leuchte im Fußraum vorn
 LED-Nebelscheinwerfer und Abbiegelicht
 LED-Rückleuchten
 LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht
 Lendenwirbelstützen vorn, auf Fahrerseite elektrisch einstellbar, Massagefunktion auf Fahrerseite
 Leuchtweitenregulierung
 Linkslenker
 Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden, Sonnenblenden ausziehbar
 Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
 Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen
 Modellpflege KW 45
 Motorenstart Standard
 Müdigkeitserkennung
 Multifunktionsanzeige "Premium" mit mehrfarbigem Display
 Multifunktionskamera
 Multifunktionslenkrad in Leder
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig
 Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Nichtraucherabteilung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
 Normal-Lackierung
 Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
 Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne Anhängervorrichtung
 Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation
 Ohne Dacheinsatz (Volldach)
 Ohne Differenzialsperre
 Ohne Dynamic Drive Control
 Ohne ECO-Funktion
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne Feuerlöscher
 Ohne Garagentoröffner
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Head-Up Display
 Ohne Heckspoiler
 Ohne Individualeinbau
 Ohne integriertes Mautsystem
 Ohne Kindersitz
 Ohne Ladedose
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lichtassistent
 Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Sonnenschutzrollo
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne Uhr
 Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät
 Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
 Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne
 Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
 Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
 Radio
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regensensor
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 215/60 R 16, Rollwiderstandsklasse A
 Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
 Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch umklappbar,
Mittelarmlehne mit Ablagefach und Durchlademöglichkeit

Schaltgetriebe MQ350

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüssellooses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-
Sicherung

Seitliche Leisten unten in Wagenfarbe

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig
geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und
höhenstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren
Rücksitzplätze in Stoff "Business"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachbedienung

Standard-Klimazonen

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger mit Zierleisten in Wagenfarbe

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ

Tire Mobility Set: 12-Volt-Kompressor und Reifendichtmittel

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe

Typprüfand Deutschland

Variant

Variante Grundausstattung

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

Vordersitze höhenstellbar, ergoComfort-Sitz auf der
Fahrerseite, mit elektrischer Lehneinstellung

Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Links	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm
Dunlop	Hinten	Rechts	Winter	Stahl	215/60 R 16 95 H	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	6,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	5,0 mm
Bridgestone			Sommer	Aluminium	215/60 R 16 95 V	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Ersetzen
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
3	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Heckklappe	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.500,32
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 1.776,31
Summe (ohne MwSt.):				€ 3.276,63

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVWZZZ3CZNE051722

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts

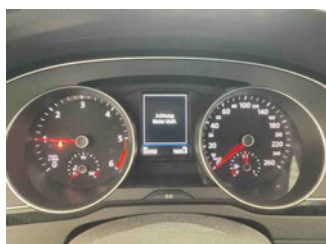

Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links

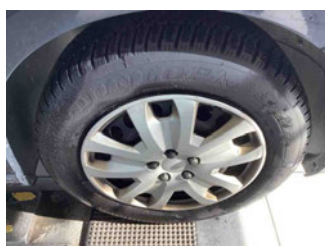

Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4

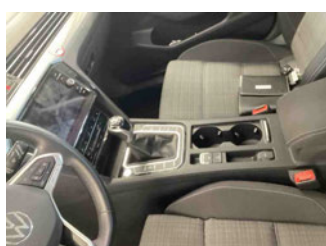

Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

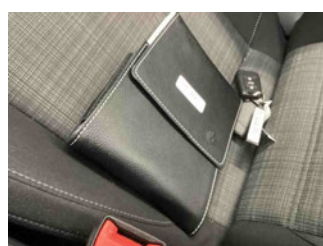

Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10328425
vom: 30.03.2026

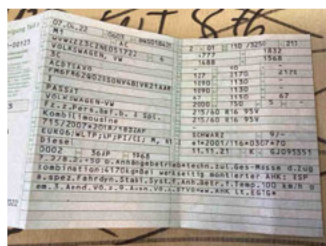

Fahrzeug - abgegebene ZB1

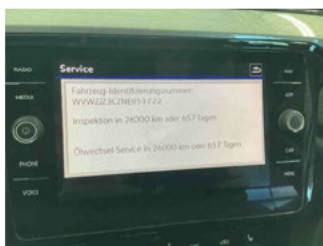

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Ersetzen

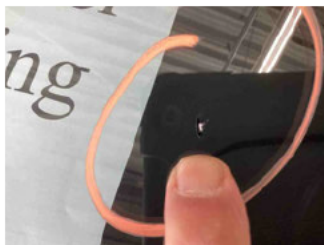

2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair

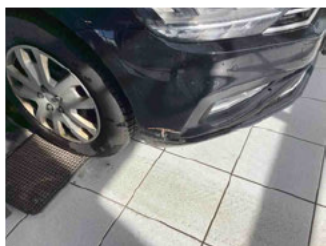

3 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSPUREN

1 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



2 - Heckklappe - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

