


Zustandsbericht / Minderwertgutachten

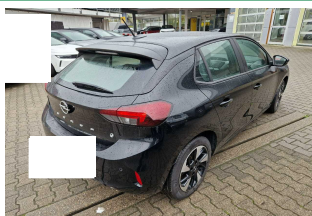

FIN **VXKUHZZKXZP4259126**

Vorgang

Ihr Auftrag vom
Besichtigung

13.04.2026,
13.04.2026,

Bewertet auf

13.04.2026

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 85 µm bis 112 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	28.11.2023	Letzte Zulassung	11.03.2024
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Opel
Typ / Verkaufsbez.	Corsa F (2019->) / Corsa F e Edition	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	VXKUHZKXZP4259126
HSN / TSN	1889 / ABX	DAT Europa-Code®	016501083200001
DAT Marktindex	DE002 6457	Km-Stand abgelesen	16698
Nächste HU §29 StVZO	11 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Zylinderanzahl	/	Leistung (kW)	57
Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz	Gänge	1
Felgen	Leichtmetall	Farbe	LACKIERUNG SCHWARZ PERLA NERA/TYP AUSSENVERKLEIDUN / B0N9V/B0MM0/KTV

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
2 links	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
rechts	195 / 55 R 16 91 H	Michelin / E Primacy	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original;

Serienausstattung

Serie: 6 Lautsprecher, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Akustischer Fußgängerschutz (Außensound), Anti-Blockier-System (ABS), Bordcomputer, Bremsassistent, Bremsscheiben hinten 268 mm, Bremsscheiben vorn 302 mm, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Dach Wagenfarbe, Elektrische Schnellheizung (Quickheat), Elektrofahrzeug, Elektromotor 100 kW (cont. 57 kW), Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP), Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist), Fahrassistenten-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistenten-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenten-System: Verkehrszeichenerkennung, Fahrwerk Kennlinie 2, Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz, Fernbedienung zur Aktivierung der Heizung/Klimaanlage, Feststellbremse elektrisch, Generator 120 A, Gepäckraumbeleuchtung (LED), Getriebe für Elektrofahrzeug, Heckscheibenwischer, Isofix-Aufnahmen für

Kindersitz an Rücksitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik, Kopf-Airbag-System, Kältemittel R 1234 YF, Ladekabel mit Schukostecker (Mode 2), Ladevorrichtung On-Board-Lader (7 kW), Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Leseleuchten vorn (2), Modelleinführung, Modellpflege, Motor Starterknopf, Nebelschlussleuchte, Opel Connect, Parkpilotsystem hinten, Reifen 195/55 R16 ..H, Reifen-Reparaturkit, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Scheinwerfer LED, Seitenairbag vorn, Sicht-Paket, Sitzbezug / Polsterung: Stoff, Steuer-AV Antriebsstrang elektrisch, Steuer-AV Opel, Stoßfänger Wagenfarbe, Tagfahrlicht, Türgriffe außen Wagenfarbe, Türgriffe innen verchromt, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite, Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten, Wartung: normale Einsatzbedingungen, Wärmepumpe zur Reichweitenoptimierung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
18913	Tagfahrlicht LED
18610	Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
18211	Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
1505	Komfort-Paket
69005	Lenkrad heizbar
47510	LM-Felgen 6,5x16 (5-Speichen, Bicolor)
11103	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
29500	Sitzheizung vorn

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 05.12.2024 bei Kilometerstand 6.816

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost Anrechnung brutto	
1. Felge hinten links Kratzer, smart repair (Bild 8, 9)	150	voll
2. Felge hinten rechts Kratzer, smart repair (Bild 10, 11)	150	voll
3. Felge vorne rechts Kratzer, smart repair (Bild 12, 13)	150	voll

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : diagonale vorn links



Bild 2 : diagonale hinten rechts



Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand

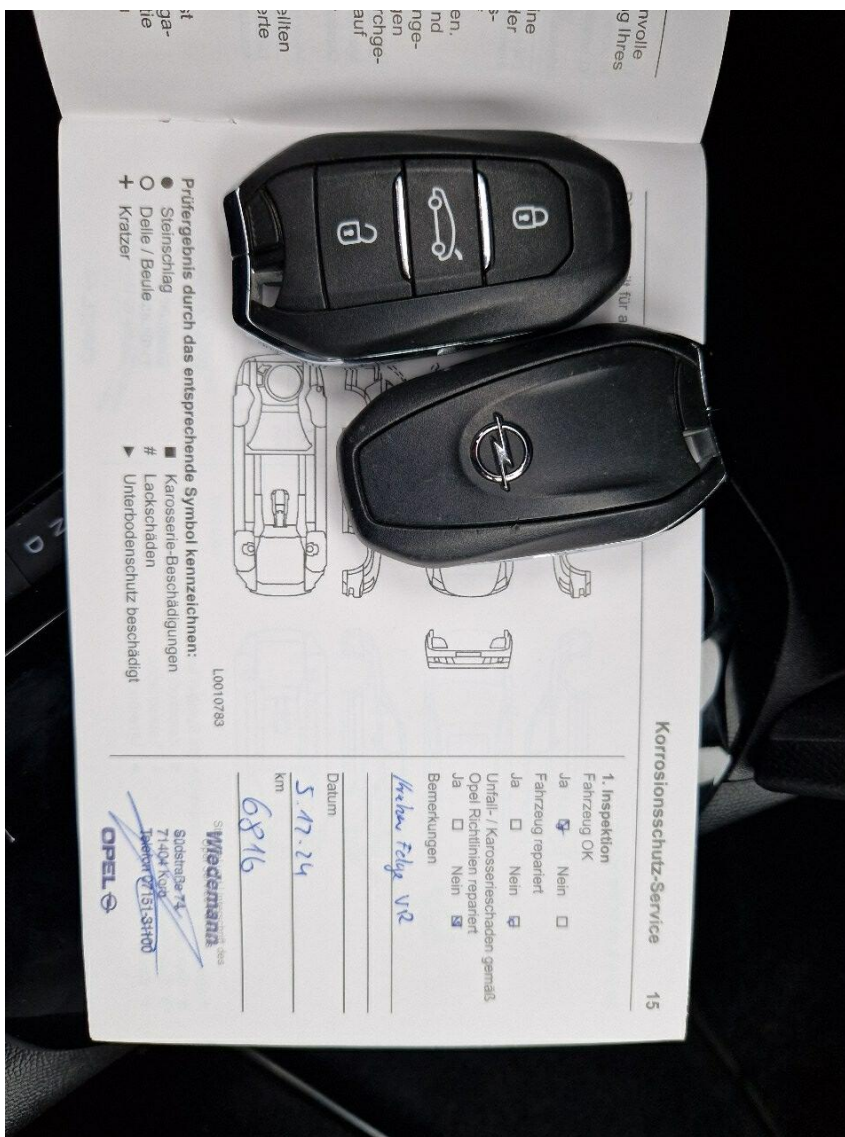


Bild 5 : Schlüssel, Servicenachweis / Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Ladekabel (bei Elektro- oder Hybridantrieb)



Bild 7 : Laufleistung

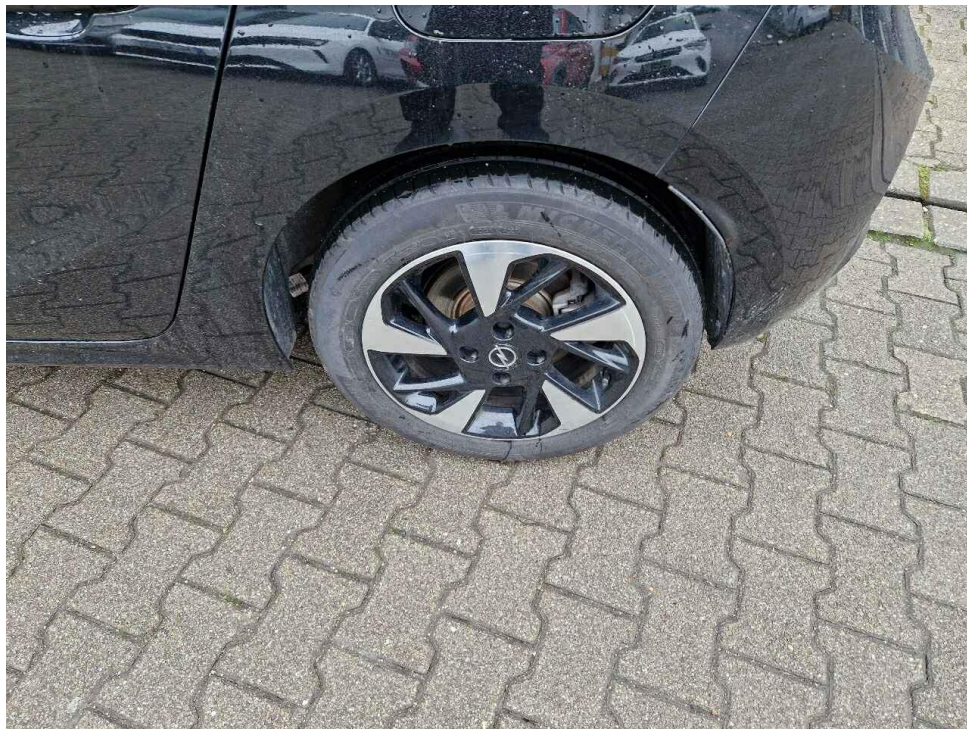


Bild 8 : Felge hinten links Kratzer

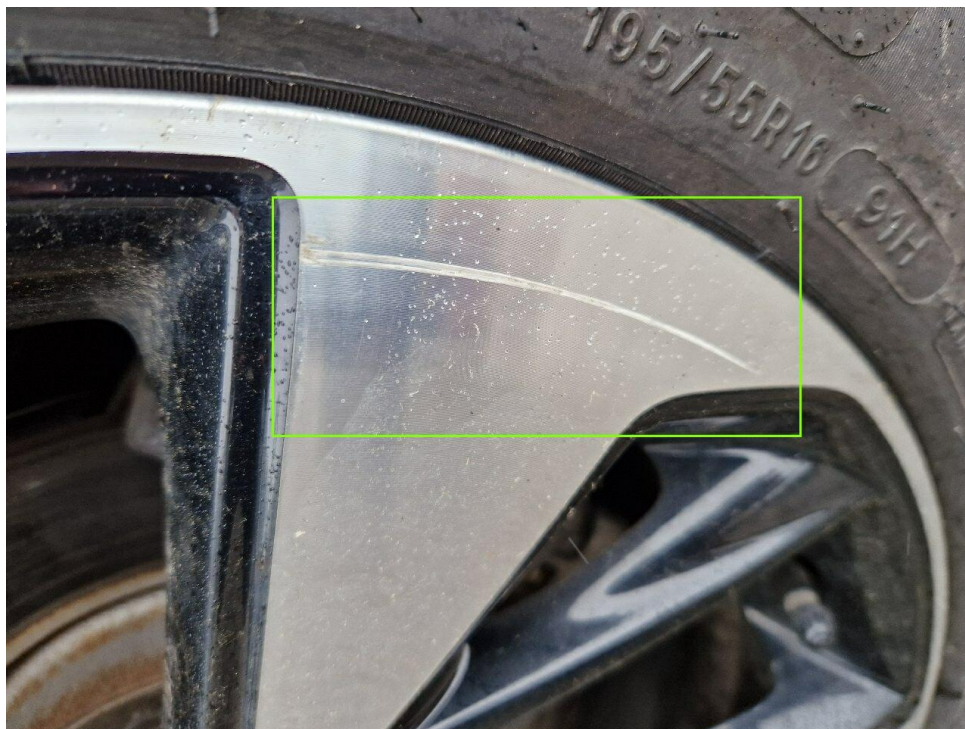


Bild 9 : Felge hinten links Kratzer

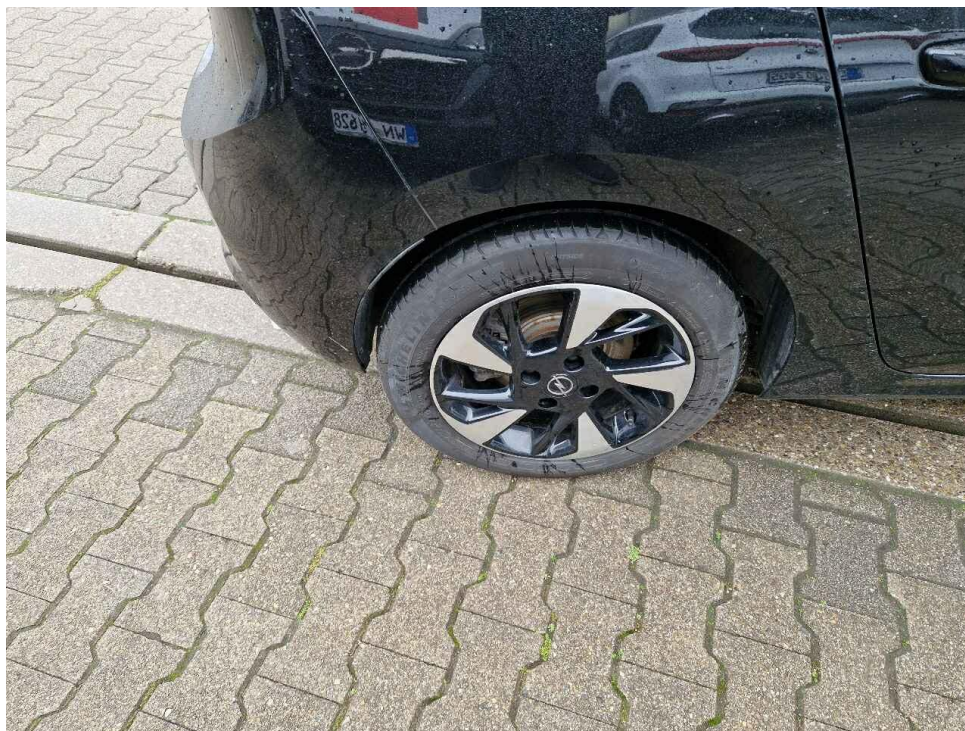


Bild 10 : Felge hinten rechts Kratzer



Bild 11 : Felge hinten rechts Kratzer

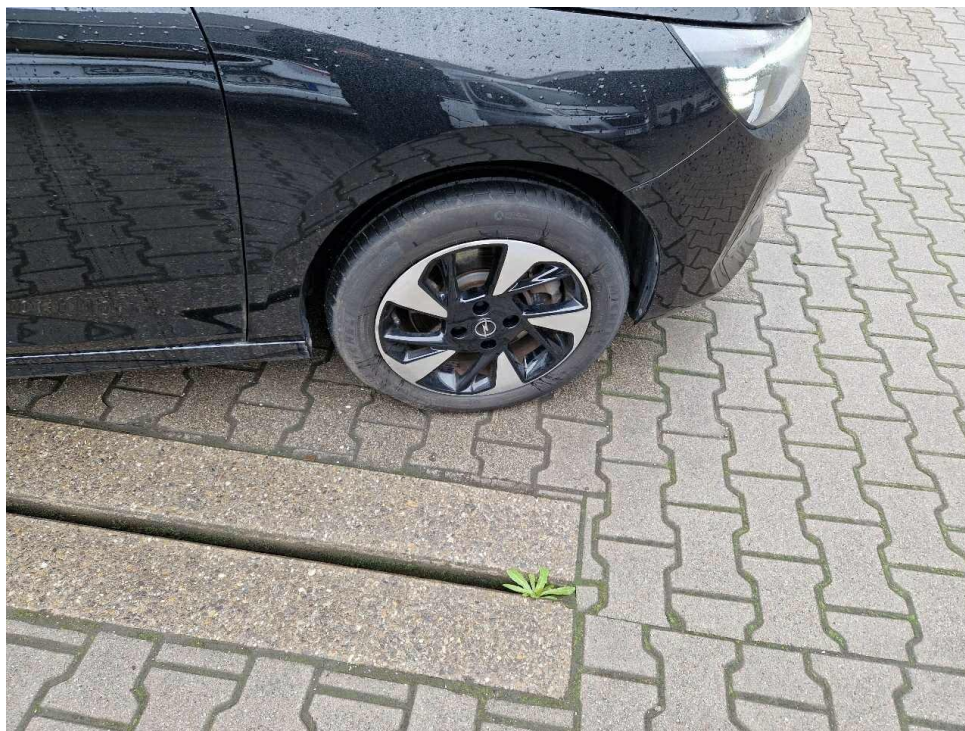


Bild 12 : Felge vorne rechts Kratzer

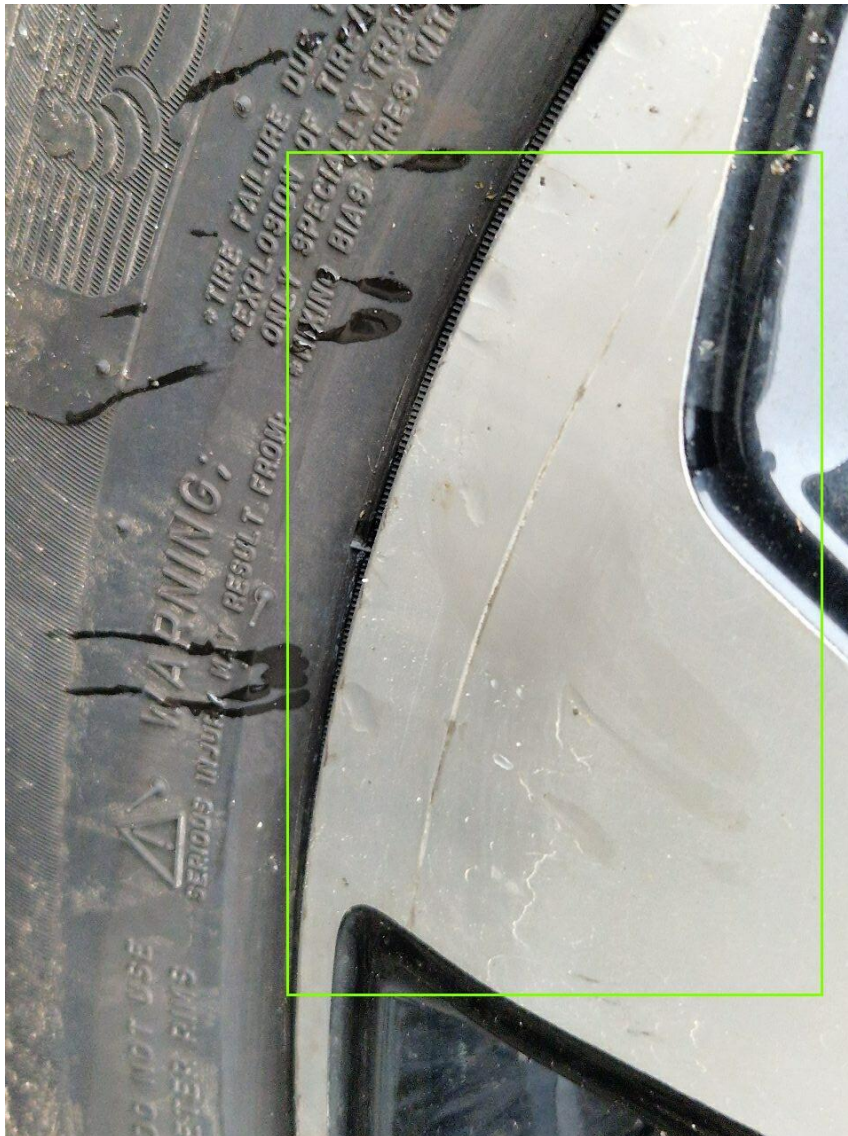


Bild 13 : Felge vorne rechts Kratzer

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Das Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung noch nicht abgemeldet.
- Das Kennzeichen wurde nicht entgegengenommen und versandt.
- Zulassungsbescheinigung Teil 1 wurde nicht entgegengenommen und versendet