TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Übersicht

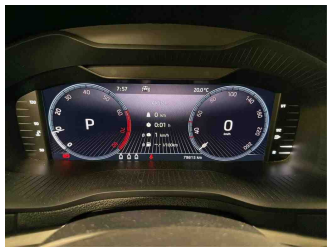
Auftrags-Nr:	1002632951
Besichtigt am:	02.09.2026 08:53
Berichts-Nr:	11289107
FIN:	TMBJR9NU2PC203863



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Karoq
HSN / TSN:	8004 / ASO
Erstzulassungsdatum:	09.01.2023
Laufleistung:	79.815 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Schwarz-Magic Perleffekt
Farbe Dach:	Schwarz-Magic Perleffekt
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.498 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Onyx
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" - ACC bis 210 km/h

"KESSY FULL" inkl. SAFE System

"SMART LINK" (drathlos für Apple)

"SUNSET"

"TOUR" (DE) ohne MATRIX HSW

"Virtual Cockpit"

12 Volt-Steckdose im Kofferraum

2 Leseleuchten vorn

2-Speichen-Multifunktionslederlenkrad mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG

3. Kopfstütze hinten

4 Türen

4 Zyl.Ottomotor 1,5L Aggr. 05E.D

4-Zyl. Ottomotor 1,5 L/110KW TSI Grundmotor ist: TJ7/N09/T9F/T57/T0D

7-Gang-Automatikgetriebe

8 Lautsprecher (passiv)

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagenpaket 3

Aero Kappe schwarz matt

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 2

Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter

Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbarund elektrisch auslösbar

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außen-Sound Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, automatisch abblendbar elektrisch anklapp-/einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Beheizbare Vorder- und Rücksitze

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Bremsbelagverschleißkontrolle

Brillen-Ablage/Halter

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachreling, schwarz

Dachspoiler

Dämpfung hinten, Hochstandsfahrwerk

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ 200" -- Fahrzeugteile --

Einparkhilfe vorn und hinten

Einstiegleisten in den Türausschnitten

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Erweiterte Innengeräuschdämpfung

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrerknieairbag

Fahrlichtassistent sowie Coming- und Leaving Home-Funktion

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EP-

Federbereich 10 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fertigungsablauf Bratislava

Feststellbremse

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumbodenbelag, Flachnadelflies

Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle,E-Kontakt im Gurtschloss, erweiterte Sicherheitsausstattung

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

Infotainment Bolero/Amundsen/Columbus (MIB3)
Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Innenspiegel automatisch abblendbar
Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Kindersicherung, manuell
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Klimakomfortscheibe
Komfortausstattung
Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Kopfairbags inkl. Seitenairbags vorn undhinten
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Kühlerschutzgitter
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer
LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles Styling
Leergewichtsbereich 1
Leichtmetallräder "SCUTUS" grau 7J x 17" - 4 Stk.
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen
Leuchtweitenregulierung
Linkslenker
Luftfilter für staubreiche Länder
Mit Adapter
Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mittelarmlehne vorn
Modul Boden hinten Ausführung 7
MPV
Müdigkeitserkennung
Nebelscheinwerfer
Nebelschlussleuchte
Netztrennwand
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normal-Lackierung
Normalsitze vorn
Notrufsystem eCall+
Ohne "drive select"
Ohne Ablagekästen im Kofferraum
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne Durchladeeinrichtung
Ohne ECO-Funktion
Ohne Elektromotor (Hybrid)
Ohne Emblempaket
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
Ohne Halter
Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Ohne Ladedose
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lichtassistent
Ohne Multifunktionskamera
Ohne Schmutzfänger
Ohne Spurhalteassistent
Ohne Spurwechselassistent
Ohne Stabilisator hinten
Ohne Starktonanl./Tonfolgeschaltregelung
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Pannen-Set
Parking Paket
Radio Bolero
Radschrauben Standard
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen 215/55 R17 94V Super- Rollwiderstandsoptimiert, Generation 2 (Polymerbeschichtung)
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Remote Access / Remote Access + Online Infotainment
Remote Access 1 Jahr
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Safety Paket
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Scheinwerferreinigungsanlage

Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung

Schriftzugsatz in Grundausführung

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic)

Sitzbezüge in Stoff

Sondermodell 2022

Sonnenblenden,mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer und Beifahrerseite

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

Tankdeckel

Textilfußmatten

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Variabler Ladeboden im Kofferraum

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Verlängerte Garantie für 5 Jahre, bis 100 000 km

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Waschwasser-Standanzeige

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

Zusätzliche Außengeräuschdämpfung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Dunlop	Vorne	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Dunlop	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	8,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	215/60 R 16 95 H	8,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	5,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm
Goodyear			Sommer	Aluminium	215/55 R 17 94 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 07.2026

Kompressor vorhanden: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Kratzer	Lackieren
2	Tür vorne rechts	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
3	Tür hinten rechts	Kratzer	Lackieren
4	Einstiegsschweller vorne rechts	Kratzer	Instandsetzen + lackieren
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
6	Einstiegsschweller vorne links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
7	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
8	Heckscheibe	Kratzer	Optische Wertminderung
9	Zusätzliche Felge(n)	Kratzer	Optische Wertminderung
10	Kotflügel hinten links	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren (teilweise)
11	Türscheibe hinten rechts	Kratzer	Ersetzen
12	Einstiegsschweller hinten links	Kratzer	Lackieren
13	Einstiegsschweller hinten rechts	Kratzer	Lackieren
14	Tür vorne links	Delle(n)	Spotrepair
15	Tür hinten links	Kratzer	Smart Repair
16	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
17	Tirefit	Abgelaufen	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Karosserie	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 8.000,00
2	Andere	Haftpflichtschaden		€ 9.500,00
			Summe (ohne MwSt.):	€ 17.500,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne rechts (µm)	223,0
Lackschichtdicke Motorhaube (µm)	312,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	TMBJR9NU2PC203863 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



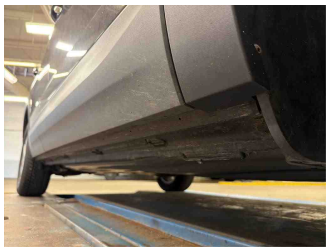
Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



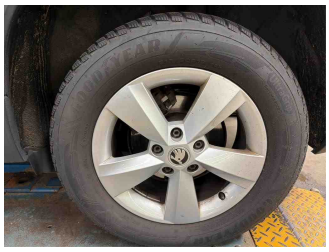
Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links




Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links



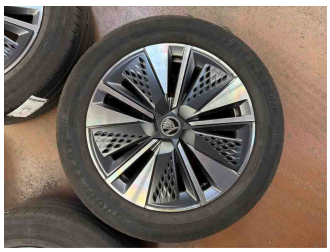
Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Rad beiliegend #1



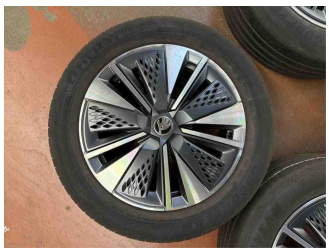Räder - Rad beiliegend #2




Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



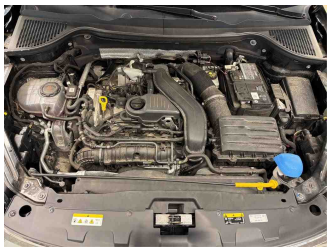Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen

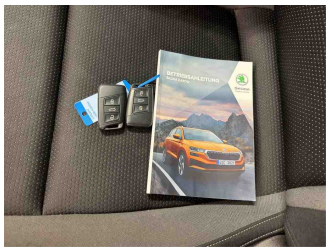

Equipment - Boardmappe/ Securitybag



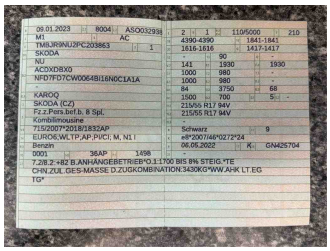
Innenraum - Kofferraum

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



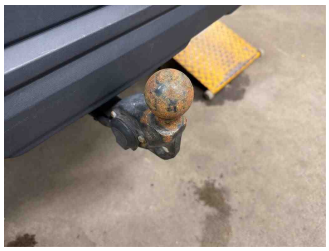Räder - eingelegt im Fahrzeug



Equipment - Anhängerkupplung



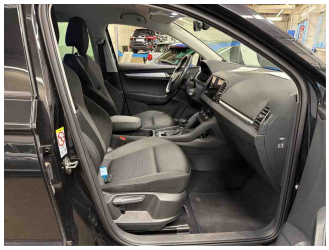
Lackstärke Motorhaube




Lackstärke Kotflügel vorne rechts



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne

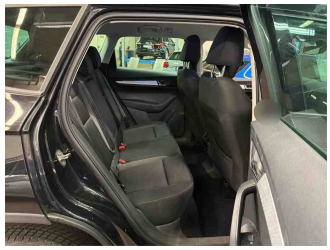

Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum Tirefit



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

TÜVNORD

Zustandsbericht

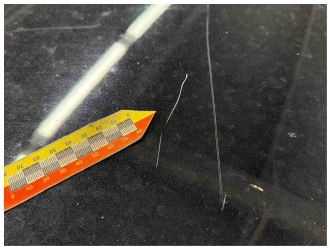
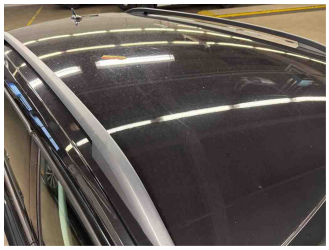
- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

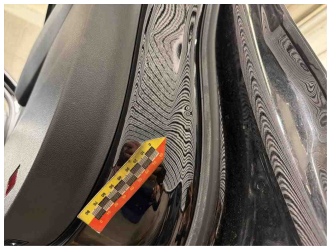
» Beschädigungsfotos



WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Dach - Kratzer - Lackieren







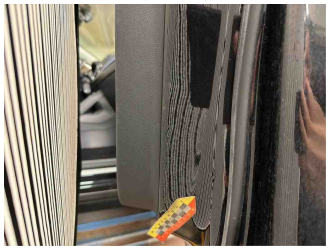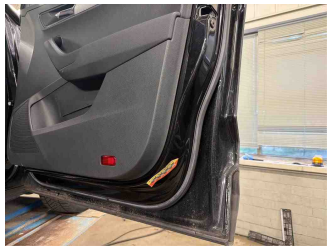
2 - Tür vorne rechts - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren



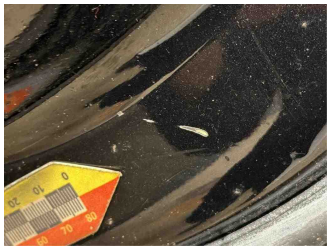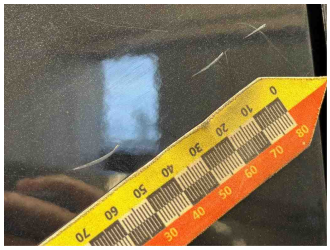
3 - Tür hinten rechts - Kratzer - Lackieren



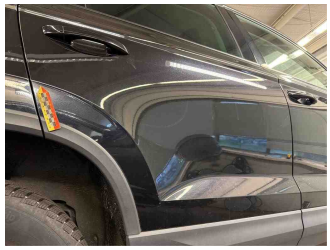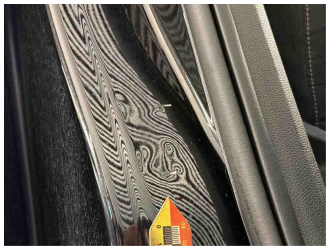4 - Einstiegsschweller vorne rechts - Kratzer - Instandsetzen + lackieren






TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

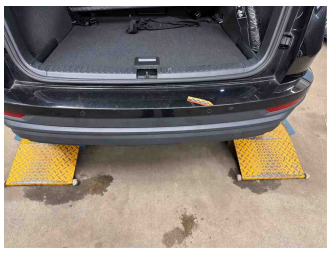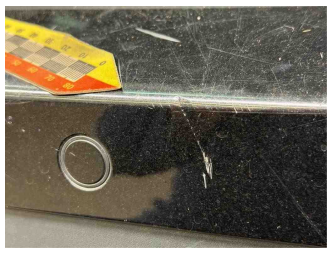5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren






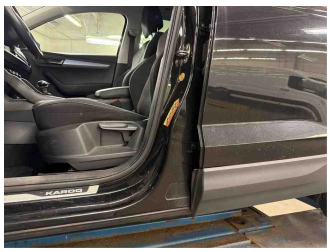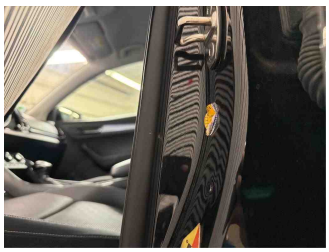
6 - Einstiegsschweller vorne links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren






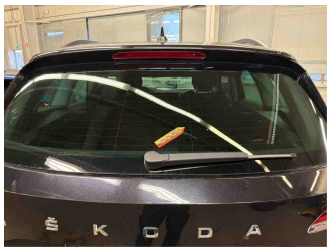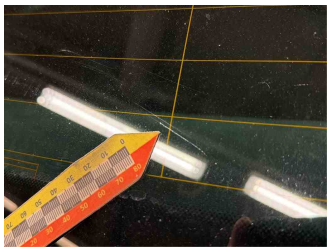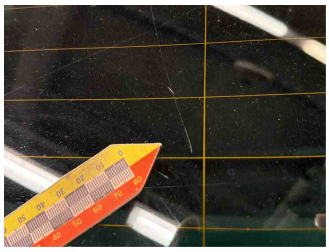7 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

8 - Heckscheibe - Kratzer - Optische Wertminderung

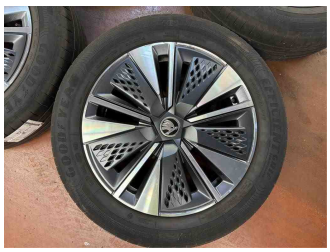
9 - Zusätzliche Felge(n) - Kratzer - Optische Wertminderung


TÜVNORD

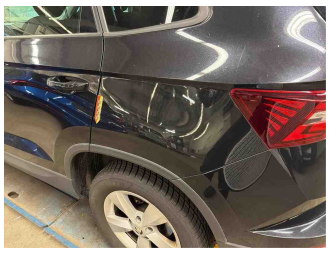
Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

10 - Kotflügel hinten links - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren (teilweise)






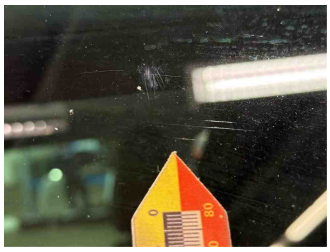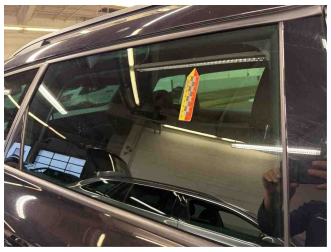11 - Türscheibe hinten rechts - Kratzer - Ersetzen




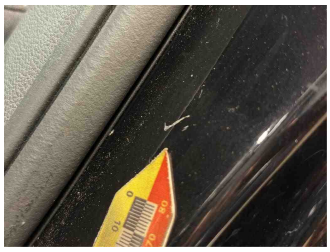
12 - Einstiegsschweller hinten links - Kratzer - Lackieren







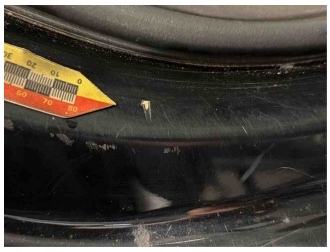13 - Einstiegsschweller hinten rechts - Kratzer - Lackieren



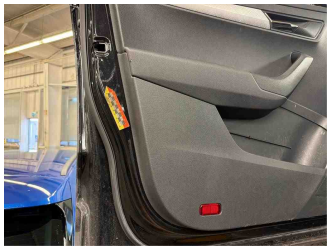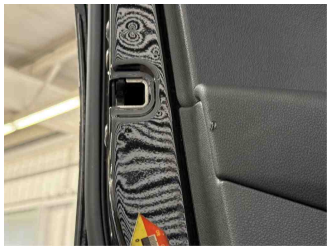
14 - Tür vorne links - Delle(n) - Spotrepair

FIN: TMBJR9NU2PC203863

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

15 - Tür hinten links - Kratzer - Smart Repair





16 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



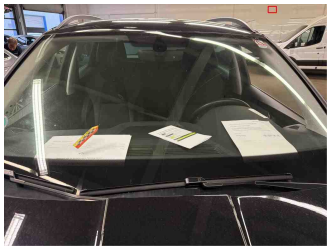
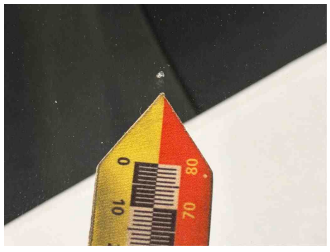


17 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



TÜVNORD








Zustandsbericht




- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11289107
vom: 02.09.2026

2 - Karosserie - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)	
Kommentar	auslegen und polieren

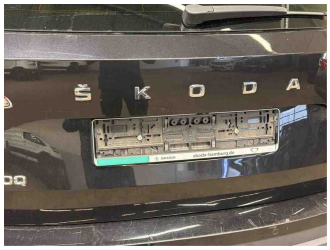

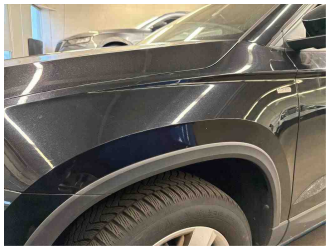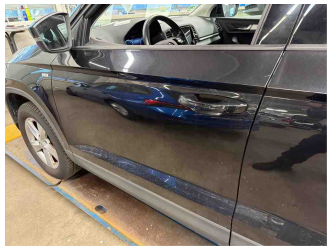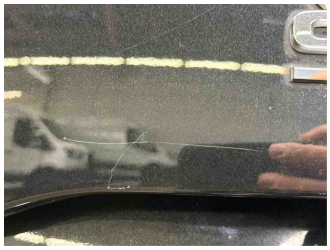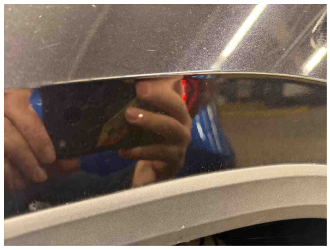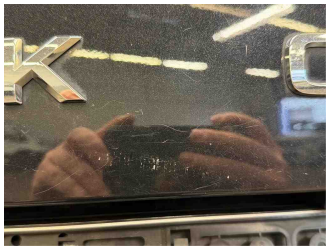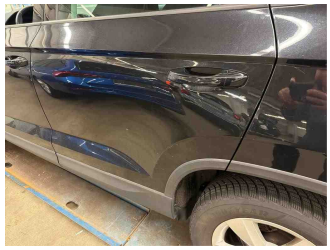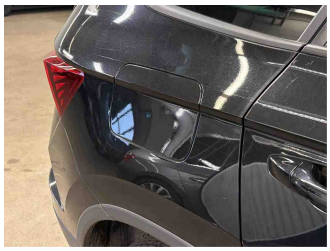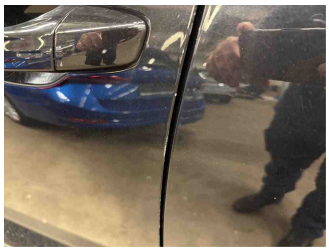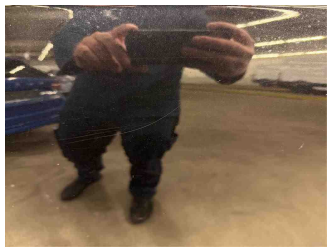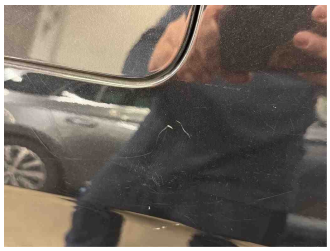
FIN: TMBJR9NU2PC203863