DEKRA-Nr: 0357 / 038576 / 2026 / B085854000968 vom 04.11.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Flotte, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	15.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 81 µm bis 339 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt:

Gesamte Fahrzeug weist unterschiedlich hohe Lackstärken auf.

Ohne weitergehende Untersuchungen wurde nach dem Umfang der festgestellten Nachlackierungen und der Ausführungsqualität nach sachverständigem Ermessen *kein* merkantiler Minderwert angesetzt.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	14.06.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Mercedes-Benz	Typ / Verkaufsbez.	S Limousine (BM 223)(09.2020->) / S 580 e AMG Line lang 4Matic (EURO 6d)
Aufbauart	Limousine	Türen	4
Fahrzeug-Ident.-Nr.	W1K2231691A155189	Achsen / angetr. Achsen	2 / 2
Radstand (mm)	3216	zul. Gesamtmasse	3070 kg
HSN / TSN	2222 / BEL	DAT €uropa-Code®	015701101690002
DAT Marktindex	DE002 6299	Km-Stand abgelesen	153827
Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.B/E ext.aufl.	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	270	Hubraum (ccm)	2999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M,	Getriebe	Automatik /

Felgen	N1 I Leichtmetall	Farbe / Farbe	GRAFITGRAU - METALLICLACK / Metallic / 831 / Grau

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	255 / 40 R 20 101 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP RG	S /O /F	7 mm
	rechts	255 / 40 R 20 101 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP RG	S /O /F	7 mm
2	links	285 / 35 R 20 104 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP RG	S /O /F	7 mm
	rechts	285 / 35 R 20 104 Y	Michelin / Pilot Sport 4 ZP RG	S /O /F	7 mm

Ersatzrad/Pannenset kein Ausstattungsgegenstand

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
255 / 45 R 19 104 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320B HRS MOE	W /O /F	5 mm
255 / 45 R 19 104 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320B HRS MOE	W /O /F	6 mm
255 / 45 R 19 104 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320B HRS MOE	W /O /F	7 mm
255 / 45 R 19 104 V	Hankook / Winter i*cept evo2 W320B HRS MOE	W /O /F	7 mm

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Airmatic DC / Air Body Control (Luftfederung), Ambiente-Beleuchtung (erweiterter Umfang), Anti-Blockier-System (ABS), Aufladesystem Wechselstrom (AC), Außenspiegel mit Umfeldleuchte und Projektionsfunktion, Beckenairbag vorn (Pelvisbag), DAB-Tuner (Radioempfang digital), Design- und Ausstattungslinie AMG Line, Easy-Entry Funktion, Elektromotor 110 kW (Hybridantrieb), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), Fahrassistenz-Paket, Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Getriebe Automatik - (9-Stufen), Heckleuchten LED, Hybrid 375 kW (Motor 3,0 Ltr. - 270 kW), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-System: Remote & Charging Services Plus, Innenausstattung: Holz Pappel, Karosserie: 4-türig, Klimaautomatik (Thermotronik), Kommunikationsmodul (LTE) Vorbereitung Mercedes me connect, Ladekabel für öffentliche Ladesäulen, Ladekabel mit Schukostecker, Laderaum-Paket, Lenkrad mit Multifunktion, Memory-Paket, Mercedes-Benz Notrufsystem, Mittelkonsole Glasoptik, schwarz, Motor 3,0 Ltr. - 270 kW CGI Hybrid (2999 ccm), Multimediasystem (Connect 20 Premium), Multimediasystem MBUX Entertainment, Navigationssystem: Festplattennavigation, Otto-Partikelfilter (OPF), Reifen 255/45 R19 ...W, Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Seitenairbag (Sidebag) vorn, Service-System: MBUX Augmented Reality für Navigation, Service-System: MBUX Navigation Premium, Servolenkung, Servoschliessung für Türen, Smartphone integriert, Sound-System mit Soundpersonalisierung, Surround-System Burmester, Verbundglas wärmedämmend und infrarot-reflektierend, WSS Kategorie: Hybrid, Zentral-Display (OLED)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
19121	Adaptive Scheibenwischeranlage (Magic Vision Control) beheizt
10715	Aktive Motorhaube
68900	Bereifung mit Notlaufsystem
40199	Bremsanlage mit großen Bremsscheiben (Hochleistungs-Bremssystem)
3177	Chauffeur-Paket
37311	Designgurtschlösser
18051	Digital Light
32033	Executive-Sitze
3008	Exklusiv-Paket
39902	Induktionsladeschale für Smartphone im Fond
28015	Innenhimmel designo Dinamica
35508	Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung
28905	Klimaanlage im Fond
50260	LM-Felgen vorn/hinten: 9x20 / 10x20 (AMG, Vielspeichen)
11000	Metallic-Lackierung
24847	Multifunktions-Telefonie
24956	Multimediasystem MBUX (Fond Tablet)
16712	Panorama-Schiebedach
3535	Park-Paket mit 360° Kamera
26906	Seitenairbag (Sidebag) hinten
25893	Service-System: MBUX Augmented Reality Head-up-Display
33711	Sitzbank im Fond, Außensitze elektr. verstellbar (mit PRE-SAFE)
30806	Sitzbezug / Polsterung: Leder Exklusiv Nappa 2-farbig
34497	Sitze vorn: Klimatisierung
33720	Sitzklimatisierung im Fond
1502	Sonnenschutz-Paket

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	lückenhaft
letzte Wartung:	am 09.09.2025 bei Kilometerstand 122.683

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

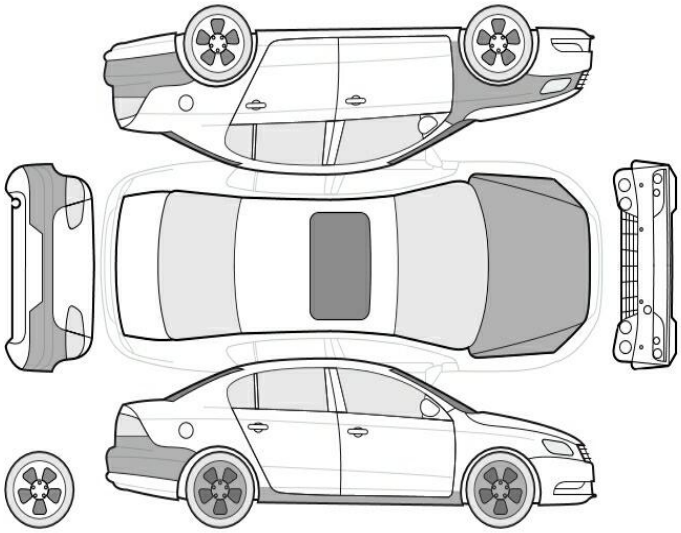

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Innenverkleidung hinten links beschädigt, erneuern (Bild 20, 21)
2. HU fällig, kein Nachweis,
3. Wartung fällig, (Bild 23)
4. Frontschaden Stoßfänger vorne gebrochen, erneuern (Bild 25, 26, 27)
5. Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm ², lackieren (Bild 16, 17)
6. Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 15)
7. Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair (Bild 12, 13)
8. Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau (Bild 10, 11)
9. Kotflügel vorne links Lackierung, nicht fachgerecht, wellig , lackieren mit Lackaufbau (Bild 8, 9)
10. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Frontscheibe Steinschläge, (Bild 18)
Einstieg hinten links zerkratzt, (Bild 19)
Außenspiegel rechts zerkratzt, (Bild 24)
Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur (Bild 14)

Fehlende Teile

1. Ladekabel Schukostecker fehlt



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

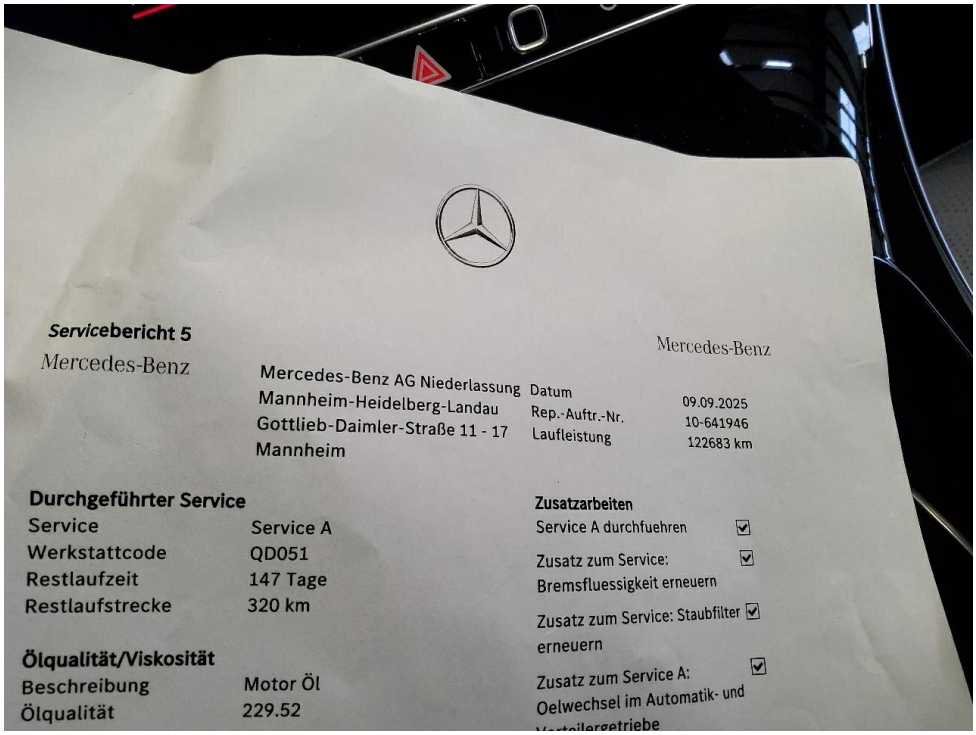


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Kotflügel vorne links Lackierung, nicht fachgerecht, wellig , lackieren mit Lackaufbau



Bild 9 : Kotflügel vorne links Lackierung, nicht fachgerecht, wellig , lackieren mit Lackaufbau



Bild 10 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau

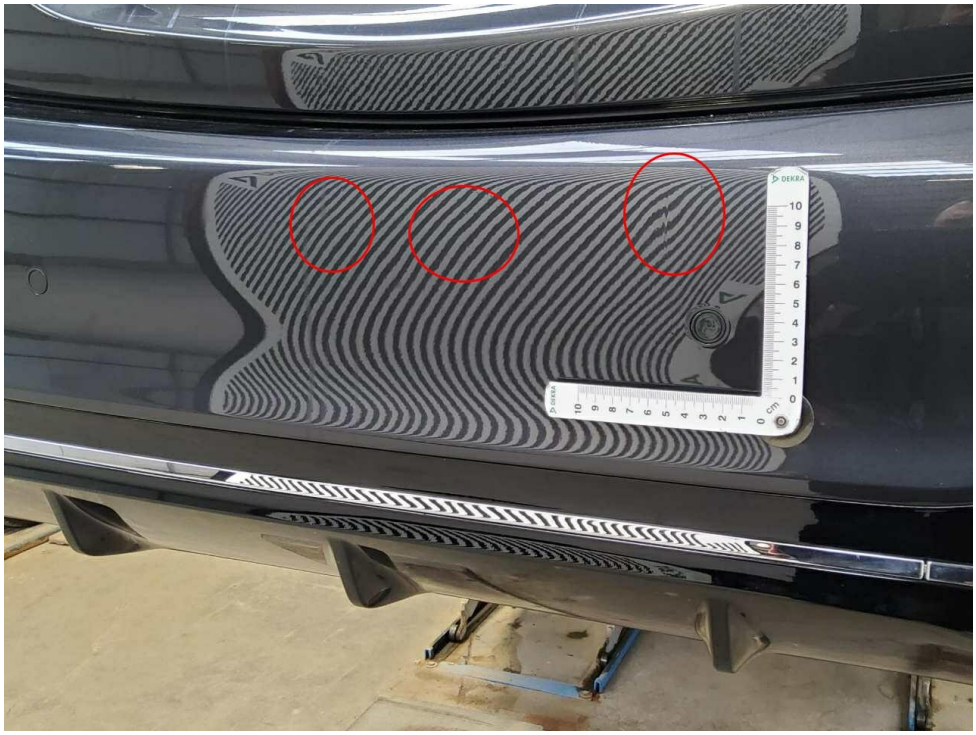


Bild 11 : Stoßfänger hinten, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau



Bild 12 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 13 : Felge hinten rechts Lackierung, verschrammt, smart repair



Bild 14 : Seitenschweller rechts Lackierung, zerkratzt, Gebrauchsspur

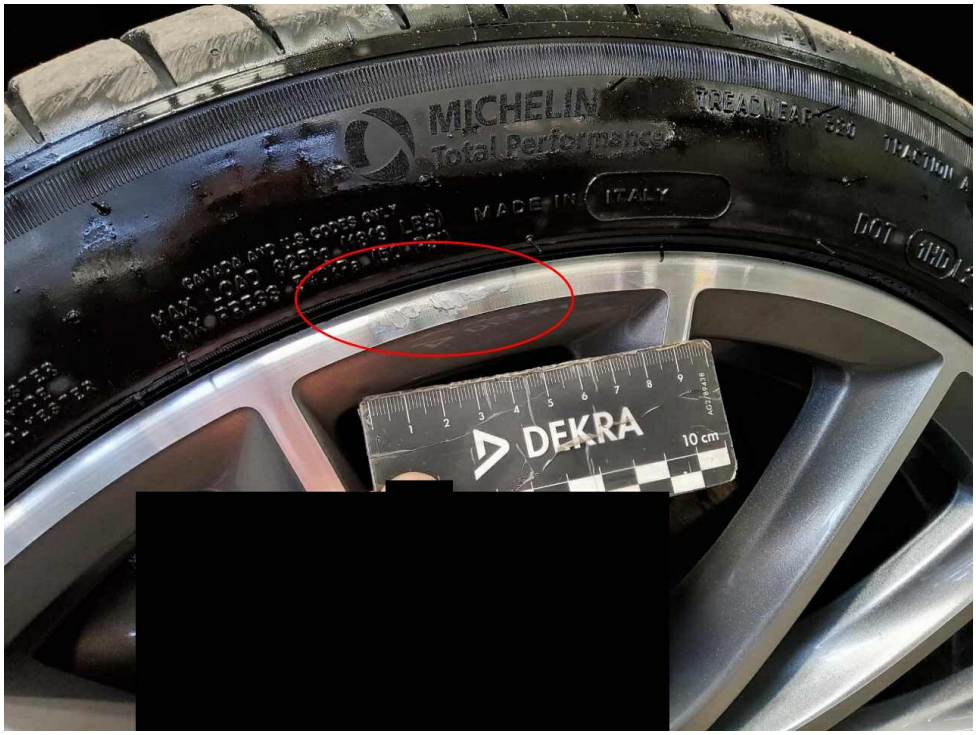


Bild 15 : Felge vorne rechts Lackierung, verschrammt, smart repair

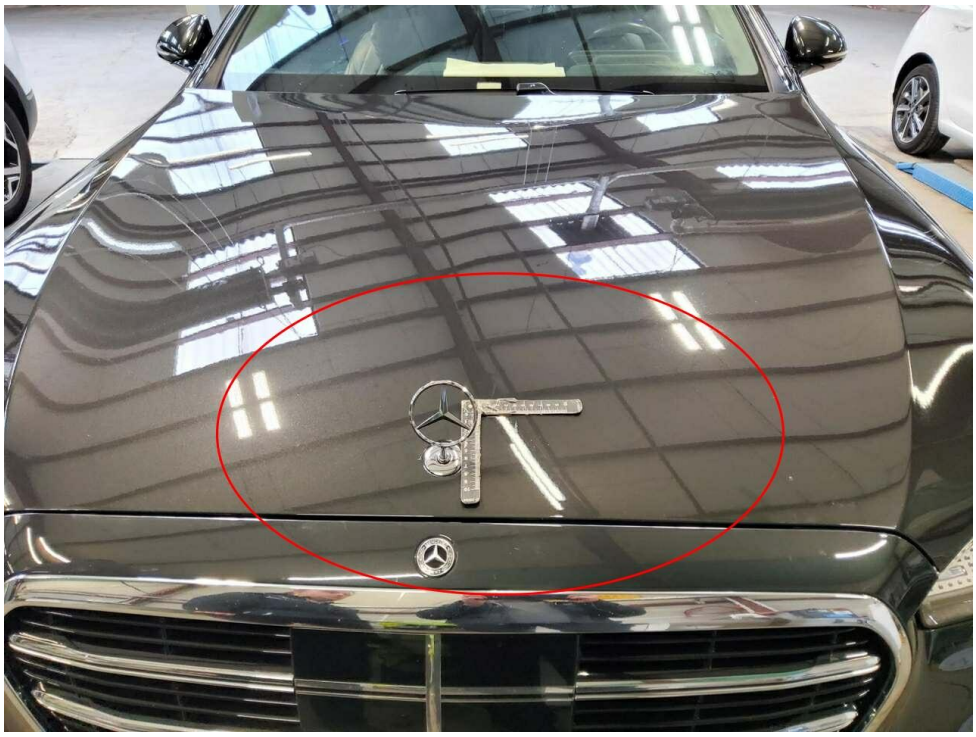


Bild 16 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm ², lackieren



Bild 17 : Motorhaube Lackierung, Steinschläge >6Stück/dm ², lackieren



Bild 18 : Frontscheibe Steinschläge



Bild 19 : Einstieg hinten links zerkratzt



Bild 20 : Innenverkleidung hinten links beschädigt



Bild 21 : Innenverkleidung hinten links beschädigt



Bild 22 : Ladekabel Schukostecker fehlt

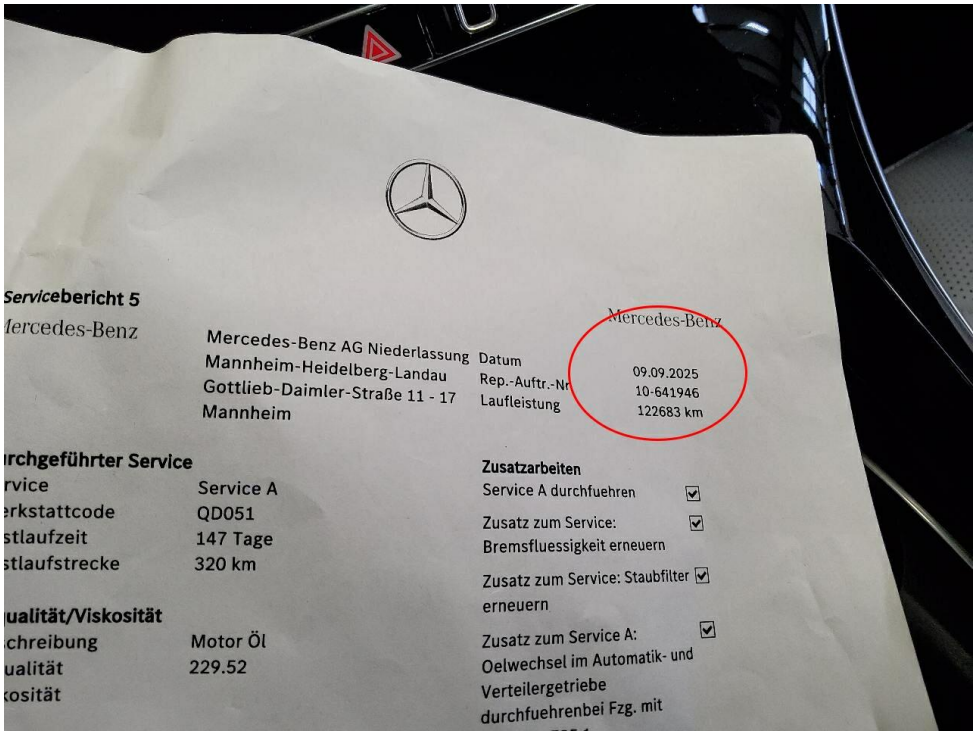


Bild 23 : Wartung fällig



Bild 24 : Außenspiegel rechts zerkratzt



Bild 25 : Frontschaden Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 26 : Frontschaden Stoßfänger vorne gebrochen



Bild 27 : Frontschaden Stoßfänger vorne gebrochen