GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	01.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	05.10.2026
Referenznummern	0002054629

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WF01XXTTG1MD38163**		
Fahrzeugart	PKW - Mehrzweckfahrzeug	**Farbton / Lackart**	Race-Rot / Uni
Hersteller	Ford	**Nächste HU**	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Transit Custom 2.0 TDCi 320 L1 Trend	**Laufleistung abgelesen**	104.493 km
Erstzulassung	14.02.2022	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6d / g/km
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	**Sitzplätze / Türen**	9 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.995 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65R16C 109/107T	5 mm
vorn rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Michelin	215/65R16C 109/107T	5 mm
hinten rechts	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	7 mm
hinten links	Allwetterreifen	Stahlrad	Goodyear	215/65R16C 109/107T	7 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓	Serviceheft vorhanden	✓	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✗	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Keine Kundendienstnachweise vorhanden			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	⊘	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✗	verschmutzt	✗	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✗	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✗	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Schiebetür rechts beschädigt	Ja	
Seitenwand hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Beifahrerseite	Airbag Fahrerseite
Aktives Kurvenlicht	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)	Bordcomputer
Einstiegsleuchten	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent	Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - schiebbar, 2.Reihe links
Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe links	Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 3.Reihe rechts
Fensterheber elektrisch	Generator 240 A
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe 6-Gang
Haltegriff B-Säule	Haltegriffe vorn
Handschuhfach abschließbar	Heckflügeltüren mit Verglasung
Karosserie/Aufbau: Kombi Standard	Karosserievariante: Normaldach
Kühlergrill schwarz	Lenkrad (Leder)
Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	Modellpflege
Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT	Parkpilotsystem vorn und hinten
Nebelscheinwerfer	Radiovorbereitung, 4 Lautsprecher
Radstand 2933 mm	Reifendruck-Kontrollsystem
Reserverad in Fahrbereifung	Rußpartikelfilter
Rücksitz-Paket 6 (Einzelsitz und Doppelsitz, 2.Reihe und 3.Reihe)	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar	Scheinwerfer H4
Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts	Schmutzfänger vorn und hinten
Seitenschutzleisten	Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff
Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz	Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
Stahlfelgen 6,5x16	Start/Stop-Anlage
Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum	Stoßfänger teillackiert
Style-Farb-Paket	Außenspiegel in Wagenfarbe
Stoßfänger in Wagenfarbe	Tagfahrlicht LED
Kurvenlicht statisch	Trend
Verzurrösen (2)	Zentralverriegelung mit Fernbedienung
Zusatzheizung elektrisch	Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung klappbar

Sonderausstattung

Audiosystem 21: Radioempfang Digital (DAB / DAB+) mit 8" Multifunktionsdisplay	Audiosystem: Radio mit USB und Bluetooth-Freisprecheinrichtung
Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher	FordPass Connect inkl. eCall
Ford SYNC 3	Doppelklimaanlage
Heckscheibenwischer	Konfiguration mit spezifischer Zentralverriegelung
Parksensoren seitlich	Sicht-Paket 1

Sonderausstattung

Frontscheibe heizbar	Trittstufe unter Schiebetür rechts
Wärmeschutzverglasung Lade-/Fahrgastraum, mittlerer Tönungsgrad	

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	100,00 €	100,00 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Spiegelgehäuse links Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 18, Bild 19)	94,41 €	47,21 €
Tür vorne links Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen (Bild 17)	178,80 €	89,40 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts Leiste, verkratzt, lackieren (Bild 37, Bild 38)	497,02 €	248,51 €
Seitenwand rechts oberhalb, verkratzt, lackieren (Bild 32, Bild 33)	1018,20 €	509,10 €
Spiegelgehäuse rechts Rahmen, verkratzt, ersetzen (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	346,34 €	173,17 €
Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV (Bild 26, Bild 27, Bild 28)	94,41 €	47,21 €

Zubehör, Bordwerkzeug (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Bordmappe, fehlt, ersetzen	18,00 €	18,00 €
Bordmappe Bedienungsanleitung, fehlt, ersetzen	15,00 €	15,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Inspektion groß Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	866,48 €	866,48 €
Fahrzeug außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten (Bild 14, Bild 15, Bild 16)	319,04 €	319,04 €

Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Scharniere der Hecktüren, schwergängig, instand setzen	50,00 €	50,00 €
Kotflügel vorne rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair (Bild 29, Bild 30, Bild 31)	120,00 €	120,00 €
Trittbrett rechts, verkratzt, ersetzen (Bild 34, Bild 35, Bild 36)	662,37 €	331,19 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 442,23 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**4.512,84 €**
Minderwert	**3.067,08 €**
Händlereinkaufspreis	**9.550,00 €**
Händlerverkaufspreis	**11.025,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 38 Fotos.

Will, Luke Felix

Der Sachverständige, 07.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

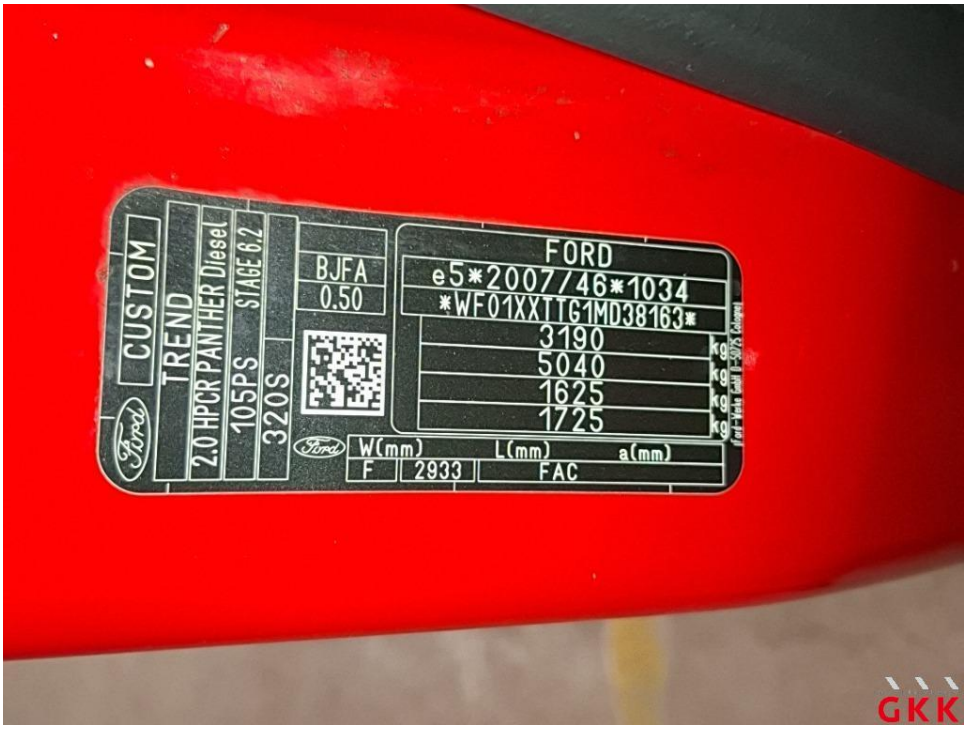


Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7

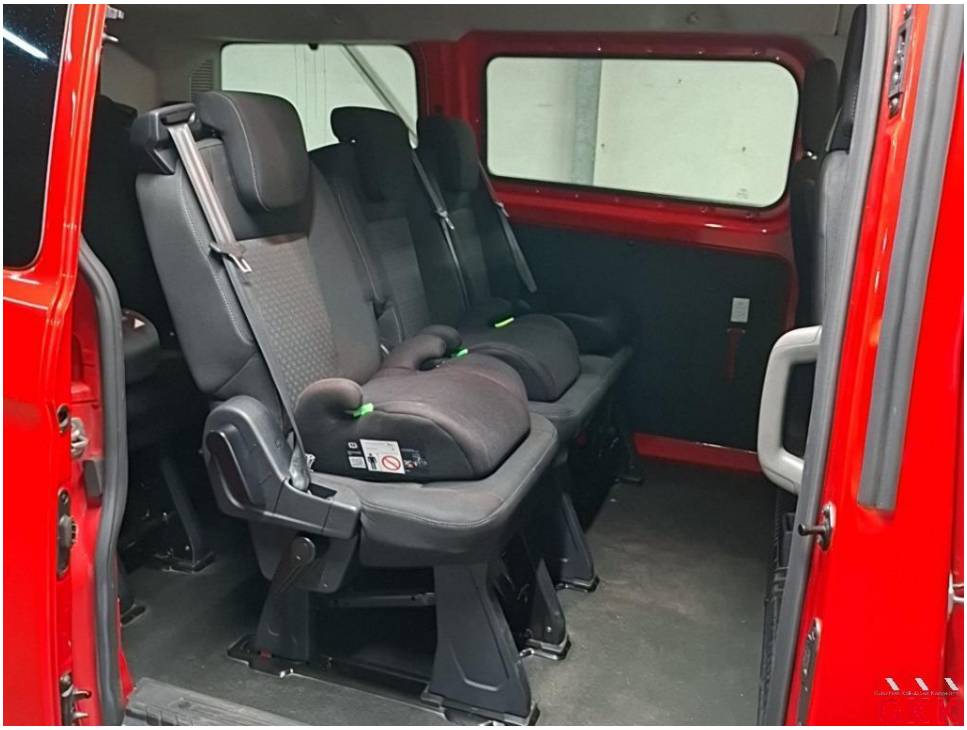


Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9

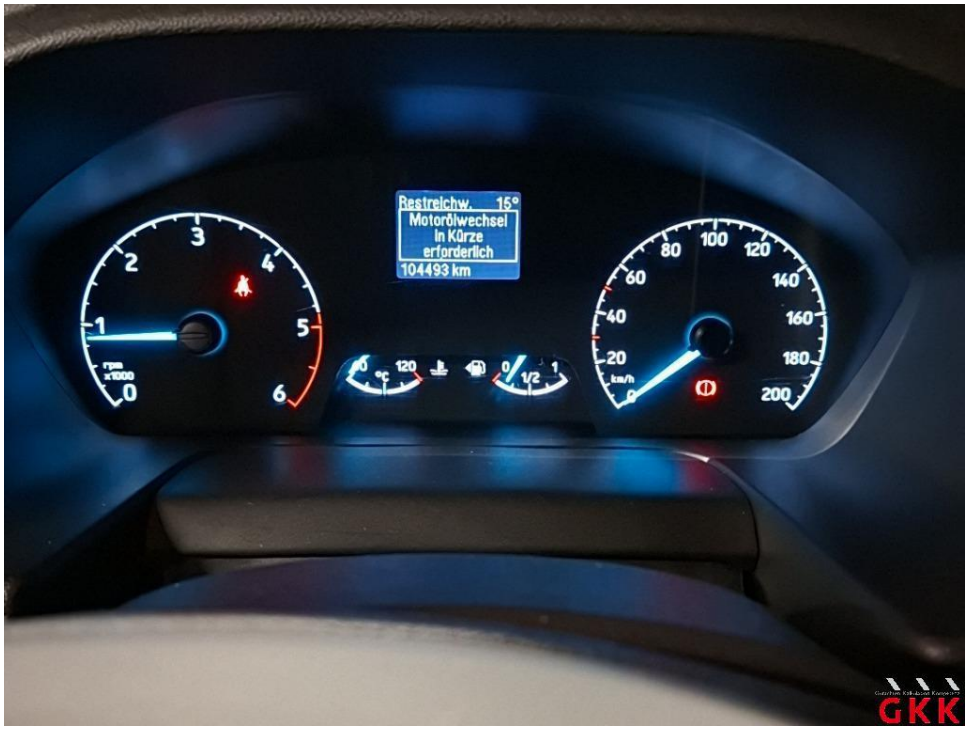


Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

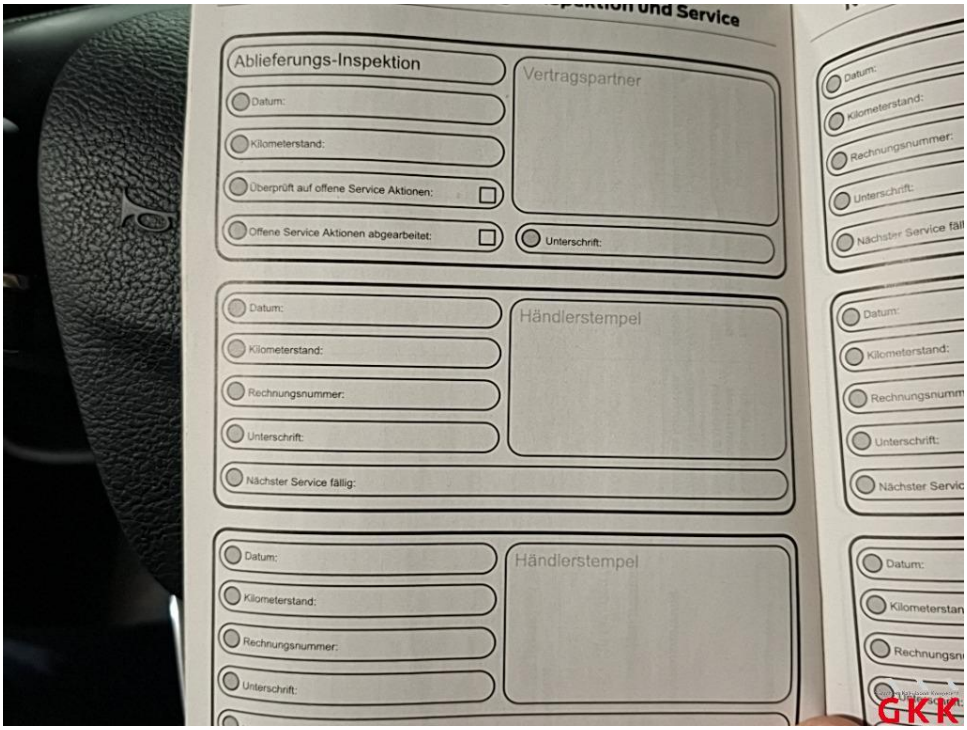


Bild 12

Fotoanlage

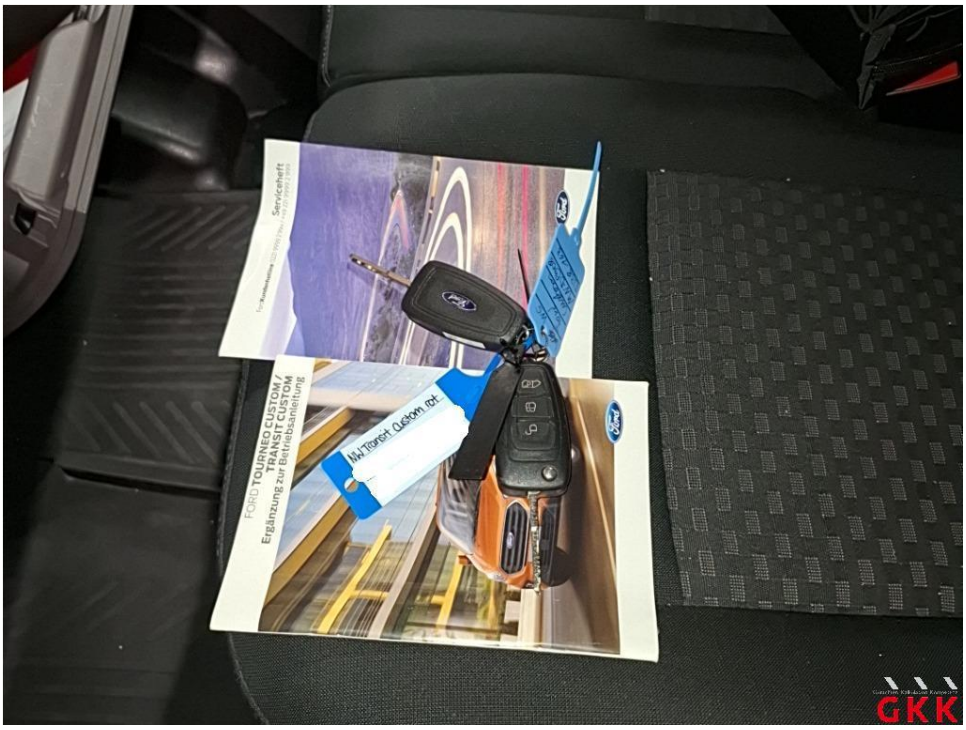


Bild 13


Bild 14 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

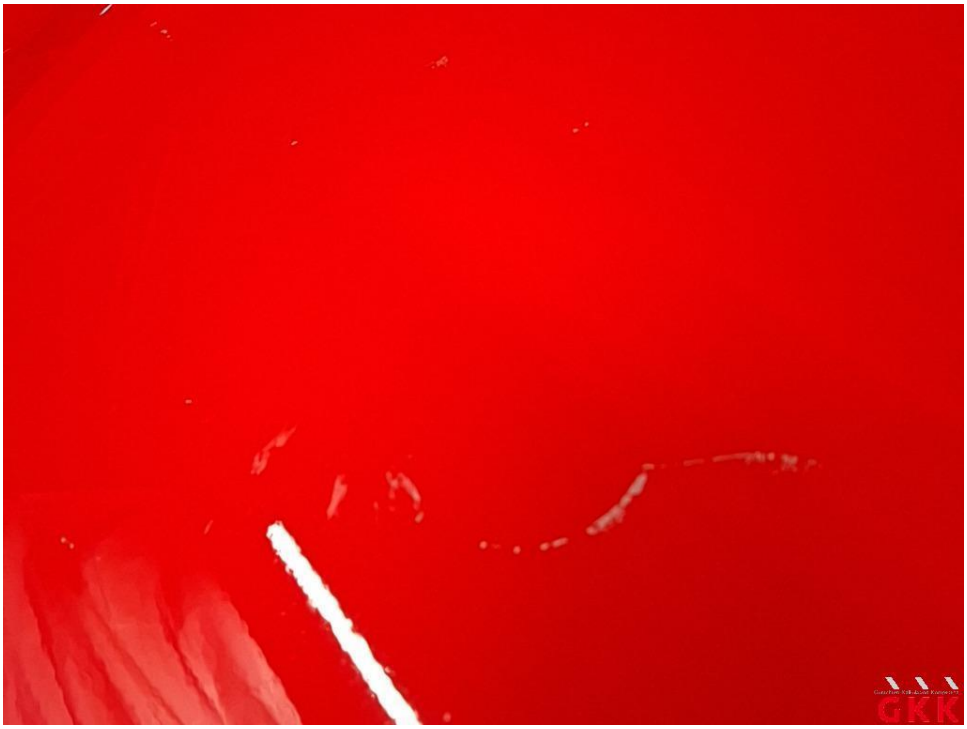


Bild 15 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

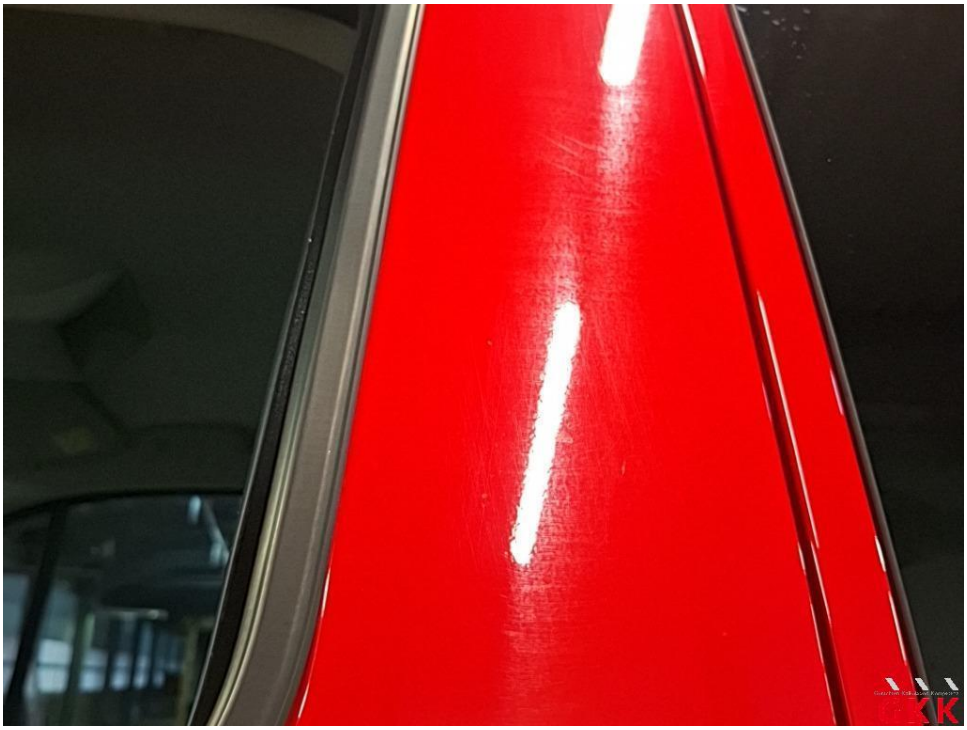


Bild 16 Fahrzeug, außen, Lackierung verwittert / matt, aufbereiten

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 17 Tür vorne links, Dichtung -Einstieg-, lose, ersetzen



Bild 18 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

Fotoanlage



Bild 19 Spiegelgehäuse links, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 23 Spiegelgehäuse rechts, Rahmen, verkratzt, ersetzen



Bild 24 Spiegelgehäuse rechts, Rahmen, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

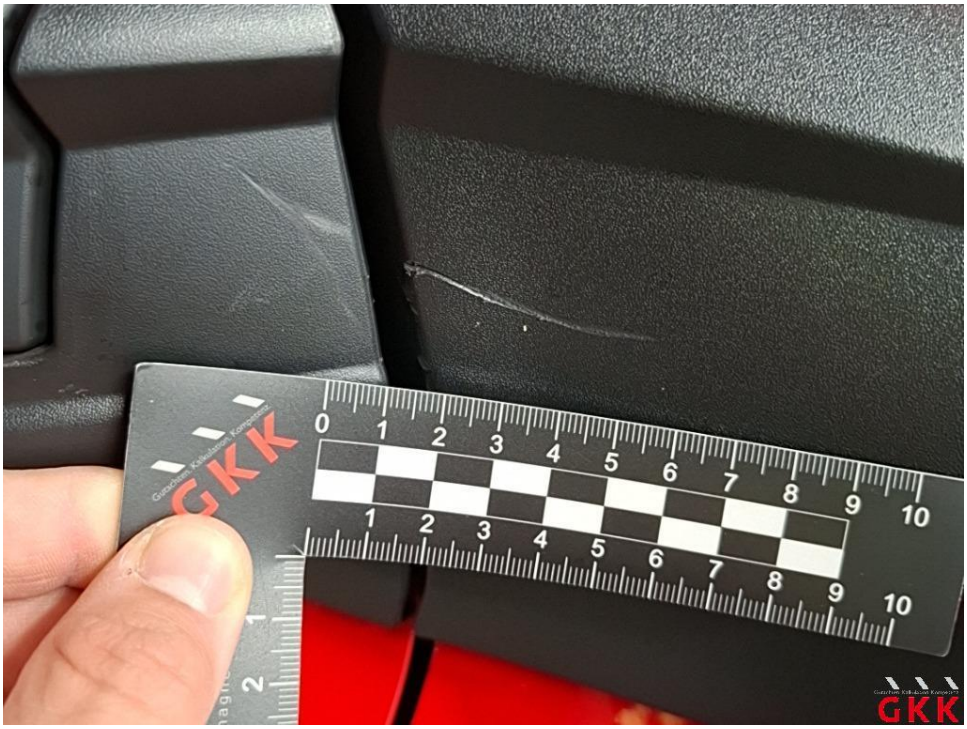


Bild 25 Spiegelgehäuse rechts, Rahmen, verkratzt, ersetzen



Bild 26 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

Fotoanlage



Bild 27 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV



Bild 28 Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren ohne LV

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 29 Kotflügel vorne rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

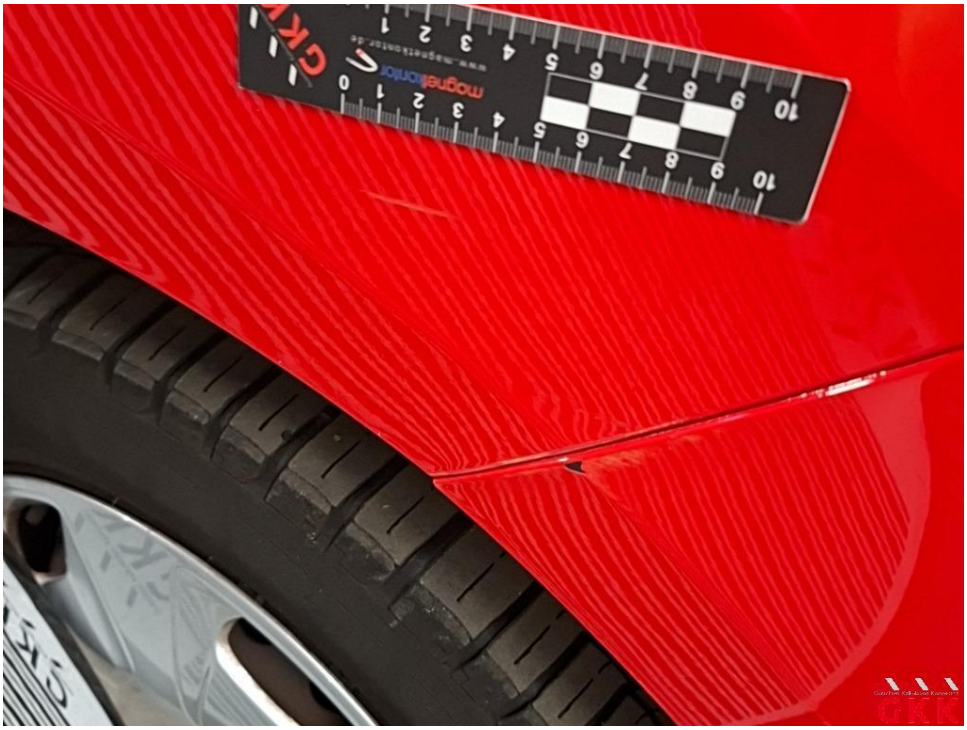


Bild 30 Kotflügel vorne rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31 Kotflügel vorne rechts, eingedellt und verkratzt (I), Smartrepair



Bild 32 Seitenwand rechts, oberhalb, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 33 Seitenwand rechts, oberhalb, verkratzt, lackieren



Bild 34 Trittbrett rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 35 Trittbrett rechts, verkratzt, ersetzen



Bild 36 Trittbrett rechts, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 37 Seitenwand rechts, Leiste, verkratzt, lackieren



Bild 38 Seitenwand rechts, Leiste, verkratzt, lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015