TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer: 48142416
Auftrags-Nr / Referenz: 21305633
Besichtigungsdatum: 14.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	BYD ATTO 3 Design		
Kennzeichen	PS-BN 29E	**Vehicle Identification number**	LGXCE4CB3P2005231
Erstzulassung	20.10.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	46.170 km
HSN/TSN	2160 / AAB 00002	**Kraftstoffart**	Elektro
Fahrzeugart	Mehrzweckfahrzeug	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	459/2012	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Direktantrieb
Farbe	Parkour red	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	65 kW	**Nächste HU**	10/2028
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	321 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Kunstleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Blau-Beige
Nachlackierung	Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.160 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	48097299	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R18 101V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Kleber	3mm / 3mm	i.O.
2	235/50 R18 101V	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Kleber	3mm / 3mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf ohne	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	235/50 R18 101V	Sommerreifen auf ohne	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagetasche Vordersitze
Adaptive Cruise Control (ACC) & Intelligent Cruise Control (ICC)
Airbag: Beifahrerseite - Beifahrerairbag deaktivierbar
Airbag: Fahrerseite

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Airbag: Kopfairbag vorne
Airbag: Mittelairbag vorn
Airbag: Seitenairbag vorn
Antiblockiersystem (ABS)
Außenspiegel elektrisch einklappbar und beheizbar
Beleuchtung: Innenleuchte mit abschaltautomatik Umgebung, mehrfarbige (Türverkleidung, Türklinke)
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Bremsleuchte, dritte
Dachreling aus Aluminium
Einparkhilfe, vorne und hinten
Elektrisches Feststellbremssystem (EPB) Fahrzeughalteautomatik (AVH)
Elektronische Bremsverteilung (EBD)
Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP)
Fensterheber elektrisch 4fach Einklemmschutz
Fernlichtassistent
Fußraumbeleuchtung vorne
Gepäckraumabdeckung
Geschwindigkeitsbegrenzung - Intelligent Speed Limit Information (ISLI) - Intelligent Speed Limit Control (ISLC)
Getriebe: Direktantrieb
Heckklappe elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Kamera 360°
Kindersicherung manuell
Kindersitzbefestigung - ISOFIX - Beifahrersitz - äußeren Rücksitzen
Klima: Luftreinigungssystem PM2.5
Klimaautomatik
Kollisionswarnung, vorne (FCW) und hinten (RCW)
Kopfstützen hinten
Kopfstützen vorne
Lackierung: Metallic
Ladekabel: 11kW Bordlader (OBC)
Lane Change Assist (LCA) Spurwechselassistent
Lane Keeping Aid (LKA) und Emergency Lane Keep (ELK) Aktiver Spurhalteassistent
LED-Leseleuchten vorne, hinten
LED-Rückleuchten
LED-Scheinwerfer automatische Scheinwerfer
LED-Tagfahrlicht
LED-Türleuchten
Lenkrad: Multifunktionslederlenkrad - Kunstleder
Mittelarmlehne mit zwei Getränkehalter
Notbremsassistent Automatic Emergency Braking (AEB)
Notruf
Panorama-Schiebedach - Einklemmschutz - Sonnenschutz elektrisch

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Polster: Kunstleder Zweifarbig
Querverkehrassistent - Querverkehrswarnung hinten (RCTA) - Querverkehrsbremse hinten (RCTB)
Radio: Infotainment - 5" Zoll TFT-Voll-LCD-Instrumententafel - induktive Laden Smartphones - BYD DiLink - DAB radio & FM radio - 15,6" Touchscreen - 8 Lautsprecher - Sprachsteuerung - Internetzugang (4G) - Cloud service
Reifendruckkontrollsystem, aktiv
Räder: Leichtmetallfelgenräder 18" Reifen 235/50 R18
Rückspiegel automatisch abblendend
Scheinwerfer: Follow-me-Home Funktion
Schlüssel: 2x E-Schlüssel und 1x NFC-Schlüssel
Schlüsselloser Zugang und schlüsselloser Start
Sicherheitsgurte - mit Gurtstraffer und Kraftbegrenzer - Gurtwarnung
Sitze: Beifahrersitz, elektrisch 4-Wege einstellbar
Sitze: Belüftete Rücksitze
Sitze: Fahrersitz, elektrisch 6-Wege einstellbar
Sitze: Rücksitze 40:60 geteilt und umklappbar
Sitze: Rücksitze mit Belüftungsöffnung
Sitze: Sitzheizung Vordersitze
Sonnenblenden und beleuchteten Make-up-Spiegeln auf Fahrer- und Beifahrerseite
Steckdose 12V
Steckdose zum Laden oder betreiben von elektrischen Geräten
Toter Winkel Warnung (BSD)
Traktionskontrollsystem (TCS)
Türöffnungswarnung (DOW)
USB Anschlüse (1xTyp A, 1xTyp C) - 2x vorne - 2x hinten
Verkehrszeichenerkennung (TSR)
Wegfahrsperre
Wärmepumpe
Zentralverriegelung

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
2	Unterlagen	Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		

Fehlteile

Fehlteil
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel (NFC)
Unterlagen - Bordbuchmappe
Summe (netto)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, fachgerecht ausgeführt, Reparaturrechnung nicht vorhanden	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors war nicht möglich.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung

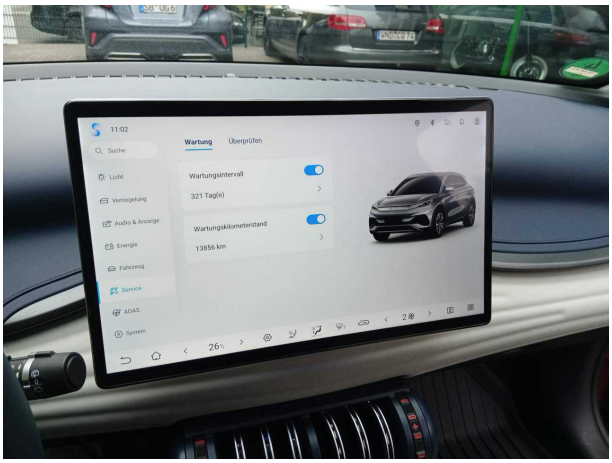


Abbildung 11: Instrumententafel

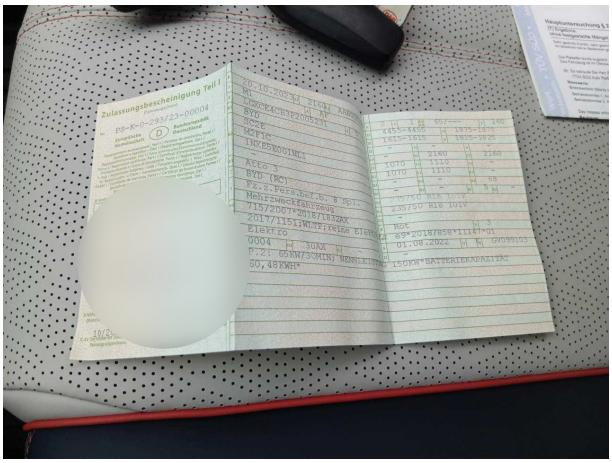


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen

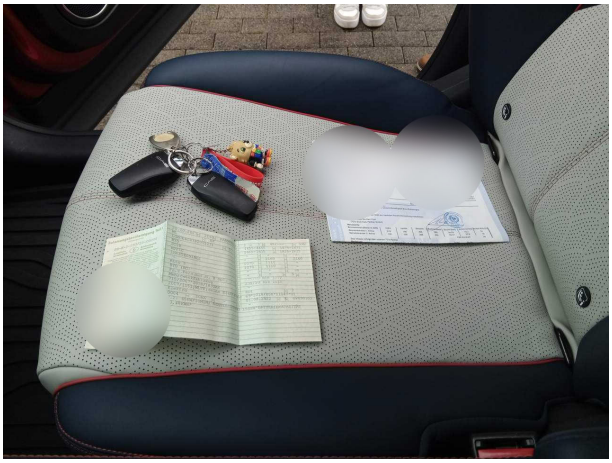


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschade… Smart Repair



Beschädigung #1: Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair

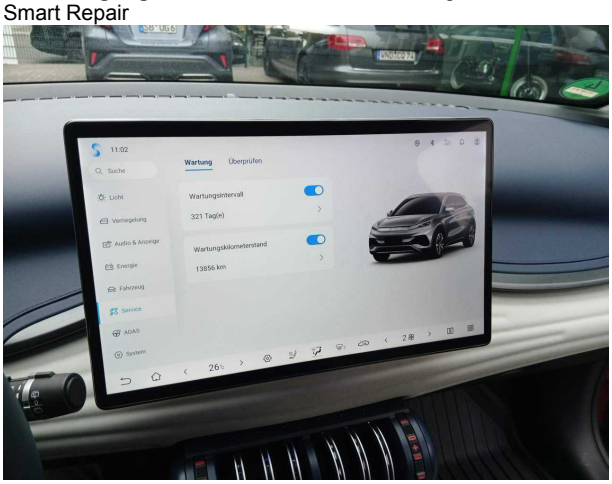

Beschädigung #2: Unterlagen: Serviceheft (fehlt - Wartung - kein Nachweis) - entspricht nicht den Herstellervorgaben - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner: UGS
Sachverständige GmbH
Provinzialstr. 10
66130 Saarbrücken

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Nachlackierungfotos



Nachlackierung 1: Seitenwand links