TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48533804
Auftrags-Nr / Referenz:	50157574
Besichtigungsdatum:	30.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Renault Master ENERGY Blue dCi 150 L3H2 VA Komfort		
Kennzeichen	FRI-JJ 901	**Fahrgestellnummer**	VF1MA000871174691
Erstzulassung	24.11.2023	**Laufleistung (abgelesen)**	19.566 km
HSN/TSN	3333 / BAV 04573	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Frontantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell
Farbe	Mineral-Weiß	**Besichtigungszustand**	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Leistung	110 kW	**Nächste HU**	07/2026
Hubraum	2.299 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / unvollstä…	**Restlauf bis Service**	
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Grau-Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I vorhanden (Kopie)	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4
Vertragsnummer	50157574	**Re-Import**	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	225/65 R16 112T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	6mm / 6mm	i.O.
2	225/65 R16 112T	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	8mm / 8mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS mit EBV und Bremsassistent - mit automatischer Aktivierung der Warnblinkanlage bei Notbremsung
Airbag: Fahrerseite
Automatische Türverriegelung nach dem Anfahren
Außenspiegel, elektrisch einstellbar und beheizbar
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Drehzahlmesser
Easy-Life Arbeitsfläche
Easy-Life Schubfach
ESP mit Beladungserkennung - Antriebsschlupfregelung (ASR) - Berganfahrhilfe - Anhängerstabilisierung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Frontgrillumrandung verchromt und Chromakzente am Frontgrill
Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe
Hecktüre, Öffnungswinkel 180°, ohne Fenster
Klimaanlage
Kopfstützen (3) - höhenverstellbar
Kraftstofftank 105 Liter
Lackierung: Uni
LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhenverstellbar
Licht- und Regensensor
Lichtmaschine 230 A
Motor: Start & Stop-Automatik ENERGY = Technologisches Paket zur Reduzierung des Verbauchs unter anderem mit Start-Stopp-Automatik und Energy Smart Management (ESM), ein System zur Rückgewinnung von Bremsenergie
Paket: Klang & Klima DAB+ - Klimaanlage mit Pollenfilter - Radio MP3 DAB+ mit integrierter Bluetooth Freisprecheinrichtung
Paket: Style-Paket - Chromelemente Innen - Chromelemente Außen
Pollenfilter
Polster: Stoff "Kompo"
Radabdeckung - Maxi
Reifen 225/65 R16 Stahlfelgen 6,5 x 16
Reifen-Reparatur-Kit - inkl. 12-V-Kompressor & Reifendichtmittel
Rußpartikelfilter, selbstreinigend
Räder: Stahlfelge 16"
Schiebetür rechts, geschlossen
Schlüssel: Keyless-Entry-System - mit 2-Tasten-Schlüssel
Seitenwindassistent
Servolenkung
Sitz: Lendenwirbelstütze für Fahrersitz
Sitze: Beifahrer-Doppelsitzbank (multifunktional) - mit umklappbarer Rückenlehne in der Mitte der Arbeitsfläche - zusätzl. mit Staufach
Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar - mit integrierter Mittelarmlehne und Lendenwirbelstütze
Staufach unter der Beifahrerdoppelsitzbank
Steckdose (12 V) an der Armaturentafel
Steckdose (12 V) im Laderaum
Tempopilot incl. Geschwindigkeitsbegrenzer
Verkleidung der Kabinenrückwand
Verzurrösen, seitlich im Laderaum
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung inkl.automatische Türverriegelung nach dem Anfahren

Sonderausstattung

Bezeichnung
Einparkhilfe hinten
Hecktüre, Öffnungswinkel 270° ohne Fenster
LED Beleuchtung im Laderaum
Navigationssystem Media Nav Evolution DAB+

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Reifen: Ganzjahresreifen
Toter-Winkel-Warner

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sonstiges	Hauptuntersuchung - fällig - durchführen
2	Motor	Motorabdeckung - beschädigt - erneuern
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidungen/Abdeckungen - beschädigt - erneuern
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten (unlackiert) - Kratzer - kein Abzug
2	Schweller rechts	Einstieg - Delle(n) - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des

Sachverständigen gebeten.
Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN

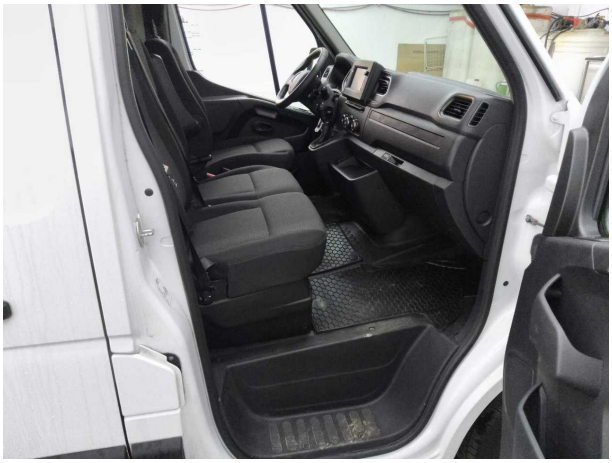


Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel

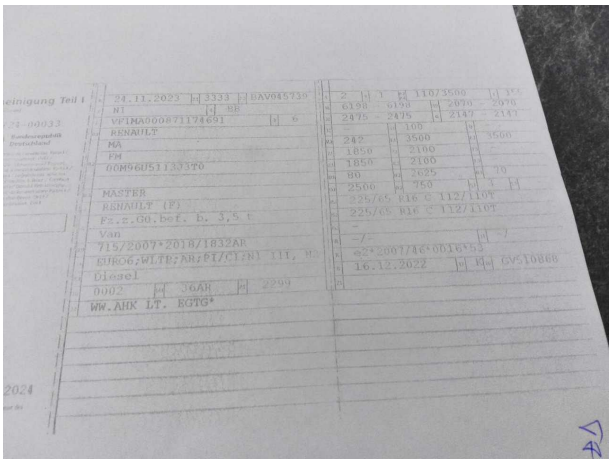


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

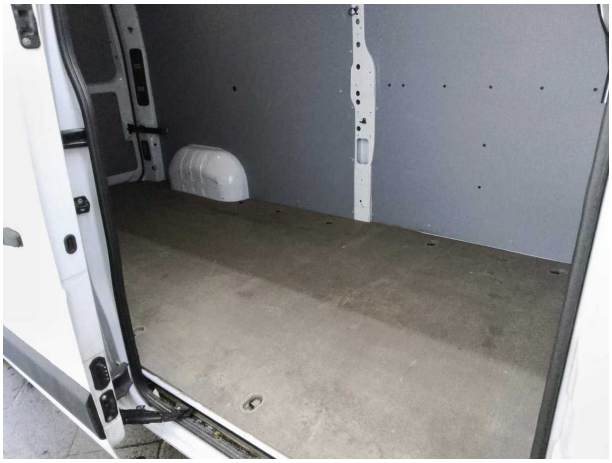


Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Innenraum hinten

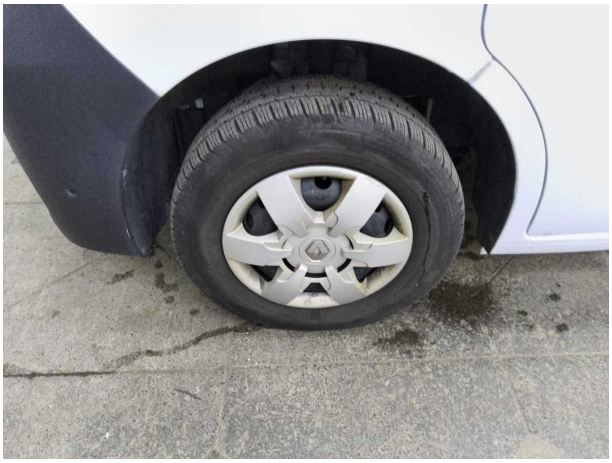


Abbildung 15: Montierte Bereifung



Abbildung 16: Ladebuchse/Tankstutzen

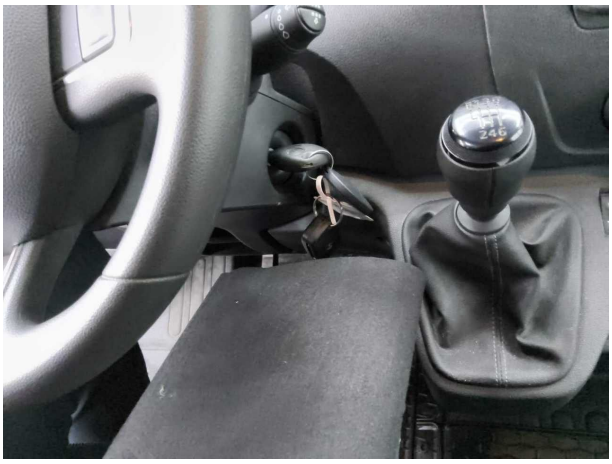


Abbildung 17: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Holman Compound Linz
Asbacher Str/ Sterner Huette
53545 Linz am Rhein

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Verkleidungen/Abdeckungen: Verkleidungen/ Abdeckungen - beschädigt - erneuern