TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48486998
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	16.10.2026
Sachverständiger:	Christian Kabbeck
Besichtigung durch	Sv O.Griese

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MD8739	**Fahrgestellnummer**	W1V3KCFZXSP765363
Erstzulassung	24.02.2025	**Laufleistung (abgelesen)**	53.364 km
HSN/TSN	2222 / BOW 61252	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik (Getriebe Automati…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	125 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	—
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	397 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz-Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	235/65 R16 115R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA6 Airbag Beifahrerseite, SA5 Airbag Fahrerseite, XM4 Akustik-Paket, E07 Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent), E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, Antriebsart: Heckantrieb, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, JA7 Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent, J65 Außentemperaturanzeige, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, JB4 Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent, JW8 Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, M60 Generator 250 A, XM1 Geräuschmaßnahme außen, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), G43 Getriebe Automatik GTronic - (9-Stufen), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), JK5 Kombiinstrument mit Farbdisplay, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), C6L Lenkrad mit Multifunktion, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU5 Motor 2,0 Ltr. - 125 kW CDI KAT, E7M Multimediasystem MBUX

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

(Touchscreen 10,25´), Z3K Pro, IR6 Radstand 4325 mm, RY2 Reifendruck-Kontrollsystem, Rückfahrkamera, MT5 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e, JF1 Scheibenwischer mit Regensensor, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, S02 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz verstellbar, MJ8 Start/Stop-Anlage Motor, E1U USB-Anschluss mittig unter Armaturentafel (nur Ladefunktion), ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, EW6 Vorrüstung Remote Service Plus, H21 Wärmeschutzverglasung (Frontscheibe mit Bandfilter oben), XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, JA9 Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), BH1 Hold-Funktion, V43 Holzfussboden im Laderaum, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, JB7 Park-Paket mit Rückfahrkamera, FM3 Scheibenwaschanlage (Wet Wiper System), LG7 Scheinwerfer LED High Performance, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt, ED8 Vorrüstung Elektrik, Parametrierbares Sondermodul, F2W Winter-Paket

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren	250,00 €
2	Seitenwand links	Seitenwand (hinten unterhalb) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	275,80 €
3	Stossfänger vorn	Grill - gebrochen / gerissen - erneuern	452,00 €
Summe (netto)			977,80 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.			

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

Unfallschäden

Nr.	Schadenort	Schadenhöhe (netto)
1	Seite rechts	5.119,61 €

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:
-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

>Hinweis zur angehängten Reparaturkalkulation: Schaden- und Kostenausweitung bei Demontage/ Besichtigung möglich, zur Klärung bitte SV informieren!<

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	977,80 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Unfallschaden	5.119,61 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	6.097,41 €
Mwst. (19%)	**1.158,51 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**7.255,92 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden unreparierte Vorschäden festgestellt. Die notwendigen Aufwendungen für die Instandsetzung sind im Gutachten aufgeführt bzw. werden ggf. in einer separat beiliegenden Reparaturkalkulation detailliert dargestellt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

- Eine ggf. angefallene merkantile Wertminderung wurde dem Sachverständigen nicht bekannt gegeben und findet daher in diesem Produkt keine Berücksichtigung.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.
- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Christian Kabbeck)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

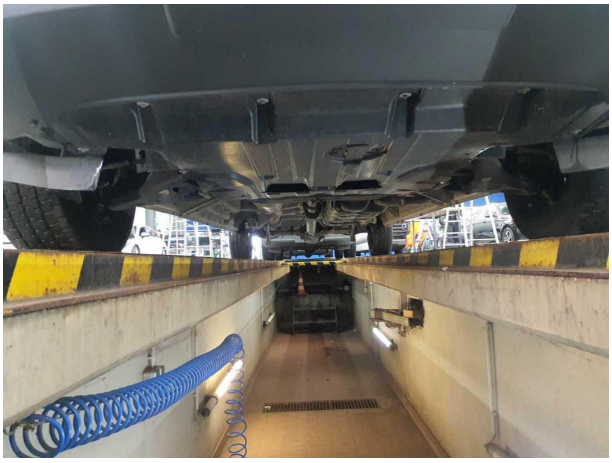


Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden



Abbildung 9: Schweller



Abbildung 10: Schweller

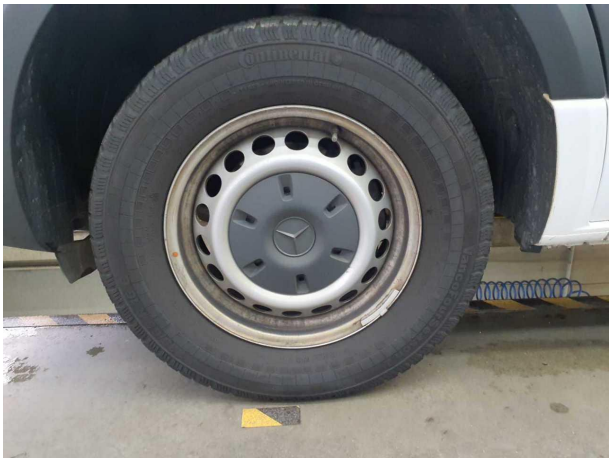


Abbildung 11: Montierte Bereifung



Abbildung 12: Montierte Bereifung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Montierte Bereifung



Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: FIN

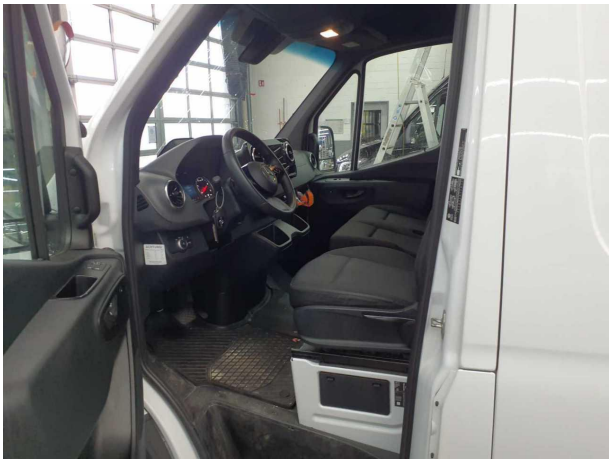


Abbildung 16: Innenraum

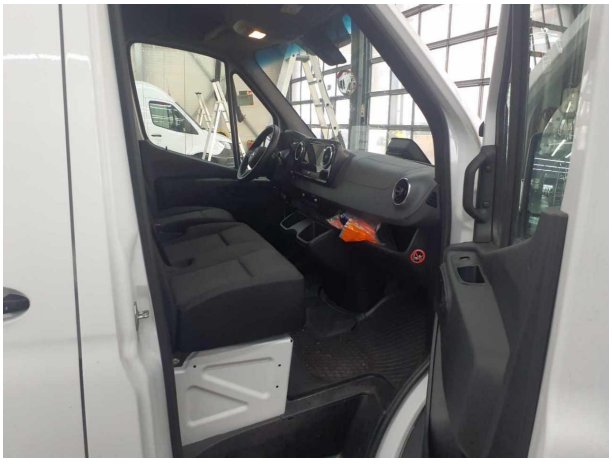


Abbildung 17: Innenraum



Abbildung 18: Innenraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

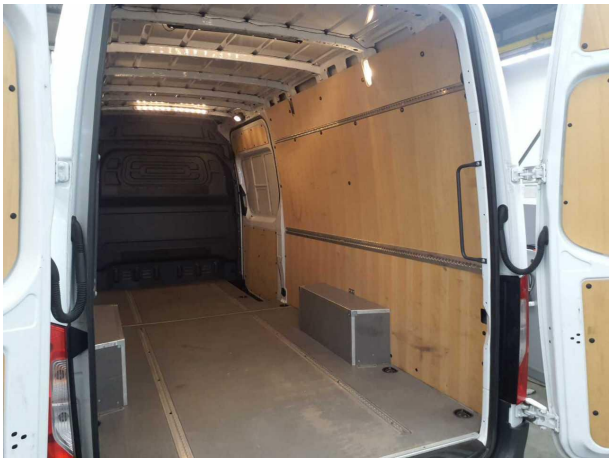


Abbildung 19: Innenraum

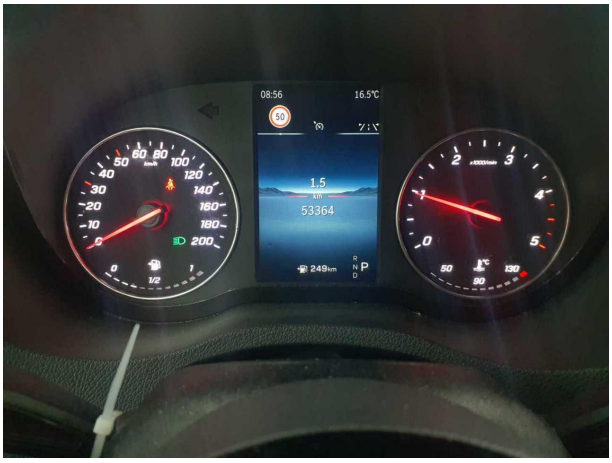


Abbildung 20: Kombiinstrument



Abbildung 21: Kombiinstrument

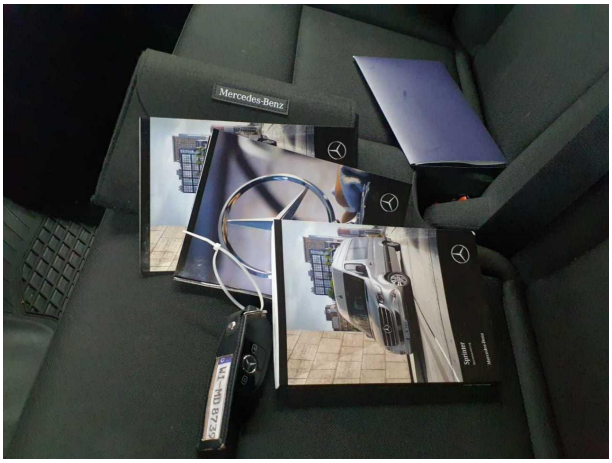


Abbildung 22: Dokumente

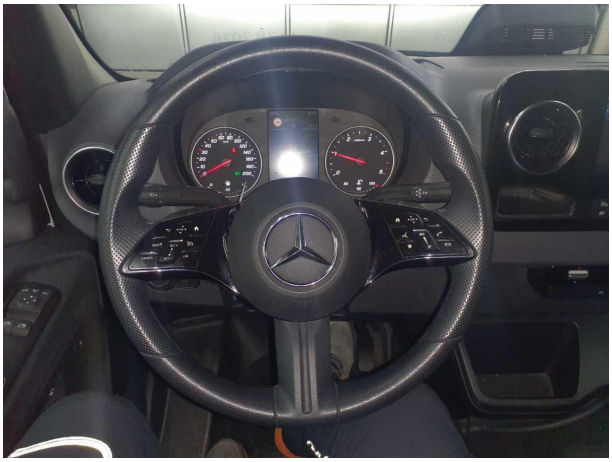


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #1: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - lackieren

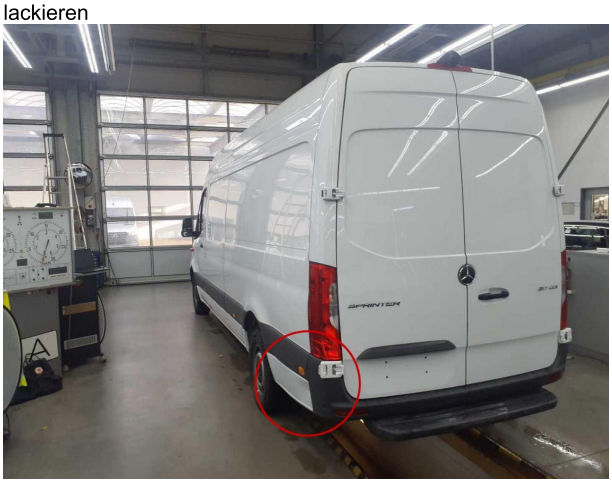

Beschädigung #2: Seitenwand links: Seitenwand (hinten unterhalb) - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #3: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Unfallfotos

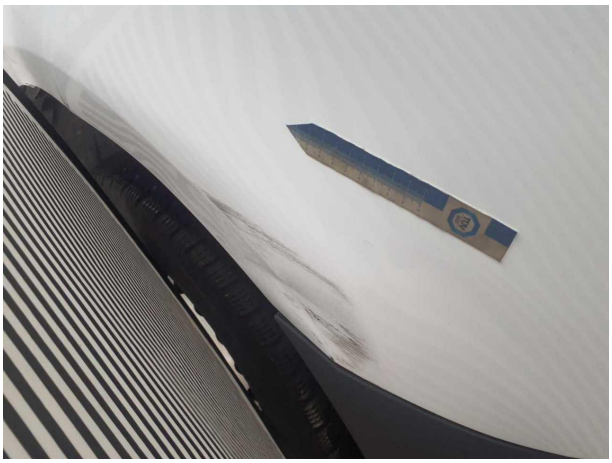

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin




Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts




Unfall 1: Seite rechts

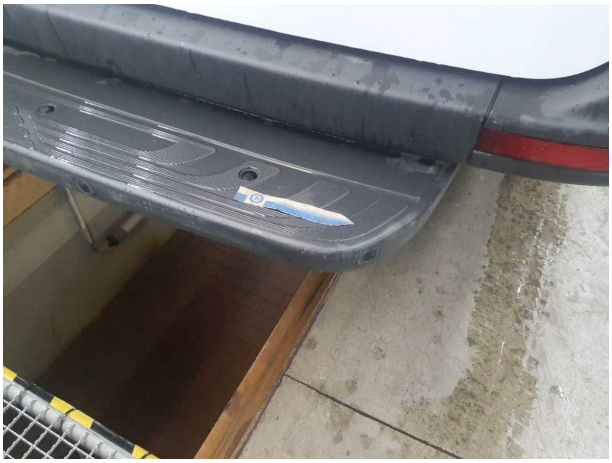

Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

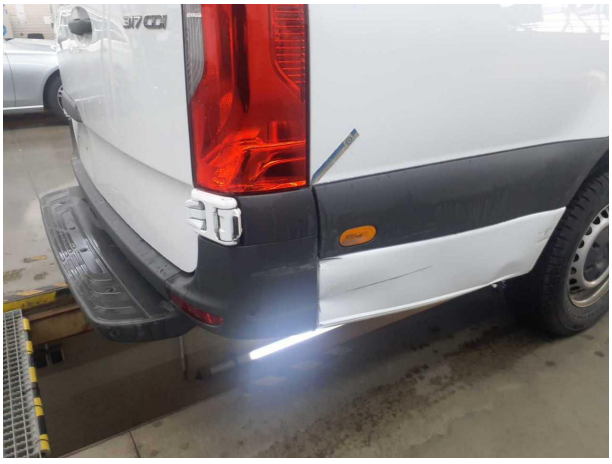

Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Gutenbergstraße 13
70771 Leinfelden-Echterdingen

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts



Unfall 1: Seite rechts

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KCFZXSP7653 04.11.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT	MERCEDES-BENZ	SPRINTER 907	317 CDI
FZ-IDENT-NR	W1V3KCFZXSP765363	AMTL KZ WI-MD8739	TYP-CODE 03 SP 77
ERSTE ZUL	24.02.2025	LAUFLEIST 53364	
REP-FIRMA	MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH		AM POSTBAHNHOF 16
	10243 BERLIN		

AUSFUEHR-	AB P626849/T154693	SERVICE FEST 60000KM	AUSST-PAKET AKUST
VARIANTEN	WEGFALL PARKLEUCHTE	REIFENDR-UEBERWACH	LENKRAD HOEHENVERST
	AENDERUNGSPAKET 4-I	KLIMAANLAGE	WAERMED-GL MIT BAND
	EINST-GR ECKSAEULE L	GRIFF EINST HECKTUER	GRIFF EINST SCHIEBET
	A-SPIEGEL OHNE BLINK	MBUX MULTIMEDIA SYST	PANNENMANAGEMENT
	NOTRUFASSISTENTSYST	A-SPIEGEL VERST/HZB	A-SPIEGEL ELEK/KLAPP
	MOBILE KOM-MODUL LTE	DIGITALRADIO	NAVIGATIONSSYSTEM
	MULTIFUNKT-LENKRAD	TEMPOMAT	ECO START/STOP
	LADERAUM BELEUCHTET	FAHRLICHTASSISTENT	VERKEHRSZ-ERKENNUNG
	SPURHALTEASSISTENT	DECKENLEUCHTE H	LED-LICHTB LADERAUM
	LED-SCHEINWERFER	BLINKLEUCHTEN SEITL	MARKIERUNGSL SEITL
	REGENSENSOR	WET WIPER SYSTEM	SITZBEZUEGE STOFF
	GURTWARNER BEIFAHRER	SITZHEIZUNG FAHRER	SITZHEIZUNG BEIFAH
	BEIFAHRER ZWEISITZER	KOMBIINSTR FARBIG	HALTEGRIFF EINST L/R
	ABLAGEFACH U COCKPIT	LADEPAKET I-TAFEL	BATTERIE 12V 92AH
	3.BREMSLEUCHTE DACH	AUFTRITT HECKTUER	ABLAGE O WINDSCHUTZS
	ABSCHLEPPOESE H	TRENNWAND	PARKEN-PAKET
	KLAPPDECKEL ABLAGEF	HAUPTTANK 93 LTR	SITZERKENNUNG F-SITZ
	ABGASREINIG SCR GEN4	9-GANG AUTOMATIK	BERGANFAHRHILFE
	VERZURRSCH SEITENW	VERZURRSCH DACHRAHM	STABILISIERUNG I
	WEGFALL FZG-ABSENK	HOLD-FUNKTION	BEIFAHRERAIRBAG
	FELGE HERST MAXION	REIFEN 235/65 R 16 C	FELGE 6.5 J X 16
	INNENVERKL BIS DACH	RADKASTEN BELADBAR	HOLZFUSSBODEN
	LAENGST VERSTAERKUNG	LASTENVERANK-SYSTEM	AUSSTATTUNG PRO
	HECKTUER 270 GRAD	V-ACHSE ERH TRAGLAST	GENERATOR 250A
	LADER-SCHIEBETUER R	SCHWINGUNGSTILGER	TOTWINKELASSISTENT
	AKTIV BREMSASSISTENT	GERAEUSCHMASSNAHMEN	H-ACHSE R245FE-2.45H
	ACHSUEBERSETZ 3,923	HOCHDACH	HINTERRADANTRIEB
	ZUL GESAMTGEW 3500KG	RADSTAND 4325MM	AUSFUEHRUNG EUROPA
	ZULASSUNG N1	PRODUKTIONSL DEUTSCH	KASTENWAGEN

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
88-2160 01	SCHUTZLEISTE AN DER VORBAUBEPLANKUNG L AUS-/EINBAUEN	2	1	7.52
88-3617 01	VORBAUBEPLANKUNG R TEILSTUECK H AM RADLAUF AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHUTZLEISTE AUS-/EINBAUEN	2	3	22.56
88-1102 01	STOSSFAENGER V KPL AUS-/EINBAUEN UMFASST: KUEHLERVERKLEIDUNG AUS-/EINB	2	11	82.72
88-1132 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER V AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	1	7.52
88-4405 01	RADHAUSSCHALE H V R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KCFZXSP7653 04.11.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.-PREIS
54-1011 01	KURZTEST DURCHFUEHREN UMFASST: STAR-DIAGNOSE AN-/ABSCHLIESSEN, KURZTEST DURCHFUEHREN, DATEN AUSDRUCKEN, FEHLERSPEICHER LOESCHEN	1	3	22.56
88-2155 01	SCHUTZLEISTE AN DER 1. TUER R AUS-/EINBAUEN	2	2	15.04
63-6768 01	SEITENWANDBEPLANKUNG UNTERTEIL R NACH RADLAUF ERNEUERN FZG MIT LANGEM RADSTAND	2	60	451.20
72-1213 01	2. TUER R ALS SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN, EINSTELLEN, TUERVERKLEIDUNG U, UND TUERFUEHRUNGEN AB-/ANMONTIEREN	1	7	52.64
72-7315 01	TUERGRIFF AUSSEN DER 2. TUER R ALS SCHIEBETUER AUS-/EINBAUEN, ERNEUERN	1	2	15.04
88-2161 02	SCHUTZLEISTE AN DER 2. TUER R AUS-/EINBAUEN	2	4	30.08
88-2163 01	ZUSATZ ZU SCHUTZLEISTE H R ERNEUERN (FZG MIT MARKIERUNGSLEUCHTEN SEITLICH)	2	1	7.52
88-8832 01	STOSSFAENGER MIT AUFTRITT H KPL AUS-/EINBAUEN UMFASST: SCHUTZLEISTE AN SEITENWAND-BEPLANKUNG NACH RADLAUF UND RUECK-STRAHLER AUS-/EINBAUEN	2	11	82.72
88-8838 01	STOSSFAENGER H KPL ERNEUERN (AUSGEBAUT) UMFASST: SEITENTEILE UMMONTIEREN	2	1	7.52
88-8903 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	1	7.52
88-8908 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H ERNEUERN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	3	22.56
88-5492 ZAX	LUFTGITTER AN DER ECKBEPLANKUNG U R AUS-/EINBAUEN	2	1	7.52
82-4903 01	LEUCHTEINHEIT H R AUS-/EINBAUEN	1	3	22.56
88-9190 01	ZUSATZ ZU SEITENTEIL R AUS-/EINBAUEN (FZG MIT PARKTRONIC)	2	1	7.52
88-9191 01	ZUSATZ ZU SEITENTEIL R AUS-/EINBAUEN (FZG MIT TOTWINKEL ASSISTENZSYSTEME)	2	1	7.52
88-8804 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (FZG MIT AUFTRITT HECKTUER)	2	1	7.52
88-8805 01	ZUSATZ ZU STOSSFAENGER H AUS-/EINBAUEN (FZG MIT RADSTAND L3)	2	1	7.52
54-1015 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN VOR ELEKTRISCHEN SCHWEISSARBEITEN DURCHFUEHREN (BEI REP)	1	1	7.52
88-3956 01	KOTFLUEGEL V R ERSETZEN	2	10	75.20
40-6555 01	FAHRZEUG ELEKTRONISCH VERMESSEN OHNE EINSTELLARBEITEN (VOR REPARATUR)	1	20	150.40
1782	SCHIEBETUER R INSTANDSETZEN	1	36*	270.72
4286	LAENGSTRAEGER H R U INSTANDSETZEN	2	6*	45.12

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KCFZXSP7653 04.11.2026

A R B E I T S L O H N ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS/KL 1 = 7.52 EUR/AW
PREIS/KL 2 = 7.52 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	INSTANDSETZUNGS-/EINZEL-/VERBUNDARBEITEN	KL	AW	ARB.- PREIS
5652	ECKBEPLANKUNG H R U INSTANDSETZEN	2	12*	90.24
5772	SENS TOTERWINKEL H R PRUEFEN	2	1*	7.52
9821	VORDERACHSE PRUEFEN	1	4*	30.08
97-2500 ZAX	HOHLRAUMKONSERVIERUNG AN ERNEUERTEN KAROSSERIETEILEN DURCHFUEHREN	2	3	22.56
97-4102 01)	UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (SEITENBEPLANKUNG H R)	2	3	22.56
97-4100 01)	UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (ECKBEPLANKUNG H R)	2	1	7.52
97-4101 01)	UNTERBODENSCHUTZ AN EINGESCHWEISSTEN TEILEN ANBRINGEN (ERG-ARB)	2	3	22.56

L A C K I E R U N G (LACKIERZEIT SYSTEM MERCEDES-BENZ)

ZEITBASIS 12 AW=1 STD PREIS = 9.82 EUR/AW

ARB.POS.NR/ LEIT-NR	ARBEITSGANG	2-SCHICHT-UNI	AW	ARB.- PREIS
98-2416 01	KOTFLUEGEL V R	NEUTEILLACK ST I-M	10	98.20
98-5078 01	BEPLANKUNG H R U UNTERHALB LEISTE NACH RADLAUF	NEUTEILLACK ST I-E	15	147.30
98-4375 01	SCHIEBETUER R	REP LACK ST III	43	422.26
98-5846 01	ECKBEPLANKUNG H R U	REP LACK ST III	9	88.38
98-2417 ZAX	KOTFLUEGEL V R U	OBERFL LACK ST II	2	19.64
L 4286	LAENGSTRAEGER H R U	OBERFL LACK ST I-J	2	19.64
L 9959	ZUSCHLAG FARBMUSTER	HERSTELLEN	3	29.46
98-1560 01	VORBEREITUNGSARBEIT FUER ZWEISCHICHT-LACKIERUNG VON EINGEB KAROSSERIETEILEN		19	186.58
98-1133 ZAX	FARBTON MIT MISCHANLAGE AUFBEREITEN		2	19.64
98-1055 ZAX	SICHERHEITSMASSNAHMEN LACKIERUNG (FUER AUSFUEHRENDEN UND ODER OBJEKT)		3	29.46

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
0355	4 X	SPREIZNIET STOSSF V	124 990 0492	9.68
0742		KOTFLUEGEL V R	910 881 0100	191.55
0776		SCHUTZL H KOTFL V R	+910 690 0100 9K83	27.15
0844		RADHAUSSCHALE V R H	907 684 5605	23.89
0860	2 X	SPREIZNIET R	000 990 5492 9051	3.42
1682		SCHUTZL TUER V R	+910 690 0300 9K83	83.61
2334	18 X	CLIP BEFESTIGUNG R	910 991 0000	12.42

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KCFZXSP7653 04.11.2026

E R S A T Z T E I L E PREISSTAND : 01.10.2026 / 01

LEIT-NR	MENGE	BEZEICHNUNG	TEILE-NR	PREIS
2581		STOSSFAENGER H M	907 885 3101 9K83	316.15
2583	4 X	SPREIZNIET	+201 990 0292 9051	6.12
2588		STOSSFAENGER H R	907 885 2501 9K83	242.41
2591	2 X	SPREIZNIET L	+201 990 0292 9051	3.06
2592	2 X	SPREIZNIET R	+201 990 0292 9051	3.06
2593		VERSTAERK M STOSSF H	907 885 1700	79.62
2596		ABDECKUNG R STOSSF H	910 880 3800 9K83	9.11
2600		SPREIZNIET R	910 991 0400	1.17
2662		GEH SENS PARKH H R A	000 542 2112	2.63
2663		GEH SENS PARKH H L M	000 542 2112	2.63
2664		GEH SENS PARKH H R M	000 542 2112	2.63
2665		GEH SENS PARKH H L I	000 542 2112	2.63
2666		GEH SENS PARKH H R I	000 542 2112	2.63
3282		HECKLEUCHTE R	910 820 0100	142.75
3296	3	CLIP BEFESTIGUNG R	910 988 0200	5.34
3365		TRITTBRETT H	906 520 0331	296.14
5512		SCHUTZL H S-WAND H R	+910 690 7300 9K83	95.03
5658		AUSSENLEUCHTE H R	910 906 7700	19.12
5752		BEPLANKUNG H R U	907 637 0900	414.01

R E P A R A T U R - K A L K U L A T I O N NR TIM_W1V3KCFZXSP7653 04.11.2026

S C H L U S S K A L K U L A T I O N					EUR	EUR
A R B E I T S L O H N	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
GESAMT KL 1	56 AW	X	7.52	EUR/AW	421.12	
GESAMT KL 2	137 AW	X	7.52	EUR/AW	1 030.24	
VERMESSEN KL 1	20 AW	X	7.52	EUR/AW	150.40	
GESAMTSUMME ARBEITSLOHN						1 601.76
N E B E N K O S T E N						
UNTERBODENSCHUTZ						
LOHN KL 2	7 AW	X	7.52	EUR/AW	52.64	
MATERIAL					6.00	
HOHLRAUMKONSERV.						
LOHN KL 2	3 AW	X	7.52	EUR/AW	22.56	
MATERIAL					20.00	
GESAMTSUMME NEBENKOSTEN						101.20
L A C K I E R U N G	ZEITBASIS	12 AW = 1 STD				
ARBEITSLOHN	108 AW	X	9.82	EUR/AW	1 060.56	
LACKIERMATERIAL 30.00 %					318.17	
GESAMTSUMME LACKIERUNG INKL MATERIAL						1 378.73
E R S A T Z T E I L E					1 997.96	
KLEINERSATZTEILE (2.0%)					39.96	
GESAMTSUMME ERSATZTEILE						2 037.92
R E P A R A T U R K O S T E N OHNE MWST.....						5 119.61
MWST 19.00 %						972.73
R E P A R A T U R K O S T E N MIT MWST.....						6 092.34

ERLAEUTERUNGEN:
E-TEILE-PREISE=UPE D HERST/IMPORT * = ANWENDERANGABEN
+ = FARB-NR BESTIMMEN E-TEILE-NR NICHT UNBEDINGT BST-NR
KN = KEINE ERSATZTEIL-/ARB-POS-NR MODELL-SPEZIF NACH FZ-IDENT-NR
)=ZEITANTEILE IN ANDERER POS ENTH ZAX=ZEITERHEBUNG DURCH AUDATEX
LIZENZ = 67052794

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KCFZXSP7653 04.11.2026

SCHADENART KOSTENVORANSCHLA

FABRIKAT MERCEDES-BENZ SPRINTER 907 317 CDI
FZ-IDENT-NR W1V3KCFZXSP765363 AMTL KZ WI-MD8739 TYP-CODE 03 SP 77
ERSTE ZUL 24.02.2025 LAUFLEIST 53364
REP-FIRMA MERCEDES-BENZ AUTOMOTIVE MOBILITY GMBH AM POSTBAHNHOF 16
10243 BERLIN

KD-NR / SV-NR : 131352 67052794 CLASSDIRECT REL 31.00
VERSIONS-NR: 50.3100.01

AUSWERTUNGS-DATUM : 04.11.2026

AV-CODES
- AV UEBER FZ-IDENT-NR : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GJ GK GM G1 G5 G6
G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IJ I1 I3
I4 I5 I6 JI JN J7 J8 J9 KC KH K6 LP L2 MB MC MG
MZ M1 M7 N1 OG OY O8 PA PH P5 P6 QD QH QK Q9 RI
R3 S2 S8 TB TD T0 T8 VP VX V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC
XK XS XX X6 YH YY ZH ZJ ZV ZY Z8
- AUSFUEHRUNGSVARIANTEN : BA B7 DD DK D5 E1 FV F1 F5 GB GJ GK GM G1 G5 G6
G8 G9 HE HO HQ H1 H2 H6 IA ID IE IF II IJ I1 I3
I4 I5 I6 JI JN J7 J8 J9 KC KH K6 LP L2 MB MC MG
MZ M1 M7 N1 OG OY O8 PA PH P5 P6 QD QH QK Q9 RI
R3 S2 S8 TB TD T0 T8 VP VX V5 V6 WZ W1 W7 W9 XC
XK XS XX X6 YH YY ZH ZJ ZV ZY Z8

ERSATZTEILE / LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR/INFO : E 0778 EL / E 1684 EL / E 5514 EL / N 0281 LO
N 0750 LO / N 1782 LO / N 1866 LO / N 2332 LO
N 5654 LO / N 9853 LO / V 9902 LO / H 9975 LO
U 5652 LO / U 5752 LO / N 0750 ---> N 0775 Z
N 0750 ---> N 0775 LO / E 2581 ---> N 2581 Z
E 2581 ---> N 2581 LO / E 2588 ---> N 2588 Z
E 2588 ---> N 2588 LO / L 9957 LL / L 9960 LL

LOHNFAKTOREN
- ZEITBASIS : 12 AW=1 STD
- MECH/SPENGLER : 7.52 EUR/AW 7.52 EUR/AW
- LACKIERER -HERST : 9.82 EUR/AW

RANDFAHNEN-CODES
- AKTIVE CODES : 40 30.00 / 70 6.00 / 72 20.00

ERSATZTEILE
- PREISSTAND : 01.10.2026
- ET-PREIS-DATUM MASTER : 01.10.2026

LACKIERUNG
- REP-ART/LEIT-NR : LE 0742 / LE 5752 / LI 1782 / LI 5652
L 0750 / L 4286 / L 9959

ANZAHL POSITIONEN
- ERFASST : 50
- MUTATIONEN :

TÜV SÜD AG

CHRISTIAN KABBECK

K O N T R O L L B L A T T NR TIM_W1V3KCFZXSP7653 04.11.2026

SCHLUSSKALKULATION
LOHN: 1 601.76 NEBEN: 101.20 LACK: 1 378.73 ET : 2 037.92
REP : 5 119.61 MWST: 972.73 REPI: 6 092.34

DETAIL-ERFASSUNGSDATEN :

L	9960		L	9957		L	9959		N	9853		V	9902	
P	9821	4	E	0742		E	0776		E	0778		E	0844	
E	0860		E	1682		E	1684		E	5752		U	5752	
E	5512		E	5514		E	5658		E	2588		E	2592	
E	2662		H	9975		N	5654		I	5652	12	U	5652	
PE	5772	1	E	2596		E	2600		E	2581		E	2583	
E	2593		E	2663		E	2664		E	2665		E	2666	
E	2591		E	3282		E	3296		L	0750		N	0750	
N	1782		I	1782	36	N	2332		E	2334		N	1866	
E	3365		N	0281		E	0355		I	4286	6	L	4286	

SYSTEM AUDATEX