GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsgutachten






Vorgang	
Ihr Auftrag vom	13.10.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	90571 Schwaig, Altdorfer Str. 15
Besichtigungsdatum	14.10.2026
Referenznummern	2065262

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	**WVWZZZ3CZPE049752**		
Fahrzeugart	PKW - Kombi	**Farbton / Lackart**	Mondsteingrau / Uni
Hersteller	VW	**Nächste HU**	08/2028
Typ / Verkaufsbez.	Passat Variant 2.0 TDI Business	**Laufleistung abgelesen**	187.712 km
Erstzulassung	06.04.2023	**Emissionsklasse / CO2**	Euro 6 / 132 g/km
Getriebe / Gänge	Direktschaltung / 7	**Sitzplätze / Türen**	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	**Anzahl Besitzer**	1
Motorart	Reihenmotor / Diesel	**Hubraum / Nennleistung**	1.968 ccm / 110 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/60 R 16 99H M+S	5 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/60 R 16 99H M+S	5 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/60 R 16 99H M+S	5 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Falken	215/60 R 16 99H M+S	5 mm
Reservebereifung: Fahrbereifung					
Beiliegende Räder:					
Position	**Reifenart**	**Felgenart**	**Hersteller**	**Dimension**	**Profiltiefe**
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/45 R 18 98Y	1 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/45 R 18 98Y	1 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/45 R 18 98Y	4 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	235/45 R 18 98Y	4 mm

Allgemeines / Zustand			
✓	Fahrzeug ist fahrbereit	✗	Unterbodenkontrolle durchgeführt
✓	Fahrzeug ist zugelassen	✓	Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓	Batterie ist betriebsbereit	✗	Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✗	Serviceheft vorhanden	✗	Rangierfahrt durchgeführt.
✗	Probefahrt durchgeführt.	✗	Ladekabel vorhanden
✓	Anhängerkupplung vorhanden	✓	Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst lt. Wartungsausdruck am 21.08.2026 bei km 180.259.			

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten			
✓	Motor startet eigenständig	✓	Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓	Lichtanlage funktionsfähig	✓	Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓	Fensterheber funktionsfähig	✓	Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓	Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen		

Fahrzeugzustand			
✓	verschmutzt	✓	nass
✗	Eis	✗	Schnee

Fahrzeugstandort			
✗	unzureichende Lichtverhältnisse	✓	Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗	Dunkelheit	✓	Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊘ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

-

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar
Antennen-Diversity	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	Antriebsart: Frontantrieb
Ausstattung Comfortline / Life / Business	Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
Außenspiegel asphärisch, links	Außenspiegel asphärisch, rechts
Außenspiegel lackiert	Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
Außentemperaturanzeige	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
Bremsassistent	Chrom-Paket (1)
Chromeinfassung Lichtschalter	Chromleisten an Seitenfenstern
Dachhimmel Stoff, grau	Dachreling
Doppeltonhorn	Einparkhilfe vorn und hinten
Einstiegsleuchten in den Türen LED	Elektron. Differentialsperre (EDS)
Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremskraftverstärker elektro-mechanisch
Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC inkl. Stop&Go-Funktion)
Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)
Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion	Fensterheber elektrisch vorn und hinten
Fernentriegelung Heckklappe	Frontscheibe Verbundglas getönt
Fußmatten Textil	Fußraumbeleuchtung vorn LED
Gepäck-/Laderaumboden aufstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand)
Gepäckraumabdeckung / Rollo	Gepäckraumbeleuchtung
Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	Getränkehalter vorn mit Abdeckung
Handschuhfach mit Kühlfunktion	Heckleuchten LED
Heckscheibenwischer	Innenausstattung: Dekoreinlagen Cross Hatch
Innenausstattung: Dekoreinlagen Mittelkonsole Piano Black / schwarz glänzend	Innenspiegel mit Abblendautomatik
Insassen-Schutzsystem proaktiv	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
Karosserie: 5-türig	Kennzeichenbeleuchtung LED
Keyless-Start	Kindersicherung im Fahrgastraum
Kopf-Airbag-System vorn und hinten inkl. Seitenairbag vorn	Kopfstützen hinten (3-fach)
Ladekantenschutz (Kunststoff)	Lendenwirbelstütze und Einstellung Lehnenneigung vorn, links elektr. verstellbar
Sitzlehne vorn links elektr. verstellbar	Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Lenkrad (Leder) mit Multifunktion und Schaltfunktion	Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
Leseleuchten vorn und hinten LED	Mittelarmlehne hinten
Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar	Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus
Mobile Online Dienste We Connect	Modellpflege

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Serienausstattung

Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI	Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
Nebelscheinwerfer LED mit integriertem Abbiegelicht	Nebelschlussleuchte
Nichtraucher-Paket	Notrufsystem
Parkbremse elektrisch mit Auto-Hold-Funktion	Radioempfang digital (DAB+)
Reifenkontroll-Anzeige	Rußpartikelfilter
Rücksitzlehne geteilt mit Mittelarmlehne und Durchladeeinrichtung	Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar
Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d	Schalt-/Wählhebelgriff Leder
Scheibenwischer mit Regensensor	Scheinwerfer LED
Leuchtweitenregelung	SCR-System (AdBlue-Technologie)
Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)	Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar
Sitzbezug / Polsterung: Stoff Weave	Sitze vorn höhenverstellbar
Sitze: Komfortsitze vorn	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet, ausziehbar)
Start/Stop-Anlage	Steckdose 12V im Fond
Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	Stoßfänger Wagenfarbe, Lufteinlass mit Chromleiste
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Türschutzleisten unten in Wagenfarbe	Verbandkasten und Warndreieck
Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	Wegfahrsperre (elektronisch)
Zentralverriegelung	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

Anhängerkupplung schwenkbar	Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB)
Audiosystem Ready 2 Discover (inkl. Streaming & Internet, Touchscreen, Bluetooth)	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn
Volkswagen Media Control	Business-Paket Premium mit Navigation
Fahrassistenz-Paket: Travel Assist und Lane Assist	Scheibenwaschdüsen heizbar
Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn und 2 x USB-Ladeanschluß (Typ C) Mittelkonsole hinten (45 W)
App-Connect inkl. App-Connect Wireless (Apple CarPlay, Android Auto)	Fondbedienung Klimaanlage
Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	Innenraumfilter: Geruchs- und Allergenfilter
Sitzheizung vorn	Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar und Massagefunktion
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Steckdose 230V
Rückfahrkamera (Rear View)	Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist)
Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
Gepäckraumabdeckung mit elektr. Öffnung	LM-Felgen 8x18 (Bonneville, schwarz, glanzgedreht)
Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)	Mobile Online Dienste We Connect Plus
Niveauregulierung	Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
Reserverad in Fahrbereifung (Leichtmetall)	Bordwerkzeug und Wagenheber
Sonderlackierung Mondsteingrau uni	Spiegel-Paket
Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar	Außenspiegel mit Umfeldleuchte
Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts	Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
Wendematte Gepäckraum	Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Wertbeeinflussende Faktoren

Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 34, Bild 35)	349,13 €	349,13 €

Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 30, Bild 31, Bild 32)	159,52 €	159,52 €

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair (Bild 19, Bild 20, Bild 21)	79,76 €	79,76 €
Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 36, Bild 37, Bild 38)	693,15 €	372,97 €
Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 39, Bild 40, Bild 41)	691,81 €	324,58 €
D- Säule rechts Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 22, Bild 23, Bild 24)	100,11 €	40,04 €

Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair (Bild 27, Bild 28, Bild 29)	232,75 €	232,75 €
Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 25, Bild 26)	159,52 €	159,52 €
Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen (Bild 17, Bild 18)	187,96 €	75,18 €

Reifen, Felgen, Radkappen (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Reifen 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen (Bild 15, Bild 16)	482,60 €	482,60 €

Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Laderaum Innenverkleidung (Satz), verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
UVV-Prüfung, fällig, durchführen (Bild 33)	50,00 €	50,00 €
Fahrzeug vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 42, Bild 43, Bild 44, Bild 45, Bild 46)	1901,22 €	1901,22 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 395,68 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	**5.087,53 €**
Minderwert	**4.227,27 €**
Händlereinkaufspreis	**6.750,00 €**
Händlerverkaufspreis	**8.050,00 €**

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen

Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.
Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 46 Fotos.

Scharrer, Andreas

Der Sachverständige, 16.10.2026

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

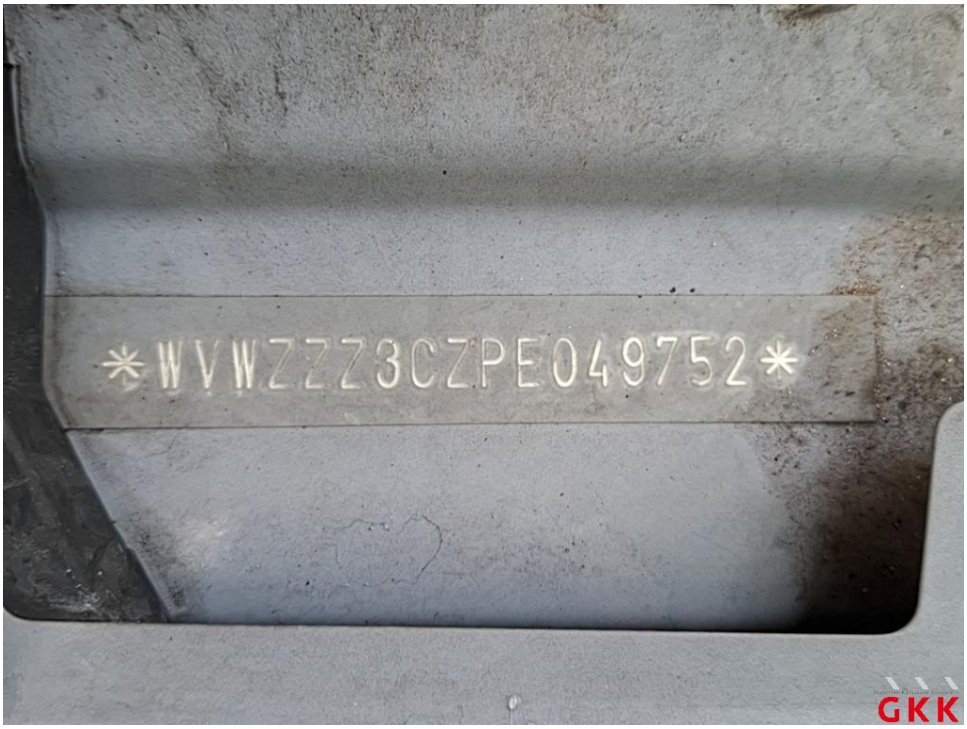


Bild 5


Bild 6

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 11

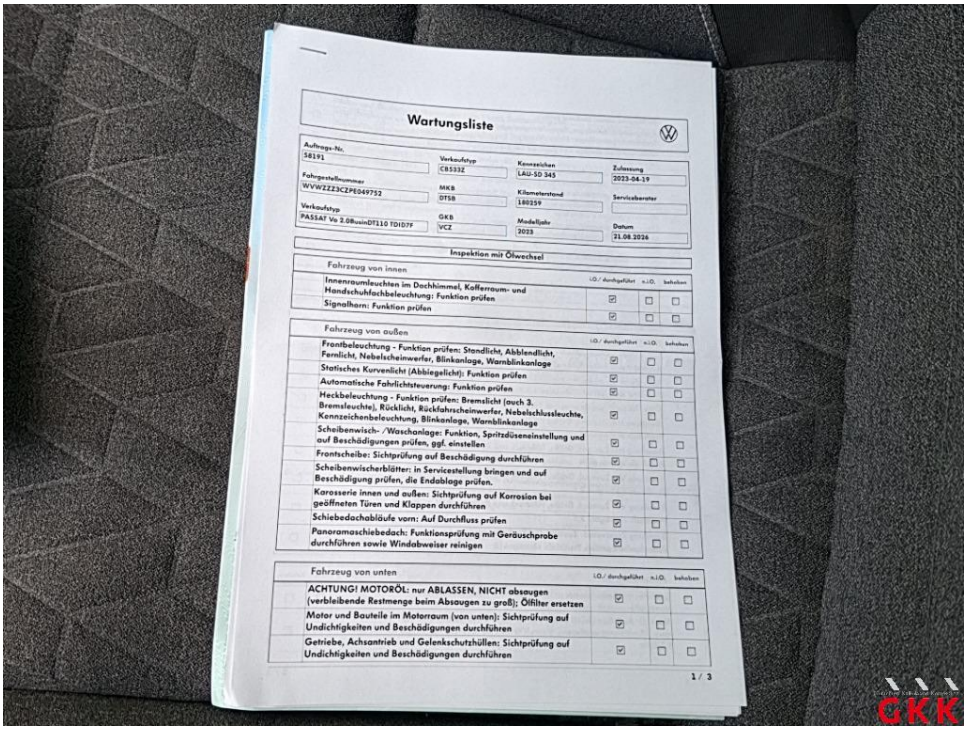


Bild 12

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

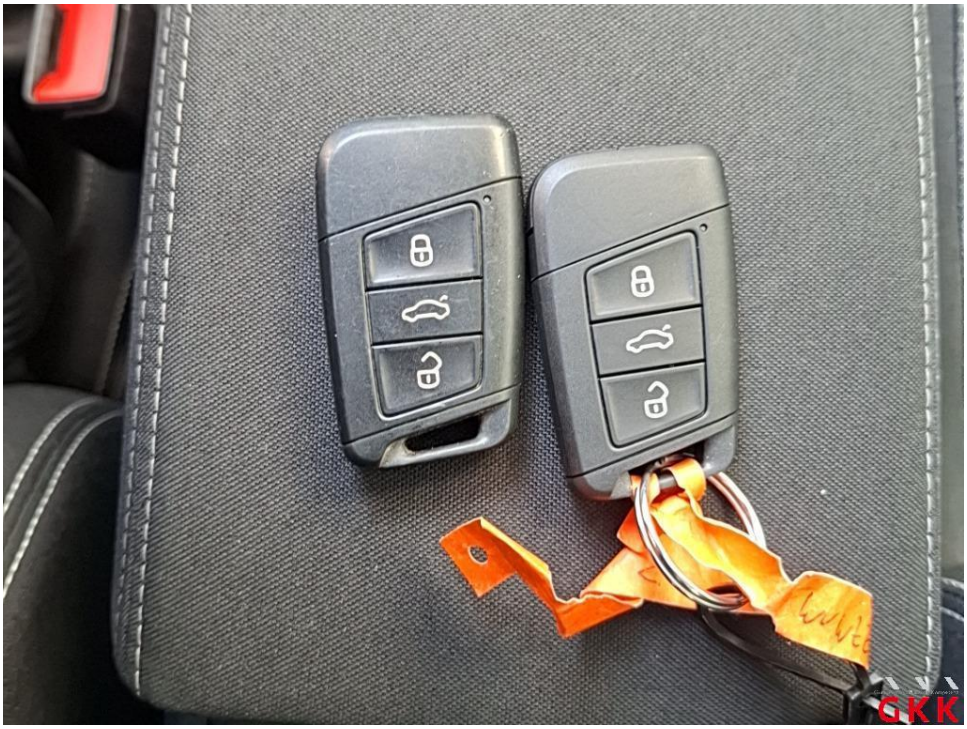


Bild 13



Bild 14

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 15 Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen



Bild 16 Reifen, 2 x beiliegend, Untermaß, ersetzen

Fotoanlage



Bild 17 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 18 Heckklappe, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 19 Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 20 Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 21 Seitenwand rechts, Innenverkleidung, verkratzt, Smartrepair



Bild 22 D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 23 D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen



Bild 24 D- Säule rechts, Innenverkleidung, verkratzt, ersetzen

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 25 Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 26 Heckklappe, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 27 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 30 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 31 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 32 Seitenwand links, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 33 UVV-Prüfung, fällig, durchführen



Bild 34 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 35 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, Smartrepair



Bild 36 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 37 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38 Tür hinten rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 39 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 40 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage



Bild 41 Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 42 Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

zertifiziert nach DIN EN ISO 9001:2015

Fotoanlage

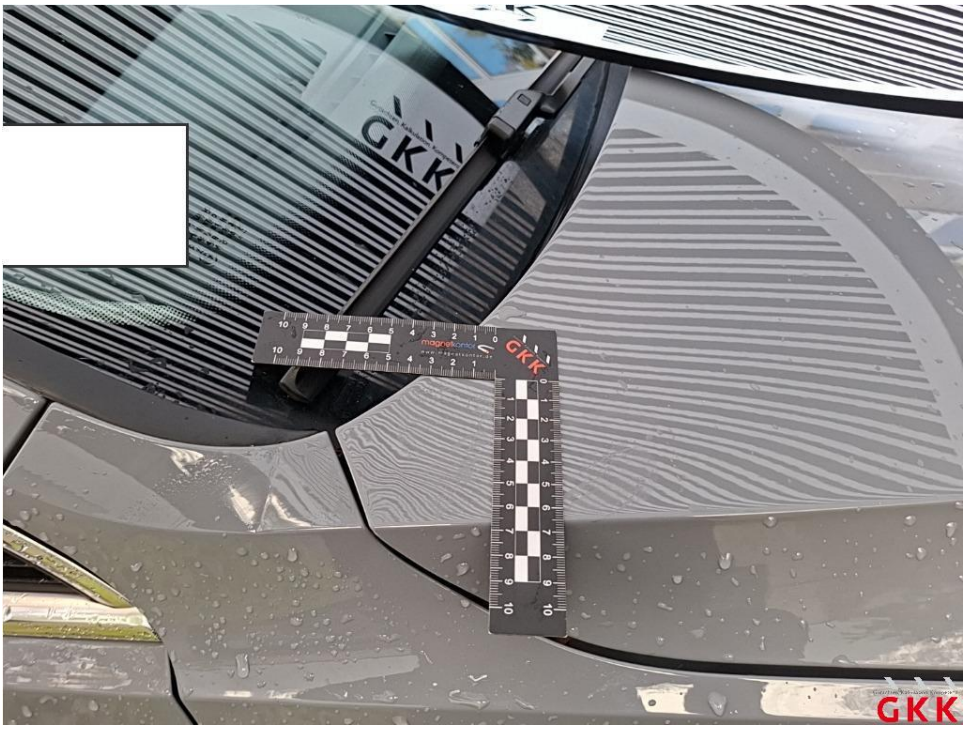


Bild 43 Motorhaube/Kotflügel vorne rechts verformt Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 44 Motorhaube/Kotflügel vorne rechts verformt Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 45 Motorhaube/Kotflügel vorne rechts verformt Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

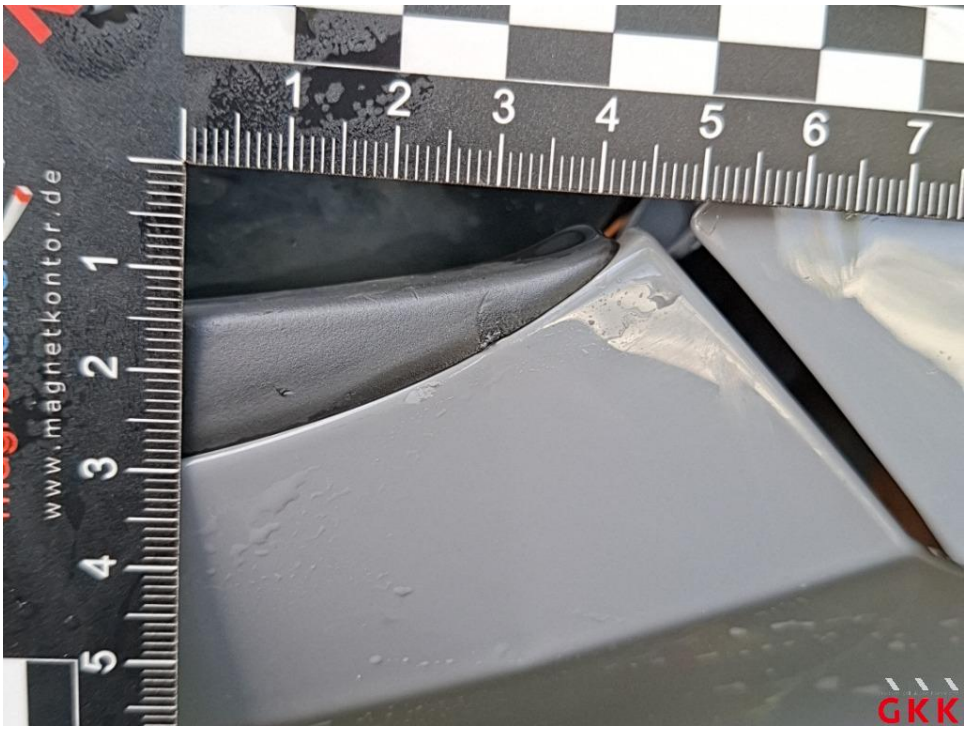


Bild 46 Zierleiste Frontscheibe rechts beschädigt Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben