TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Zustandsbericht

Protokollnummer:	48126574
Auftrags-Nr / Referenz:	23735910
Besichtigungsdatum:	13.10.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Volvo XC60 T8 AWD Plug-in Hybrid Plus Black Edition		
Kennzeichen	K-PI 1032	**Vehicle Identification number**	LYVUZH5V9SB051836
Erstzulassung	17.10.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	56.873 km
HSN/TSN	9101 / BUP 00012	**Kraftstoffart**	Hybr.B/E ext.aufl
Fahrzeugart	Geländewagen	**Antriebsart**	Allradantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Automatik
Farbe	Schwarz Metallic	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	228 kW	**Nächste HU**	10/2027
Hubraum	1.969 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	vorhanden / unvollständig	**Restlauf bis Service**	-26.873 km
Letzte Wartung		**Polsterart**	Teilleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Anthrazit
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	2.660 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	**Anzahl Halter**	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	**Anzahl Sitze / Türen**	5 / 5
Vertragsnummer	10411109	**Re-Import**	

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R21 102V	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	n.i.O.
2	255/40 R21 102V	Winterreifen auf Leichtmetall	Continental	6mm / 6mm	i.O.

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	255/40 R21 102Y	Sommerreifen auf ohne	Pirelli	7mm / 7mm	i.O.
2	255/40 R21 102Y	Sommerreifen auf ohne	Pirelli	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
ABS - Anti-Blockier-System
Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) Akustischer Fußgänger-/Radfahrerschutz durch künstlich generierte Fahrgeräusche im Geschwindigkeitsbereich bis 20 km/h
Airbag Fahrer- und Beifahrerseite mit zweistufigem Auslösesystem
Airbag, Beifahrerseite abschaltbar
Airbag, Knieairbag für Fahrer
Airbag, Seitenairbags für Fahrer und Beifahrer und Kopf-/schulterairbags für alle insassen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Aktiv-Sicherheitsgurte mit Gurtstraffer
Allradantrieb (AWD) - abhängig vom Fahrmodus
Ambientebeleuchtung Erweiterte Innenbeleuchtung mit: - Ambientebeleuchtung vorn und hinten - Ausstiegsleuchten vorn und hinten - Arbeitsleuchte an der Gepäckraumklappe - beleuchtete Türbablagen und Türöffner vorn und hinten - Fußraumbeleuchtung hinten - Leseleuchten hinten
Android Infotainmentsystem - 9"-Touchscreen (22,9-cm-Diagonale) - Bluetooth -Freisprecheinrichtung inkl. Audiostreaming - Digitale Fahrzeugbedienungsanleitung - Digitaler Radioempfang (DAB+) - 2 USB-C-Anschlüsse (kompatibel mit Apple iPod/iPhone/iPad)
Applikationen am Fahrzeugheck in Hochglanzschwarz
Außenspiegel elektrisch einklappbar
Außenspiegel elektrisch einstellbar
Außenspiegel und Heckscheibe beheizbar (automatisch)
Außentemperaturanzeige
Bergabfahrassistent - Hill Descent Control (HDC)
Berganfahrassistent Hill Start Assist (HSA)
Beschlagsensor zur automatischen Aktivierung der Defrosterfunktion
Blinkleuchten (LED) in Außenspiegel integriert
Bordcomputer mit Fahrzeugkontrollfunktionen
Bremsleuchte, dritte - Notfall-Bremsleuchten (bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremsleuchten; bei Geschwindigkeiten unter 10 km / h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage)
Dachkantenspoiler
Dachreling in hochglänzendem Schwarz (integriert)
Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Digital Services - Google Services (beinhaltet Google Maps, Google Assistant, Google Play Store und unbegrenztes Datenvolumen) - Volvo On Call (beinhaltet u.a. die Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo CarsApp, wie Ver- und Entriegeln des Fahrzeugs, Anzeigen der Fahrzeugposition und digitales Handbuch)
Digitale Instrumentierung 2. Gen. Vollgrafisches 12,3"-Fahrerdisplay (31,2-cm-Diagonale) mit zwei variablen Rundinstrumenten und Infodisplay (z. B. für Navigations- Kartenansicht)
Drive Mode Fahrmoduseinstellungen für Motor, Getriebe, Lenkung und Bremsen
Einparkhilfe vorn und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Einstiegsleisten aus Aluminium mit Volvo Schriftzug vorn
Electronic Stability Controll (ESC) - Elektronische Stabilitätskontrolle
Elektronische Differentialsperre
Erweitertes Luftreinigungssystem mit Feinstaubfilterung nach Luftqualitätsstandard PM2,5
Fensterheber elektrisch vorn und hinten mit Auto-Down- und Auto-Up-Funktion
Fensterumrandung in Hochglanzschwarz
Festbremsautomatik Festbremsmechanismus nach dem Auslösen der Airbags oder der Gurtstraffer, um Folgeunfälle zu verhindern
Gepäckraum-Trennnetz
Getriebe: 8-Gang Automatikgetriebe
Gurthöheneinstellung vorn
Haken für Tragetaschen im Gepäckraum - zwei auf jeder Seite
Heckklappenautomatik elektrisch
Heckscheibe, beheizbar
Heckscheibenwischer
Innen- und Außenspiegel automatisch abblendend

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Innenraumbeleuchtung Dachhimmel, Leseleuchten vorn, Ambientebeleuchtung vorn, Fußraum vorn, Ablagefach hinter Mittelkonsole, Handschuhfach und Gepäckraum
Intelligent Speed Assist - Intelligenter Geschwindigkeitsassistent - Warnung beim überschreiten der zulässigen Höchstgeschwindigkeit
Intelligentes Fahrerinformationssystem verzögert in Gefahrensituationen eingehende Anrufe oder Fahrzeuginformationen
ISOFIX-Aufnahme für die äußeren Rücksitze
Keyless Drive (elektronisches Zugangssystem) mit sensorgesteuerter Heckklappe, beleuchteten Türgriffen und Bodenleuchen
Keyless Start elektronisches Motorstartsystem
Kindersicherung für die hinteren Türen (elektrisch)
Klimaautomatik mit getrennter Temperaturregelung für Fahrer und Beifahrer und zusätzlichen Belüftungsdüsen für die 2. Sitzreihe (in B-Säule integriert)
Kopfstützen (5) vorn und hinten
Kopfstützen der 2. Sitzreihe umlegbar (elektrisch)
Lackierung: Metallic-Lackierung
Ladebox unter dem Laderaumboden
Ladekabel SchuKo/Typ 2 (Mode 2) 7 m Länge, 1-phasig, 10A (zum Anschluss an eine haushaltsübliche 230-Volt-Steckdose)
Ladekantenschutz im Gepäckraum aus Edelstahl
Laderaumrollo
LED-Scheinwerfer "Thors Hammer" mit Fernlichtassistent und integriertem LED-Tagfahrlicht
Lenkrad höhen- und längseinstellbar
Lenkrad: Multifunktionstasten am Lenkrad
Lenkrad: Sportlenkrad, lederfrei
Luftreinigungssystem mit Aktivkohlefilter - automatischer Umluftschaltung und Vorbelüftung des Innenraums bei Fahrzeugentriegelung
Make-up-Spiegel für Fahrer und Beifahrer, beleuchtet
Mittelarmlehne vorn mit integriertem Staufach und Getränkehaltern
Modell- und Motoremblem in Hochglanzschwarz Volvo Logo & Schriftzug in Hochglanzschwarz
Notfall-Bremsleuchen bei starker Verzögerung schnelles Aufleuchten der Bremslichten; unter 10 km/h automatische Aktivierung der Warnblinkanlage
One Pedal Drive - Beschleunigung und Verzögerung bis zum Stillstand über das Gaspedal - Aktivierung/Deaktivierung über das Menu - Rekuperation (Bremsenergierückgewinnung) sobald der Fuß vom Gaspedal genommen wird, zur Optimierung der Reichweite
Ottopartikelfilter
Paket: Sitzkomfort-Paket - Elektrisch einstellbarer Beifahrersitz - Elektrisch einstellbarer Fahrersitz mit Memoryfunktion für Fahrersitz- und Außenspiegeleinstellung (in Funkfernbedienung gespeichert) - Lendenwirbelstütze (4 -Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz - Memoryfunktion für Beifahrersitz - Beinauflage einstellbar für Fahrer- und Beifahrersitz
Paket: Winter-Paket - Sitzheizung vorn - Sitzheizung hinten - Lenkradheizung
Panorama Glas-Schiebedach mit Hebefunktion (elektrisch) mit integriertem, stufenlos einstellbarem Sonnenschutz
Parkbremse (elektrisch)
Parktickethalter
Polsterung: Teil-Leder/Mesh-Textil Sportsitze - inkl. Mittelarmlehne hinten - Sport-Lenkrad und Schalthebel aus schwedischem Kristallglas von Orrefors - Einlage: Metal Mesh - Dachhimmel: Anthrazit
Radio: Audiosystem High Performance Sound - 220 Watt Leistung - 10 Lautsprecher
Radiozubehör: Smartphone Integration Apple CarPlay
Radiozubehör: Subwoofer
Radiozubehör: Zwei USB-C Schnnittstellen an der Rückseite der Tunnelkonsole
Regensensor
Reifendruckkontrollsystem mit reifenindividueller Druckverlustmeldung

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Run-off Road Protection Präventiv-Schutzsystem bei unbeabsichtigten Verlassen der Straße oder drohenden Überschlägen inkl. Notruf über Volvo On Call und Türentriegelung
Räder: Leichtmetallfelgen 21"-5-Doppelspeichen-Design Black Edition Reifen 255/40 R21 mit Felgen 8,5 Jx 21"
Räder: Reifendichtmittel Inkl. 12-Volt Kompressor, Höchstgeschwindigkeit 80 km/h
Rückfahrkamera
Rücksitze im Verhältnis 40/60 oder komplett umlegbar mit Durchladefunktion
Safety Assistance -Aut. Notbremssystem mit Erkennung von Fahrzeugen, Fahrradfahrern und Fußgängern und Großtieren inkl. Kreuzungsbremsassistent und Notbremsassistent bei Gegenverkehr -Connected Safety -Driver Alert - Aufmerksamkeitswarner -Distanzwarner -Geschwindigkeitsbegrenzung (variabel) -Geschwindigkeitsregelanalage -Lane Keeping Aid (LKA) - Aktiver Spurhalteassistent -Oncoming Lane Mitigation -Ready to Drive notification -Road Edge Detection -Road Sign Information (RSI) - Verkehrszeichenerkennung
Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS) inkl. Durchtauchschutz auf allen Sitzplätzen und energieabsorbierende Sitzpolsterungen vorn
Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsbremssystem mit Scheibenbremsen rundum (innenbelüftet) automatischer Bremssystemvorspannung, Bremsassistent und automatischer Haltefunktion
Sitze: Fahrer- und Beifahrersitz höheneinstellbar (elektrisch) inkl. manueller Neigungseinstellung für den Fahrersitz
Sitze: Lendenwirbelstütze (2-Wege elektrisch einstellbar) für Fahrer- und Beifahrersitz
Sport Außenspiegel in hochglänzendem Schwarz
Sport Front- und Heckschürze
Sport-Frontgrill: Black Edition, in Hochglanzschwarz
Standheizung mit Timer (elektrisch)
Start-/Stop-Technologie
Steckdose 12 Volt-Anschluss im Gepäckraum
Telefon: Induktives Smartphone-Ladesystem (Qi-Standard) Lädt Smartphones auf einer Ladefläche kabellos auf (Kompatibilität vorausgesetzt)
Türschwellerbereich in Wagenfarbe
Verbandskasten und Warndreieck
Verglasung: Colorverglasung
Verzurrösen im Gepäckraum (klappbar)
Volvo On Call Alarmierung des Volvo On Call Service-Centers per Knopfdruck sowie zusätzliche Komfortdienste über die Volvo Cars App, wie Ver- und Entriegelung des Fahrzeugs, Anzeige der Fahrzeugposition und digitales Handbuch.
Vorbereitung für Anhänger-Stabilisierungskontrolle (TSA)
Warnton/-anzeige bei nicht angelegten Sicherheitsgurten (für alle Sitzplätze)
Wegfahrsperre Deaktivierung der Hochvoltbatterie im Falle einer Kollision
Zentralverriegelung mit zwei Funkfernbedienungen und integrierten Notschlüsseln - automatischer Verriegelung der Türen während der Fahrt (deaktivierbar) - Komfortöffnung / -schließung der Seitenfenster und ggf. Schiebedach per Funkfernbedienung - Panikfunktion in Funkfernbedienung integriert

Sonderausstattung

Bezeichnung
Frontscheibenheizung
Paket: Fahrerassistenz-Paket Driver Assistence: - Adapt. Geschwindigkeitsregelanlage - Emergency Stop Assist - aut. Nothaltesys. bei Nichtbeachtung von Warnhinweisen - Pilot Assist - Spurführungsassistent bis zu Geschwindigkeiten von 130km/h Driver Awareness: - Blind Spot Info. Sys. - Totwinkelassistent inkl. Spurwechsel-Warnung vor sich schnell nähernden Fahrzeugen inkl. Lenkeingriff - Cross Traffic Alert - Querverkehrs-Warnung mit Bremseingriff - Heckaufprallabschwächung - Präventivschutz bei drohende Heckkollision

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Bezeichnung
Paket: Licht-Paket - Scheinwerferreinigungsanlage - Voll-LED -Scheinwerfer "Thors Hammer" Active High Beam mit erweitertem Fernlicht, dynamischem Kurvenlicht, intelligentem Fernlichtassistenten mit adaptiver Leuchtweitenregulierung und integriertem LED-Tagfahrlicht
Parkkamera mit 360° Surround View inkl. Einparkhilfe vorn, seitlich und hinten mit automatischem Bremseingriff (hinten)
Verglasung: Seiten- und Heckfenster abgedunkelt (ab B -Säule)

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
2	Motor	Motorabdeckung - beschädigt - erneuern
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
4	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern
5	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern
6	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - durchführen
7	Seitenwand rechts	Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren
8	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
9	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Kein Nachweis) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn rechts (Kein Teil der AUsstattung) - beschädigt - kein Abzug

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
Keine feststellbar		

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Die montierten Winterreifen sind kein Bestandteil der Ausstattung.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde eine kurze Bewegungs- und Rangierfahrt auf dem Betriebsgelände durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne

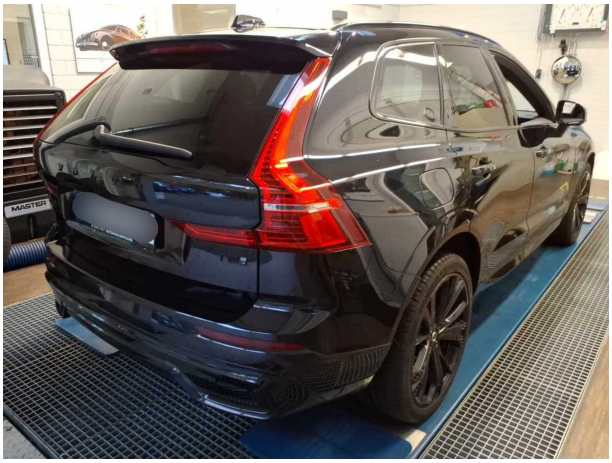


Abbildung 3: Schräg hinten

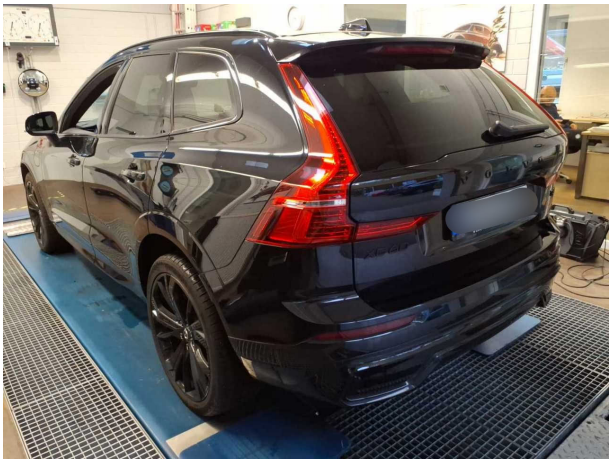


Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 7: FIN



Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument

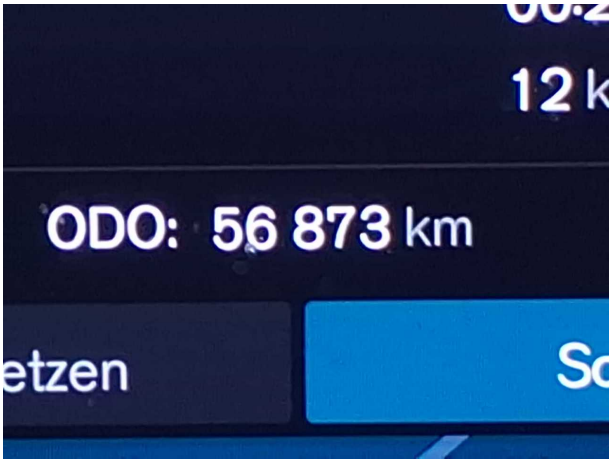


Abbildung 10: Laufleistung

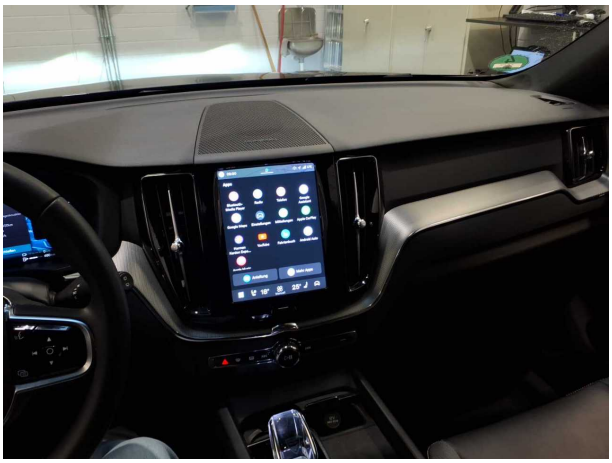


Abbildung 11: Instrumententafel

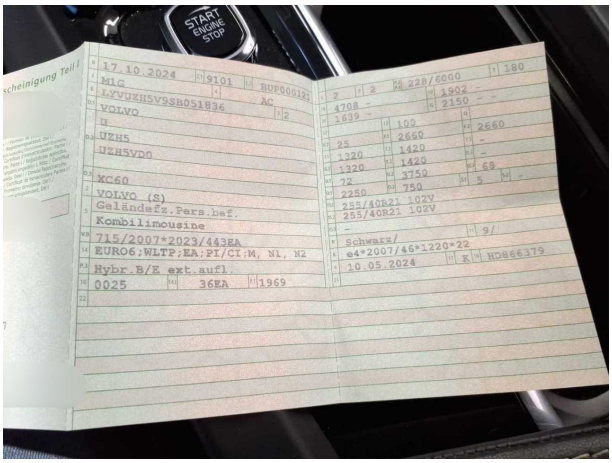


Abbildung 12: Zulassungsdokument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten



Abbildung 14: Montierte Bereifung

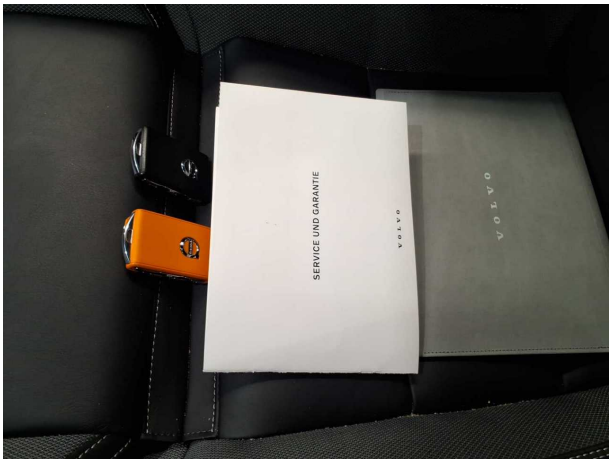


Abbildung 15: Sonstiges

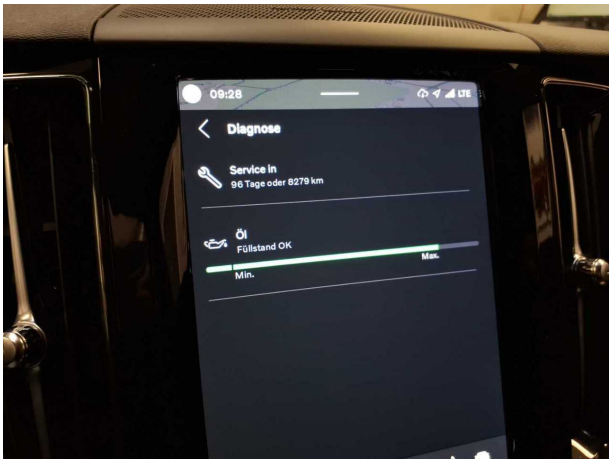


Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges

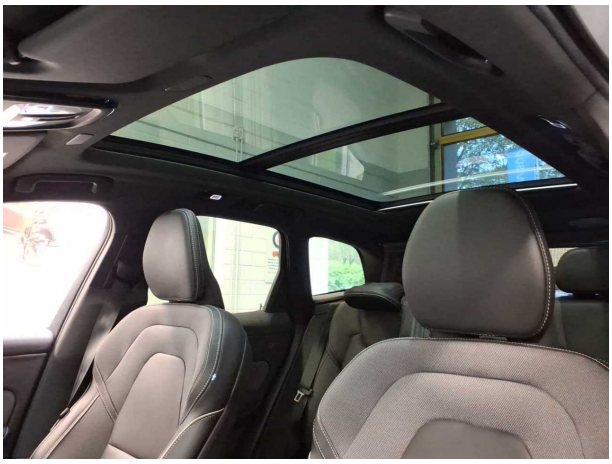


Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #1: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



Beschädigung #2: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Motor: Motorabdeckung - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln

Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

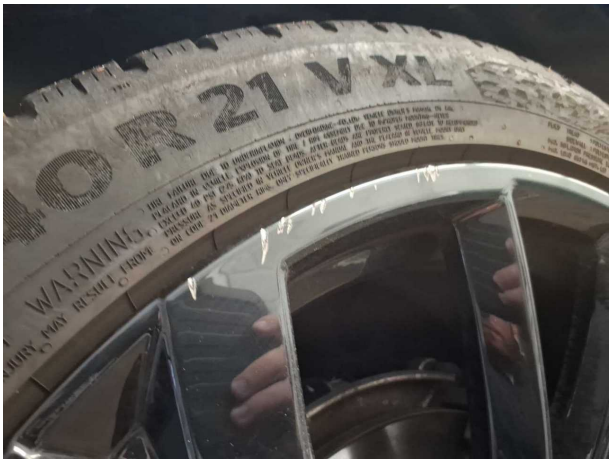


Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

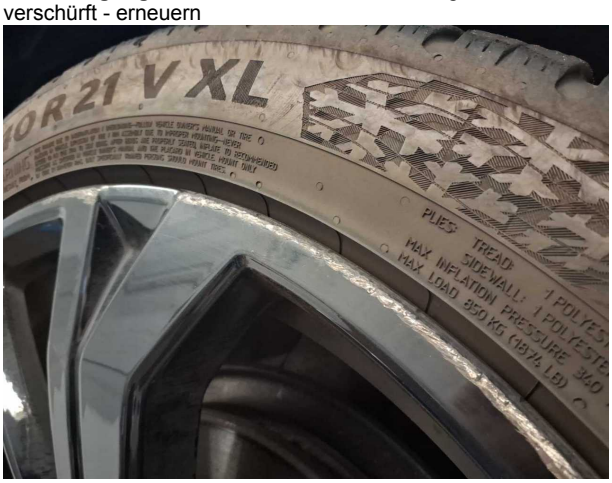

Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratz… verschürft - erneuern



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #5: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - erneuern

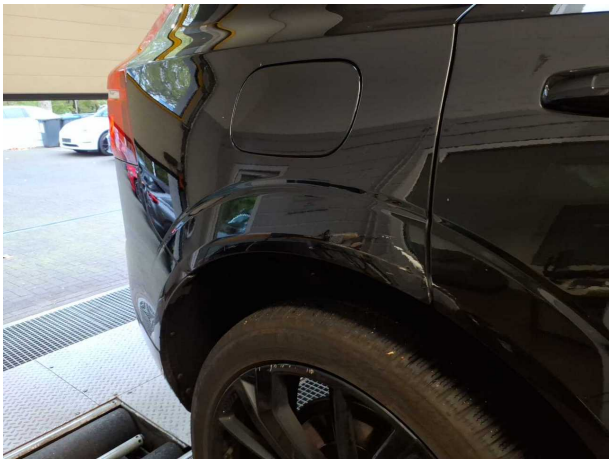

Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Seitenwand rechts: Seitenwand - verformt - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Wester GmbH
Venloer Str. 1041
50829 Köln


Empfänger
Backoffice
Openbank Deutschland AG
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #8: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

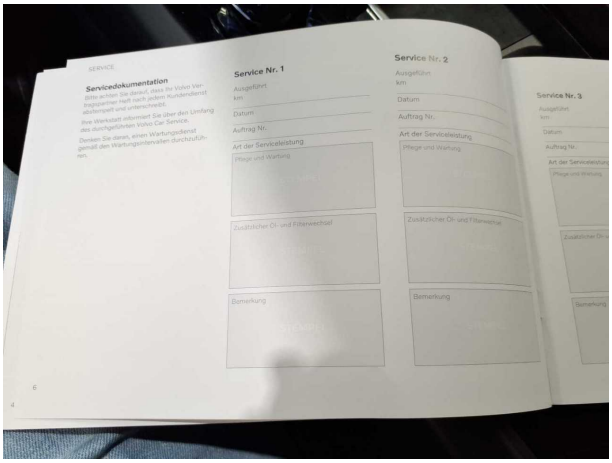

Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Kein Nachwe… - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung

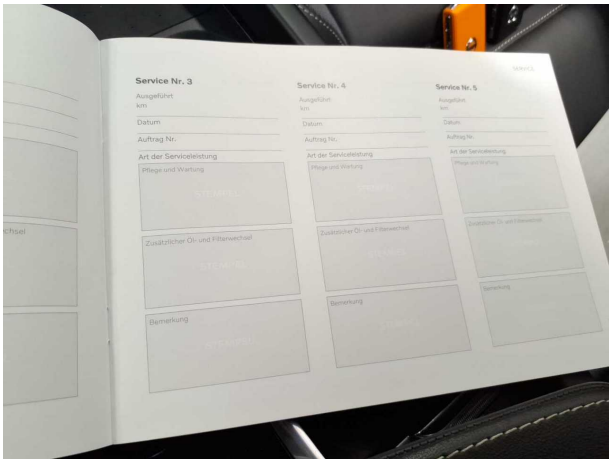

Beschädigung #9: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Kein Nachweis) - entspricht nicht den Leasingvorgaben - Wertminderung