DEKRA-Nr: 0224 / 0100065724 / 2026 / B087666000531 vom 21.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Regensburg
Prüller Weg 11
93055 Regensburg
Telefon 0941 / 78778-0
Fax 0941 / 78778-30
E-Mail regensburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Tanja Stark
Tel. direkt 094178770-0
Tel. mobil 016094713909

Bewertungsgutachten

Kennzeichen	**CHA Q45E**	**FIN**	**KMHKM81BFPU125201**

Vertragsnummer	30703173
Auftragsnummer	ELSRM007102
Rahmenkostenstelle	RDA
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	06.10.2026, elektronisch
Besichtigung	21.10.2026 um 08:15 Uhr DEKRA Automobil GmbH Nied, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 21.10.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat auf der Basis des gültigen Schwacke Marktberichtes sowie unter Berücksichtigung aller sonstigen wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**13.067,23 EUR**	**15.550,00 EUR**
Händlerverkaufswert (bei Regelbesteuerung)	**15.588,24 EUR**	**18.550,00 EUR**

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 06.10.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert und -verkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte elektronisch. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 21.10.2026.

Besichtigung

Die Besichtigung erfolgte am 21.10.2026 um 08:15 Uhr durch Frau Tanja Stark bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg, im Beisein von Herrn Weber.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel / 0 Nebenschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Auf durchgeführte bzw. ausstehende Reparaturen wird unter dem Punkt "Zustandsbeschreibung" eingegangen.

Besonderes

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Eine Ausstattungsliste lag bei Besichtigung nicht vor! Die aufgeführte Ausstattung ist dementsprechend ggf. nicht vollständig / korrekt erfasst!

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Hinweis zu Notwenige Reparaturen: Tankklappe sporadisch ohne Funktion / öffnet nicht, das Ersatzteil war bis zum Rückgabetermin nicht lieferbar und konnte nicht erneuert werden, Garantie / siehe Beiblatt

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	Rudolf Michael Weber, Hedwigweg 1, 93413 Cham
Kennzeichen	CHA Q45E
Tag der Erstzulassung	21.10.2022
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	22.04.2024

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	10 / 2027

Technische Daten

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	HYUNDAI MOTOR (ROK)
Typ / Verkaufsbezeichnung	NE / IONIQ 5 72,6 kWh
Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug
HSN / TSN	8252 / AKA
Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKM81BFPU125201
Türen	5
Sitzplätze	5
Farbe (Hersteller)	Galactic Grey
Lackierung	Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht
Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro
Motorart / Zylinderanzahl	Elektromotor
Leistung / Hubraum	42 kW
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1
Felgen	Leichtmetall
Km-Stand abgelesen	62.324 Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	6 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	6 mm
2 links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	5 mm
rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JT) inkl. Frontkollisionswarner, Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische

Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautspercher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör: Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Sonderausstattung

Lackierung: Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung

Zustandsbeschreibung

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf. Der Wartungsnachweis ist vollständig. Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt. Letzte Wartung erfolgte am 14.06.2026 bei Kilometerstand 54.108. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 21.676 km.

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

Kotflügel vorne links, Radlaufblende verschrammt, erneuern (Bild 7, 8); Stoßfänger vorne, verschrammt im Kantenbereich, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17); Stoßfänger vorne, Spoiler verschrammt, erneuern (Bild 16, 18, 19);

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Kotflügel vorne rechts, Radlaufblende zerkratzt, (Bild 14, 15); Stoßfänger hinten, Spoiler verschrammt, (Bild 11, 12); Tür hinten links, Zierblende unten zerkratzt, (Bild 9, 10); Tankklappe sporadisch ohne Funktion / öffnet nicht, siehe Hinweis unter "Besonderes", (Bild 13).

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Die Sachverständige
Tanja Stark

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rücknahmeprotokoll
Rechenblatt Bew. Pkw

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

DEKRA-Nr: 0224 / 0100065724 / 2026 / B087666000531 vom 21.10.2026

DEKRA Automobil GmbH
Prüller Weg 11, 93055 Regensburg

Allane SE Rückgabeabteilung
Parkring 33
85748 Garching b.München

DEKRA Automobil GmbH
Niederlassung Regensburg
Prüller Weg 11
93055 Regensburg
Telefon 0941 / 78778-0
Fax 0941 / 78778-30
E-Mail regensburg.automobil@dekra.com

Ansprechpartner:
Tanja Stark
Tel. direkt 094178770-0
Tel. mobil 016094713909

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen **CHA Q45E** **FIN** **KMHKM81BFPU125201**

Vorgang

Kunden-Nr.	0213605354
Auftraggeber	Allane SE Rückgabeabteilung, Parkring 33, 85748 Garching b.München
Ihr Auftrag vom	06.10.2026, elektronisch.
Besichtigung	21.10.2026, 08:15 Uhr, durch Frau Tanja Stark bei DEKRA Automobil GmbH Nied, Prüller Weg 11, 93055 Regensburg, im Beisein von Herrn Weber.
Bewertet auf	21.10.2026
Betrifft	Vertragsnummer 30703173 Auftragsnummer ELSRM007102 Rahmenkostenstelle RDA

Bemerkungen

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 96 µm bis 131 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Eine Ausstattungsliste lag bei Besichtigung nicht vor! Die aufgeführte Ausstattung ist dementsprechend ggf. nicht vollständig / korrekt erfasst!

Das Fzg. weist dem Alter- und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf

Steinschläge im Frontbereich, Frontscheibe kleinere Abplatzer

Innen- und Laderaum, Sitze und Verkleidungen weisen Gebrauchsspuren auf

Oberflächen- und Waschstraßenkratzer rundum

Hinweis zu Notwenige Reparaturen: Tankklappe sporadisch ohne Funktion / öffnet nicht, das Ersatzteil war bis zum Rückgabetermin nicht lieferbar und konnte nicht erneuert werden, Garantie / siehe Beiblatt

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Im Rahmen der Besichtigung

(Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	21.10.2022	Letzte Zulassung	22.04.2024
Hersteller	HYUNDAI	Typ / Verkaufsbez.	IONIQ 5 72,6 kWh
Aufbauart	Mehrzweckfahrzeug	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	KMHKM81BFPU125201
HSN / TSN	8252 / AKA	Schlüssel-Nr.	10341588
Km-Stand abgelesen	62324	Nächste HU §29 StVZO	10 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	/ Elektromotor
Leistung (kW)	42	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Getriebe / Gänge	Automatik / 1	Felgen	Leichtmetall
Farbe (Hersteller)	Galactic Grey / Metallic / Wasserbasis / 2-Schicht	Polster / Farbe	Stoff / Anthrazit

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	6 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	6 mm
2	links	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	5 mm
	rechts	235 / 55 R 19 105 W	Michelin / Pilot Sport 4 SUV GOE RG	S /O	5 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 07 / 2027			

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Fz. Neupreis	45.900 EUR	Fz. Notierung	**18.950 EUR**
Fz. Grundwert: (49 Mon): AA			**19.798 EUR**

Serienausstattung

Serie: Ablagen, Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ASCC), Airbags:, Aktiver Spurhalteassistent (LKA), Alarmanlage, Anfahrhinweis Vorderfahrzeug (LVDA), Antiblockiersystem ABS mit elektr. Bremskraftverteilung EBV, Assistent: Aufmerksamkeitsassistent (DAW), Assistent: Autonomer Notbremsassistent (FCA-JT) inkl. Frontkollisionswarner, Autobahnassistent (HDA), Außenspiegel Unterseits in Schwarz, Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar, anklappbar, Außenspiegel mit integrierten Blinkleuchten, Beleuchtung Kofferraum hinten, Berganfahrassistent (HAC), Bremslicht Adaptiv (ESS), Dachspoiler mit 3. Bremsleuchte, Digitales Cockpit mit 12,25-Zoll-Display, Drive Modes (Eco, Normal, Sport) und CUSTOM Mode, Einparkhilfe hinten, Elektrische Parkbremse, Elektronische Stabilitätskontrolle (ESC), Emergency Call System (eCall), Fensterheber elektrisch hinten, Fensterheber elektrisch vorn, Fernlichtassistent (HBA), Gepäckraumabdeckung, Getriebe: Direktantrieb Shift-by-Wire, Handschuhfach Schublade, Heckscheibe, beheizbar, mit Abschaltautomatik, Intelligente Verkehrszeichenerkennung (ISLA), Isofix-Kindersitzbefestigung hinten, Kindersicherung hinten Türen (manuell), Klimaautomatik 2-Zonen, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, LED Voll-Scheinwerfer im Pixel-Design, LED- Beleuchtung des Kofferraumes und Innenraumes, LED-Rückleuchten im Pixel-Design (Brems- und Fahrlicht), LED-Tagfahrlicht, Lackierung: Mineraleffekt-Lackierung Mystic Olive, Laden: 3-phasiger Onboard Lader, Laden: 800-Volt-Technologie, Laden: ICCB Notladekabel (mit Schuko Stecker), Laden: Ladekabel Typ 2, Lenkrad: Lederlenkrad, Lenkrad: Zweispeichenmultifunktionslenkrad, Leuchtweitenregulierung, manuell, Lichtsensor, Mittelarmlehne vorne/hinten, Multikollisionsbremse (MCB), Navigationssystem: Navigationssystem mit 12,25-Zoll-Touchscreen, Polster: Stoff, Radiozubehör: 6 Lautspercher, Radiozubehör: Apple CarPlay, Android Auto, Radiozubehör: Bluelink-Telematikdienste, Radiozubehör:

Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radiozubehör: USB-Ladeanschlüsse vorn/hinten 2x, Radläufe in Lamellen-Optik Schwarz, Regensensor, Reifen-Reparatur-Kit, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS), Räder: 19-Zoll-Leichtmetallfelgen, Rückfahrkamera, Seitenschutzleisten in Lamellen-Optik Schwarz, Servolenkung, Sicherheitsgurte, Sicherheitslenksäule längs- und neigungsverstellbar, Sitze: Beheizte Vordersitze, Sitze: Fahrersitz/Beifahrersitz höhenverstellbar, Sitze: Lendenwirbelstütze el.einstellbar- Fahrersitz, Sitze: Rücksitzbank verschiebbar, Sitze: Rücksitzlehne asymmetrisch geteilt umklappbar, Sitze: Sitzheizung vorne, Sonnenblende, Fahrer und Beifahrer, mit Spiegel, beleuchtet, Spurfolgeassistent (LFA), Steckdose 12V-vorne, Türgriffe in Wagenfarbe lackiert, Türgriffe manuell ausklappbar, Verglasung rundum getönt, Verglasung: Akustik-Frontscheibe, Wegfahrsperre elektronisch, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Smart-Key-System

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung	MG	NP	Datum	VK
	Lackierung:				
	Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	4	660*		137

* = Hersteller-Neupreis () = Tabellenwert; VK **137 EUR**

Zwischenwert 1 19.935 EUR

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Sämtliche Wartungsarbeiten wurden durch eine markengebundene Fachwerkstatt durchgeführt.

Wartungsnachweis:	vollständig
letzte Wartung:	am 14.06.2026 bei Kilometerstand 54.108
bis Wartung verbleiben:	21.676 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Km-Korrektur

Km = 62324 Kateg.: 32 = 56200 Diff. = -6124
BZ2K = -1.97845 (AS = 0.695461 BS = -0.0083) **-394 EUR**

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost brutto	Anrechn.	Minderwert brutto	
1. Kotflügel vorne links, Radlaufblende verschrammt, erneuern (Bild 7, 8)	330	anteilig	-140	
2. Stoßfänger vorne, verschrammt im Kantenbereich, lackieren mit Lackaufbau (Bild 16, 17)	687	anteilig	-290	
3. Stoßfänger vorne, Spoiler verschrammt, erneuern (Bild 16, 18, 19)	1.384	anteilig	-585	
Rep.Kosten insgesamt / Minderwert	**2.401**			**-1.015 EUR**

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kotflügel vorne rechts, Radlaufblende zerkratzt, (Bild 14, 15)
Stoßfänger hinten, Spoiler verschrammt, (Bild 11, 12)
Tür hinten links, Zierblende unten zerkratzt, (Bild 9, 10)
Tankklappe sporadisch ohne Funktion / öffnet nicht, siehe Hinweis unter "Besonderes", (Bild 13)

Zwischenwert 2 18.526 EUR

Reifenbewertung

Korrektur für anteilig im GW enthaltene Bereifung				-354 EUR
Zuschlag für montierte Bereifung (neuwertig)				637 EUR
Abzug für Reifenzustand	vorne links	6 mm	SO	-53 EUR
	vorne rechts	6 mm	SO	-53 EUR
	hinten links	5 mm	SO	-79 EUR
	hinten rechts	5 mm	SO	-79 EUR

Legende S/ Sommer /O Original /F Runflat **19 EUR**

Zwischenwert 3 18.545 EUR

Zwischenwert 4 18.545 EUR

Rechn. Ergebnis: EK= 15.540,00 EUR WD= 3.004,00 EUR VK= 18.544,00 EUR

Zusammenfassung und Ergebnis

Einkaufswert	ohne MwSt.	**13.067,23 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.482,77 EUR**
Einkaufswert	mit 19% MwSt.	**15.550,00 EUR**
Verkaufswert	ohne MwSt.	**15.588,24 EUR**
Mehrwertsteuer	(bei Regelbesteuerung)	**2.961,76 EUR**
Verkaufswert	mit 19% MwSt.	**18.550,00 EUR**

Die Sachverständige
Tanja Stark

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten,

zwingend einzuhalten.

Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.
Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.



Bild 1 : Diagonal von vorne



Bild 2 : Diagonal von hinten

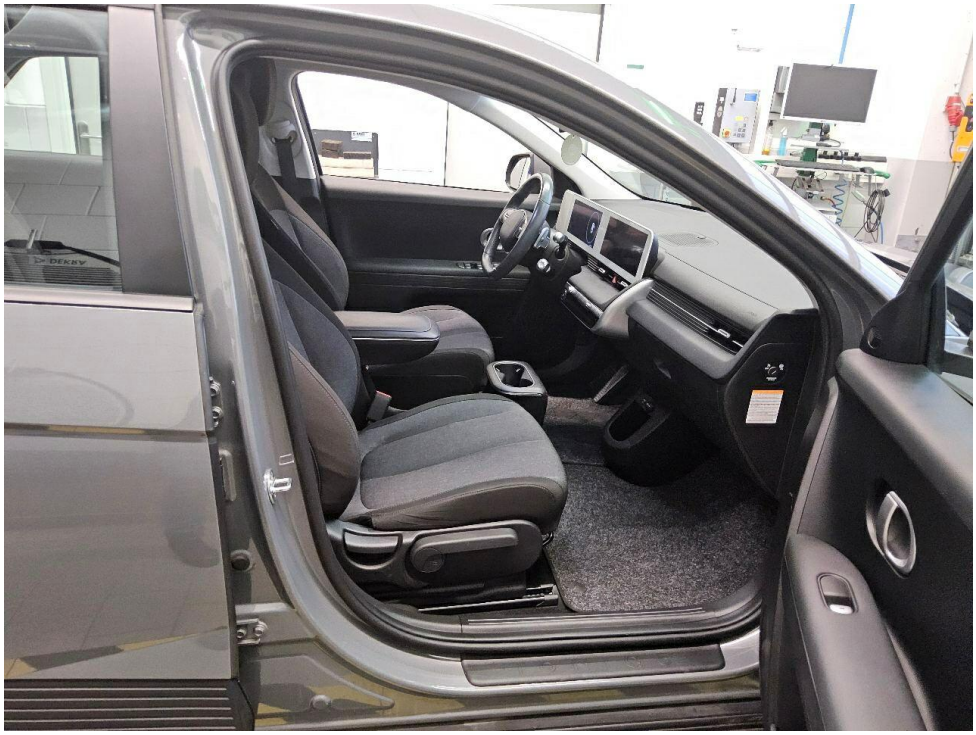


Bild 3 : Fahrzeuginnenraum durch die Beifahrertür



Bild 4 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 5 : Schlüssel und ggfls. Serviceheft, Navi-CD



Bild 6 : Ladekabel beim E-Fahrzeug

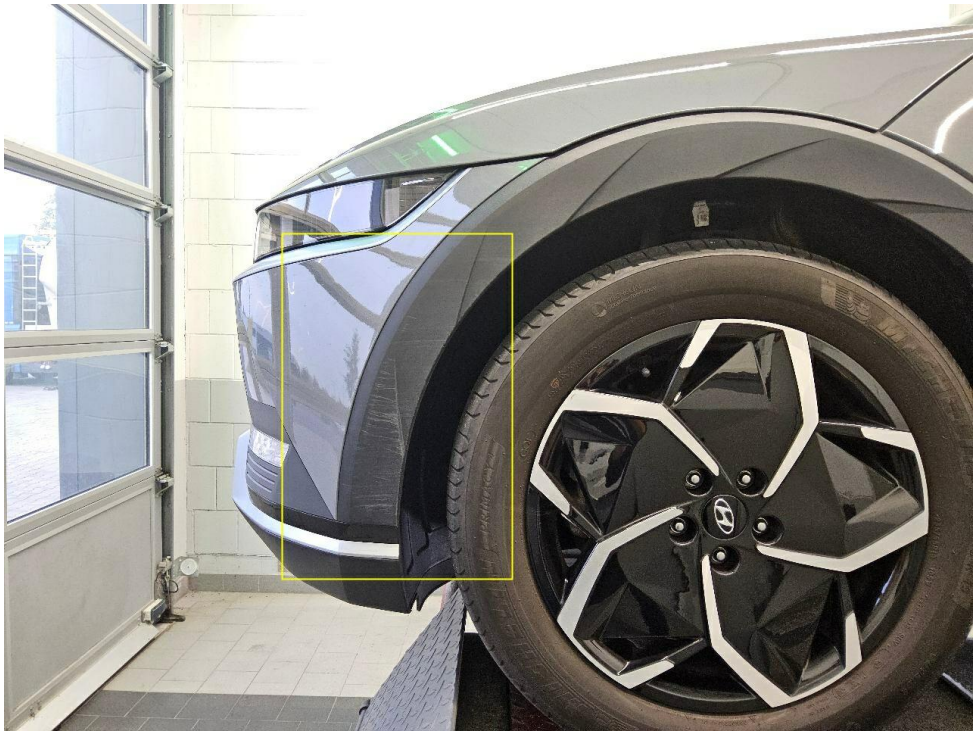


Bild 7 : Kotflügel vorne links, Radlaufblende verschrammt

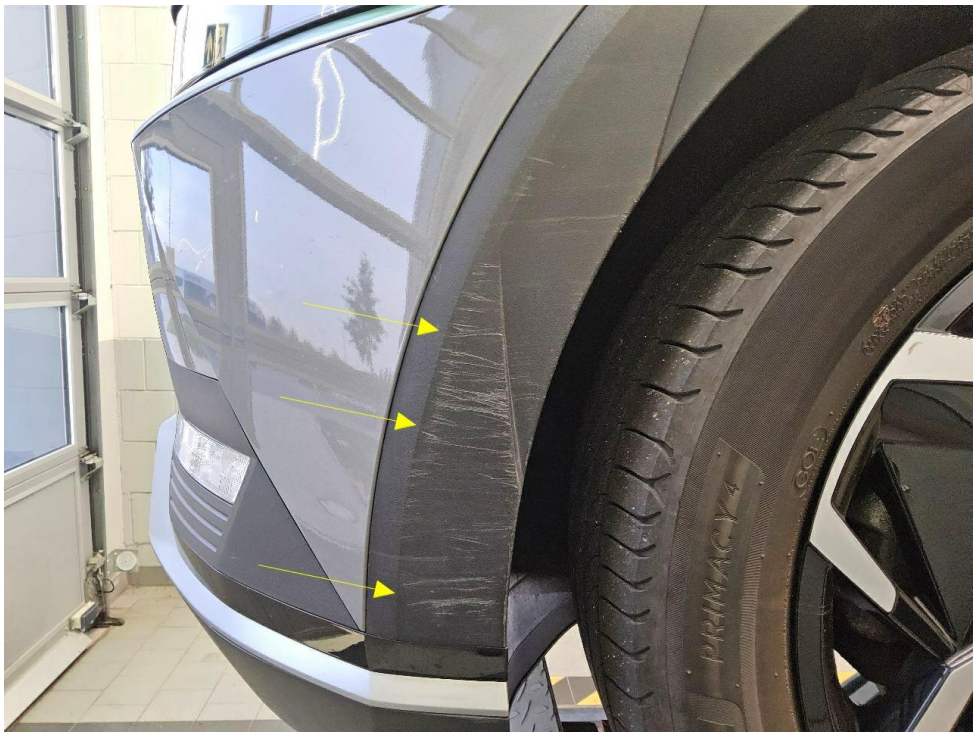


Bild 8 : Kotflügel vorne links, Radlaufblende verschrammt

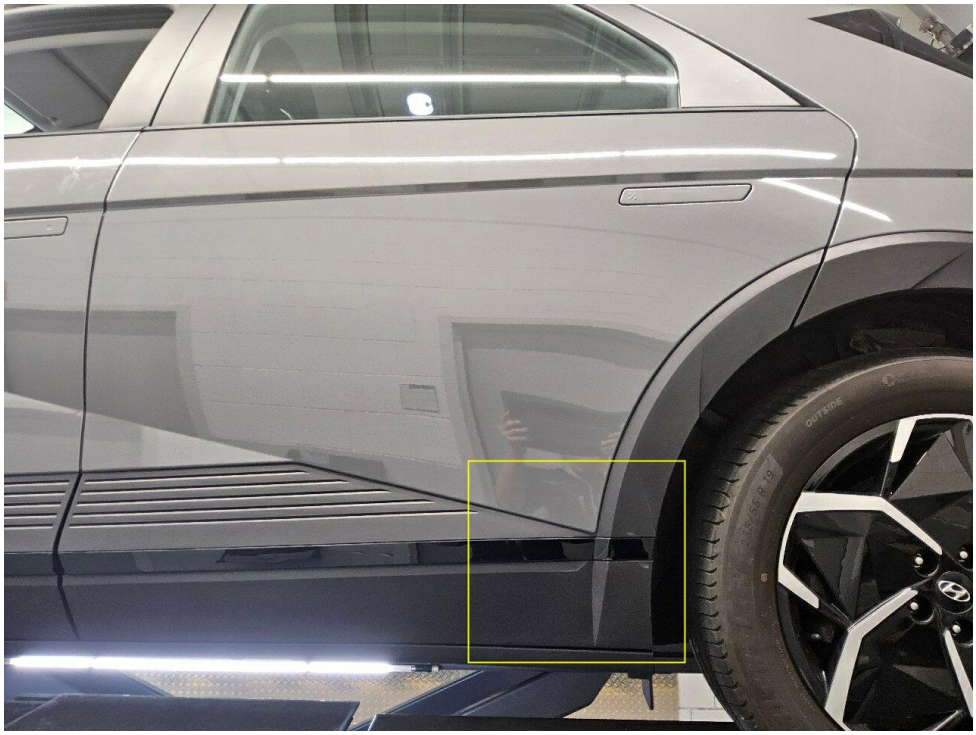


Bild 9 : Tür hinten links, Zierblende unten zerkratzt



Bild 10 : Tür hinten links, Zierblende unten zerkratzt



Bild 11 : Stoßfänger hinten, Spoiler verschrammt


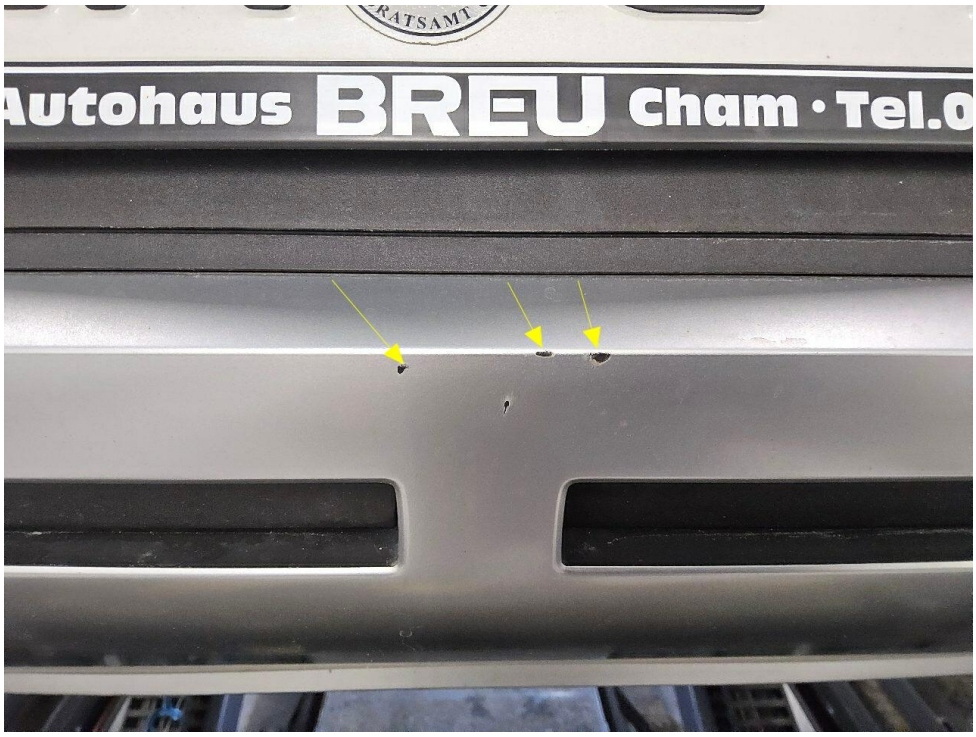


Bild 12 : Stoßfänger hinten, Spoiler verschrammt

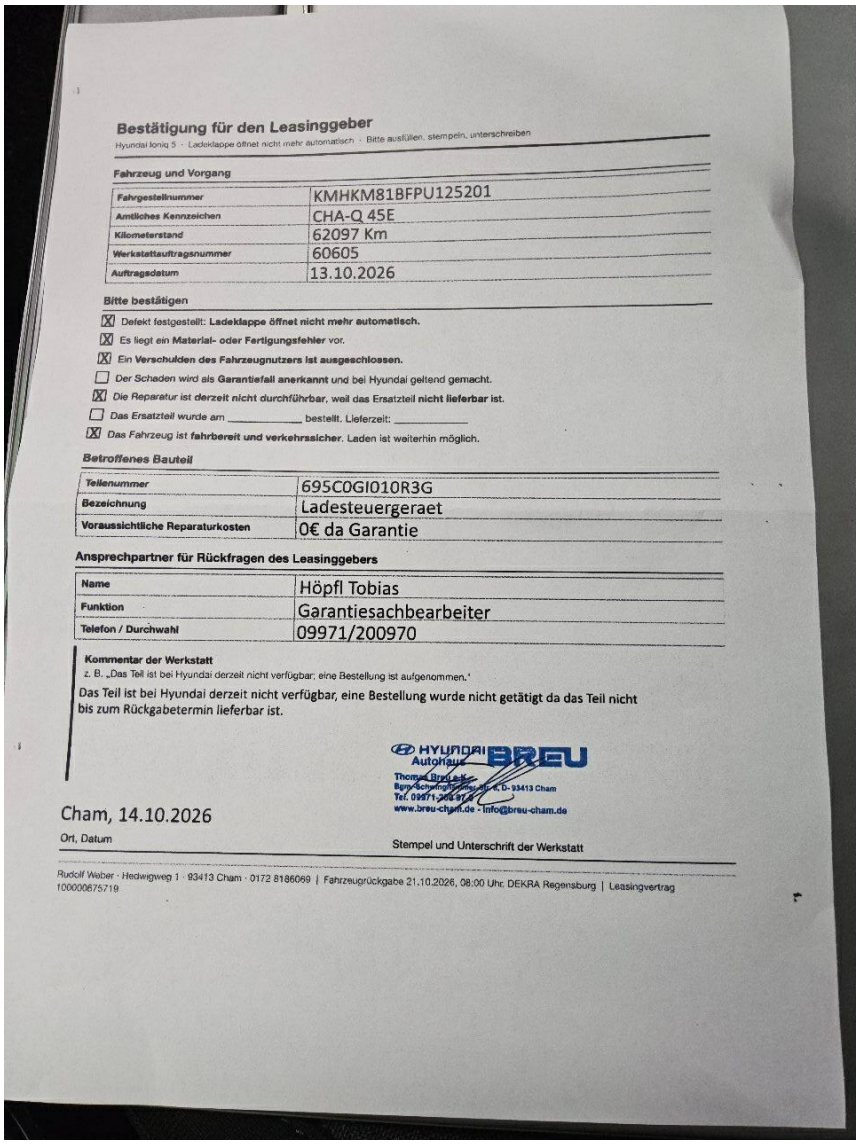

Bestätigung für den Leasinggeber

Hyundai Ioniq 5 - Ladeklappe öffnet nicht mehr automatisch - Bitte ausfüllen, stempeln, unterschreiben

Fahrzeug und Vorgang

Fahrgestellnummer	KMHKM81BFPU125201
Amtliches Kennzeichen	CHA-Q 45E
Kilometerstand	62097 Km
Werkstattauftragsnummer	60605
Auftragsdatum	13.10.2026

Bitte bestätigen

- [X] Defekt festgestellt: **Ladeklappe öffnet nicht mehr automatisch.**
- [X] Es liegt ein **Material- oder Fertigungsfehler** vor.
- [X] Ein **Verschulden des Fahrzeugnutzers ist ausgeschlossen.**
- [ ] Der Schaden wird als **Garantiefall anerkannt** und bei Hyundai geltend gemacht.
- [X] Die Reparatur ist **derzeit nicht durchführbar**, weil das Ersatzteil **nicht lieferbar ist.**
- [ ] Das Ersatzteil wurde am _____ bestellt. Lieferzeit: _____
- [X] Das Fahrzeug ist **fahrbereit und verkehrssicher.** Laden ist weiterhin möglich.

Betroffenes Bauteil

Teilenummer	695C0GI010R3G
Bezeichnung	Ladesteuergeraet
Voraussichtliche Reparaturkosten	0€ da Garantie

Ansprechpartner für Rückfragen des Leasinggebers

Name	Höpfl Tobias
Funktion	Garantiesachbearbeiter
Telefon / Durchwahl	09971/200970

Kommentar der Werkstatt

z. B. „Das Teil ist bei Hyundai derzeit nicht verfügbar; eine Bestellung ist aufgenommen."

Das Teil ist bei Hyundai derzeit nicht verfügbar, eine Bestellung wurde nicht getätigt da das Teil nicht bis zum Rückgabetermin lieferbar ist.

HYUNDAI Autohaus BREU

Thomas Breu e.K.
Bayerwaldring 2 - 4 - 6, D- 93413 Cham
Tel. 09971/20097-0
www.breu-cham.de - info@breu-cham.de

Cham, 14.10.2026

Ort, Datum

Stempel und Unterschrift der Werkstatt

Rudolf Weber · Hedwigweg 1 · 93413 Cham · 0172 8186069 | Fahrzeugrückgabe 21.10.2026, 08:00 Uhr, DEKRA Regensburg | Leasingvertrag
100000675719

Bild 13 : Tankklappe sporadisch ohne Funktion / öffnet nicht, siehe Hinweis unter Besonderes



Bild 14 : Kotflügel vorne rechts, Radlaufblende zerkratzt



Bild 15 : Kotflügel vorne rechts, Radlaufblende zerkratzt



Bild 16 : Stoßfänger vorne, verschrammt im Kantenbereich
Stoßfänger vorne, Spoiler verschrammt

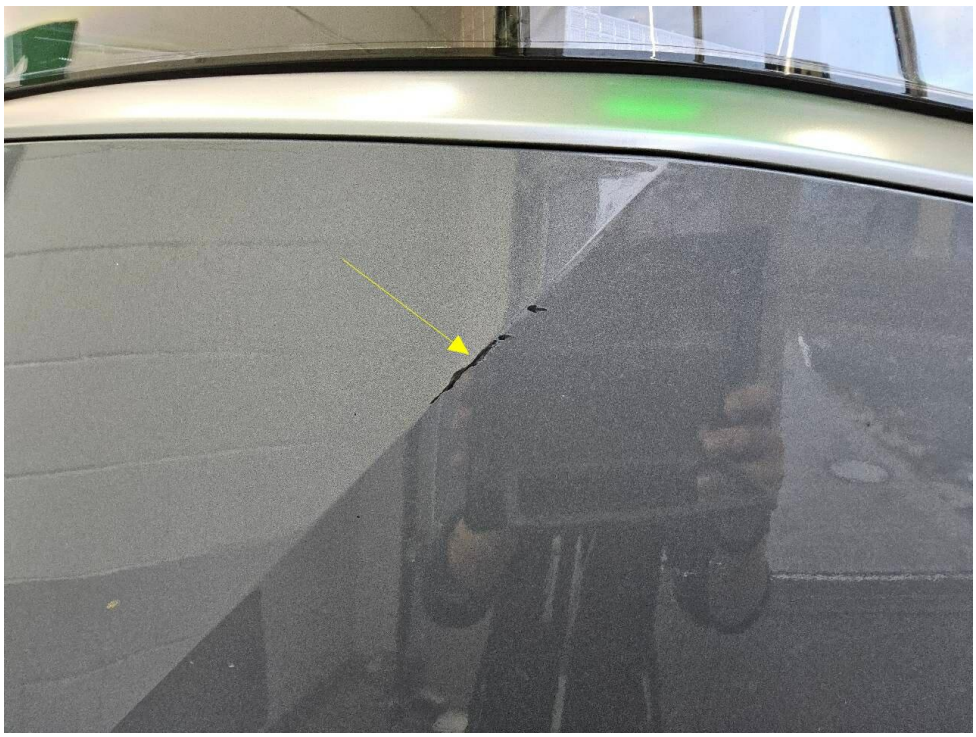


Bild 17 : Stoßfänger vorne, verschrammt im Kantenbereich



Bild 18 : Stoßfänger vorne, Spoiler verschrammt

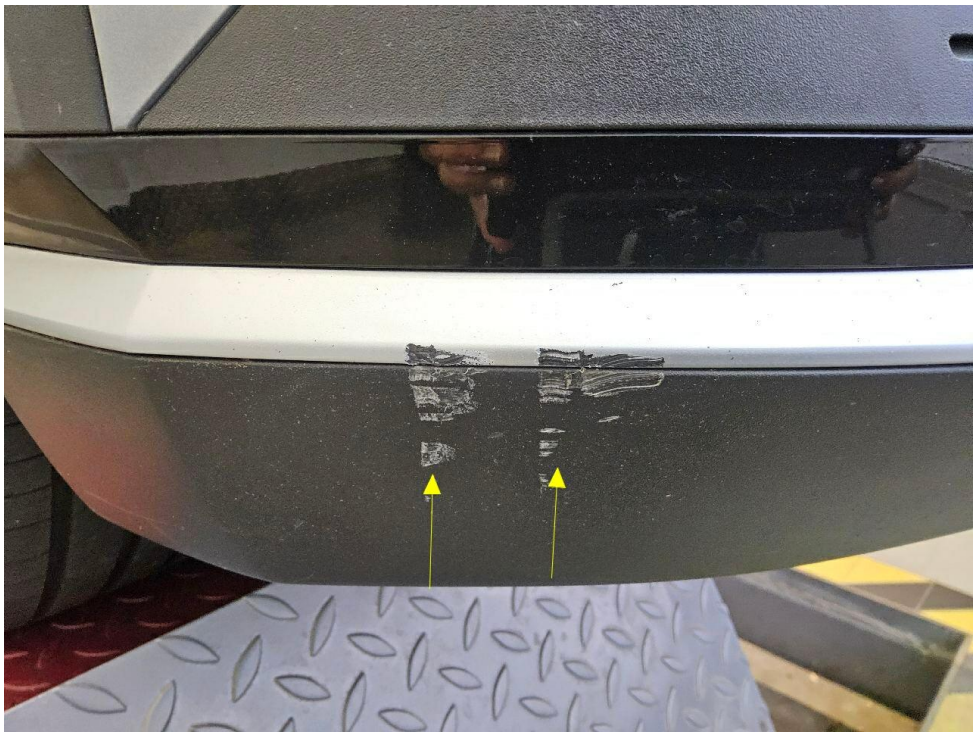


Bild 19 : Stoßfänger vorne, Spoiler verschrammt