DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002619239
Besichtigt am:	24.08.2026 10:14
Berichts-Nr:	11233175
FIN:	VSSZZZKJ0RR018478



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARJ
Erstzulassungsdatum:	08.09.2023
Laufleistung:	31.969 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Reinrot
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	09.2026
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	8.200 KM

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Fahrzeugausstattung

"Sentinel"-Paket (Style: Außenspiegel elektrisch einstellbar, beheizbar)

"Vision Plus"-Paket: Parklenkassistent mit Rückfahrkamera

2 Leseleuchten vorn

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"

4 Türen

6 Lautsprecher (passiv)

6-Gang-Schaltgetriebe "M6"

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Abgasendrohr hinten (Standard)

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Ambientelicht Ausführung 1

Antenne für AM/FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar

Außenspiegelgehäuse lackiert

Ausströmer

Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Berganfahrassistent

Besondere Innengeräuschdämpfung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

Chrom-Paket

Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei

Connectivity Box: Kabellose Ladestation für Mobiltelefon

Dachreling, blank

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Ebener Ladeboden hinten

ECO-Funktion

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Embleme

Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-

Federbereich 30 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Formteilhimmel ungeteilt

Frei konfigurierbares Kombiinstrument

Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter

Front Assist inkl. City ANB für ACC high

Frontantrieb

Frontscheibe, Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgänger- und Radfahrerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Ganzjahresreifen 205/55 R17 91V

Ganzjahresreifen auf 17"-Leichtmetallfelgen

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Handbremshebelgriff in Leder

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Hinterachse "Standard"

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Kältemittel R1234yf
Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Keine Aktionsausführung
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX
Kleineres Reserverad (18") als Notrad
Komforttelefonie, ohne Außenantennenanbindung
Kopfstützen hinten (3 Stück)
Kopfstützen vorn
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)
Landesverkaufsprogramm Deutschland
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse
Ledersportmultifunktionslenkrad
LED-Kennzeichenbeleuchtung
Leichtmetallräder 6 1/2J x 17
Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar
Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)
Linkslenker
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)
Mit Multifunktionskamera
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.1)
Mit Verkehrszeichenerkennung
Modul Boden hinten Ausführung 1
MPV
Müdigkeitserkennung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry
Navigationsgerät-High
Navigationssystem
Nebelschlussleuchte
Nicht Heissland
Nichtraucherausführung
Normalausführung
Normalluftfilter
Normalsitze vorn
Ohne 2. Batterie
Ohne alternativ-Antriebssystem
Ohne Anhängevorrichtung
Ohne Applikationen
Ohne Aufnahmevorrichtung im Kofferraum
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen
Ohne besondere Farbausstattung
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Ohne CD-Wechsler/CD-Player
Ohne Dacheinsatz (Volldach)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Ohne Feuerlöscher
Ohne Fußmatten
Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Ohne Individualeinbau
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ohne Mittelarmlehne vorn
Ohne Nebelscheinwerfer
Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Ohne Sonderspezifikationen
Ohne Überführungsausrüstung
Ohne UNECE CS&SU
Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne zusätzliche Bereifung
Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Optionsinfotainment (MIB3)
Pan-European-eCall
Parklenkassistent
Preisnachlass-Paket
Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Radstand
Rechtsverkehr
Regionscode " ECE " für Radio
Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Reifendruckkontrolle
Reserverad, platzsparend
Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Safe & Driving M (für Navigationssystem)
SBBR-Leuchte in LED-Technik
Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Scheibenbremsen hinten (Geomet D)

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Access ohne SAFELOCK

Schriftzugsatz

SEAT "Full LED"

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonder-Lackierung

Sonderpreis

Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Spurwechselassistent

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Komfort, mit Chromleiste

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell

Top-Sport-Ausstattung

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

Überhang hinten, kurz

Variante

Version Standard

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket

Zentralverriegelung "Keyless-Entry" ohne Safesicherung

Zierleisten blank

Zus. Karosserieabdeckung am Radlauf und am seitlichen Schweller

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	205/55 R 17 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	7,0 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger vorne links	Unfallschaden	Ersetzen und lackieren
2	Dach	Chemische Verunreinigung	Lackieren
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Lackieren
4	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
5	Tür hinten rechts	Delle(n)	Spotrepair
6	Heckspoiler	Chemische Verunreinigung	Lackieren
7	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
9	Heckklappe	Klebstoffreste	Aufkleber entfernen (klein)

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Vollkaskoschaden	Fachgerecht repariert	€ 1.608,99
			Summe (ohne MwSt.):	€ 1.608,99

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKJ0RR018478 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gereinigt
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Ja
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts

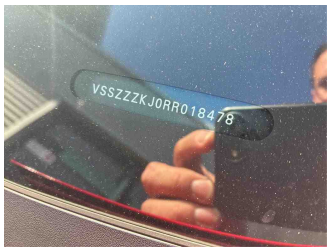


Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links

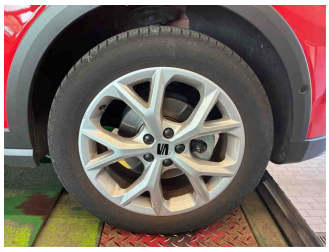

Räder - Rad montiert vorne rechts

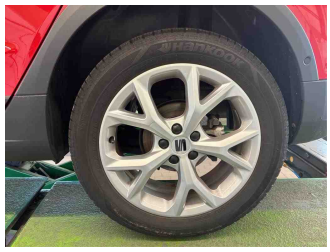


Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad

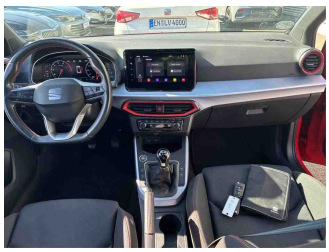

Innenraum - Mittelkonsole

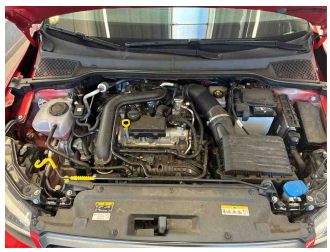


Fahrzeug - Motorraum offen

DEKRA

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

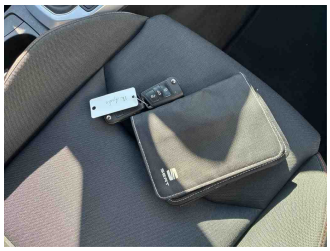


Equipment - Boardmappe/ Securitybag




Innenraum - Kofferraum

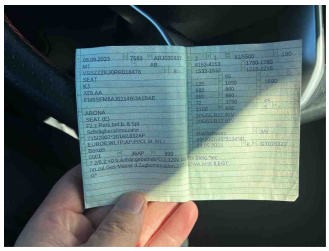


Fahrzeug - abgegebene ZB1

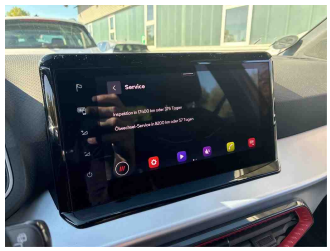

Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

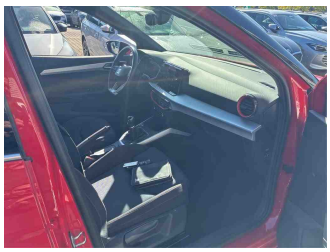

Innenraum - vorne

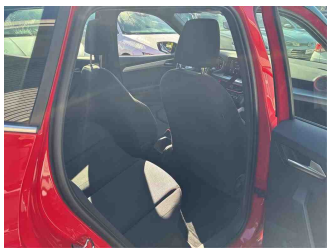

Innenraum - hinten



Unterbodenscan



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

DEKRA

Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger vorne links - Unfallschaden - Ersetzen und lackieren

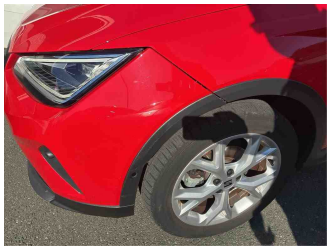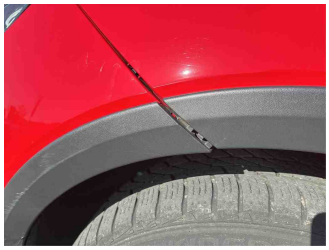









2 - Dach - Chemische Verunreinigung - Lackieren

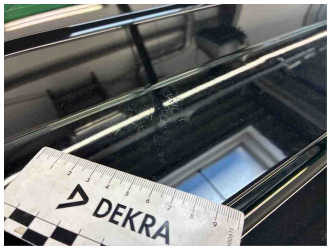



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Lackieren









4 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen

5 - Tür hinten rechts - Delle(n) - Spotrepair





DEKRA

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11233175
vom: 24.08.2026

6 - Heckspoiler - Chemische Verunreinigung - Lackieren




7 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken

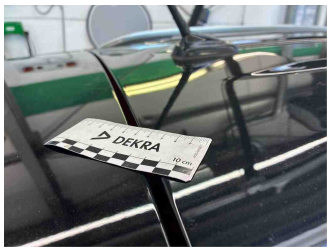
8 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken




9 - Heckklappe - Klebstoffreste - Aufkleber entfernen (klein)