ulassungsbescheinigung Teil I

(Fahrzeugschein)

AN-K-0-279/22-00014

Europäische Gemeinschaft (D) Bundesrepublik Deutschland

Свидетелството за регистрация - Част I / Permiso de circulación. Parte I / Osvědčení o registraci – Část I /Registreringsattest. Del I / Registreerimistunnistus. Osa I / Άδεια κυκλοφορίας Πιστοποιητικό Εγγραφής. ος I / Registration certificate. Part I / Certificat d'immatriculation. Partie I / Prometna dozvola I / Carta di circolazione. Parte I / Reģistrācijas apliecība. Jaja / Registracijos liudijimas. I dalis / Forgalmi engedély. I. Rész / Certifikat ' Registrazzjoni. L-I.Parti / Kentekenbewijs. Deel I / Dowód Rejestracyjny. ść I / Certificado de matrícula. Parte I / Certificat de înmatriculare Partea I / Osvedčenie o evidencii. Časť I / Prometno dovoljenje. Del I / Registreringsbevis. Del I

mtliches Kennzeichen

DKB-SL33 E

.1 Name oder Firmenname

SL INNOV.GESELLSCH.F.TECH .DOKUM.U.EDV TECHN.MBH

.2 Vorname(n)

.3 Anschrift

INNOVATIV-RING 1
91550 DINKELSBÜHL

ächste HU (Monat und Jahr): **10.2025**

ANSBACH

) Datum: **06.10.2022**

c Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.

B	06.10.2022	2.1	1889	2.2	AEJ00004 0	L	2	9	1	P.2 P.4	110/6000	T	225
J	M1	4	AB			18	4365 -			19	1850 -		
E	VR3F3DGXTNY545868	3	1			20	1465 -			G	- - 1678		
D.1	PEUGEOT					12		13	70		Q		
D.2	F					V.7	24	F.1	2120		F.2	2120	
	3					7.1	1200	7.2	1200		7.3	-	
	DGXT-B1V000					8.1	1200	8.2	1200		8.3	-	
						U.1	76	U.2	3750		U.3	68	
D.3	308					O.1	1500	O.2	750	S.1	5	S.2	-
2	PSA AUTOMOBILES (F)					15.1	225/45 R17 94V						
5	FZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.					15.2	225/45 R17 94V						
	SCHRÄGHECKLIMOUSINE					15.3	-						
V.9	715/2007*2018/1832AP					R	GRÜN			11	6		
14	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I					K	E2*2007/46*0628*18						
P.3	HYBR.B/E EXT.AUFL.					6	06.01.2022	17	K	16	GC892500		
10	0025	14.1	36AP	P.1	1598	21							
22	BATTERIEKAPAZITAT: 12,6 KWH*WW.AHK LT.EGTG*												

aum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

Weitere HU:

DEZ 27

Nur für internetbasierte Zulassungsvorfahren freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

J8BYLK8X

LANDRATSAMT ANSBACH · BAYERN · LANDRATSAMT ANSBACH

Landratsamt Ansbach
Zulassungsbehörde
91522 Ansbach

Unterschrift

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Rechtsvorschriften anzuzeigen.

Bei Veräußerung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbescheinigung die Zulassungsbescheinigung Teil I und Teil II auszuhändigen. Die Empfangsbescheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Veräußerer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterlassung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Umzug in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld	Bezeichnung
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs
D.1	Marke
D.2	Typ/Variante/Version
D.3	Handelsbezeichnung(en)
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)
H	Gültigkeitsdauer
I	Datum dieser Zulassung
J	Fahrzeugklasse
K	Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE
L	Anzahl der Achsen
O.1	Technisch zulässige Anhängelast gebremst in kg
O.2	Technisch zulässige Anhängelast ungebremst in kg
P.1	Hubraum in cm^3
P.2/P.4	Nennleistung in kW/Nenndrehzahl bei min^{-1}
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle
Q	Leistungsgewicht in kW/kg (nur bei Krafträdern)
R	Farbe des Fahrzeugs
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz
S.2	Stehplätze
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h
U.1	Standgeräusch in dB (A)
U.2	Drehzahl in min^{-1} zu U.1
U.3	Fahrgeräusch in dB (A)
V.7	CO_2 (in g/km) kombinierter Wert
V.9	Für die EG-Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung
(2.1)	Code zu (2)
(2.2)	Code zu D.2 mit Prüfziffer
(3)	Prüfziffer zur Fahrzeug-Identifizierungsnummer
(4)	Art des Aufbaus
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Jüngling X134675000000

2 8 L 0 6 6 9 6

BUNDESDRUCKEREI 2017

(6)	Datum zu K
(7)	Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg (7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3
(8)	Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg (8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3
(9)	Anzahl der Antriebsachsen
(10)	Code zu P.3
(11)	Code zu R
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m^3
(13)	Stützlast in kg
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse
(14.1)	Code zu V.9 oder (14)
(15)	Bereifung (15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3
(16)	Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II
(17)	Merkmal zur Betriebserlaubnis
(18)	Länge in mm
(19)	Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile
(20)	Höhe in mm
(21)	Sonstige Vermerke
(22)	Bemerkungen und Ausnahmen

Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3):
Andere als die angegebenen Bereifungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zusätzliches Gutachten und die Änderung oder Neuausstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

ZBI 281006696

DAT-VIN Datenblatt VR3F3DGXTNY545868

» Drucken

Marke		Peugeot
Typ		308 Hybrid 180 (Plug-In) Active Pack (EURO 6d)
Ausstattungslinie		Active
EZ		01.10.2022
Kilometerstand		152.502 km
Baujahr		2022
Farbe	*B0NM1/B0MM0/KJR*	LACKIERUNG OLIVGRÜN/TYP AUSSENVERKLEIDUNG METALLIC-LACKIERUNG
Sitze/Polster	*B0PD9*	Halb Kunstleder Niv 3 "d9"
Kraftstoff		Hybrid Benzin / Plugin Hybrid
Batteriekapazität (in kWh)		12.4
Euronorm		Euro6
HSN/TSN		1889/AEJ

Technische Daten

Leistung	110 kW (150 PS)
Gänge	8
Getriebe	Automatik
Hubraum	1598 cm³
Nutzlast	345 kg
Leergewicht	1775 kg
Zul. Gesamtgewicht	2120 kg
Fahrzeug Länge	4367 mm
Fahrzeug Breite	1852 mm
Fahrzeug Höhe	1441 mm
Laderaum Länge	4367 mm
Laderaum Breite	1852 mm
Laderaum Höhe	1441 mm
Anhängelast gebremst	1500 kg
Anhängelast ungebremst	750 kg
Anzahl Türen	5
Anzahl Sitze	5
Zylinder	4
Radstand	2675 mm
Neupreis	38.899,20 €
Marktpreis brutto	11.599,17 €
Händler-EK	9.700,04 €
Vollkasko	
Teilkasko	
Haftpflicht	
Steuer	32

Ausstattungsflags

- Metallic
- Leichtmetallfelgen
- ESP
- ABS
- Navigationssystem
- Zentralverriegelung
- El. Fensterheber
- Servolenkung
- Tempomat
- Sitzheizung
- Partikelfilter
- Elektrische Sitze
- Traktionskontrolle
- Bordcomputer
- Lichtautomatik
- Tagfahrlicht
- Lederlenkrad
- Multifunktionslenkrad
- Sitzhöhenverstellung
- Rückbankteilung
- Getränkehalter
- Armlehne
- Spracherkennung
- Bremsassistent
- Reifendruckkontrolle
- Gurtstraffer
- Colorverglasung
- Beheizte Heckscheibe
- Regensensor
- Keyless Go
- Außenspiegel elektrisch
- Außenspiegel abklappbar
- Außenspiegel beheizbar
- Spiegel autom. abblendbar
- LED-Beleuchtung
- Start-Stopp-Automatik
- Bluetooth

Serienausstattung

DOP01	Airbag Beifahrerseite abschaltbar
	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
	Akustischer Fußgängerschutz (Soundmodul)
	Anti-Blockier-System (ABS)
	Antischlupfregelung (ASR)
DRA01	Antriebsart: Frontantrieb
	Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
	Außenspiegel elektr. anklappbar
	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
	Außenspiegel und Spiegelfuß in Perla-Nera-Schwarz
	Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
	Bordcomputer
	Bremsenergierückgewinnung
DUB21	Einparkhilfe hinten
DYQ01	Einschaltautomatik für Fahrlicht
	elektronische Bremskraftverteilung
	Elektromotor 81 kW (Hybridantrieb)
DUF01	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
DZVEJ	Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake Plus)
	Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
	Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
	Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
	Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
DE802	Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
	Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
DE703	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
	Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
DRG31	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
B0G0A	Getriebe Automatik - (8-Stufen, Hybrid)
	Getränkehalter vorn
	Handschuhfach beleuchtet
	Heckleuchten LED
	Heckscheibe heizbar
	Hybrid 133 kW (Motor 1,6 Ltr. - 110 kW)
DRL06	Innenspiegel rahmenlos mit Abblendautomatik
	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
B0DA5	Karosserie 5-türig
	Kindersicherung elektrisch
	Klimaautomatik, getrennt regelbar Fahrer-/Beifahrerseite
	Kopf-Airbag-System
	Kühlergrill schwarz
DNG39	Ladekabel mit Typ 2-Stecker (Mode 2)
DLZ01	Ladevorrichtung On-Board-Lader 3 kW
	Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
	Lenkrad (Leder)
	Lenkrad beheizbar
	Lenkrad mit Multifunktion
	LM-Felgen
DJB01	Mittelarmlehne vorn
DE201	Mobile Online Dienste MirrorLink und App in Car (Mirror Screen)
	Multifunktionsanzeige mit Farbdisplay
DUW01	Otto-Partikelfilter (GPF)
	Parkbremse elektrisch
	Pyrotechnischer Gurtstraffer
DYV01	Radstand 2675 mm
DLV02	Reifen-Reparatur-Kit
	Reifendruck-Kontrollsystem
DAL43	Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3
DDC32	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
DNB08	Scheibenwischer mit Regensensor
DLA10	Scheinwerfer Eco-LED
	Seitenairbag vorn
	Servolenkung elektrisch
	Sitz vorn links höhenverstellbar
	Sitze vorn höhenverstellbar
	Sonderlackierung Olivine-Grün Metallic
	Start-Stopp Anlage
DYD02	Startanlage Keyless System
	LED-Tagfahrlicht
	Warnanlage für Sicherheitsgurte
DVB09	Zentralverriegelung inkl. Türverriegelung automatisch
DJZ05	Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattungen

- Kindersitzbefestigung
- EPH-Sensoren hinten
- Plugin Hybrid
- LED Hauptscheinwerfer
- Spurhalteassistent
- Notbremsassistent
- Beheizbare Frontscheibe
- Beheizbares Lenkrad
- Berganfahrassistent
- LED Tagfahrlicht
- Lordosenstütze
- Aufmerksamkeitsassistent
- Notrufsystem
- Touchscreen
- Verkehrszeichenerkennung
- Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage

DLW02 Frontscheibe heizbar
DWAFM Komfort-Paket
DZJ53 Navigationssystem i-Connect Advanced

Zusatzausstattung

Sitzheizung vorn
Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
Komfortsitz vorn links
Innenausstattung: Ziernähte farbig
Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory)
Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
Peugeot Connect-Box / SOS-Taste (Notruf für Lokalisierung Fahrzeug) Version 3R
Innenspiegel mit Abblendautomatik

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Besichtigungsdatum / Ort	30.10.2026 / AH Oppel Liebigstr. 1 91522 Ansbach
Fahrzeughalter	SL Innov. Innovativ-Ring 1 91550 Dinkelsbühl
Auftrags-Nummer / Referenz	VK Abdoush
Amtliches Kennzeichen	DKB-SL 33E
Fahrzeugidentnummer	VR3F3DGXTNY545868

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**2.850,00 €**	**541,50 €**	**3.391,50 €**
basierend auf Reparaturkosten	3.040,00 €	577,60 €	3.617,60 €

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Ansbach Liebigstr. 1 91522 Ansbach
Besichtigungsdatum / Ort	30.10.2026 / AH Oppel Liebigstr. 1 91522 Ansbach
Besichtigung durch	André Körner
Fahrzeughalter	SL Innov. Innovativ-Ring 1 91550 Dinkelsbühl
Auftrags-Nummer / Referenz	VK Abdoush
Amtliches Kennzeichen	DKB-SL 33E
Fahrzeugart	PKW Schrägheclimousine
Hersteller	Peugeot
Modell / Verkaufsbezeichnung	308
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	1889 AEJ 00004
Fahrzeugidentnummer	VR3F3DGXTNY545868
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung	06.10.2022
Nächste HU	12/2027 (Bericht lag vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	152.502 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Grün Metallic
Antriebsart	Frontantrieb

Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.aufl
Hubraum / Zylinder	1.598 ccm / 4
Leistung	110 kW
Schadstoffklasse	EURO6
zul. Gesamtgewicht (kg)	2.120
Maße (L/B/H)	4365 x 1850 x -
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5
Getriebe	Automatik
Polster / Farbe	Stoff/Leder Kombination / Anthrazit-Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	vorhanden / vollständig
Restlauf bis Service	-1.700 km
Durchgeführte Wartungen	16.12.2025 bei 120.833 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 225/45 R17 94W	Hankook	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 4
#2 225/45 R17 94V	Michelin	Sommerreifen auf Leichtmetall	4 / 4

Ersatzrad

Ablauf: 10/2026 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Nicht zulässig an Hauptbereifung, Achse 1.
Verkehrssicherheit Räder	Nicht verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Fahrzeugausstattung

Ausstattung: Klimaautomatik, Navigationsgerät mit Kartenansicht, Radio DAB

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung	30,00 €	30,00 €
2	Rad/Reifen	Reifen vorn links (Reifen Falsch montiert) - abweichend Auslieferungszustand - instandsetzen	40,00 €	40,00 €
3	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - Delle(n) - Wertminderung	50,00 €	50,00 €
4	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung	50,00 €	50,00 €
5	Tür hinten links	Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €	90,00 €
6	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen	90,00 €	90,00 €
7	Bremsanlage	Bremsscheiben und Beläge hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) - verschlissen - erneuern	450,00 €	450,00 €
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Überfällig) - fällig - durchführen	450,00 €	450,00 €
9	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag - erneuern	1.600,00 €	1.600,00 €
Summe (netto):			2.850,00 €	2.850,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Sonstiges	Inspektion/Wartung (Bei Verkauf prüfen / durchführen) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
2	Fahrzeugdach	Dachholm links - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
3	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
4	Tür hinten rechts	Tür (Polierbar) - Kratzer - kein Abzug	0,00 €	0,00 €
5	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel (Bei Verkauf erneuern) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug	40,00 €	0,00 €
6	Sonstiges	Klimaservice (Bei Verkauf prüfen/ durchführen) - kein Abzug	150,00 €	0,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
Summe (netto):			190,00 €	0,00 €

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Dach	93 µm
2	Dachholm links	99 µm
3	Dachholm rechts	108 µm
4	Kotflügel links	85 µm
5	Kotflügel rechts	90 µm
6	Motorhaube	90 µm
7	Schweller links	49 µm
8	Schweller rechts	43 µm
9	Seitenwand links	94 µm
10	Seitenwand rechts	92 µm
11	Tür hinten links	100 µm
12	Tür hinten rechts	90 µm
13	Tür vorne links	93 µm
14	Tür vorne rechts	100 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung

- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand. Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.

- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht

- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.

- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Ausstattungsliste, keine Rep.-Historie -Folgekosten / Abweichungen möglich!

Komfortelektronik i.O.

Alter, Laufleistung und Einsatzzweck typische Gebrauchsspuren

Getriebe und Klimaanlage nur bedingt prüfbar - Folgekosten möglich;

Vorbehaltlich Fehlerspeicher auslesen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026

Unterschrift Sachverständiger (André Körner)

Unterschrift Fahrzeugnutzer

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 33 Übersichtsfotos, 28 Beschädigungsfotos

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne (links)



Abbildung 2: Schräg hinten (links)



Abbildung 3: Schräg vorne (rechts)



Abbildung 4: Schräg hinten (rechts)

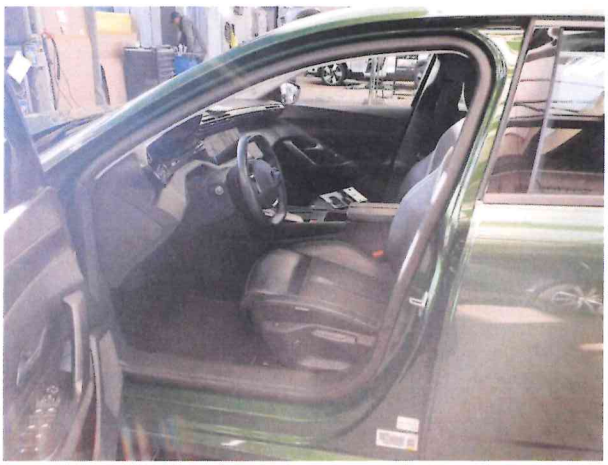


Abbildung 5: Innenraum vorne



Abbildung 6: Innenraum vorne



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Kombiinstrument



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument

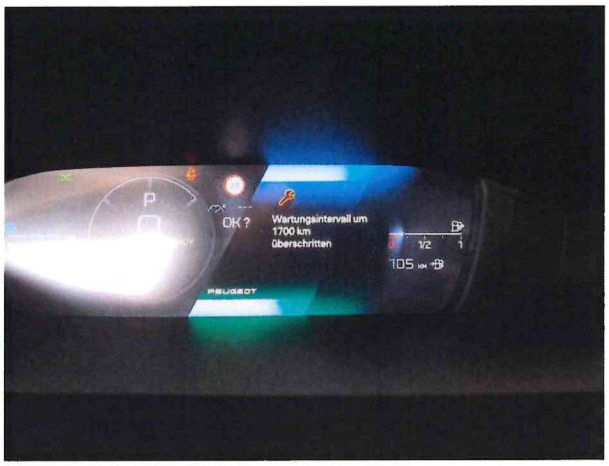


Abbildung 11: Kombiinstrument

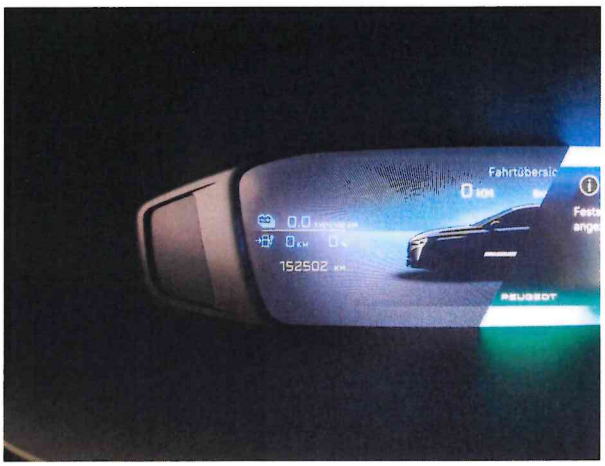


Abbildung 12: Laufleistung

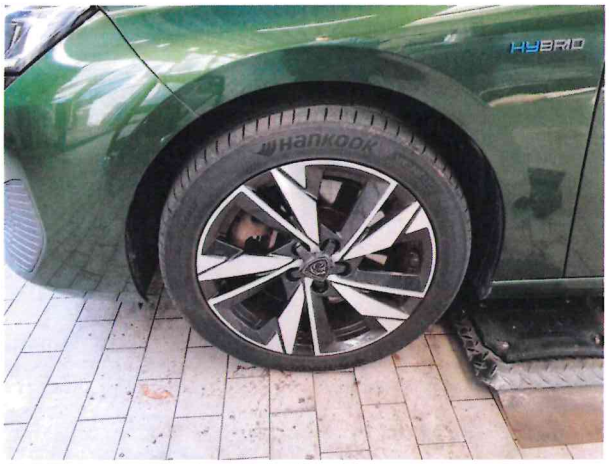


Abbildung 13: Montierte Bereifung

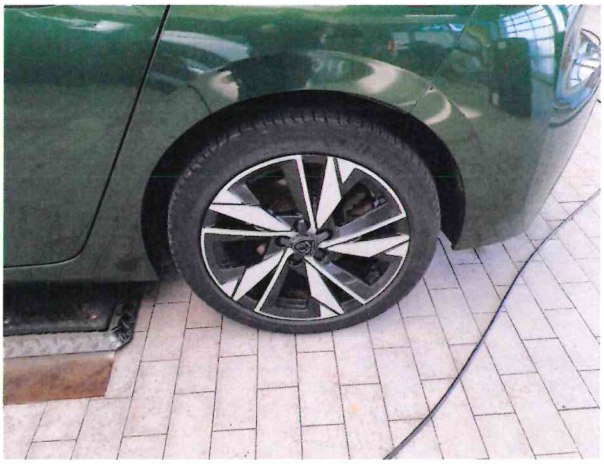


Abbildung 14: Montierte Bereifung

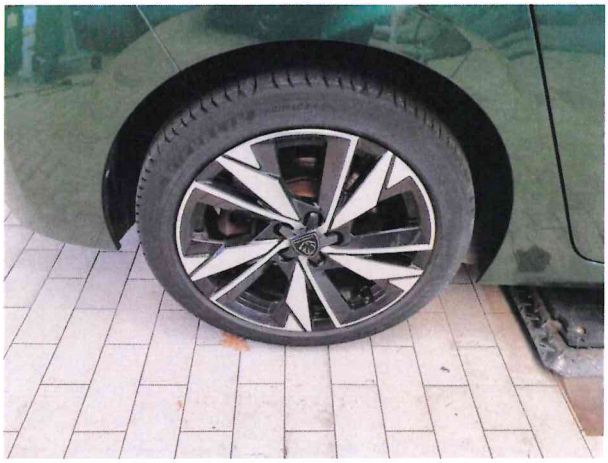


Abbildung 15: Montierte Bereifung

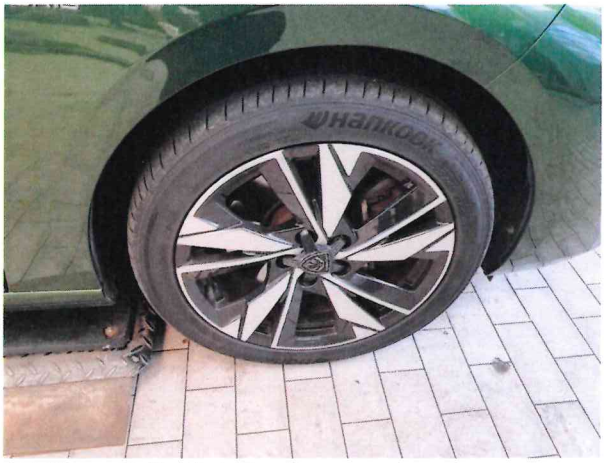


Abbildung 16: Montierte Bereifung



Abbildung 17: Dokumente

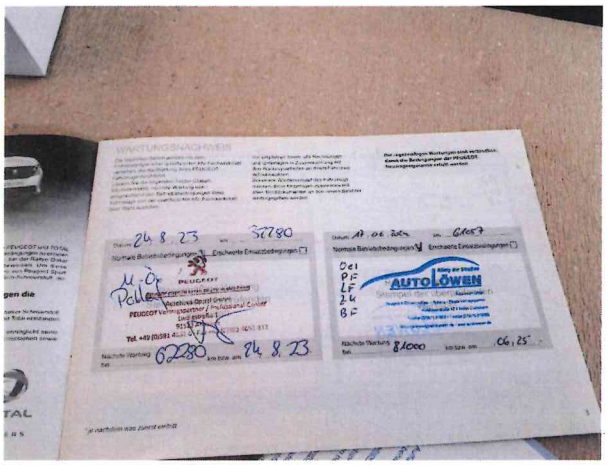


Abbildung 18: Dokumente



Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Dokumente



Abbildung 21: Dokumente



Abbildung 22: FIN

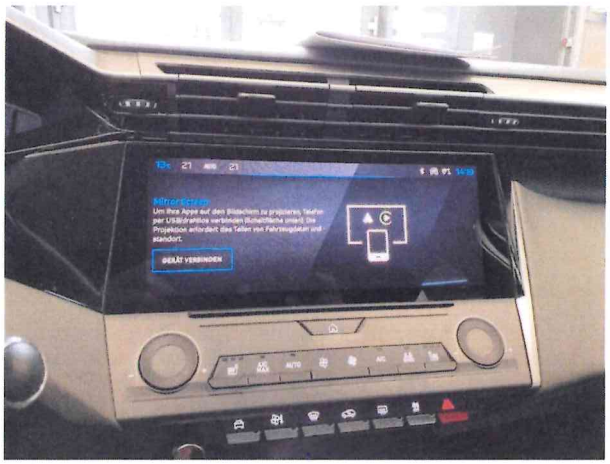


Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges



Abbildung 25: Sonstiges



Abbildung 26: Sonstiges



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges



Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges



Abbildung 31: Sonstiges



Abbildung 32: Sonstiges



Abbildung 33: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 48410686


Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / geriss... - Wertminderung

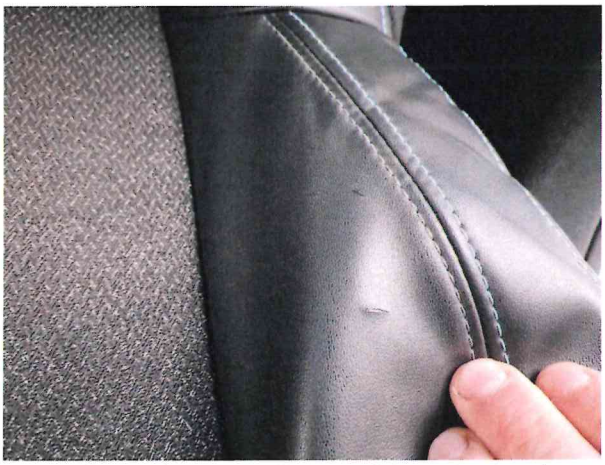

Beschädigung 1: Sitz vorn: Sitzbezug links - gebrochen / gerissen - Wertminderung




Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn links (Reifen Falsch montiert) - abweichend Auslieferungszustand - instandsetzen



Beschädigung 2: Rad/Reifen: Reifen vorn links (Reifen Fals... montiert) - abweichend Auslieferungszustand - instandsetzen



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle(n) - Wertminderung

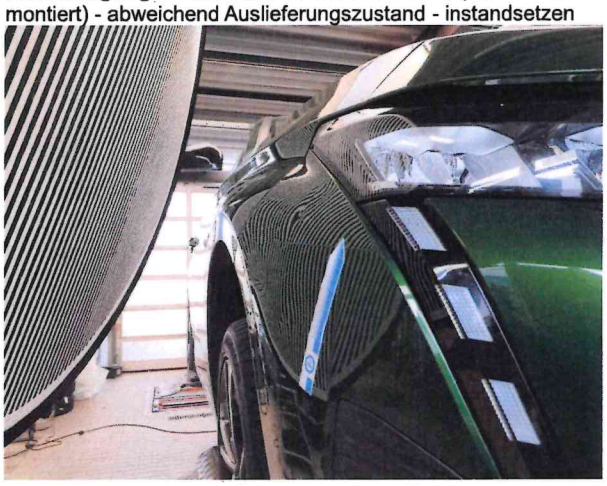

Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle(n) - Wertminderung

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg

PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026




Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - Delle(n) - Wertminderung




Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung

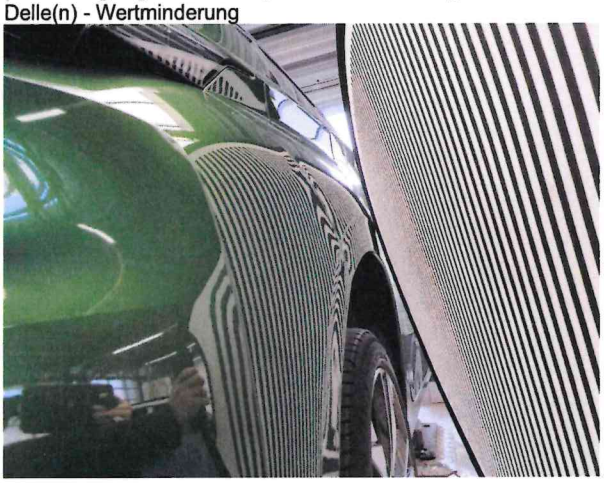

Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung

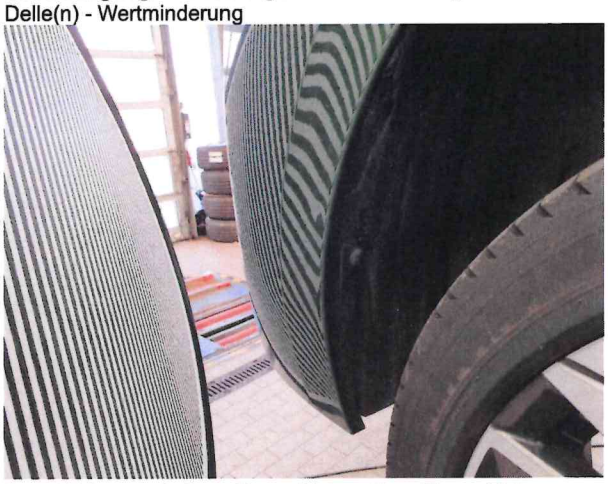

Beschädigung 4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Delle(n) - Wertminderung



Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg


PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026



Beschädigung 5: Tür hinten links: Tür - Delle(n) - sanft instandsetzen

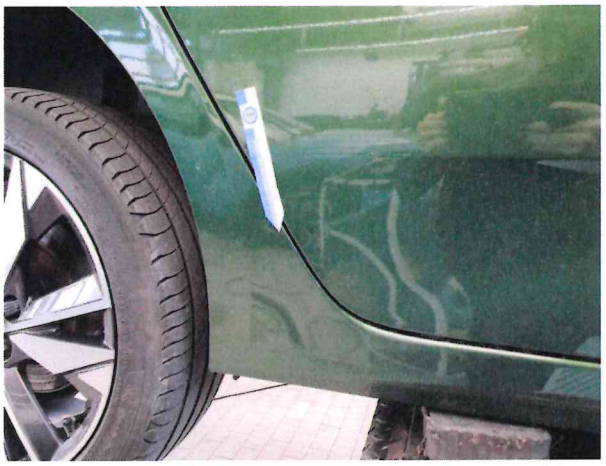

Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sanft instandsetzen



Beschädigung 6: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - sa... instandsetzen



Beschädigung 7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) -



Beschädigung 7: Bremsanlage: Bremsscheiben und Beläge hinten (Laufbild der Bremsscheibe, bei Verkauf durchführen) -



Beschädigung 8: Sonstiges: Inspektion/Wartung (Überfällig) - fällig - durchführen

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg


PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben


Datum: 30.10.2026




Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

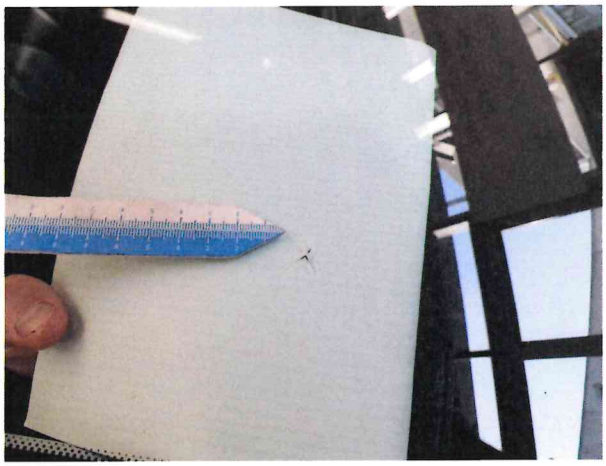

Beschädigung 9: Verglasung: Frontscheibe - Steinschlag - erneuern

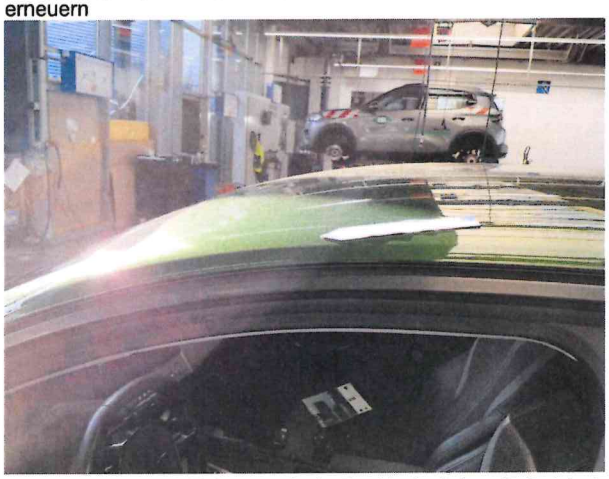


Gebrauchsspur 2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - ke… Abzug

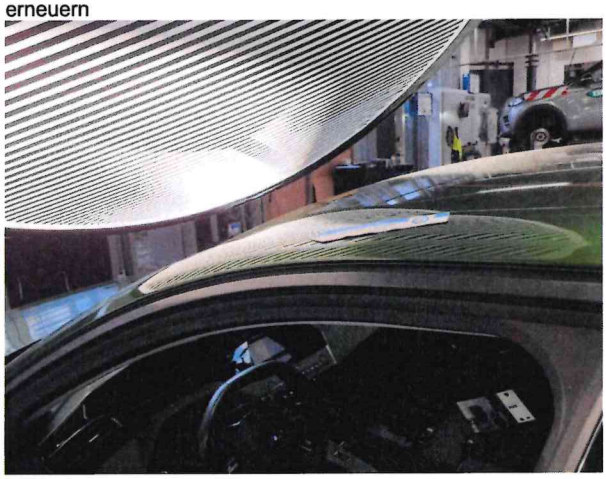

Gebrauchsspur 2: Fahrzeugdach: Dachholm links - Delle(n) - kein Abzug



Gebrauchsspur 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

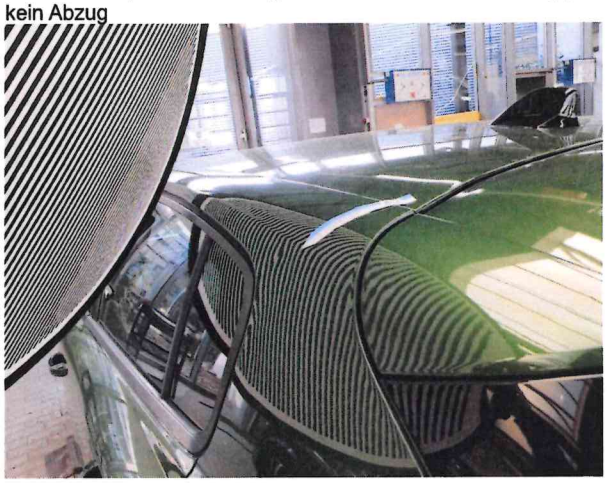

Gebrauchsspur 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Edisonstraße 15
90431 Nürnberg


PROTOKOLLNUMMER: 48410686

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 30.10.2026



Gebrauchsspur 3: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - kein Abzug

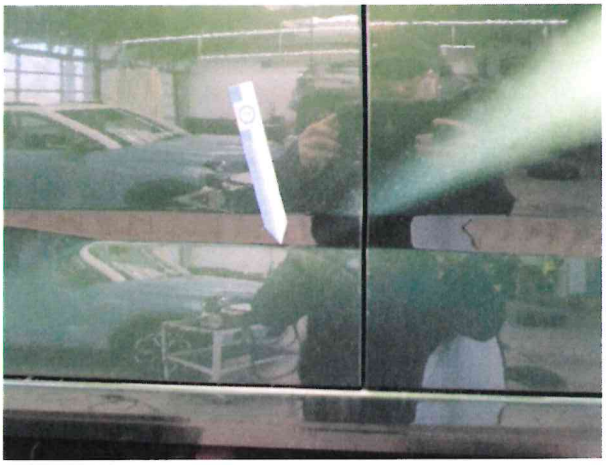

Gebrauchsspur 4: Tür hinten rechts: Tür (Polierbar) - Kratze... kein Abzug



Gebrauchsspur 4: Tür hinten rechts: Tür (Polierbar) - Kratzer - kein Abzug



Gebrauchsspur 5: Ausrüstung: Tirefit Füllmittel (Bei Verkauf erneuern) - abweichend Auslieferungszustand - kein Abzug