TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002641098
Besichtigt am:	11.09.2026 10:43
Berichts-Nr:	11430483
FIN:	VSSZZZK12PP040507



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

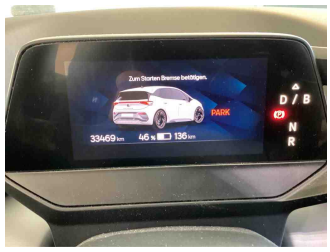

Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Born
HSN / TSN:	7593 / ASM
Erstzulassungsdatum:	04.07.2023
Laufleistung:	33.469 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Geysirsilber
Farbe Dach:	Geysirsilber
Antriebsart:	Heckantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Elektrisch
Hubraum:	
Leistung:	170 kW (232 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	
Schadstoffklasse:	
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 1-Gang
Polsterart:	Teil-Kunstleder
Interieurfarbe:	Soul/Mittelgrau/Soul/Dunkelsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	08.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	286 Tag(e)

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Fahrzeugausstattung

"Basis"

"Unter Null": Sitzheizung vorn, beheiztes Lenkrad und Scheinwerfer- Reinigungsanl. m. beheiztem Waschwasser

19"-Ganzjahresreifen + 19"-Leichmetallräder "Typhoon", bearbeitet, in Silber

Abdeckungen für Leichtmetallräder

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Allwetter, Kreuzungs und Autobahnlicht

Ambientebeleuchtung außen, leuchtende(s) Stylingelement(e) seitlich

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Armaturentafel Standard

Aufkleber/Schilder in deutsch

Außen-Sound Standard

Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung

Außenspiegel Fahrerseite asphärisch, Beifahrerseite konvex

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 320A (49Ah)

Batterieladegerät (Ausf.3)

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

Betriebserlaubnis Nachtrag

Betriebsspannung 12 V

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Car2X High Variante

Cargo

Climatronic, FCKW-frei

Cockpit Infotainment (Ausführung 2)

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

DC Batterieladung (Ausf. 2)

DC/DC Wandler 3,0 KW

Diebstahlalarmanlage, Innenraumüber- wachung,Back-up-Horn und Abschleppschutz

Digitaler Radioempfang

Drehmoment 310 Nm Grundmotor ist: N06/N07/N10

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer ohne Höheneinstellung

Dynamiklenkung

Ebener Ladeboden hinten

Einparkhilfe vorn und hinten

Einton-Signalhorn

Elektrische Luftzusatzheizung

Elektro-Motor Aggr.0EH.A

Elektro-Motor Systemleistung 170KW Grundmotor ist: N06/N07/T1R/TB7

Embleme

Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer

Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -10S-

Federbereich 08 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Fußhebelwerk

Ganzjahresreifen 215/50 R19 93T / EU (Polymerbeschichtung)

Getriebe für Elektroantrieb (1-Gang)

Getriebe Übersetzung 12,976

Gewichtsbereich 5 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckantrieb

Hochvolt-Batterie 62 kWh (brutto)

Höheneinstellung, manuell, li.Vordersitz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kurzheck Born

Ladedose Combo 2 (EU)

Ladekabel Mode 2 Typ2 / E+F (10A)

Ladekabel Mode3 Typ2 3 16A

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Lautsprecher, vorn

LED- Hauptscheinwerfer

LED-SBBR-Leuchte

Leichtmetallräder 7 1/2J x 19

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit besondere Anforderungen an die Lenksäulenverriegelung

Mit erweitertem Sicherheitssystem (PreCrash Basic und Front)

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelkonsole

Müdigkeitserkennung

Navigationsgerät-Standard mit Media und Internet Paket

o.b.Abgas

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne Armlehnen f.Vordersitze

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Parkassistent / Garagenpilot

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Stadt / Kreuzungsassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne UNECE CS&SU

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Pan-European-eCall

PILOT M

Plattformgruppenklasse 1

Premium-Ausstattung eBOOST

Privacy: Getönte Seitenscheiben

PROTECT -Alarm-

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serviceanzeige 2 Jahre (fest) ohne km Elektro-Fahrzeug

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezug in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Softwareverbund Ausführung 11

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Stoßfänger Sport

Supersportlenkrad, beheizbar

TECH M ohne SAFE-Verriegelung

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Trommelbremsen hinten

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zellmodul A

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	7,0 mm
Continental	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	3,0 mm
Continental	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm
Continental	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	215/50 R 19 93 T	4,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Achsvermessung	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
2	Reifen vorne rechts	Verschlissen	Ersetzen
3	Kofferraumverkleidung links	Kratzer	Ersetzen
4	Kofferraumverkleidung rechts	Kratzer	Ersetzen
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	156,0
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	186,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZK12PP040507 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Gepflegter Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Nässe, Eingeschränkt
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Nein
Fahrprobe durchgeführt:	Ja

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(11.09.2026 10:42)	Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechend Gebrauchsspuren auf
(11.09.2026 10:43)	Bei der Bewertung war das Fahrzeug regennass
(11.09.2026 10:43)	Kennzeichnen verbleiben vor Ort

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

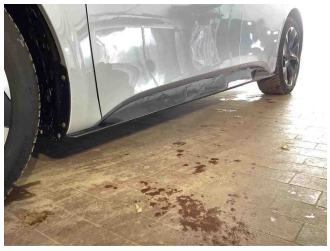

Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts

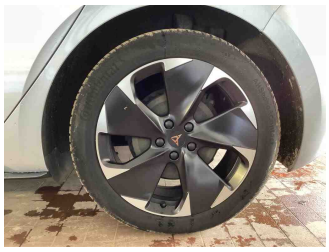

Räder - Rad montiert hinten links



Räder - Rad montiert hinten rechts




Räder - Ersatzrad




Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen

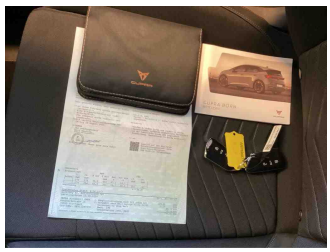


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

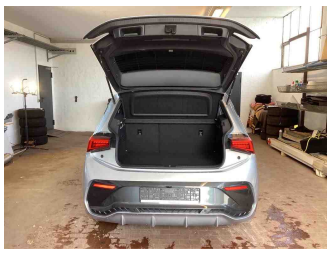

Innenraum - Kofferraum

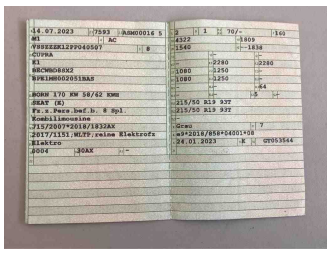

Fahrzeug - abgegebene ZB1

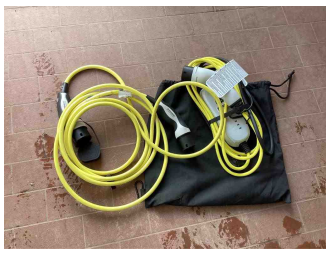

Equipment - Ladeequipment



Lackstärke Tür vorne links

TÜVNORD

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

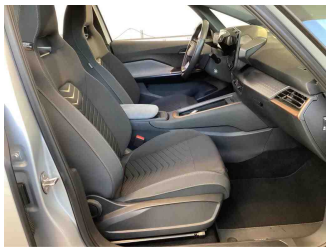

Innenraum - vorne

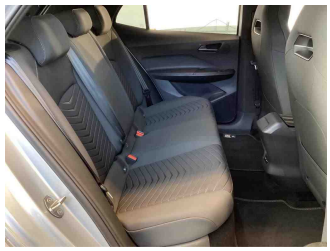

Innenraum - hinten



Innenraum - Navigationsgerät/Radio

TÜVNORD

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

» Beschädigungsfotos


WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Achsvermessung - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich
Schadenserweiterung möglich

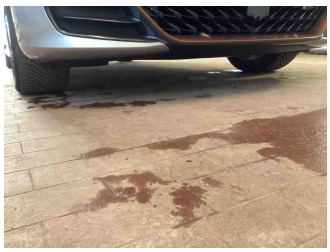

2 - Reifen vorne rechts - Verschlissen - Ersetzen


Kommentar	Einseitig abgefahren

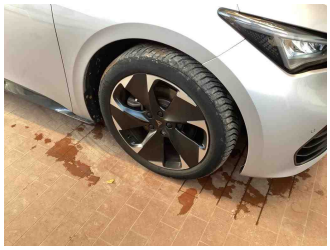




3 - Kofferraumverkleidung links - Kratzer - Ersetzen



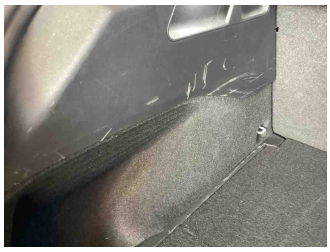

4 - Kofferraumverkleidung rechts - Kratzer - Ersetzen



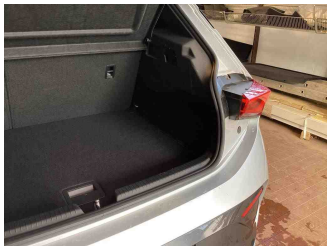


TÜVNORD


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11430483
vom: 11.09.2026

5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair

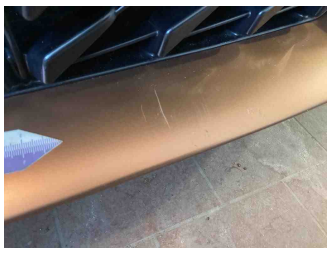

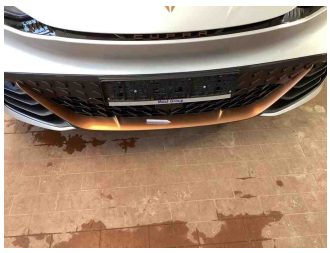

6 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen