DEKRA-Nr: 0403 / 038576 / 2026 / B081671000003 vom 07.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	24.09.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 140 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Im Rahmen der Besichtigung (Sichtprüfung) konnte keine Überprüfung der Batterien bzw. Akkumulatoren zum Elektro-/Hybridantrieb durchgeführt werden. Somit kann auch keine Aussage zur Resthaltbarkeitsdauer dieser Bauteile getroffen werden. Eine Aussage zu evtl. in Kürze anfallenden Instandsetzungskosten ist daher nicht möglich!
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 1 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	01.09.2023	Letzte Zulassung	01.09.2023
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Smart
Typ / Verkaufsbez.	#1 (01.2023->) / #1 Pro+ (66kWh)	Aufbauart	Limousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	HESXR1C44PS018661	HSN / TSN	2320 / AAA
DAT €uropa-Code®	015601112100001	DAT Marktindex	DE001 6395
Km-Stand abgelesen	24347	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2026
Energiequelle / Kraftstoff	Elektro	Zylinderanzahl	
Leistung (kW)	75	Schadstoffklasse:	2017/1151;WLTP;reine Elektrofz
Antriebsart	Heckantrieb	Getriebe	Automatik /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Schwarz / Metallic / 026 / Schwarz

DEKRA Automobil GmbH
Handwerkstraße 15
D-70565 Stuttgart
Telefon (07 11) 78 61-0
Telefax (07 11) 78 61-22 40
www.dekra.com

Sitz Stuttgart, Amtsgericht Stuttgart, HRB-Nr. 21039
USt-IdNr. DE811297970 Steuernummer 99045/03694
Commerzbank AG BIC: DRESDEFF600
IBAN: DE84 6008 0000 0901 0051 00
BW-Bank BIC: SOLADEST
IBAN: DE74 6005 0101 0002 0195 25

Vorsitzender des Aufsichtsrates:
Stefan Kölbl
Geschäftsführer:
Guido Kutschera (Vorsitzender)
Friedemann Bausch
Jann Fehlauer

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 45 R 19 99 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330 FSL	W /O	6 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330 FSL	W /O	6 mm
2	links	235 / 45 R 19 99 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330 FSL	W /O	6 mm
	rechts	235 / 45 R 19 99 V	Hankook / Winter i*cept evo3 W330 FSL	W /O	6 mm
	Pannenset				

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm
235 / 45 R 19 99 V	Dunlop / Sport Maxx	S /O	6 mm

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Felgen: nicht vorhanden (nur Reifen)

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Alarmanlage, Ambiente-Beleuchtung, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA), Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeigeinstrumente Full LCD HD (9,2" Farbdisplay), Audio-Navigationssystem, Audiosystem: basic, Auto-Hold-Funktion, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar mit Spiegelabsenkung, Memory, Außenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, Bluetooth-Schnittstelle, Bremsassistent, Bremsenergierückgewinnung (Rekuperationssystem), Brillenfach, Dach Wagenfarbe, Dachreling, Einparkhilfe hinten, Einparkhilfe vorn, Einparkhilfe vorn und hinten, 8 Parksensoren, Einstiegshilfe Easy-Entry, Einstiegsleisten, Elektromotor 200 kW (cont. 75 kW), Elektromotor 200 kW HA, Elektron. Stabilitäts- und Traktionskontrolle, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (DMS), Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent (EMA), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (HWA), Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Fahrer-Erkennung (Driver Monitoring System), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung (FCM), Fahrassistenz-System: Intelligente Geschwindigkeitsanpassung (ISA), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten (RCM), Fahrassistenz-System: Notfall-Spurhalteassistent (Emergency Lane Keeping, ELK), Fahrassistenz-System: Pannenmanagement (bCall), Fahrassistenz-System: Pilot Assist, Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (RCTA), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent vorn (FCTA), Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung (LDW), Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (LCA), Fahrassistenz-System: Stauassistent (TJA), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent (BSD), Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR), Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lane Departure Prevention, LDP), Fahrzeugortungssystem, Frontstaufach / Frunk (Kofferraum, vorn), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe für Elektrofahrzeug, Getränkehalter, Getränkehalter in Mittelkonsole, HV-Batterie 66 kWh brutto / 62 kWh netto, Heckklappenöffnung elektrisch, Heckleuchten LED, Heckscheibe abgedunkelt (Privacy Glass), Induktionsladeschale für Smartphone, Infotainment-Center 12,8 Zoll Display (Touchscreen), Infotainment-System: Remote Online Services, Innenausstattung: Interieur Lightning, Innenraumluftfilter, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumententafel Leder-Optik, Intelligenter Sprachassistent, Intelligentes Batteriemanagement-System mit Temperaturregelung, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz, Kamerasystem 360 Grad, Karosserie: 5-türig, Keyless-Entry, Keyless-Start, Klimaautomatik 2-Zonen, Komfort-Fahrwerk,

Kopf-Airbag-System (Windowbag), Kopfstützen verstellbar, Kühlergrill, Aktive Luftklappen, LM-Felgen 8x19 (Amps), Lenkrad (Kunstleder) mit Multifunktion, Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Luftdüsen hinten, Memoryfunktion für Sitz vorn links, Metallic-Lackierung, Mittelarmlehne hinten, Mittelarmlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit, Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn klappbar, Mittelkonsole mit Kühlfunktion, Notbrems-Warnblinkautomatik, Notrufsystem (eCall), Panorama-Glasdach, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand Standard, Regensensor, Reifen 235/45 R19 ..V, Reifen-Reparaturkit (Kompressor), Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40), Rücksitzbank verschiebbar, Rücksitzlehnen neigungsverstellbar, Scheinwerfer LED, Schnellladevorrichtung (CCS-Ladedose, T2), Seitenairbag, Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag), Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt (Privacy Glass), Servolenkung, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitzbezug / Polsterung: Kunstleder, Sitze vorn elektr. verstellbar (6-fach) mit Lendenwirbelstütze, Sitzheizung, Smart APP (Zugang und Steuerung), Sonnenschutz Glasdach, Sprachbediensystem, Steckdose (12V-Anschluß), Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar, elektrisch, USB-Anschlüsse, je 2 vorn und hinten, Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass), WLAN-Hotspot, Warndreieck, Warnweste(n) Fahrer, Wegfahrsperre, Zentralverriegelung, Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre, elektronisches Gaspedal, Überschlag-Schutzsystem

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
26417	Innenausstattung: Interieur After Dark

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: lückenhaft

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

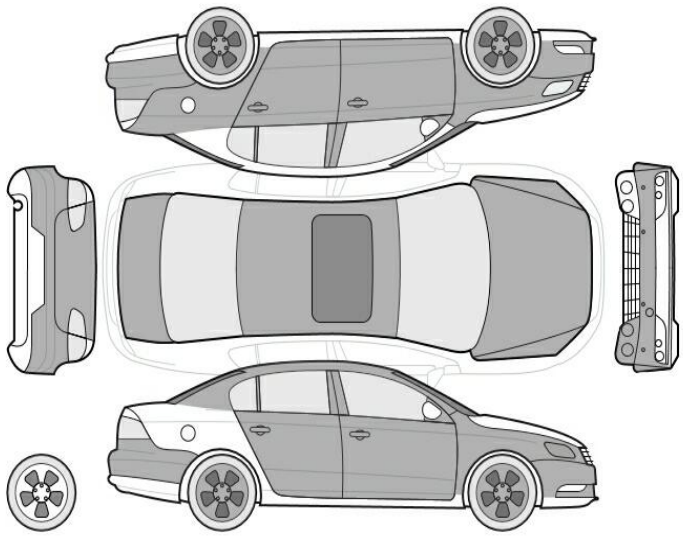

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Lenkrad Infoinstrument gebrochen, erneuern
2. Felge vorne rechts, verschrammt,

erneuern
3. Felge hinten rechts, verschrammt, erneuern
4. Felge hinten links, verschrammt, erneuern
5. Motorhaube, Kratzer, lackieren mit Lackaufbau
6. Verkleidung Tür hinten rechts, Druckstellen, erneuern
7. Scheinwerfer rechts, verschrammt, erneuern
8. Stoßfänger vorne, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
9. Tür hinten rechts, mehrfach eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
10. Stoßfänger hinten, verschrammt, lackieren mit Lackaufbau
11. Seitenteil hinten links Radlaufverkleidung, zerkratzt, erneuern
12. Tür hinten links, eingedellt, instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau
13. Kotflügel vorne links Radlaufverkleidung, zerkratzt, erneuern
14. Kotflügel vorne links Lackierung, verschrammt, lackieren
15. Felge vorne links, verschrammt, erneuern
16. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Verkleidung Tür hinten links, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür hinten rechts Einstieg, zerkratzt, Gebrauchsspur
Seitenteil hinten links, Kratzer, Gebrauchsspur
Kotflügel vorne rechts Radlaufverkleidung, zerkratzt, Gebrauchsspur
Tür vorne rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Dachrahmen rechts, eingedellt, Gebrauchsspur
Heckdeckel, Kratzer, Gebrauchsspur
Dach, eingedellt, Gebrauchsspur
Tür vorne links Lackierung, verschrammt, Gebrauchsspur

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise - Minderwert

UNABHÄNGIGES

BATTERIE ZERTIFIKAT

AVILOO
BATTERY DIAGNOSTICS

ZERTIFIKATSNUMMER: 7820A415-4307-4EF7-B395-C8791DE336C4

FAHRZEUG

MARKE: smart
MODELL: #1 - 66 kWh

KILOMETERSTAND: 24.449 km
FIN: HESXR1C44PS018661
DATUM UND UHRZEIT:
07.10.26, 09:10

DURCHGEFÜHRT VON: DEKRA
Rücknahmecenter Dorfmark

ERGEBNISSE

Unabhängig
GESUNDHEITSZUSTAND (SOH)


97,6 %

ENERGIE 60kWh | 62kWh

WLTP-REICHWEITE 429km | 440km

BEWERTUNG

BENCHMARKING
Wie schneidet Ihr Fahrzeug im Vergleich zu vergleichbaren Fahrzeugen ab?

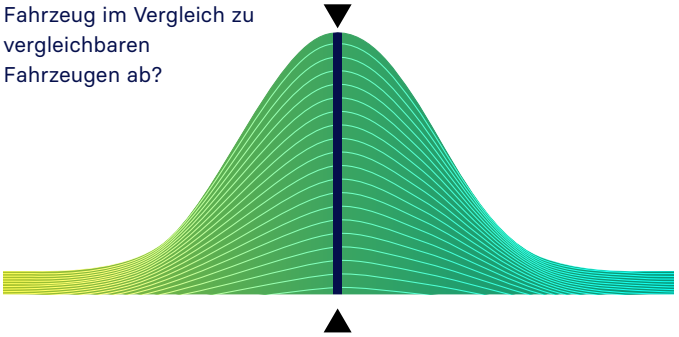

unterdurchschnittlich | durchschnittlich | überdurchschnittlich

PRÜFUNGEN

- Batteriemanagementsystem (BMS) ✓
- Batteriesensor ✓
- Batteriemesswerte ✓
- Batteriezellspannungen ✓
- Fahrzeugkommunikation ✓

SCAN FOR DETAILS

AUSWERTUNG

AUSGEZEICHNETER ZUSTAND – KEINE AUFFÄLLIGKEITEN FESTGESTELLT

Auf Grundlage der detaillierten Batteriediagnose mit dem AVILOO FLASH Test bestätigen wir hiermit, dass sich die Antriebsbatterie dieses Fahrzeugs in ausgezeichnetem Zustand befindet.

Die Antriebsbatterie ist daher offiziell AVILOO-zertifiziert.

Dr. Marcus Berger, CEO

CARA Approved Battery Health Check

BATTERY IS TESTED AND CERTIFIED · AVILOO CERTIFIED

AVILOO CERTIFIED

ENERGIE

	Brutto	Netto (nominal)	Nutzbar
Aktuell:	64,4kWh	60,5kWh	62,4kWh
Neu:	66,0kWh	62,0kWh	64,0kWh

REICHWEITE

	WLTP	Typisch
Aktuell:	390-429km	320km
Neu:	400-440km	327km

ABLAUFPROTOKOLL

AVILOO Box verbunden. 09:10:23

- FLASH Test gestartet. ✓
- Datenerfassung gestartet. ✓
- Fahrzeug erkannt. ✓
- Datenerfassung abgeschlossen. ✓
- Datenanalyse gestartet. ✓
- Datenanalyse abgeschlossen. ✓

SENSOREN

Spannungssensor	✓
Stromsensor	✓
Temperatursensoren	✓
Zellspannungssensoren	✓

BMS


	Wert	Status
BMS-Ladezustand (SoC)*:	70%	
Genauigkeit der SoC-Berechnung:		✓
BMS-Gesundheitszustand (SoH)*:	100%	
Genauigkeit der SoH-Berechnung:		✓

MESSWERTE

	Min	Max	Delta	Status
Batterietemperatur	18,1°C	18,7°C	0,6°C	✓
Zellspannung	3,927V	3,937V	10mV	✓
Packspannung	420,9V			
Durchschn. Stromstärke	-0,5A			

ZELLSPANNUNGSDIAGRAMM

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1 - 20	3.934	3.933	3.934	3.933	3.936	3.935	3.935	3.935	3.935	3.935	3.931	3.933	3.934	3.933	3.935	3.931	3.936	3.931	3.933	3.936
21 - 40	3.933	3.935	3.933	3.935	3.928	3.934	3.929	3.934	3.931	3.937	3.937	3.937	3.931	3.937	3.930	3.936	3.936	3.935	3.933	3.935
41 - 60	3.934	3.937	3.934	3.936	3.933	3.935	3.935	3.935	3.933	3.931	3.934	3.935	3.933	3.934	3.935	3.927	3.936	3.933	3.935	3.935
61 - 80	3.929	3.934	3.935	3.934	3.935	3.933	3.936	3.929	3.933	3.933	3.927	3.933	3.931	3.934	3.930	3.931	3.934	3.931	3.936	3.930
81 - 100	3.930	3.936	3.934	3.931	3.933	3.934	3.934	3.931	3.934	3.935	3.934	3.929	3.935	3.934	3.935	3.937	3.935	3.935	3.935	3.936
101 - 107	3.936	3.936	3.936	3.937	3.935	3.936	3.935													

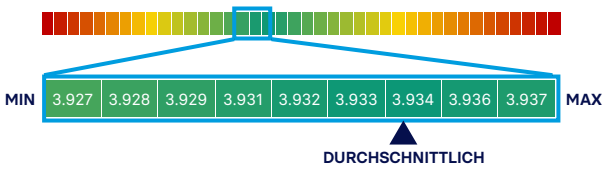

*Die hier angezeigten Werte wurden direkt aus dem Batteriemanagementsystem (BMS) des Fahrzeugs ausgelesen und werden vom Fahrzeughersteller berechnet und bereitgestellt. Der angezeigte Gesundheitszustand (SoH) entspricht dem vom BMS gemeldeten Wert und ist CARA-zertifiziert.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Das Testergebnis enthält den aktuell berechneten Gesundheitszustand (SoH) der Antriebsbatterie. Die Bestimmung basiert auf den vom Fahrzeug bereitgestellten Daten. Diese werden mithilfe statistischer und analytischer Modelle durch die Algorithmen von AVILOO ausgewertet. Eine Manipulation der Daten im Steuergerät führt zu einem falschen Ergebnis. Der angegebene SoH weist bei mindestens 95 % der Referenzmessungen eine technisch bedingte Schwankungsbreite (Abweichung) von höchstens 3 % auf. Dabei ist zu beachten, dass diese Toleranz für die SoH-Bestimmung auf Zellebene gilt und nicht für den SoH der gesamten Batterie. Der Ladezustand einzelner Zellen kann variieren und dadurch den aktuellen SoH der Batterie negativ beeinflussen. Dies kann jedoch durch das Batteriemanagementsystem (BMS) oder im Rahmen einer Kalibrierung ausgeglichen werden. Das Ergebnis gibt den Zustand der Batterie zum Zeitpunkt des Tests wieder. Daraus lassen sich keine Rückschlüsse auf den künftigen Gesundheitszustand der Batterie ziehen. Aussagen zu mechanischen Schäden oder äußeren Einflüssen sind nicht Gegenstand dieser Diagnose.

AVILOO GmbH | IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5 | 2355 Wiener Neudorf | Austria | business.help@aviloo.com

7820A415-4307-4EF7-B395-C8791DE336C4

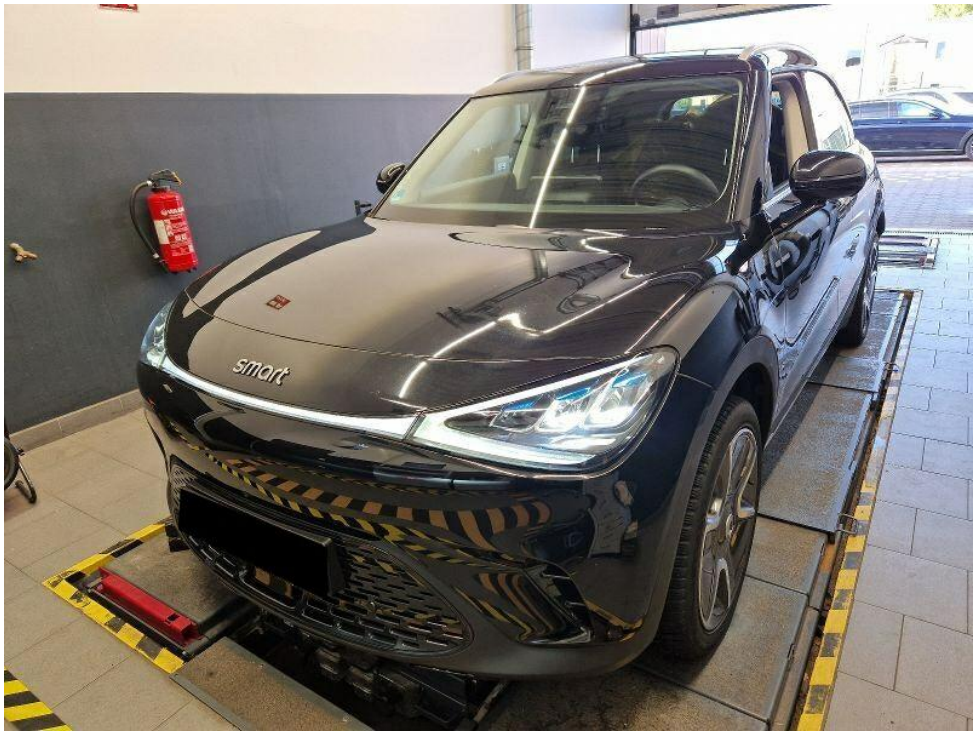


Bild 1 : Diagonal von vorne

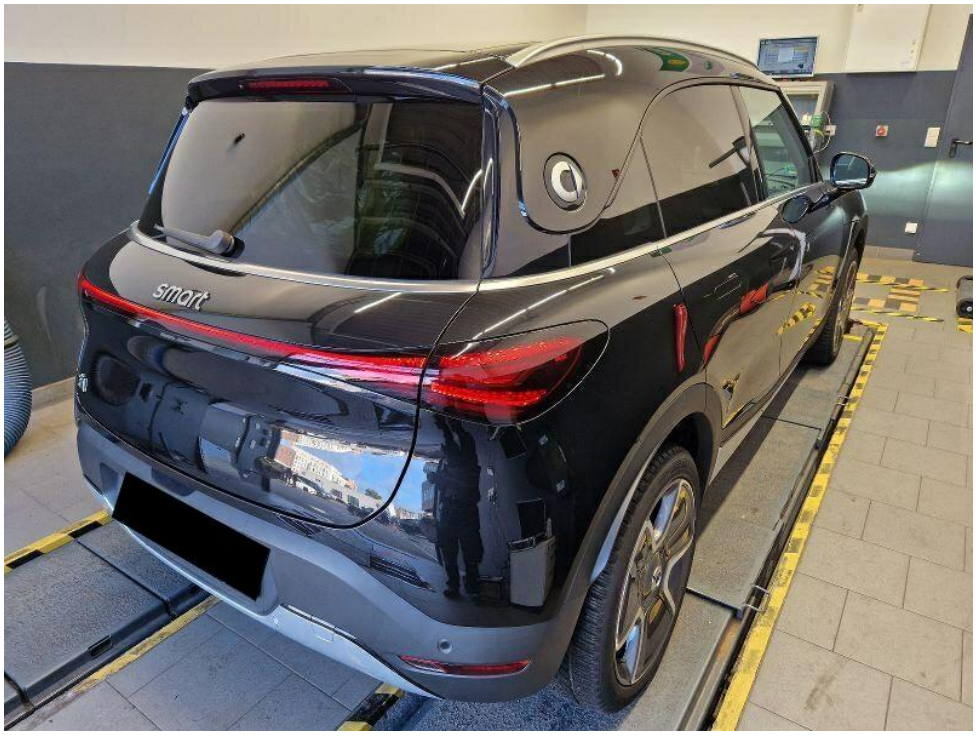


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür



Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat

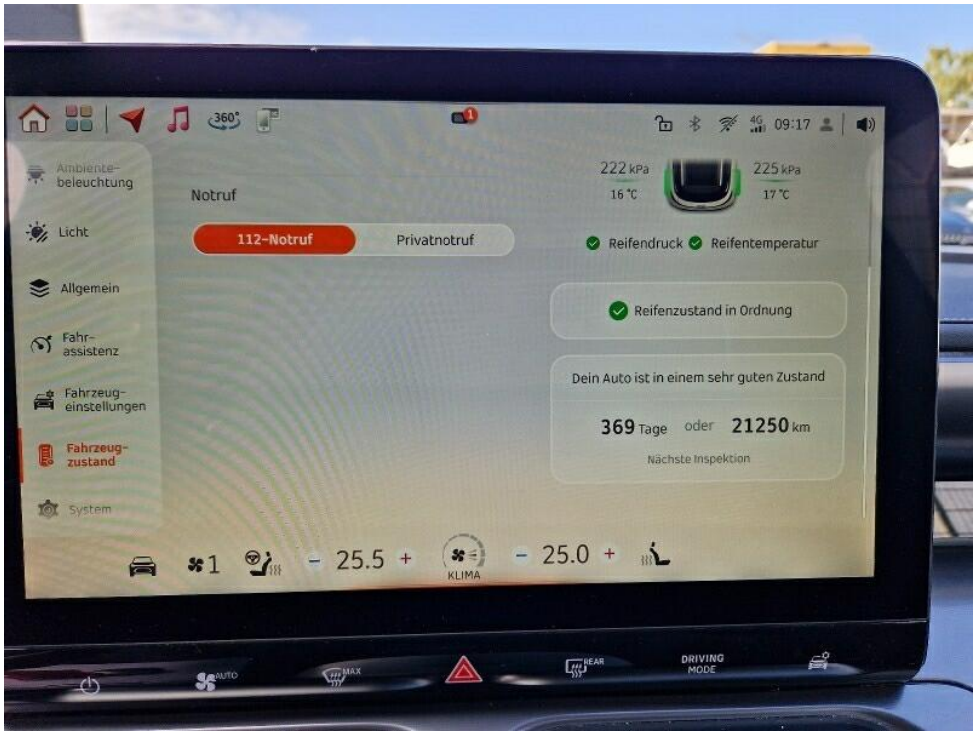


Bild 7 : Wartungsnachweise



Bild 8 : Leichtmetallfelge vorn links mehrfach verschrammt



Bild 9 : Detail: Leichtmetallfelge vorn links verschrammt



Bild 10 : Leichtmetallfelge hinten links mehrfach verschrammt



Bild 11 : Detail: Leichtmetallfelge hinten links verschrammt



Bild 12 : Stoßfänger hinten rechts unten verschrammt



Bild 13 : Leichtmetallfelge hinten rechts mehrfach verschrammt



Bild 14 : Detail: Leichtmetallfelge hinten rechts verschrammt



Bild 15 : Leichtmetallfelge vorne rechts mehrfach verschrammt



Bild 16 : Detail: Leichtmetallfelge vorne rechts verschrammt



Bild 17 : Stoßfänger und Radlaufverkleidung vorn links Verschrammt

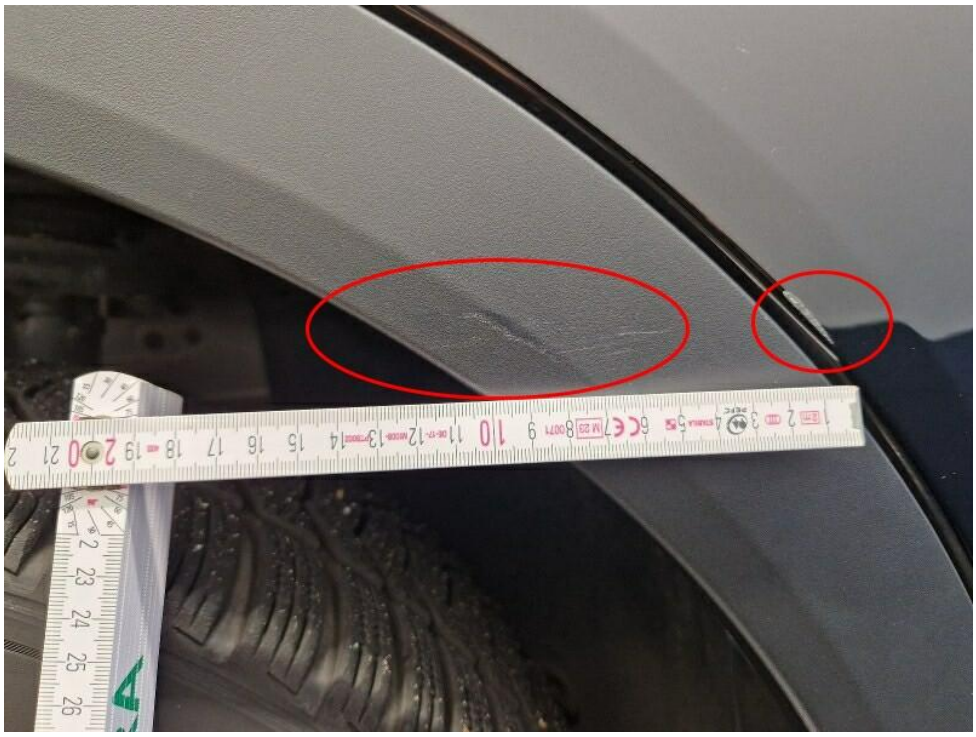


Bild 18 : Radlaufverkleidung und Kotflügel vorn links verschrammt



Bild 19 : Tür hinten links eingedellt/verformt, Verkleidung verschrammt

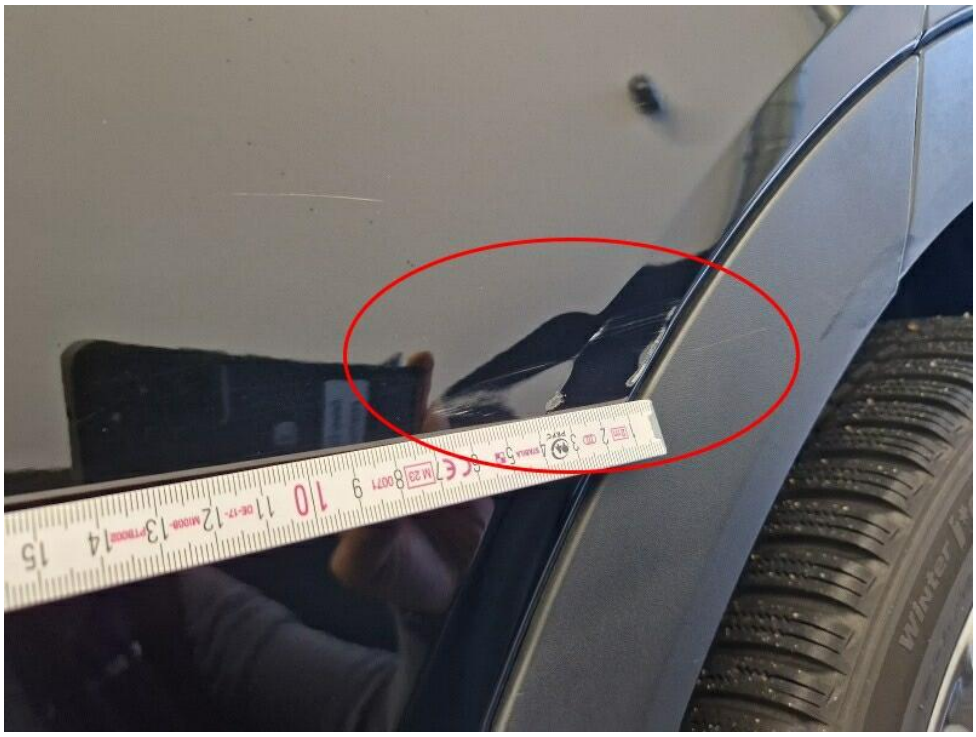


Bild 20 : Detail Tür hinten links eingedellt und verschrammt

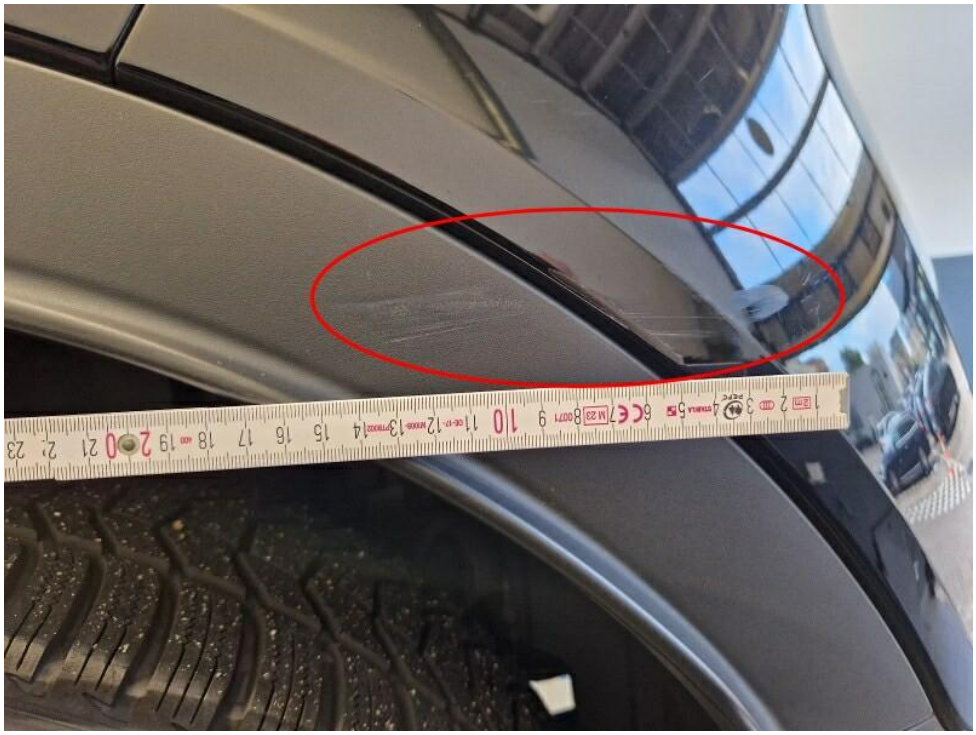


Bild 21 : Stoßfänger hinten links und Radlaufverkleidung verschrammt



Bild 22 : Tür hinten rechts eingellt/verschrammt

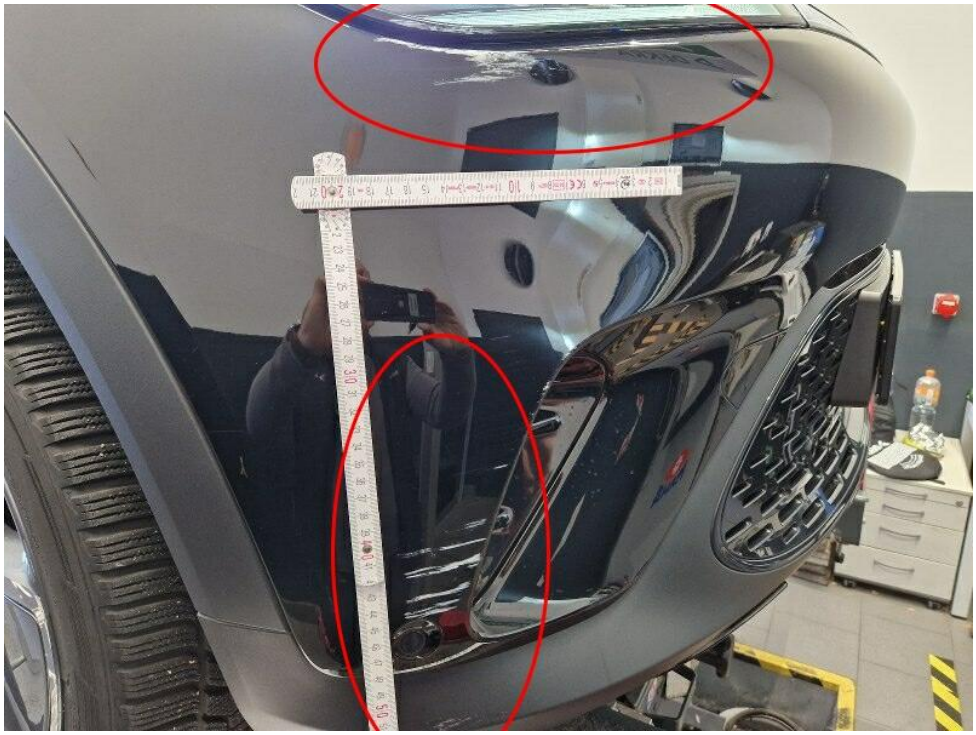


Bild 23 : Stoßfänger vorn rechts verschrammt

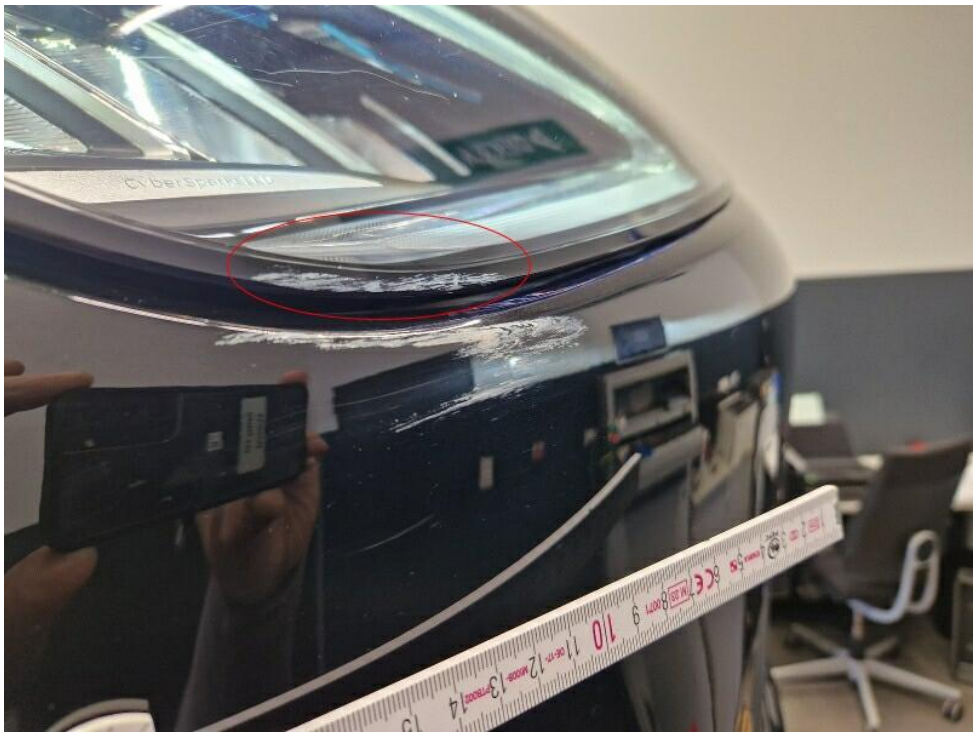


Bild 24 : Scheinwerfer vorn rechts verschrammt

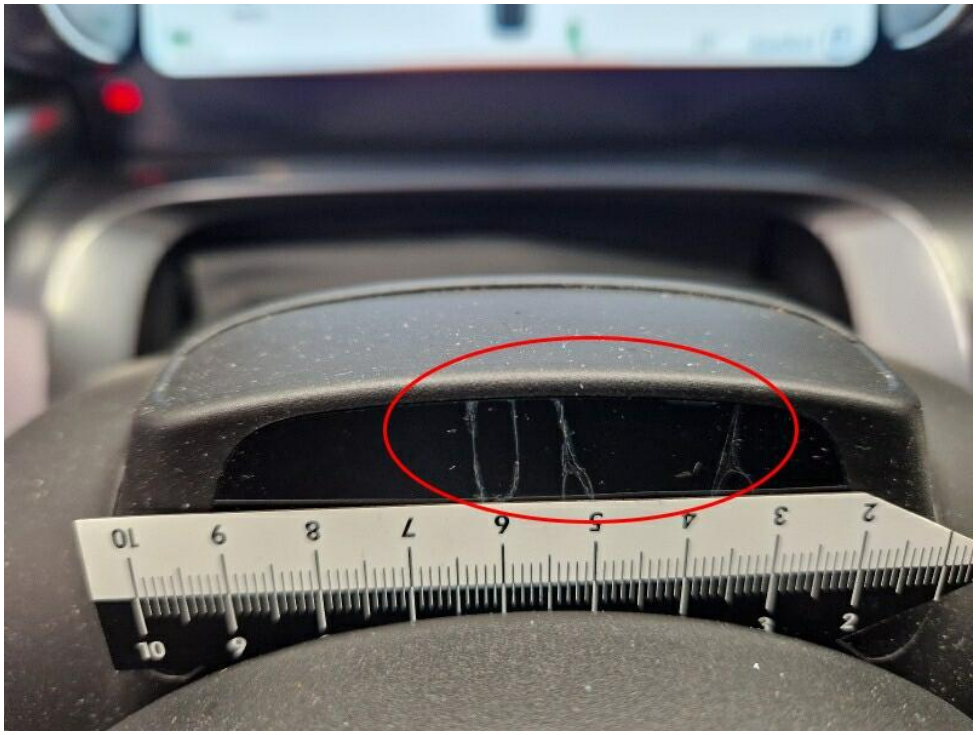


Bild 25 : Lenkrad Display gebrochen



Bild 26 : Tür hinten rechts innen Verkleidung eingedrückt