DEKRA-Nr: 0425 / 027588 / 2026 / B083006000340 vom 28.10.2026

Vermarktungsbericht

Vorgang

Auftraggeber	ALD AutoLeasing D GmbH Kooperationen, Nedderfeld 95, 22529 Hamburg
Besichtigung	27.10.2026

Bemerkungen

Der im Zustandsbericht festgestellte Fahrzeugzustand bezieht sich ausschließlich auf die festgestellten Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend der Laufzeit / -leistung bzw. das übliche Verschleißmaß hinausgehen.

Die Besichtigung umfasste eine äußere Inaugenscheinnahme des Fahrzeugs ohne Demontage von Verkleidungsteilen etc.

Das Ergebnis der Besichtigung wurde nach den Kriterien des Auftraggebers („Ayvens Schadenkatalog“) ermittelt.

Die hier aufgeführten Positionen berücksichtigen nur Schäden, die gemäß des Ayvens Schadenkatalogs als „nicht akzeptierter Zustand“ einzustufen sind.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die Besichtigung war auf Grund ungünstiger Lichtverhältnisse zum Besichtigungszeitpunkt nur in eingeschränktem Umfang möglich. Auf Grund der vorgefundenen Standortbedingungen sowie dem Umstand, dass das Fahrzeug / Objekt nicht bewegt werden konnte, war die Besichtigung nur in eingeschränktem Umfang möglich. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben besichtigt. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung konnte kein Probelauf des Motors durchgeführt werden. Folglich wurden Mängel bzw. Schäden, die nur bei einem Probelauf feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	13.10.2022	Letzte Zulassung	13.10.2022
Fahrzeugart	Personenkraftwagen	Hersteller	Land Rover
Typ / Verkaufsbez.	Discovery Sport (02.2015->) / Discovery Sport 2.0 D165 R-Dynamic SE FWD (EURO 6d	Aufbauart	Geländewagen
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	SALCB2DNXPH917363	HSN / TSN	1590 / ALI
DAT €uropa-Code®	017300650310002	DAT Marktindex	DE002 6344
Km-Stand abgelesen	79238	Nächste HU §29 StVZO	09 / 2027
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel	Zylinderanzahl	/
Leistung (kW)	120	Hubraum (ccm)	1998
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I	Getriebe	Schaltgetriebe /
Felgen	Leichtmetall	Farbe / Farbe	Schwarz / Metallic / 1AG /

Schwarz

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlaufleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse		Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1	links	235 / 50 R 20 104 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	6 mm
	rechts	235 / 50 R 20 104 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	6 mm
2	links	235 / 50 R 20 104 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	7 mm
	rechts	235 / 50 R 20 104 W	Michelin / Cross Climate 2 SUV	A /O	7 mm
	Pannenset	Füllflasche haltbar bis 04 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) mit Stop&Go-Funktion, Anhänger-Stabilisierungs-Programm, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Außenspiegel Wagenfarbe, Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik und Umfeldleuchte, Außenspiegel mit Warnsystem Totwinkel bei Türöffnung, Dach Wagenfarbe, Dachhimmel Morzine Ebony, Dachhimmel Sonderfarbe Ebony, Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC), Einparkhilfe vorn und hinten, Einstiegsblenden mit R-Dynamic Emblem, Elektr. Bremskraftverteilung, Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent, Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent, Fahrassistenz-System: Efficient Driveline, Fahrassistenz-System: Einparkhilfe 360° (virtuelle Überwachung), Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Intelligent Light System), Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist), Fahrassistenz-System: Heckaufprall-Vermeidung inkl. Warnsystem Totwinkel, Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem Heck (Rückfahr-Assistent / Querverkehrs-Assistent), Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem hinten, Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent, Fahrassistenz-System: Tiefenmessung bei Wasserdurchfahrten (Wade Sensing), Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent mit Spurhalteassistent, Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Adaptiver Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Fahrwerk mit Schraubenfederung, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fzg. ohne Modell-Schriftzug, Gepäck-/Laderaumleuchte, Getriebe 6-Gang, Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen), Heckscheibe heizbar, InControl Remote Premium (Onlinedienste / Apps), Infotainment-System: Pivi Pro, Ingenium Motor, Innenausstattung: Dekoreinlagen Shadow Aluminium, Innenspiegel mit Abblendautomatik, Instrumentenanzeige analog, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz, Karosserie: 5-türig, Klimaautomatik 2-Zonen, Kurvenbremskontrolle (Corner-Brake-Control, CBC), LM-Felgen 8x20 (5-Doppelspeichen, Satin Dark Grey, Style 5076), Laderaumabdeckung, Lenkrad (Leder) mit Multifunktion mit Einfassung in Atlas, Lenkrad mit Schaltwippen/-tasten, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Mittelkonsole mit Ablagefachabdeckung, Modellpflege, Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Turbodiesel, Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR / EDC), Navigationssystem Pro, Parkbremse elektrisch, Pedale Edelstahl-Design, Radstand 2741 mm, Reifen-Reparaturkit, Reifendruck-Kontrollsystem, Rußpartikelfilter, Rückfahrkamera, Rücksitze geteilt / klappbar, SCR-System (AdBlue-Technologie), Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer LED, Scheinwerfer LED mit LED-Signatur, Service-System: Amazon Alexa, Servolenkung elektro-mechanisch, Sitzbezug / Polsterung: Duo-Leder (Ebony), Smartphone-Paket, Sport-Pedalerie, Start-Stop-Knopf (Start/Stop-Anlage ohne Schlüssel), Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Steckdose (12V-Anschluß) mit USB-Anschlüsse (2) in Mittelkonsole, Steuer-AV Ausstattung R-Dynamic, Touchscreen-Farbdisplay (10,2 Zoll), Traktionskontrolle, USB-Anschluss Mittelkonsole hinten, USB-Anschluss in Instrumententafel, Wankneigungskontrolle (Roll Stability Control, RSC)

Sonderausstattung


Code	Bezeichnung
3949	Design-Paket Black
24052	Radioempfang digital (DAB+)
24151	Audiosystem: Meridian Sound-System (400 Watt, 13 Lautsprecher, Subwoofer)
38022	Diebstahlschutz-System satellitengestützt (InControl Secure)
32527	Sitze vorn elektr. verstellbar (14-fach, mit Memory) inkl. Sitzheizung
33713	Rücksitze verschiebbar und Lehne verstellbar
35508	Keyless-Entry
22202	Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
29500	Sitzheizung vorn
38210	Alarmanlage perimetrisch
24773	Mobiltelefon Schnittstelle mit kabelloser Ladefunktion
29393	Luftdüsen im Fond
39003	Getränkehalter vorn
37598	Ambiente-Beleuchtung einstellbar / dimmbar
2400	Winter-Paket
2401	Winter-Komfort-Paket
33901	Rücksitzlehnen mit Durchlademöglichkeit
33525	Rücksitze teilbar (40:20:40) mit Armlehne
11000	Metallic-Lackierung
18680	Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (Traffic Sign Recognition)

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: fehlt

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

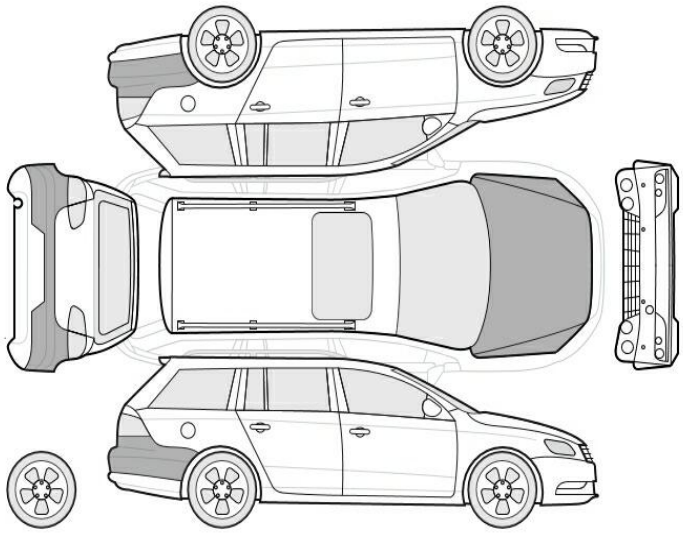

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Kratzer Türeinstieg hinten rechts,
   smart repair (Bild 7)

2. Reifendichtmittel abgelaufen, erneuern (Bild 9)
3. Rückenlehne Rücksitzbank und Kopstütze mitte beschädigt, erneuern
4. Heckspoiler zerkratzt, erneuern (Bild 13)
5. Kratzer Türeinstieg vorne links, smart repair (Bild 18, 19)
6. Kratzer Türeinstieg hinten links, smart repair (Bild 20, 21)
7. Wartung fällig
8. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge, lackieren mit Lackaufbau
9. Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt, lackieren mit Lackaufbau
10. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Kratzer Türeinstieg vorne rechts, (Bild 8)
Innenverkleidung Heckklappe zerkratzt, (Bild 11, 12)

Fehlende Teile

1. Wartungsnachweise

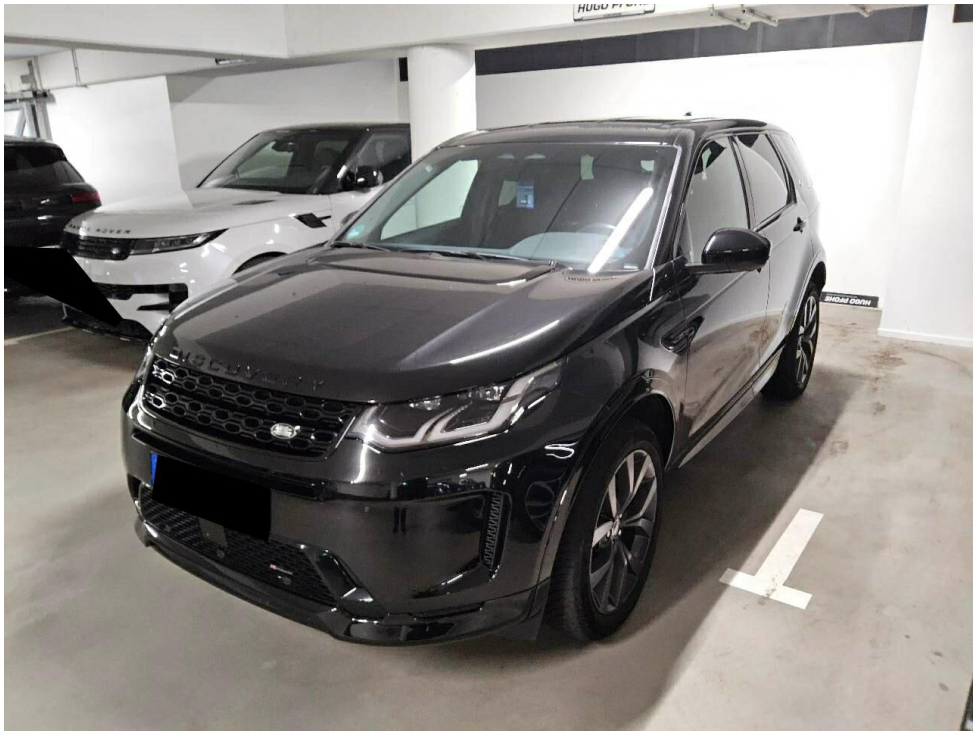


Bild 1 : Diagonal von vorne

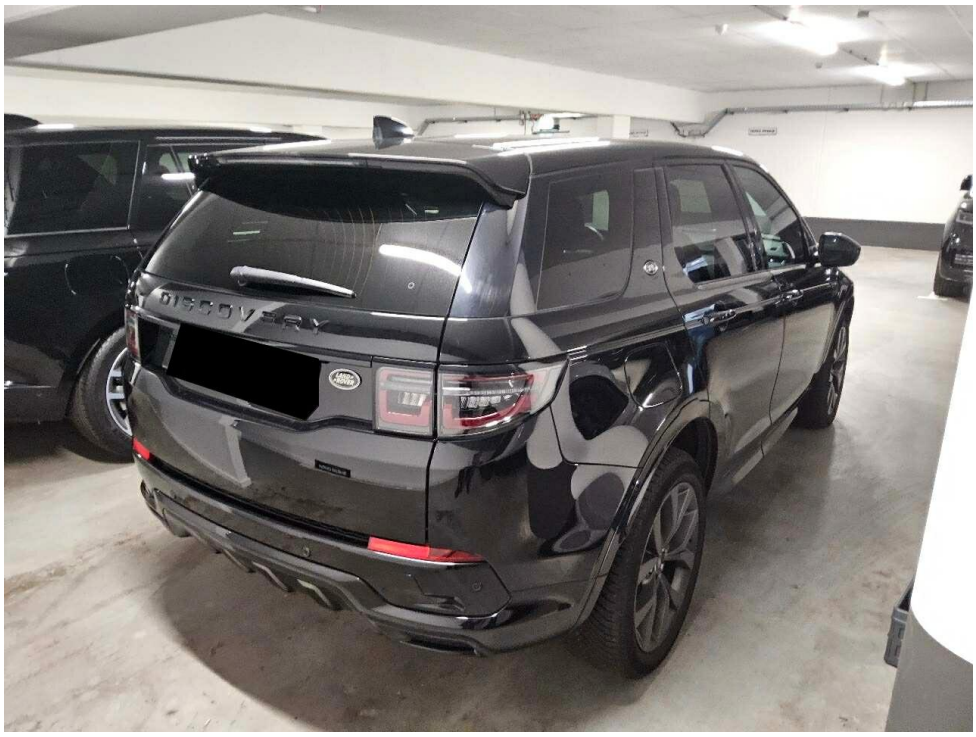


Bild 2 : Diagonal von hinten



Bild 3 : Tacho mit KM Stand



Bild 4 : Innenraum durch Beifahrertür

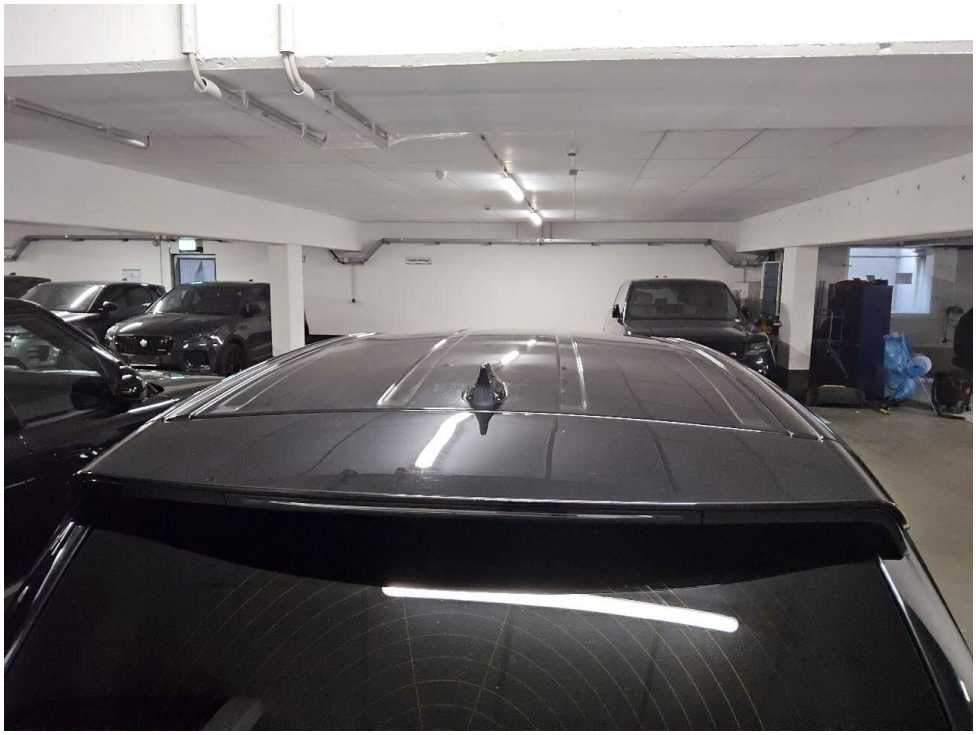


Bild 5 : Dach von hinten nach vorne



Bild 6 : Unterboden-Antriebsaggregat



Bild 7 : Kratzer Türeinstieg hinten rechts



Bild 8 : Kratzer Türeinstieg vorne rechts



Bild 9 : Reifendichtmittel abgelaufen



Bild 10 : Rückenlehne Rücksitzbank beschädigt



Bild 11 : Innenverkleidung Heckklappe zerkratzt



Bild 12 : Innenverkleidung Heckklappe zerkratzt



Bild 13 : Heckspoiler zerkratzt



Bild 14 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 15 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 16 : Stoßfänger hinten zerkratzt



Bild 17 : Steinschläge Motorhaube

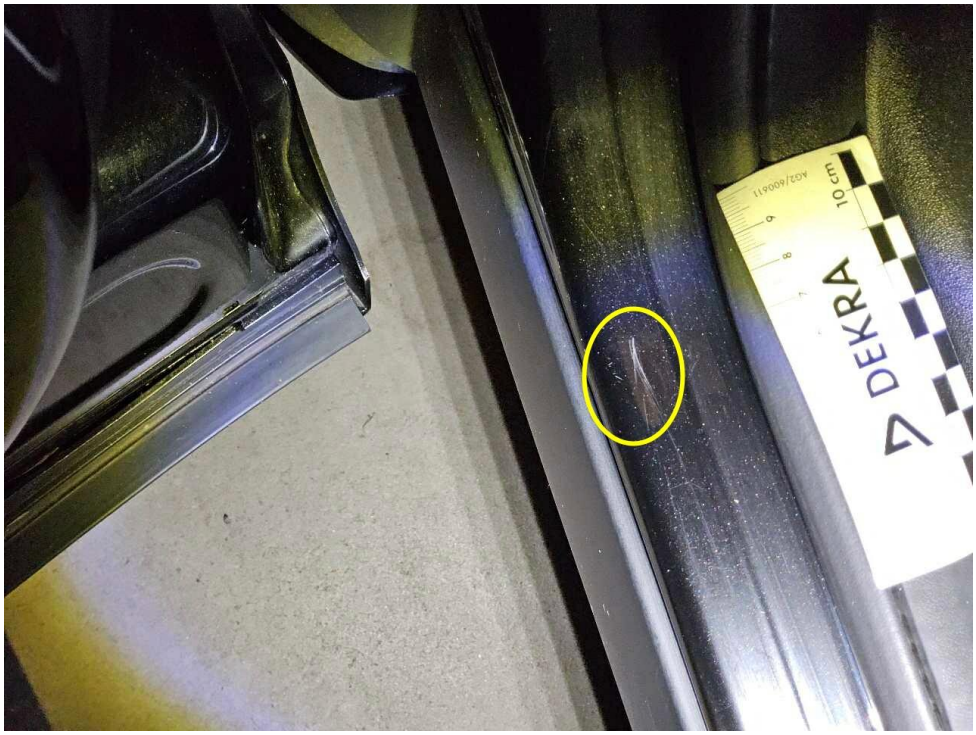


Bild 18 : Kratzer Türeinstieg vorne links



Bild 19 : Kratzer Türeinstieg vorne links



Bild 20 : Kratzer Türeinstieg hinten links



Bild 21 : Kratzer Türeinstieg hinten links