TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Wertgutachten

Protokollnummer:	48318579
Auftrags-Nr / Referenz:	
Besichtigungsdatum:	08.10.2026
Sachverständiger:	Oliver Hase
Besichtigung durch	Mohamad Jamen Mudrek

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Mercedes-Benz Sprinter		
Kennzeichen	WI-MB 8945	**Fahrgestellnummer**	W1V3HCFZ0RP604903
Erstzulassung	09.02.2024	**Laufleistung (abgelesen)**	106.714 km
HSN/TSN	2222 / BLJ 42090	**Kraftstoffart**	Diesel
Fahrzeugart	Transporter	**Antriebsart**	Heckantrieb
Schadstoffklasse	EURO6	**Getriebe / Anzahl Gänge**	Manuell (Getriebe 6-Gang - T…
Farbe	ARKTIKWEISS	**Besichtigungszustand**	ausreichend
Leistung	110 kW	**Nächste HU**	
Hubraum	1.950 ccm	**Zylinder**	4
Wartungsheft / Nachweis	nicht vorhanden	**Restlauf bis Service**	541 Tag(e)
Letzte Wartung		**Polsterart**	Stoff
Vorschaden	Keine Feststellbar	**Polsterfarbe**	Schwarz
Nachlackierung	Keine Feststellbar	**zul. Gesamtgewicht**	3.500 kg
Dokumente	ZB I / II nicht vorhanden	**Anzahl Halter**	1
Schlüssel soll/ist	2/1	**Anzahl Sitze / Türen**	3 / 4

Wertgutachten

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.
2	235/65 R16 115/113R C	Ganzjahresreifen auf Stahl mit Radzierblende	Continental	5mm / 5mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ausstattung

Serienausstattung: LB5 3. Bremsleuchte, FF5 Ablagefach oberhalb Frontscheibe, FJ4 Ablagefach unterhalb Armaturentafel Beifahrerseite, LE1 Adaptives Bremslicht, SA5 Airbag Fahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebs-Schlupfregelung (ASR), Antriebsart: Heckantrieb, Anzeige für Waschwasserstand, F68 Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, J65 Außentemperaturanzeige, LA2 Einschaltautomatik für Fahrlicht, T77 Einstiegsgriff für Schiebetür an Laderaumtrennwand, Elektr. Bremskraftverteilung (EBV), Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP), EY6 Fahrassistenz-System: Pannenmanagement, JA8 Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent, CB7 Fahrwerk: Stabilisierung Stufe I, Fensterheber elektrisch 2-fach, XM1 Geräuschmaßnahme außen, GD8 Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear), D03 Karosserie/Aufbau: Kasten Hochraum Standard, Keyless-Start, Kindersicherung, JH3 Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste, D50 Laderaumtrennwand durchgehend, CL1 Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar), Leuchtweitenregelung, Z1N LKW-Zulassung, LB1 Markierungsleuchten seitlich, EY5 Mercedes-Benz Notrufsystem, MU3 Motor 2,0 Ltr. - 110 kW CDI KAT, Partikelfilter, IR6 Radstand 4325 mm, MT6 Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, T16 Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts, J55 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite), J58 Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite), VF7 Sitzbezug/ Polsterung: Stoff, S22 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne, MJ8

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Start/Stop-Anlage Motor, Tagfahrlicht, ED4 Vlies-Batterie 92 Ah, Wartungsintervall-Anzeige Assyst, Wegfahrsperre, H20 Wärmeschutzverglasung, XG7 Zul.Gesamtgewicht 3,50 t

Sonderausstattung: FF4 Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus, XM4 Akustik-Paket, E57 Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose, F64 Außenspiegel elektr. anklappbar, FU5 Außenspiegel ohne integrierter Blinkleuchte, L44 Blinkleuchten vorn seitlich, E1D DAB-Tuner (Radioempfang digital), L71 Deckenleuchte im Laderaum mit Bewegungsmelder, FZ5 Diebstahl-Warnanlage, T85 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links, T86 Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts, BA3 Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent, Freisprecheinrichtung Bluetooth, V3L Fußmatten Allwetter, CW2 Fzg. ohne Fahrzeugabsenkung, M60 Generator 250 A, MS1 Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), T75 Haltegriffe A-Säulen, W54 Hecktür (Öffnungswinkel 270 Grad), V43 Holzfussboden im Laderaum, E1B Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging), H1I Innenausstattung: Luftdüsen Instrumententafel, Kamerasystem 360 Grad, FJ1 Klappdeckel für Ablagefach, HH9 Klimaanlage geregelt (Tempmatik), LC4 Komfortbeleuchtung im Fahrgast-/Laderaum, K51 Kraftstofftank mit Falschbetankungsschutz, KB7 Kraftstofftank: Haupttank 93 Ltr., ES5 Lade-Paket Armaturentafel (USB-Anschlüsse und Steckdose 12V-Anschluß zusätzlich), P2L Laderaum-Paket 2, LC2 Laderaumleuchte LED, V95 Leitungskanal an Heckportal, V94 Leitungskanal an Seitenwand, C6L Lenkrad mit Multifunktion, E3M Multimediasystem MBUX (Touchscreen 7´), E1E Navigationssystem für Multimediasystem MBUX, L13 Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht, JB6 Park-Paket mit 360° Kamera, VV2 Schienensystem Lastenverankerung, S23 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz, H15 Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar, H16 Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar, SB3 Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz Komfort, Fahrerseite, S87 Sitze im Fahrerhaus: Sitzkasten Fahrersitz, niedrig, E46 Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus, K56 Tankdeckel rot, W73 Trittstufe Hecktür, VA2 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Holz hoch (bis Dach), V52 Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Radhausverkleidung beladbar (Holz), V42 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Brüstungsgurt, VC4 Verzurrschienen im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen, A50 Vorderachse verstärkt

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Kosten (netto)
1	Heckklappe/-tür	Emblem - gebrochen / gerissen - erneuern	48,00 €
2	Tür vorn links	Türkante - Kratzer - Smart Repair	50,00 €
3	Rad/Reifen	Reifen hinten links - porös / rissig - erneuern	200,00 €
4	Sitz vorn	Sitzpolster links - beschädigt - erneuern	248,00 €
5	Sitz vorn	Sitzbezug links - beschädigt - erneuern	255,00 €
6	Kotflügel links	Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	350,00 €
7	Stossfänger hinten	Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - beschädigt - erneuern	514,00 €
8	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	548,94 €
9	Stossfänger vorn	Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern	622,00 €
10	Seitenwand links	Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	630,00 €
11	Heckklappe/-tür	Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren	711,00 €
12	Schiebetür rechts	Schiebetür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	723,00 €
13	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren	1.050,00 €
Summe (netto)			5.949,94 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten (netto)
1	Interieur	Trennnetz - Kratzer - kein Abzug	0,00 €
Summe (netto)			0,00 €

Fehlteile

Fehlteil	Rep.Kosten (netto)
Ausrüstung - Fahrzeugschlüssel	0,00 €
Summe (netto)	0,00 €

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Das Fahrzeug weist dem Alter und der Laufleistung entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zum Zeitpunkt der Bewertung lagen keine Fahrzeugdokumente sowie Kennzeichen vor, so dass sich die Gültigkeit der Hauptuntersuchung nicht dokumentieren bzw. nachvollziehen lässt.

Im Rahmen der Begutachtung wurden folgende Positionen nicht auf Vorhandensein und Vollständigkeit geprüft sowie in Abzug gebracht:

-Abschleppöse
-Bordbuchmappe inkl. Bedienungsanleitungen
-Bordwerkzeug
-Verbandkasten
-Wagenheber
-Warndreieck
-Zigarettenanzünder

Schadenzusammenfassung

Schadenklasse	Rep.Kosten
Beschädigungen	5.949,94 €
Gebrauchsspuren	0,00 €
Fehlteile	0,00 €
Gesamtsumme (ohne Mwst.)	5.949,94 €
Mwst. (19%)	**1.130,49 €**
Gesamtsumme (inkl. Mwst.)	**7.080,43 €**

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Verkehrssicherheit:

- Augenscheinlich konnte zum Zeitpunkt der Besichtigung keine Beeinträchtigungen zur Betriebs- bzw. Verkehrssicherheit festgestellt werden.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.



Unterschrift Sachverständiger (Oliver Hase)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Fahrzeugdach



Abbildung 6: Fahrzeugdach

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 7: Unterboden



Abbildung 8: Unterboden

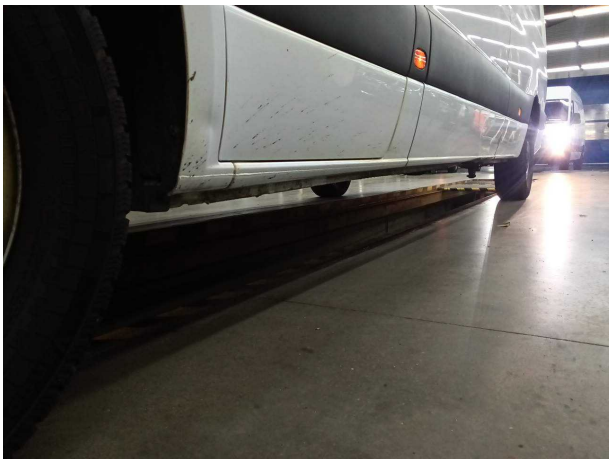


Abbildung 9: Schweller

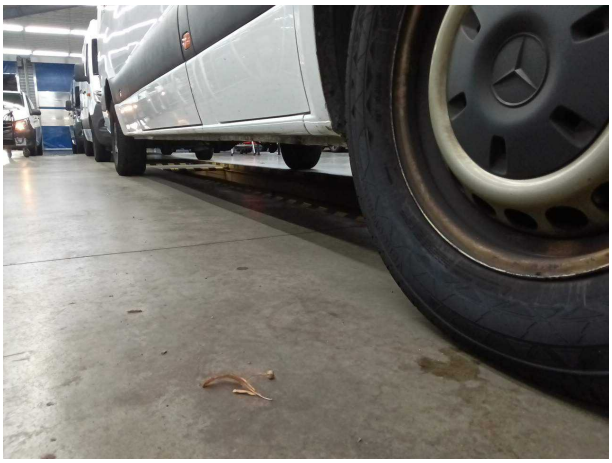


Abbildung 10: Schweller



Abbildung 11: Montierte Bereifung

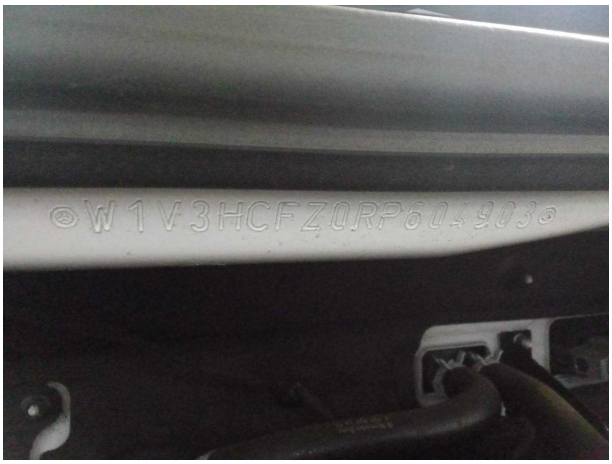


Abbildung 12: FIN

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: Innenraum

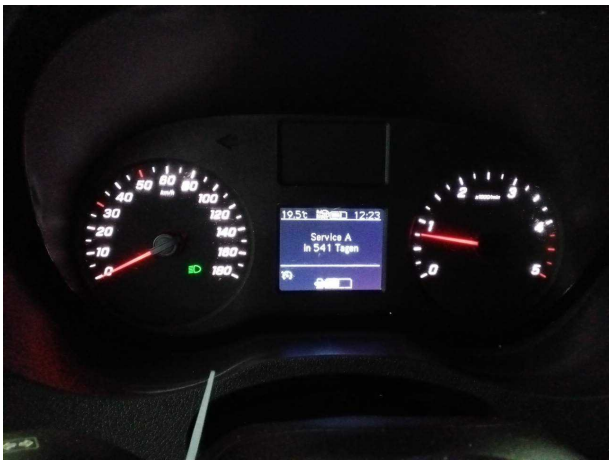


Abbildung 17: Kombiinstrument

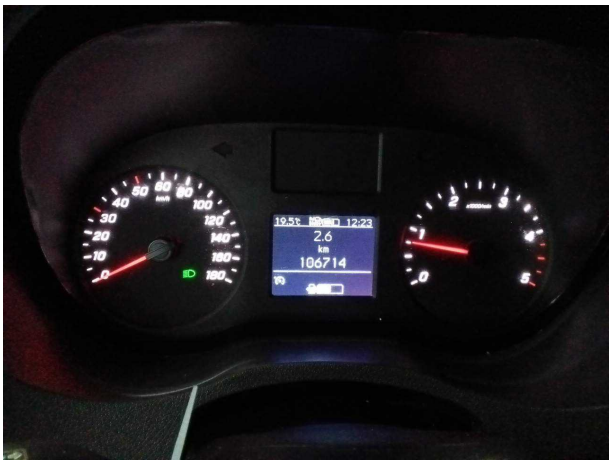


Abbildung 18: Kombiinstrument

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

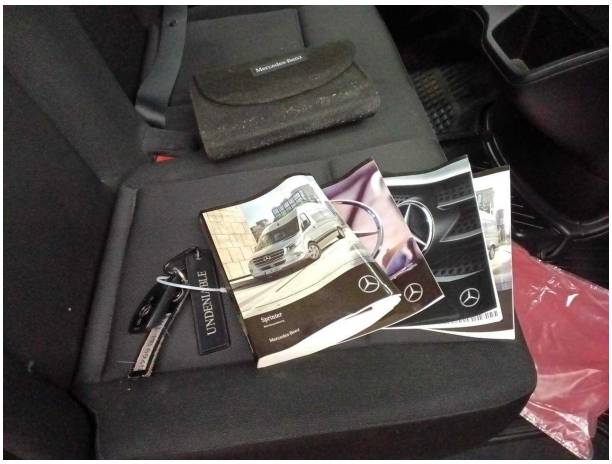


Abbildung 19: Dokumente



Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Heckklappe/-tür: Emblem - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - Kratzer - Smart Repair

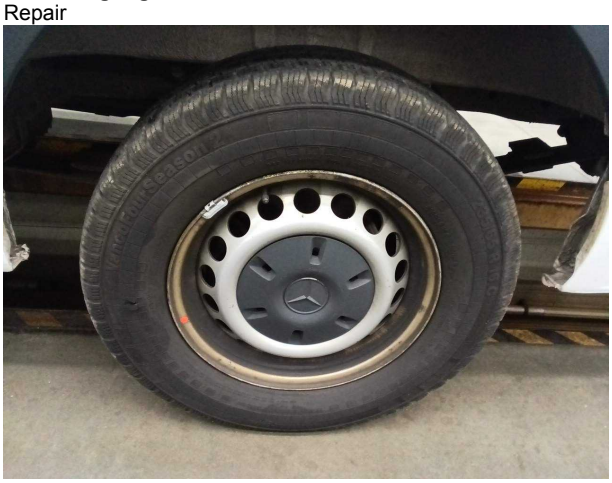

Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten links - porös / rissig - erneuern



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Reifen hinten links - porös / rissig - erneuern

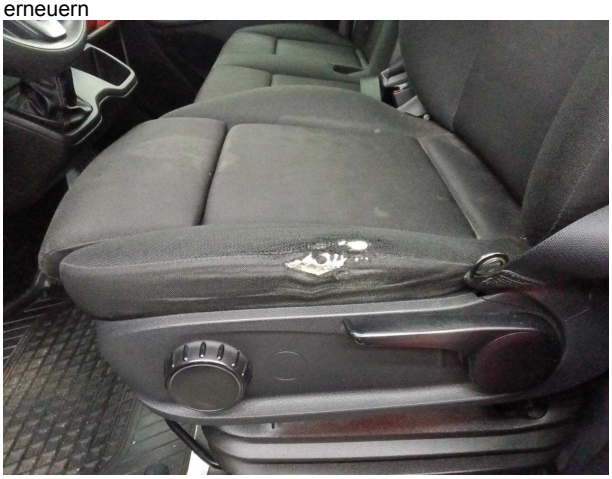

Beschädigung #5: Sitz vorn: Sitzbezug links - beschädigt - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #6: Kotflügel links: Kotflügel links - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - beschädigt - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger hinten: Verkl. Stossfänger Auftritt mit Parktronic - beschädigt - erneuern


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

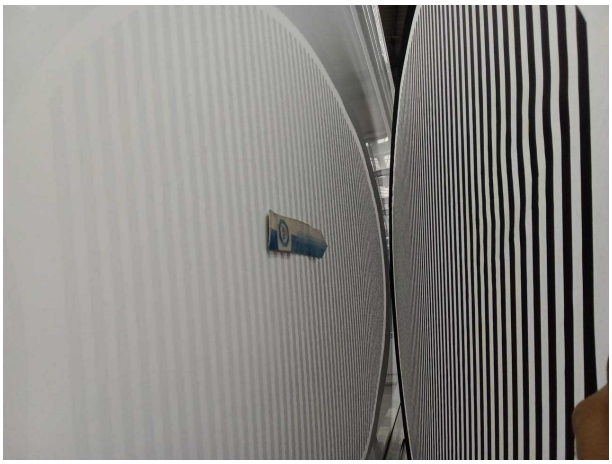

Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern



Beschädigung #9: Stossfänger vorn: Stossfänger mit Parktronic - verkratzt / verschürft - erneuern

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #11: Heckklappe/-tür: Hecktür rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #12: Schiebetür rechts: Schiebetür - Delle(n) - instandsetzen und lackieren

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin

Empfänger
Wiedemar (AC)
Mercedes-Benz Automotive Mobility GmbH
Am Postbahnhof 16
10243 Berlin



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #13: Fahrzeugdach: Dach - Delle(n) - instandsetzen und lackieren