TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Autohaus Marnet GmbH & Co. KG Sodener Straße 3 61462 Königstein im Taunus
Anlieferungsdatum	01.10.2026
Besichtigungsdatum / Ort	01.10.2026 / Autohaus Marnet Audi / Königstein Sodener Straße 3 61462 Königstein im Taunus
Fahrzeughalter	Ulrich Gasse Limburger Straße 8 B 61462 Königstein
Amtliches Kennzeichen	HG-KC 19
Vehicle identification number	WAUZZZ4M1HD036442

ZUSAMMENFASSUNG

Kosten- und Wertzusammenfassung (geschätzt)

	ohne Mwst.	19% MwSt.	mit MwSt.
abrechnungsrelevante Minderwerte	**7.530,00 €**	**1.430,70 €**	**8.960,70 €**
basierend auf Reparaturkosten	9.030,00 €	1.715,70 €	10.745,70 €

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026

Gutachten

Betreff	Minderwertgutachten
Auftrag durch	Autohaus Marnet GmbH & Co. KG Sodener Straße 3 61462 Königstein im Taunus
Besichtigungsdatum / Ort	01.10.2026 / Autohaus Marnet Audi / Königstein Sodener Straße 3 61462 Königstein im Taunus
Besichtigung durch	Tobias Breitsprecher
Fahrzeughalter	Ulrich Gasse Limburger Straße 8 B 61462 Königstein
Amtliches Kennzeichen	HG-KC 19
Fahrzeugart	Passenger Car
Hersteller	Audi
Modell / Verkaufsbezeichnung	Q7
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	0588 BDM 00108
Vehicle identification number	WAUZZZ4M1HD036442
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	25.01.2017 / 25.01.2017
Nächste HU	01/2028 (Bericht lag nicht vor)
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lagen die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) sowie die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) vor.
Laufleistung	138.742 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Daytonagrau Perleffekt
Kraftstoffart	Diesel
Hubraum / Zylinder	2.967 ccm
Leistung	200 kW

Schadstoffklasse	EURO6
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 /
Getriebe	Automatik
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	digitaler Nachweis / vollständig
Restlauf bis Service	148 Tag(e)
Durchgeführte Wartungen	22.08.2025 bei 117.592 km in Herstellerwerkstatt
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Feststellbar
Nachlackierung	Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 285/40 R21 109Y	Pirelli	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 285/40 R21 109Y	Goodyear	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Ersatzrad

Ablauf: 01/2022 Tirefit vorhanden

Zulässigkeit Räder	Alle Achsen zulässig.
Verkehrssicherheit Räder	Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Ausrüstung	Tirefit Füllmittel - abgelaufen	70,00 €	70,00 €
2	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts (polieren) - Kratzer	80,00 €	80,00 €
3	Stossfänger vorn	Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen	80,00 €	80,00 €
4	Kotflügel rechts	Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft	150,00 €	150,00 €
5	Stossfänger hinten	Rückstrahler rechts - gebrochen / gerissen	200,00 €	200,00 €
6	Tür hinten rechts	Zierleiste unten - verkratzt / verschürft	250,00 €	250,00 €
7	Stossfänger hinten	Spoiler - beschädigt	350,00 €	350,00 €
8	Instrumententafel	Kontrollleuchte (prüfen) - leuchtet	500,00 €	500,00 €

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
9	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft	500,00 €	500,00 €
10	Tür vorn rechts	Tür - Kratzer	750,00 €	400,00 €
11	Tür hinten rechts	Tür - Kratzer	750,00 €	400,00 €
12	Stossfänger hinten	Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft	850,00 €	450,00 €
13	Seitenwand links	Seitenwand - Kratzer	900,00 €	500,00 €
14	Sonstiges	Inspektion/Wartung (für Handel fällig)	950,00 €	950,00 €
15	Stossfänger vorn	Stossfänger vorn - beschädigt	2.100,00 €	2.100,00 €
Summe (netto):			8.480,00 €	6.980,00 €

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung	Rep.Kosten	Minderwert
1	Verglasung	Frontscheibe - Steinschlag	0,00 €	0,00 €
2	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag	0,00 €	0,00 €
3	Tür hinten links	Tür - Kratzer	0,00 €	0,00 €
4	Tür vorn links	Tür - Kratzer	0,00 €	0,00 €
Summe (netto):			0,00 €	0,00 €

Fehlteile

Nr.	Fehlteil	Rep.Kosten	Minderwert
1	Unterlagen - HU Bescheinigung	150,00 €	150,00 €
2	Interieur - Laderaumabdeckung / Rollo	400,00 €	400,00 €
Summe (netto):		550,00 €	550,00 €

Vorschaden

Nr.	Vorschaden	Schadenshöhe	Wertminderung
1	Heck, Seite links, fachgerecht repariert		

Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
1	Seitenwand links, Stoßfänger hinten	

Lackschichtdicke

Nr.	Ort	Messung
1	Seitenwand links	275 µm
2	Stoßfänger hinten	1 µm

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, ein Minderwertgutachten über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Das vorliegende Gutachten beinhaltet auftragsgemäß:

- eine Fahrzeugzustandsbewertung
- Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.
- Schäden oder Mängel, die aus einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung des Fahrzeuges entstanden sind, werden akzeptiert und sind daher bei der Zustandsbewertung nicht in Abzug gebracht worden.
- Schäden oder Mängel, die nicht mehr einer normalen Nutzung bzw. Abnutzung zugeordnet werden können, werden in der Zustandsbewertung aufgelistet und in Anrechnung gebracht
- Dabei wird zwischen Schäden, die sich zu 100 % der Kosten auswirken und Schäden, die anteilig nach dem Fahrzeugalter und der Laufleistung bemessen werden, unterschieden.
- Schäden, die mit 100 % in Anrechnung gebracht werden, sind Unfallschäden, fehlende Teile und/oder Schäden, die den Erhalt der Betriebs- und Verkehrssicherheit beeinträchtigen.

- Anteilig dem Fahrzeugalter und der Laufleistung sind Schäden und Mängel bewertet, die den optischen und/oder funktionalen Zustand des Fahrzeugs beeinträchtigen und damit den Preis eines potentiellen Käufers beeinflussen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug wurden sach- und fachgerecht reparierte Vorschäden festgestellt.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die im Gutachten errechneten und angegebenen Minderwerte beziehen sich nur auf festgestellte Schäden oder Mängel, die über die normale Abnutzung entsprechend Fahrzeug-Alter und Laufleistung bzw. über das übliche Verschleißmaß hinausgehen. Beschädigungen, die durch normalen Gebrauch während der Dauer der Nutzung entstanden sind, wurden nicht berücksichtigt (Gebrauchsspuren).

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.
  Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen

umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Inzahlungnahme vom: 01.10.2026

Auftrag durch: Herrn Sabbar

Vorschäden, siehe Minderwertgutachten.
Eine merkantile Wertminderung wurde nicht in Ansatz gebracht.

Der Fahrzeughalter war bei der Besichtigung nicht anwesend.

Unterschrift Sachverständiger (Tobias Breitsprecher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Anlagen: 20 Übersichtsfotos, 38 Beschädigungsfotos

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: FIN

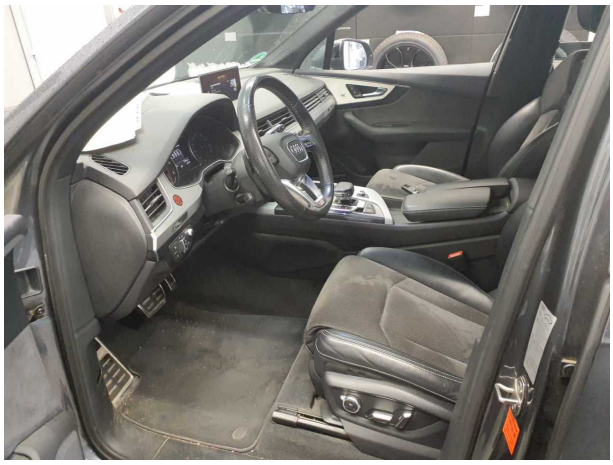


Abbildung 6: Innenraum

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026

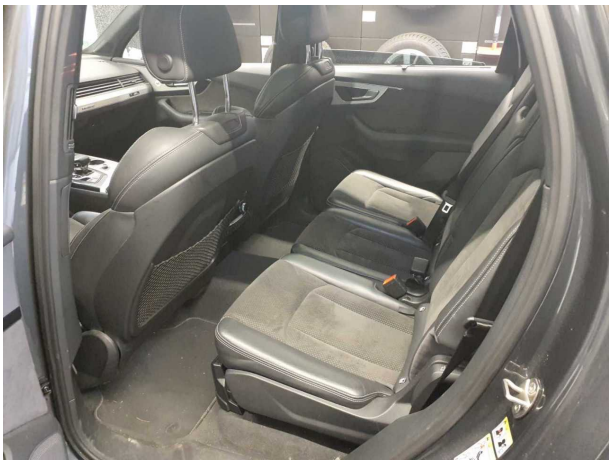


Abbildung 7: Innenraum

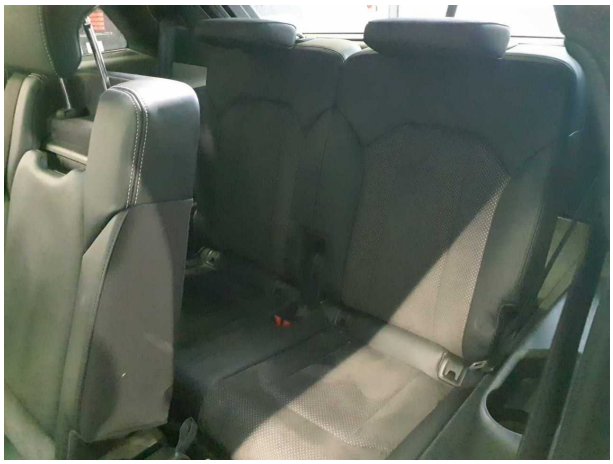


Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Kombiinstrument



Abbildung 12: Montierte Bereifung

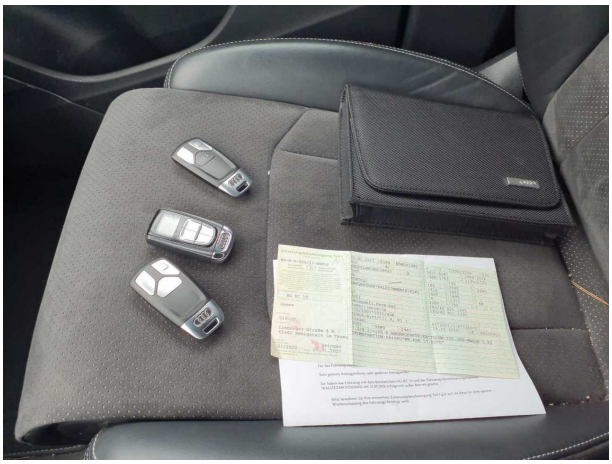


Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de


Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026

Beschädigungsfotos

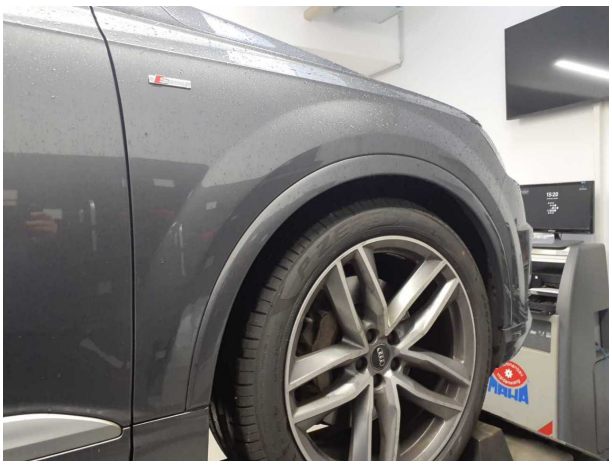

Beschädigung 2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (polieren) - Kratzer



Beschädigung 2: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts (polieren) - Kratzer



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen



Beschädigung 3: Stossfänger vorn: Lufteinlassgitter - gebrochen / gerissen

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel


Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026

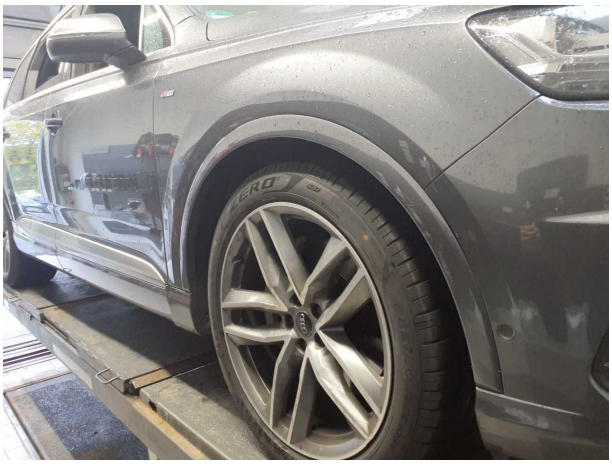

Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft



Beschädigung 4: Kotflügel rechts: Radhausverbreiterung - verkratzt / verschürft



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - gebrochen / gerissen



Beschädigung 5: Stossfänger hinten: Rückstrahler rechts - gebrochen / gerissen



Beschädigung 6: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft



Beschädigung 6: Tür hinten rechts: Zierleiste unten - verkratzt / verschürft

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt



Beschädigung 7: Stossfänger hinten: Spoiler - beschädigt



Beschädigung 8: Instrumententafel: Kontrollleuchte (prüfen) - leuchtet



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft



Beschädigung 9: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn links - verkratzt / verschürft

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 10: Tür vorn rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 11: Tür hinten rechts: Tür - Kratzer



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft



Beschädigung 12: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner

PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer



Beschädigung 13: Seitenwand links: Seitenwand - Kratzer



Beschädigung 15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt



Beschädigung 15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt



Beschädigung 15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt



Beschädigung 15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt

TÜ Technische Überwachung
Taunus GmbH & Co. KG
Hans-Mess-Straße 2d
61440 Oberursel

Tel: 06172 989 75 0
Fax: 06172 989 75 27
Internet: www.tue-taunus.de
E-Mail: info@tue-taunus.de

Auto Partner


PROTOKOLLNUMMER: 47889314

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.10.2026



Beschädigung 15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt

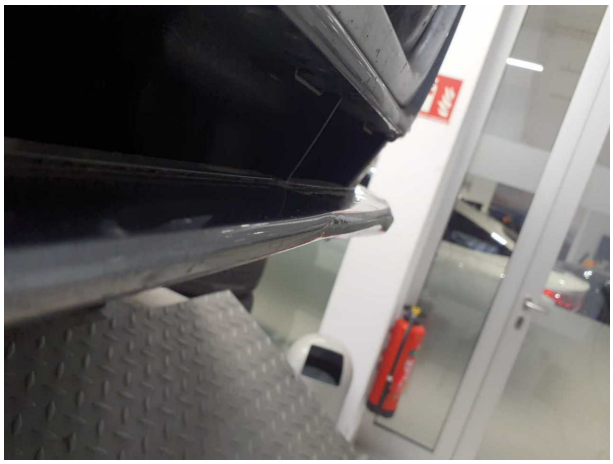

Beschädigung 15: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - beschädigt

Erkannte und reparierte Schäden

amtl. Kennzeichen	HG-KC 19
Fahrgestellnummer	WAUZZZ4M1HD036442

Bauteile	neu	instand gesetzt	lackiert	smart repair
Stoßstange vorne				
Vorderwand				
Motorhaube				
Kotflügel rechts				
Tür vorne rechts				
Tür hinten rechts				
Türschweller rechts				
Seitenwand hinten rechts				
Heckklappe				
Stoßstange hinten			X	
Heckabschlußblech				
Seitenwand hinten links			X	
Tür hinten links				
Tür vorne links				
Türschweller links				
Kotflügel vorne links				
Fahrzeugdach				