Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002667423
Besichtigt am:	12.10.2026 11:53
Berichts-Nr:	11625912
FIN:	VSSZZZKMZNR033423



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Cupra
Modell:	Formentor
HSN / TSN:	7593 / ARG
Erstzulassungsdatum:	07.03.2022
Laufleistung:	47.371 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	228 kW (311 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	23.600 KM

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn,2 hinten

230V Wechselrichter und Steckdose für Europa

4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.C 888evo4

4-Zyl.-Benzinmotor 2,0 l/228 kW FSI Grundmotor: TT6/T3W, TSI

7-Gang-Automatikgetriebe Allrad A7A

Abgaskonzept, EU6 AP

Abwicklung Serie

Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung

Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Allradantrieb

Ambientelicht Ausführung 2

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch

Auspark- und Spurwechselassistent und Ausstiegswarner

Außen-Sound Standard

Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex

Außenspiegel mit Memoryfunktion elektrisch anklapp-/einstellbar, separat beheizbar

Außenspiegelgehäuse lackiert

Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter

Batterie 420A (70Ah)

Batterie/Generator Kapazität Standard

Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift

BeatsAudio: Premium-Lautsprecher, Subwoofer, 340 W-Verstärker und Surround-Technologie

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug und Wagenheber

BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)

Chrom-Paket

Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten

Connectivity Box: Kabellose Ladestation + GSM-Verstärker

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten,Sportausführung

Dämpfung vorn

Datenträger für EU, integriert

Dekor-Einlagen

Dekor-Einlagen für Konsole

Diese PR-Nr. wird durch PR-Nr. 8X6 der Familie SWR ersetzt (Aktualisierung MJ23)

Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe

Digitaler Radioempfang

Doppelton-Signalhorn

Drehstromgenerator 140 A

Drei.-Automatikgurte vorn

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile - -

Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)

Elektrisch einstellbare Motorsport- Schalensitze in Stoff, Schwarz mit Memory-Funktion (inklusive Winterpaket)

Embleme

Entriegelung Hintersitz mechanisch

Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)

Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer-tungsmaßnahmen

Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FF-

Federbereich 11 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch

Fernlichtassistent

Fertigungsablauf Standard

Feststellbremse

Formteilhimmel ungeteilt

FPK-Medium

Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer

FULL LINK

Fußhebelwerk

Gepäckraumauskleidung mit Staufächern

Gepäckraumklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung

Gepäcktaschen an Rückenlehnen

Gewichtsbereich 6 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heckspoiler

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kennzeichenträger vorn (groß)

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimakomfortscheibe

Komfortöffnung Heckklappe (Virtuelles Pedal)

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging

Kompensor Ausf. 1

Kopfstütze für Vordersitz

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer mit rücklauffreiem Einspritzsystem, Hochmot

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED- Hauptscheinwerfer mit Linse

LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert

Leichtmetallräder 8J x 19

Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für linke Vordersitzlehne

Leuchtweitenregulierung,autom.dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)

Linkslenker

Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)

Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent

Mit Multifunktionskamera

Mit Projektionsleuchte (Spiegel)

Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)

Mit Verkehrszeichenerkennung

Mittelarmlehne vorn

Modul Boden hinten Ausführung 1

MPV Formentor

Müdigkeitserkennung

Navigationsgerät-High

Nebelscheinwerfer

Nebelschlussleuchte

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung

Ohne 2. Batterie

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängevorrichtung

Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne Car2X

Ohne Dacheinsatz (Volldach)

Ohne Elektromotor (Hybrid)

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

Ohne Fußmatten

Ohne Head-Up Display

Ohne Individualeinbau

Ohne Ladekabel

Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze

Ohne Mode3 Ladekabel

Ohne Schalthebelknopf/-Griff

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige

Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonderspezifikationen

Ohne Steckdose

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Tilgergewicht Lenkrad

Ohne Trennwand

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung

Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)

Parklenkassistent

Platzsparendes Notrad,Radial-Bauweise (5-Loch)

Privater Notruf

Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen 245/40 R19 94W (Polymerbeschichtung)

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifendruckkontrolle

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne

Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung

Schublade unter dem rechten Vordersitz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit Lenkhubeinschränkung

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzeinstellung, links elektrisch mit Memory, rechts mechan. höheneinstellbar

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf Sonnenblende und B-Säule

Soundsystem mit Subwoofer "branded" Ausführung 2

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Formentor VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent plus Emergency Assistund Stauassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Supersportlenkrad mit Tiptronic, beheizbar

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-home Funktion automatisch

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variables Ladebodenkonzept

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Zierleisten schwarz

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	7,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Aluminium	245/40 R 19 98 Y	7,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	1,6 mm

Pannenbereifung zulässig: Ja

Pannenbereifung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Mechanik	Kratzer	Ersetzen
2	Alufelge glanzgedreht vorne links	Kratzer	Optische Wertminderung
3	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Tür vorne links	Kratzer	Smart Repair
6	Tür hinten rechts	Kratzer	Smart Repair
7	Stoßfängerzierblende vorne rechts	Kratzer	Lackieren
8	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Lackieren
9	Türzierleiste hinten rechts	Kratzer	Lackieren
10	Türzierleiste vorne rechts	Kratzer	Lackieren
11	Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
12	Motor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Entfernen
13	Motorhaube	Steinschlag	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 7.259,74
			Summe (ohne MwSt.):	€ 7.259,74

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:	Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen. Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.
Fahrzeug-Identifizierung:	VSSZZZKMZNR033423 FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein
Allgemeinzustand:	Mittelmäßiger Allgemeinzustand
Besichtigungsbedingungen:	Ausreichend
Hebebühne/Hubmittel benutzt:	Nein
Motorenlauf durchgeführt:	Ja
Fahrprobe durchgeführt:	Nein

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Sonstige Bemerkungen

Zusätzlich wurde zur Ermittlung der Reparaturkosten eine bzw. mehrere Reparaturkalkulation/en durchgeführt. Diese sind als Anlage dem Gutachten beigefügt.

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts

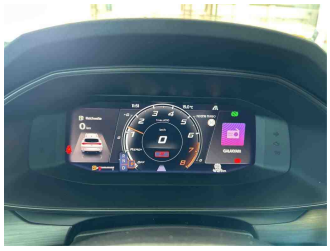


Innenraum - Cockpit mit Laufleistung

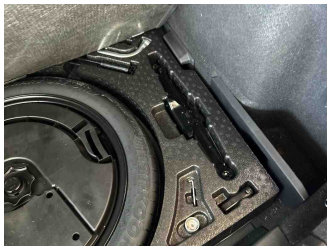

Equipment - Bordwerkzeug

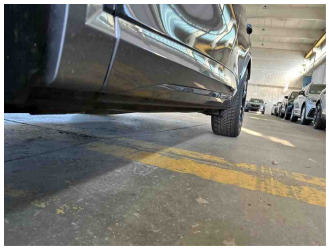

Seitenansicht - Schweller links

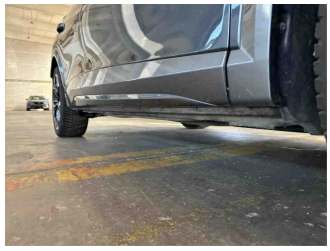

Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links

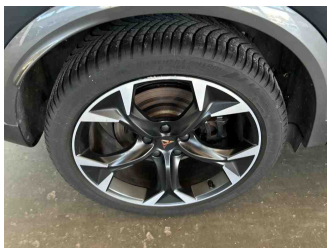


Räder - Rad montiert hinten rechts



Räder - Ersatzrad

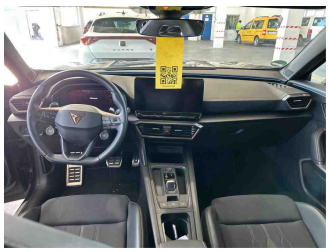

Innenraum - Mittelkonsole

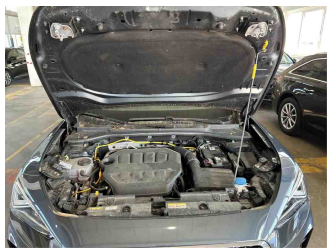


Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

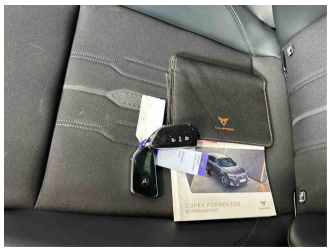


Equipment - Boardmappe/ Securitybag

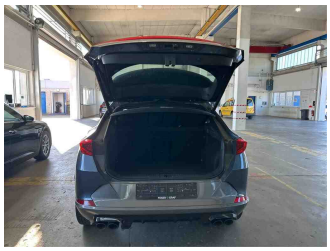


Innenraum - Kofferraum

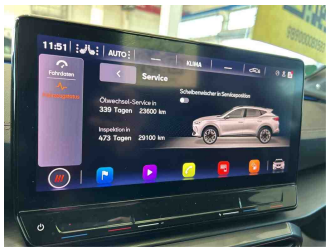


Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis

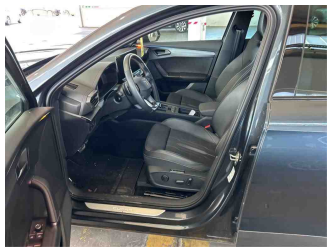

Innenraum - vorne

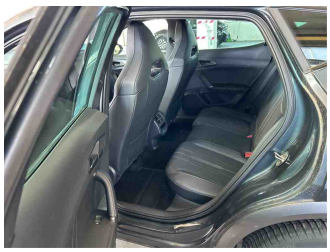

Innenraum - hinten

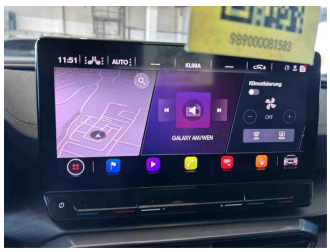

Innenraum - Navigationsgerät/Radio

FIN: VSSZZZKMZNR033423

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Mechanik - Kratzer - Ersetzen	
Kommentar	Alufelge vorne rechts, Alufelge hinten rechts

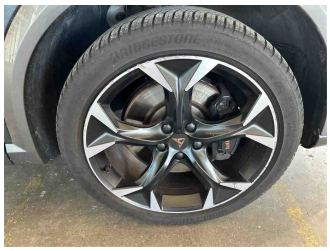

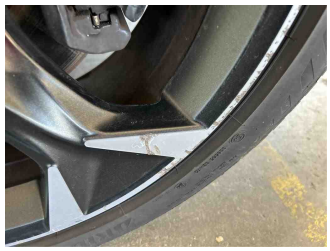
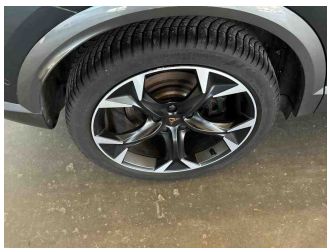
2 - Alufelge glanzgedreht vorne links - Kratzer - Optische Wertminderung




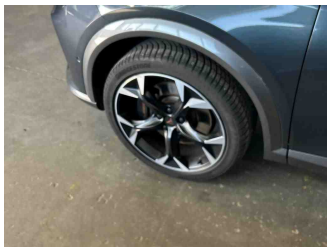


3 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung

4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken

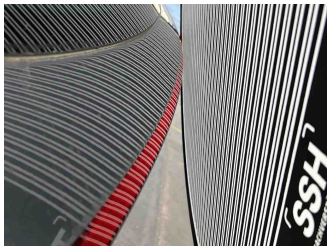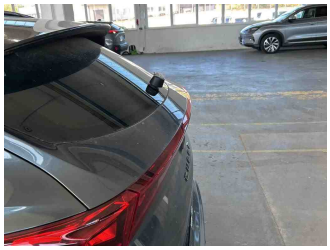5 - Tür vorne links - Kratzer - Smart Repair

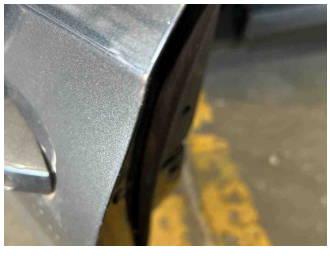
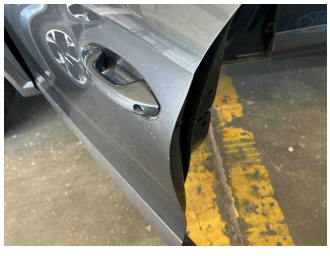



Zustandsbericht



- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026



6 - Tür hinten rechts - Kratzer - Smart Repair

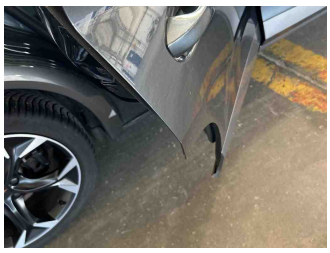
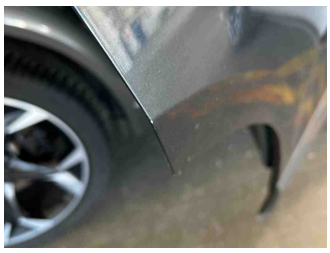
7 - Stoßfängerzierblende vorne rechts - Kratzer - Lackieren


8 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Lackieren

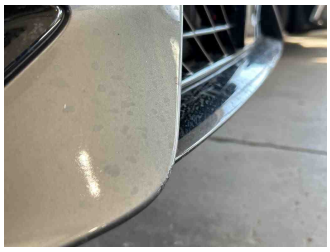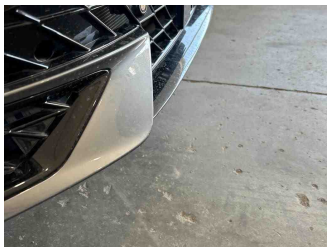9 - Türzierleiste hinten rechts - Kratzer - Lackieren

10 - Türzierleiste vorne rechts - Kratzer - Lackieren

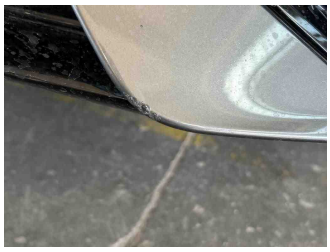
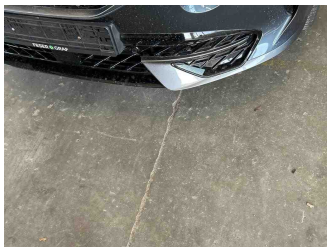
11 - Vorbereitungszeit Kleinteil-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen

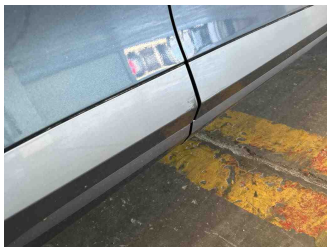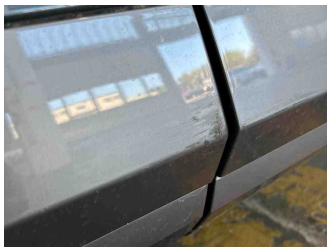Zustandsbericht


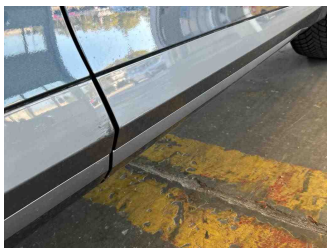
- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

12 - Motor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Entfernen

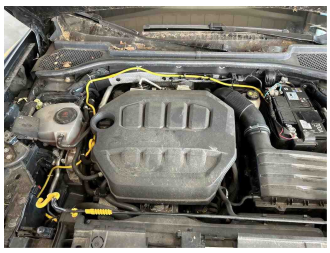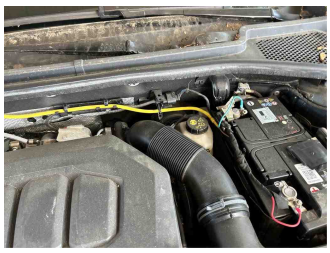13 - Motorhaube - Steinschlag - Auslegen + Polieren

Zustandsbericht

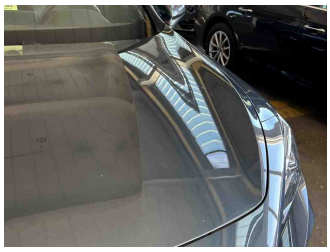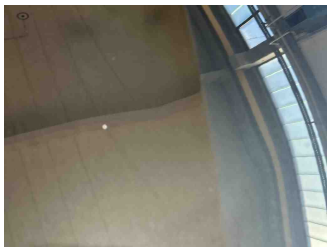- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 11625912
vom: 12.10.2026

» Reparaturkosten-Kalkulation

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Mechanik - Kratzer - Ersetzen

https://www4.macadam.eu/picture/4b43b869-c97a-4aac-be32-1127ca164200.pdf?boundingBoxes=true